

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

49 RUE DES PECHEURS APT 402

77360 VAIRES SUR MARNE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 35LAS0402	Date d'émission du rapport :	07/09/2017
Le repérage a été réalisé le :	29/08/2017	Accompagnateur :	
Par :	Tristan BRUNOT	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
N° certificat de qualification :	CPDI 3541	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Date d'obtention :	06/08/2015	Numéro d'accréditation :	1-5967
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
		N° de contrat d'assurance :	55897385
		Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 07/09/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Tristan BRUNOT



Rapport N° : 35LAS0402

29/08/2017

2/51

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	12
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	13
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	13
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	14
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	22
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	32
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	33
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	47
1. Informations générales	47
a) Dangerosité de l'amiante	47
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	47
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	47
3. Recommandations générales de sécurité.....	48
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	48
a. Conditionnement des déchets	48
b. Apport en déchèterie.....	48
c. Filières d'élimination des déchets	48
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	49
e. Traçabilité.....	49
ATTESTATION(S).....	50
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	51

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Dalle dure cassante grise	Sol	35LAS0402P00 5	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + ragréage blanc non séparable	Sol	35LAS0402P00 5	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle dure cassante bleue	Sol	35LAS0402P00 4	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Colle polymère incolore non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	35LAS0402P00 4	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle dure cassante grise	Sol	35LAS0402P00 5	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + ragréage blanc non séparable	Sol	35LAS0402P00 5	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle dure cassante bleue	Sol	35LAS0402P00 4	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC		Colle polymère incolore non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	35LAS0402P004	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° ECHANTILLON	METHODE	ETAT
Entrée		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	35LAS0402P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine		Colle beige non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + carrelage	Sol	35LAS0402P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour		Colle beige + peintures multiples non séparable + carrelage	Mur D	35LAS0402P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour		Revêtement cassant blanc	Sol	35LAS0402P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour		Colle beige + carrelage	Mur A	35LAS0402P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour		Polystyrène expansé (billes) + peinture non séparable	Plafond	35LAS0402P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1		Polystyrène expansé (billes) + peinture en faible quantité non séparable	Plafond	35LAS0402P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en faible quantité en	Mur B	35LAS0402P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

		vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable				
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Mur C	35LAS0402P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Plafond	35LAS0402P011	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Placard		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Mur B	35LAS0402P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Placard		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	35LAS0402P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	35LAS0402P014	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1		Matériau compact gris hétérogène	Sol	35LAS0402P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Dégagement		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	35LAS0402P001	ZSO	BON ETAT
Placard		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	35LAS0402P001	ZSO	BON ETAT

Salle de bains		Colle beige non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + carrelage	Sol	35LAS0402P002	ZSO	BON ETAT
WC		Revêtement cassant blanc	Sol	35LAS0402P004	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Plafond	35LAS0402P011	ZSO	BON ETAT
WC		Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Plafond	35LAS0402P011	ZSO	BON ETAT
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	35LAS0402P014	ZSO	BON ETAT
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	35LAS0402P014	ZSO	BON ETAT
Placard		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	35LAS0402P014	ZSO	BON ETAT
Chambre 2		Matériau compact gris hétérogène	Sol	35LAS0402P005	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Colle beige + peintures multiples non séparable + carrelage	Mur A	35LAS0402P003	ZSO	BON ETAT
Salle de bains		Colle beige + peintures multiples non séparable + carrelage	Mur A	35LAS0402P003	ZSO	BON ETAT

Salle de bains		Colle beige + peintures multiples non séparable + carrelage	Mur C	35LAS0402P003	ZSO	BON ETAT
Salle de bains		Colle beige + peintures multiples non séparable + carrelage	Mur D	35LAS0402P003	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Colle beige + carrelage	Mur B	35LAS0402P006	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Colle beige + carrelage	Mur C	35LAS0402P006	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Mur B	35LAS0402P009	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Mur C	35LAS0402P009	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Mur A	35LAS0402P010	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Mur D	35LAS0402P010	ZSO	BON ETAT
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Mur A	35LAS0402P010	ZSO	BON ETAT
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Mur B	35LAS0402P010	ZSO	BON ETAT

WC		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Mur C	35LAS0402P010	ZSO	BON ETAT
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Mur D	35LAS0402P010	ZSO	BON ETAT
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Mur A	35LAS0402P010	ZSO	BON ETAT
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Mur D	35LAS0402P010	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Mur A	35LAS0402P012	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Mur B	35LAS0402P012	ZSO	BON ETAT
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Mur D	35LAS0402P012	ZSO	BON ETAT
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Mur B	35LAS0402P012	ZSO	BON ETAT
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Mur C	35LAS0402P012	ZSO	BON ETAT

Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Mur A	35LAS0402P012	ZSO	BON ETAT
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Mur B	35LAS0402P012	ZSO	BON ETAT
Placard		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Mur A	35LAS0402P012	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac non	Mur A	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT

		séparable + peinture non séparable				
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT
Placard		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT
Placard		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	35LAS0402P013	ZSO	BON ETAT

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement de tous types de sols	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement de tous types de sols	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cuisine	LOGEMENTS COLLECTIFS	Paillasse	Remplacement des faïences	Faïence	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cuisine	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement du meuble évier	Faïence	100%	Uniquement si impacté par le changement de meuble évier
Cuisine	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement du meuble évier	Revêtement de sols	100%	Uniquement si meuble évier fixé au sol
Cuisine	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sous évier	Remplacement du meuble évier	Revêtement bitumineux / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 29/08/2017

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

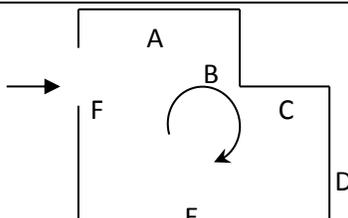

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
					BAS	HAUT			
Cuisine	Carreaux de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Séjour	BETON	Carreaux de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Entrée	Carreaux de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
WC	Carreaux de plâtre				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Salle de bains	Carreaux de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Chambre 1	Carreaux de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Dégagement	Carreaux de plâtre				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Chambre 2	BETON	Carreaux de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Placard	BETON	Carreaux de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon n	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Dalle dure cassante grise	35LAS0402P 005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + ragréage blanc non séparable	35LAS0402P 005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle dure cassante bleue	35LAS0402P 004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Colle polymère incolore non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en faible quantité non séparable	35LAS0402P 004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Dalle dure cassante grise	35LAS0402P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non	35LAS0402P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 35LAS0402

29/08/2017

15/51

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
		séparable + ragréage blanc non séparable				
Séjour		Dalle dure cassante bleue	35LAS0402P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Colle polymère incolore non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en faible quantité non séparable	35LAS0402P004	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	35LAS0402P0 01	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Colle beige non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + carrelage	35LAS0402P0 02	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Colle beige + peintures multiples non séparable + carrelage	35LAS0402P0 03	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement cassant blanc	35LAS0402P0 04	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Colle beige + carrelage	35LAS0402P0 06	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Polystyrène expansé (billes) + peinture non séparable	35LAS0402P0 07	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Polystyrène expansé (billes) + peinture en faible quantité non séparable	35LAS0402P0 08	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	35LAS0402P0 09	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	35LAS0402P0 10	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	35LAS0402P0 11	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	35LAS0402P0 12	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 14	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Matériau compact gris hétérogène	35LAS0402P0 05	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	35LAS0402P0 01	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	35LAS0402P0 01	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle beige non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + carrelage	35LAS0402P0 02	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement cassant blanc	35LAS0402P0 04	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement cassant blanc	35LAS0402P0 04	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures	35LAS0402P0 11	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		multiples en vrac non séparable					
WC		Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	35LAS0402P0 11	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 14	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 14	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 14	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Matériau compact gris hétérogène	35LAS0402P0 05	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle beige + peintures multiples non séparable + carrelage	35LAS0402P0 03	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle beige + peintures multiples non séparable + carrelage	35LAS0402P0 03	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle beige + peintures multiples non séparable + carrelage	35LAS0402P0 03	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle beige + peintures multiples non séparable + carrelage	35LAS0402P0 03	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle beige + peintures multiples non séparable + carrelage	35LAS0402P0 03	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle beige + carrelage	35LAS0402P0 06	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle beige + carrelage	35LAS0402P0 06	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	35LAS0402P0 09	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	35LAS0402P0 09	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	35LAS0402P0 10	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	35LAS0402P0 10	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	35LAS0402P0 10	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	35LAS0402P0 10	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	35LAS0402P0 10	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	35LAS0402P0 10	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	35LAS0402P0 10	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	35LAS0402P0 10	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	35LAS0402P0 12	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	35LAS0402P0 12	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	35LAS0402P0 12	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable +	35LAS0402P0 12	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		peinture en vrac non séparable					
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	35LAS0402P0 12	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	35LAS0402P0 12	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	35LAS0402P0 12	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	35LAS0402P0 12	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAS0402P0 13	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 35LAS0402P001		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Entrée
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Sol	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAS0402P002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle beige non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable + couche plâtrée blanche en vrac non séparable + carrelage	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Sol	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAS0402P003		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle beige + peintures multiples non séparable + carrelage	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur D		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAS0402P004		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement cassant blanc	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Sol		Fr1:Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAS0402P004		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle polymère incolore non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en faible quantité non séparable	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Sol	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAS0402P004		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle dure cassante bleue	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Sol	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAS0402P005		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Chambre 1
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + ragréage blanc non séparable	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Sol	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAS0402P005		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Chambre 1
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle dure cassante grise	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Sol	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAS0402P005		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Chambre 1
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Matériau compact gris hétérogène	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Sol		Fr3:Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAS0402P006		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle beige + carrelage	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur A		Amiante non détecté

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 35LAS0402P007		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Polystyrène expansé (billes) + peinture non séparable	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Plafond		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAS0402P008		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Chambre 1
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Polystyrène expansé (billes) + peinture en faible quantité non séparable	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Plafond		Amiante non détecté

EMPLACEMENT

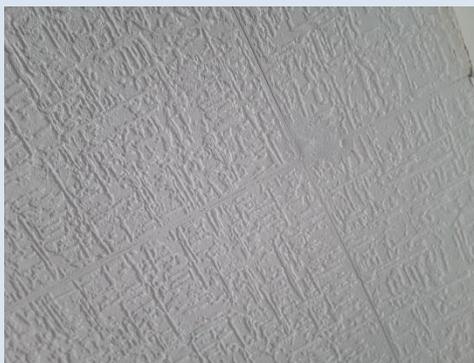

PRELEVEMENT : 35LAS0402P009		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur B		Amiante non détecté

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 35LAS0402P010		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur C		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAS0402P011		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Plafond		Amiante non détecté

EMPLACEMENT

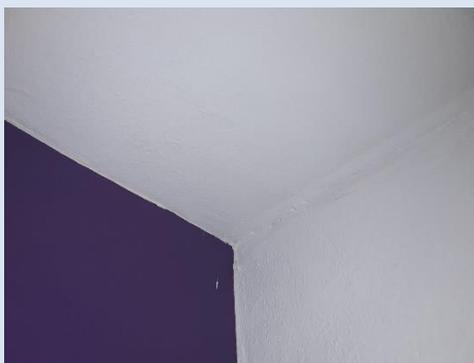

PRELEVEMENT : 35LAS0402P012		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Placard
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur B		Amiante non détecté

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 35LAS0402P013		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Placard
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur C		Amiante non détecté

EMPLACEMENT	
Aucun document disponible	

PRELEVEMENT : 35LAS0402P014		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAS0402 29/08/2017	Chambre 2
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	29/08/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Plafond		Amiante non détecté

EMPLACEMENT	
Aucun document disponible	

ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

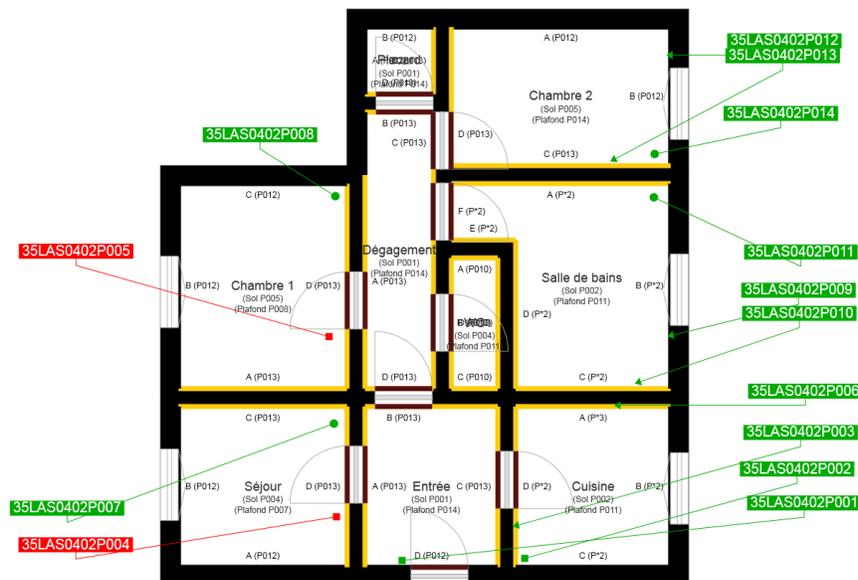

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141709-4017 EN DATE DU 06/09/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83597
Echantillon ITGA : IT141709-4017
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	35LAS0402
Dossier client	35LAS0402 - 49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Echantillon	35LAS0402P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces - Enduit Peinture / Entrée Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + sous couche de ragrée blanche non séparable	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141709-4018 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83597
Echantillon ITGA : IT141709-4018
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	35LAS0402
Dossier client	35LAS0402 - 49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Echantillon	35LAS0402P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Cuisine Sol Carrelage
Description ITGA	Colle beige / Matériau compact beige hétérogène / Couche plâtruse blanche en vrac / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable + couche plâtruse blanche en vrac non séparable + carrelage	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141709-4019 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83597
Echantillon ITGA : IT141709-4019
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	35LAS0402
Dossier client	35LAS0402 - 49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Echantillon	35LAS0402P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Séjour Mur D Plinthes
Description ITGA	Colle beige / Peintures multiples / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + peintures multiples non séparable + carrelage	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141709-4020 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83597
Echantillon ITGA : IT141709-4020
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	35LAS0402
Dossier client	35LAS0402 - 49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Echantillon	35LAS0402P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Séjour Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement cassant blanc / Colle polymère incolore / Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement cassant blanc	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère incolore non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 06/09/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2
▶ Dalle dure cassante bleue	META le 05/09/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141709-4021 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83597
Echantillon ITGA : IT141709-4021
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	35LAS0402
Dossier client	35LAS0402 - 49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Echantillon	35LAS0402P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Chambre 1 Sol Dalle de sol
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris en faible quantité / Ragrée blanc / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante grise	META le 05/09/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragrée gris en faible quantité non séparable + ragrée blanc non séparable	META le 05/09/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Matériau compact gris hétérogène	META le 06/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141709-4022 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83597
Echantillon ITGA : IT141709-4022
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	35LAS0402
Dossier client	35LAS0402 - 49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Echantillon	35LAS0402P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Cuisine - Faïence / Séjour Mur A Faïence
Description ITGA	Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + carrelage	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141709-4023 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83597
Echantillon ITGA : IT141709-4023
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	35LAS0402
Dossier client	35LAS0402 - 49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Echantillon	35LAS0402P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Plafond Dalle de polystyrènes
Description ITGA	Polystyrène expansé (billes) / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Polystyrène expansé (billes) + peinture non séparable	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141709-4024 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83597
Echantillon ITGA : IT141709-4024
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	35LAS0402
Dossier client	35LAS0402 - 49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Echantillon	35LAS0402P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre 1 Plafond Dalle de polystyrènes
Description ITGA	Polystyrène expansé (billes) / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Polystyrène expansé (billes) + peinture en faible quantité non séparable	META le 06/09/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141709-4025 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83597
Echantillon ITGA : IT141709-4025
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	35LAS0402
Dossier client	35LAS0402 - 49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Echantillon	35LAS0402P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Mur B Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141709-4026 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83597
Echantillon ITGA : IT141709-4026
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	35LAS0402
Dossier client	35LAS0402 - 49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Echantillon	35LAS0402P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Mur C Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141709-4027 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83597
Echantillon ITGA : IT141709-4027
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	35LAS0402
Dossier client	35LAS0402 - 49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Echantillon	35LAS0402P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141709-4028 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83597
Echantillon ITGA : IT141709-4028
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	35LAS0402
Dossier client	35LAS0402 - 49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Echantillon	35LAS0402P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Placard Mur B Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141709-4029 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83597
Echantillon ITGA : IT141709-4029
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	35LAS0402
Dossier client	35LAS0402 - 49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Echantillon	35LAS0402P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Placard Mur C Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT141709-4030 EN DATE DU 06/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83597
Echantillon ITGA : IT141709-4030
Reçu au laboratoire le : 04/09/2017

Réf. Client :

Commande	35LAS0402
Dossier client	35LAS0402 - 49 RUE DES PECHEURS APT 402 77360 VAIRES SUR MARNE
Echantillon	35LAS0402P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre 2 Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 05/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flochage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 3541 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante	Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis Date d'effet : 06/08/2015 - Date d'expiration : 05/08/2020
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 08/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2005 et du 01/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou arrêtés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 03/12/2011. Arrêté du 6 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr



Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPEDI FR11 rév 11