

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

51 RUE DES PECHEURS

MODULE 35LAT0401  
77360 VAIRES SUR MARNE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	MODULE 35LAT0401
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	35LAT0401	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	21/03/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Serge TAVARES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3472	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	20/08/2018	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 02/04/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Serge TAVARES**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	27
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	36
ATTESTATION(S).....	39
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	40

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	35LAT0401P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	35LAT0401P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante bleue	Sol	35LAT0401P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	35LAT0401P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	35LAT0401P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	35LAT0401P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	35LAT0401P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	35LAT0401P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	35LAT0401P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	35LAT0401P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	35LAT0401P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	35LAT0401P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante bleue	Sol	35LAT0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	35LAT0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante bleue	Sol	35LAT0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	35LAT0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. GONDOIRE PAYS FRANCE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél: 01 64 14 11 11 Siret: 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 4558  EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> EX -CHAMPS SUR MARNE <b>Objet</b> DIVERS	<b>ÉMETTEUR</b> JULLIEN CLEMENT <b>LOCALISATION</b> Programme 35 VAIRES SUR MARNE - LES PECHEURS Tranche 1 Ensemble J000 Escalier AT Étage 04 Logement 1 Modula 35LAT0401	
<b>ADRESSE</b> 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE		

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 08-03-2019 AU 22-03-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			97,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00

08-03-2019 Diags Amiante pour peinture  
Merci de prendre contact avec le gardien Monsieur Laidouni au 068609214

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : ENTLOG			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A780	ANOR NOR	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET					
1 HONAMIA	35 1	J000 AT	35LAT0401	L 5000165	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 4558

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Rapport N° : 35LAT0401 21/03/2019

Version : 02/04/2019

7/42

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Dégagement	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour / Salon	RC		OUI	CONCERNEE
Balcon	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Balcon	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Loggia	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Dégagement	RC	Brique Plâtrière				Dalle béton	Dalle béton			
Gaine technique 2	RC									
Placard 2	RC	Brique Plâtrière				Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Séjour / Salon	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Balcon	RC									
WC	RC	Brique Plâtrière				Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	RC	Béton	Brique Plâtrière			Dalle béton	Dalle béton			
Gaine technique 1	RC									

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 1	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Balcon	RC									
Salle de bains	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Loggia	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Entrée	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante bleue	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante bleue	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante bleue	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0401P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0401P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact beige	35LAT0401P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Carrelage	Carrelage	35LAT0401P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr5:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0401P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0401P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0401P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0401P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0401P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0401P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0401P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0401P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0401P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact beige	35LAT0401P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Carrelage	Carrelage	35LAT0401P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact beige	35LAT0401P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Carrelage	Carrelage	35LAT0401P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact beige	35LAT0401P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Carrelage	Carrelage	35LAT0401P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	35LAT0401P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Revêtement souple	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr5:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige	35LAT0401P002	Sol	BON ETAT	Fr5:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P004	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Loggia	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P005	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P005	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P005	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P005	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P005	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P005	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P005	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P005	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P005	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P005	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour / Salon	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour / Salon	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	35LAT0401P006	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	35LAT0401P006	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour / Salon	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P008	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	35LAT0401P008	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 35LAT0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAT0401 21/03/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAT0401 21/03/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT

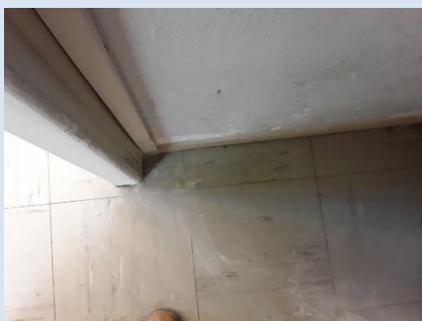

PRELEVEMENT : 35LAT0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0401 21/03/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0401 21/03/2019	Séjour / Salon (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante bleue	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0401 21/03/2019	Séjour / Salon (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 35LAT0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0401 21/03/2019	Séjour / Salon (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 35LAT0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0401 21/03/2019	Séjour / Salon (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

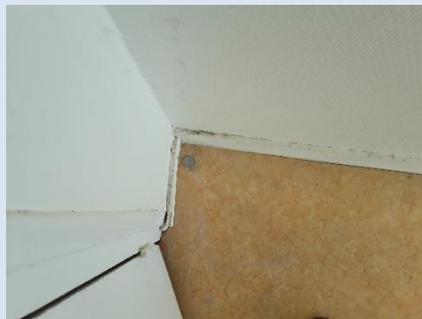

PRELEVEMENT : 35LAT0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0401 21/03/2019	Séjour / Salon (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr5:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

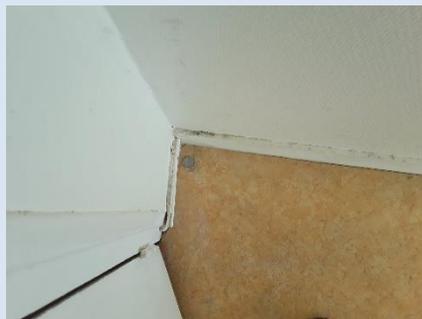


PRELEVEMENT : 35LAT0401P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0401 21/03/2019	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0401P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0401 21/03/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

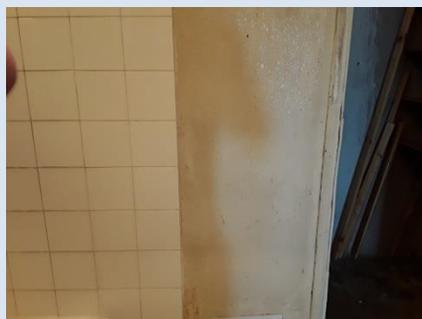

PRELEVEMENT : 35LAT0401P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0401 21/03/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0401P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0401 21/03/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0401P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAT0401 21/03/2019		Chambre 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit brique plâtrière	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0401P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAT0401 21/03/2019		Chambre 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit brique plâtrière	Matériau rouge en vrac	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0401P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0401 21/03/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0401P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0401 21/03/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0401P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0401 21/03/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact beige	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0401P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0401 21/03/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Carrelage	21/03/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-28133 EN DATE DU 02/04/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-28133 Réf. Commande Client : 35LAT0401--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 35LAT0401--01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT071903-58289
Réf échantillon client : 35LAT0401P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol				Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac / Sous couche de ragréage blanche / Matériau compact gris hétérogène
* Dalle dure cassante grise	META (2)	1	01/04/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	MOLP	1	01/04/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	01/04/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-28133 EN DATE DU 02/04/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 35LAT0401--01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0401P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Sol Revêtement souple				
		Réf échantillon ITGA :	IT071903-58290	
		Description ITGA :	Peinture en faible quantité (i) / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau compact gris hétérogène	
* Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante bleue	META (2)	1	01/04/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	01/04/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	01/04/2019	Amiante non détecté / -
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	01/04/2019	Amiante non détecté / -
* Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige	META (1)	3	02/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0401--01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0401P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit Peinture béton				
		Réf échantillon ITGA :	IT071903-58291	
		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac	
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	02/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0401--01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0401P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit Peinture béton				
		Réf échantillon ITGA :	IT071903-58292	
		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	01/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0401--01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0401P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Enduit brique plâtrière				
		Réf échantillon ITGA :	IT071903-58293	
		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau rouge en vrac	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	01/04/2019	Amiante non détecté / -
* Matériau rouge en vrac	META (1)	1	01/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0401--01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0401P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur C Enduit brique plâtrière				
		Réf échantillon ITGA :	IT071903-58294	
		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau rouge en vrac	
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	01/04/2019	Amiante non détecté / -
* Matériau rouge en vrac	META (1)	1	01/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0401--01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0401P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit Peinture béton				
		Réf échantillon ITGA :	IT071903-58295	
		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac	
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	01/04/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07


Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-28133 EN DATE DU 02/04/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 35LAT0401-01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT071903-58296
Réf échantillon client : 35LAT0401P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit Peinture béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
¶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	01/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0401-01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT071903-58297
Réf échantillon client : 35LAT0401P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Carrelage				Description ITGA : Colle grise / Matériau compact beige / Carrelage
¶ Colle grise non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	01/04/2019	Amiante non détecté / -
¶ Carrelage	META (1)	1	01/04/2019	Amiante non détecté / -

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse

Validé par : Gwénoél HELIAS - Analyste

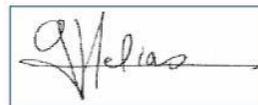

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



**Votre attestation Responsabilité Civile**

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p><b>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES</b>  <b>CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )</b>  <b>CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )</b>  <b>REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION</b>  <b>REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</b>  <b>DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU</b>  <b>CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )</b>  <b>DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )</b>  <b>RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</b>  <b>ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES</b>  <b>ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )</b>  <b>INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )</b>  <b>MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN</b>  <b>CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</b>  <b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ</b>  <b>ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )</b>  <b>DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</b></p>	<p><b>ETAT DES LIEUX LOCATIFS</b>  <b>DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE</b>  <b>CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION</b>  <b>DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES</b>  <b>THERMOGRAPHIE INFRAROUGE</b>  <b>DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.</b>  <b>DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE</b>  <b>DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION</b>  <b>DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.</b>  <b>DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES</b>  <b>EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )</b>  <b>ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION</b>  <b>CENTRE DE FORMATION</b>  <b>MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE</b>  <b>DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR</b>  <b>VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</b></p>
---	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.






Fait à Pessac, le 26/11/2018  
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



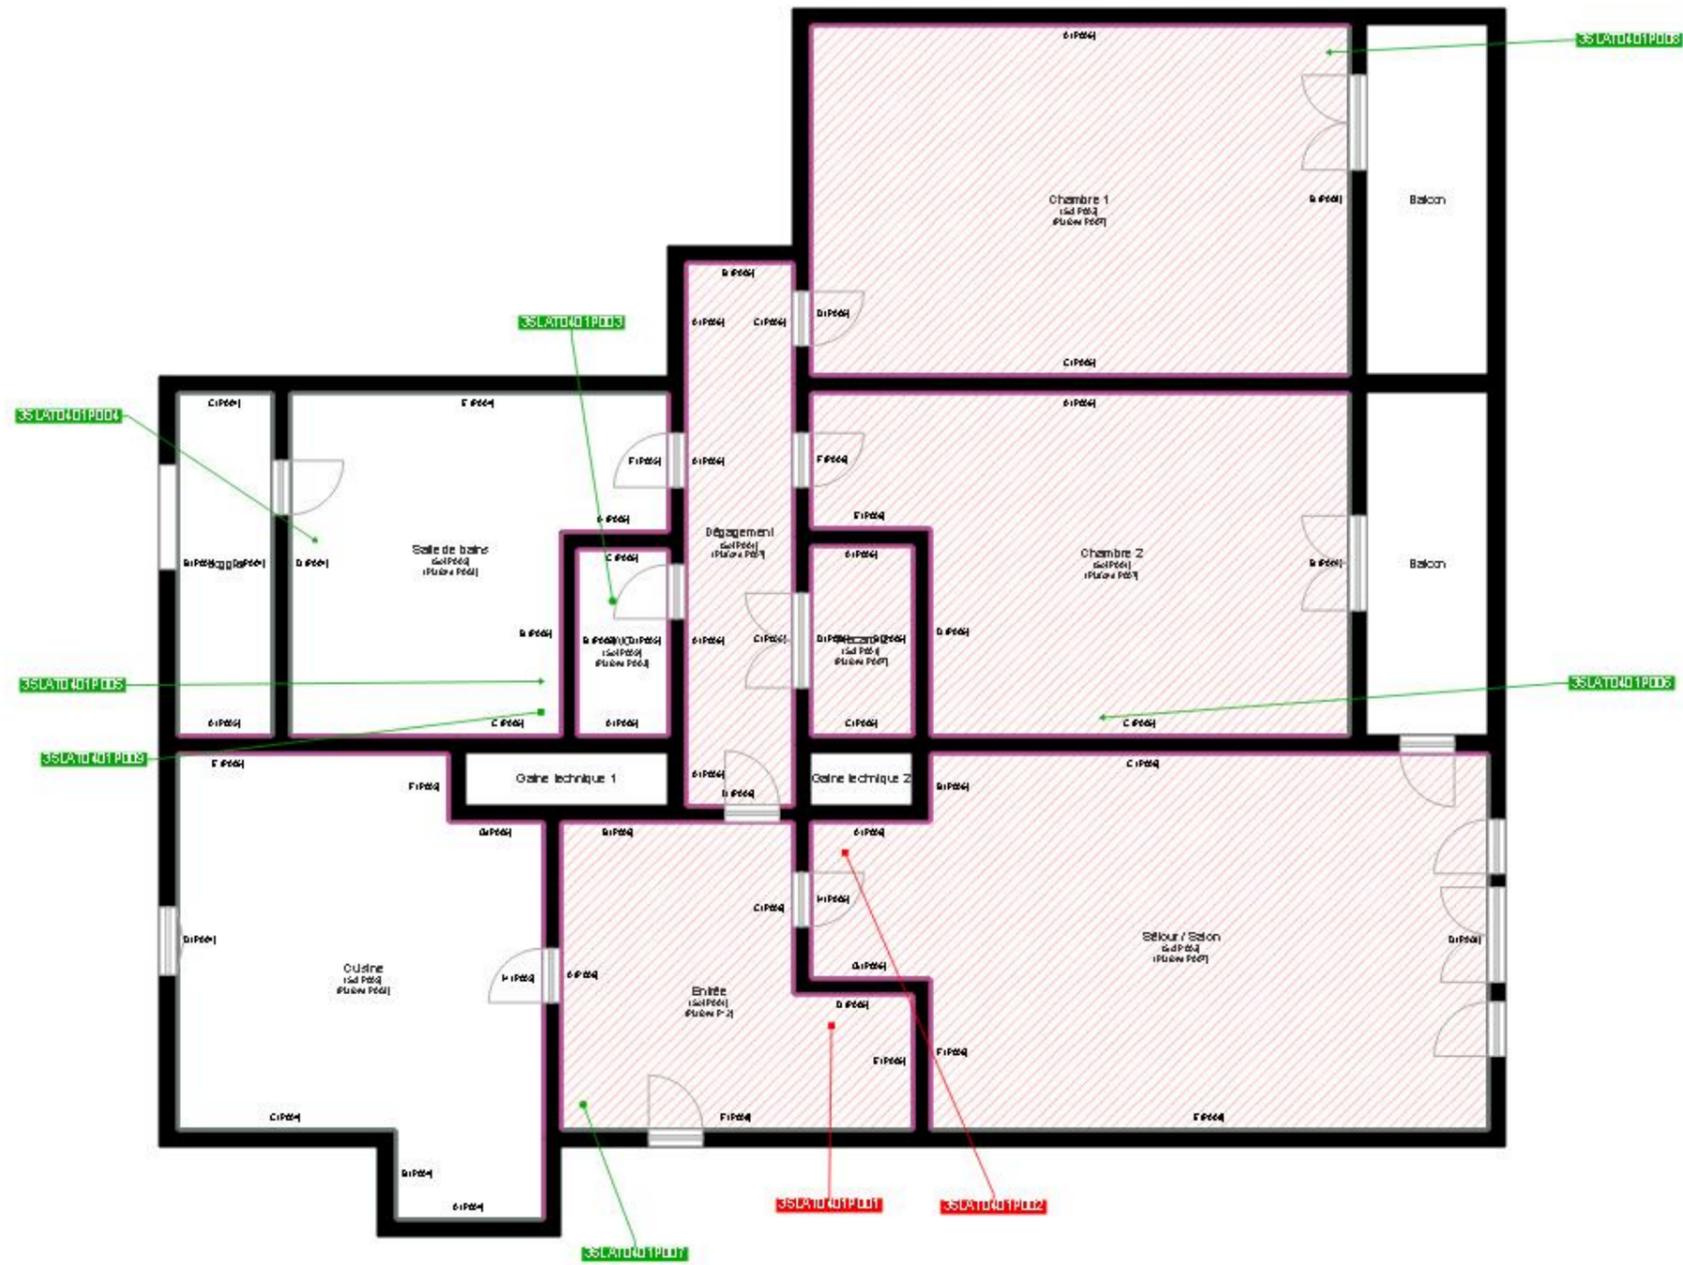

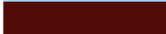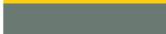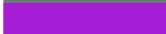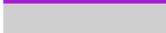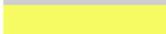	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	■ Prélèvements de sol amianté
	■ Prélèvements de sol non amiantés
	● Prélèvements de plafond amiantés
	● Prélèvements de plafond non amiantés
	→ Prélèvements de mur amiantés
	→ Prélèvements de mur non amiantés
	X Autres types de prélèvements amiantés
	X Autres types de prélèvements non amiantés
	/// Sols amiantés
	/// Plafonds amiantés
	⊗ Sols et plafonds amiantés
	⊕ Conduits amiantés
	⊕ Conduits non amiantés