

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Norme NF X 46-020

48325 1/1

55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

BAT A

CE DOCUMENT EST INDISSOCIABLE DES AUTRES SECTIONS ; ILS FONT PARTIE INTEGRANTE DU RAPPORT, COMME LEURS ANNEXES



REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE : AVANT TRAVAUX

OPERATEURS DE REPERAGE :

MUCKENSTURM Remi, RAUH Frédéric

ETABLI LE 06/11/2019, par SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DELATTRE Olivier**



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

| | | | |
|----------------------|-----------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | COLLECTIF | Adresse : | 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE |
| Cat. Du bâtiment : | | Propriété de : | OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN |
| Ref Cadastrale : | NC | | |

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|-------|
| Nom : | OPH77 | Documents remis : | NEANT |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN | Moyens mis à disposition : | NEANT |

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| RAPPORT N° : | 48325 1/1 | Laboratoire d'Analyses : | ITGA |
| Repérage réalisé du : | 05/07/2019 au 15/07/2019 | Adresse laboratoire : | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur : | MUCKENSTURM Remi | Numéro d'accréditation : | 1-5967 |

B\ SOMMAIRE

Table des matières

| | |
|--|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES | 2 |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT | 2 |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION..... | 2 |
| B\ SOMMAIRE | 3 |
| C\ CONCLUSIONS | 4 |
| D \ PROGRAMME DE REPERAGE..... | 4 |
| E \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 5 |
| F \ RAPPORTS PRECEDENTS | 5 |
| G \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 6 |
| LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION | 6 |
| DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE | 6 |
| LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDE D'OUVRAGE APRES SONDRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL..... | 7 |
| LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE | 7 |
| LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS | 7 |
| ATTESTATION(S) D'ASSURANCE | 15 |
| CERTIFICAT(S) DE COMPETENCES | 16 |

C \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

D \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX | ELEMENTS | REMARQUES PARTICULIERES |
|---------------------|-----------------------|---|--|-------------------|---|
| Ensemble des pièces | LOGEMENTS COLLECTIFS | Entre ouvrant et dormant de fenêtres Bois | Remplacement des menuiseries extérieures | Joint | Remplacement des fenêtres bois par des fenêtres PVC en rénovation (bâti bois conservé). |
| Ensemble des pièces | LOGEMENTS COLLECTIFS | Fenêtres bois | Remplacement des menuiseries extérieures | Mastic de vitrage | |

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS :

NEANT

E \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

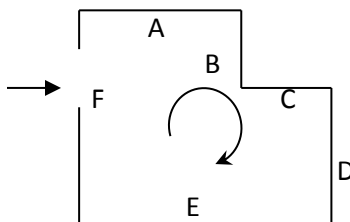

F \ RAPPORTS PRECEDENTS

Néant

G \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|----------|-------|---------------|--------|-----------|
| Bâtiment | | | OUI | CONCERNEE |

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|----------|------|------|------|------|-----------------|------------------|--------|----------|----------|
| Bâtiment | | | | | | | | BOIS | |

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE PRESENTANT DES SIMILITUDE D'OUVRAGE APRES SONDRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|----------|-------------|---------|------|----------|
| NEANT | | | | | | | | |

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage par sondage

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|----------|-------------|------|----------|
| NEANT | | | | | | | |

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage par sondage

LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS

Bien : 373LAA0301 - 373LAA0301 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|---------|-------|-------------------|---|---------------|----------------|------------------|----------|---------------------|
| Cuisine | R+3 | Mastic de vitrage | Peinture non séparable + matériau souple incolore avec poussières | Fenêtres bois | 373LAA0301P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Cuisine | R+3 | Joint | Peinture non séparable + matériau souple noir avec poussières | Fenêtres bois | 373LAA0301P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage par sondage

Bien : 373LAA0105 - 373LAA0105 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|---------|-------|--------------------|---|---------------|----------------|------------------|----------|---------------------|
| Cuisine | R+1 | Joint d'étanchéité | Peinture non séparable + matériau souple noir avec poussières | Fenêtres bois | 373LAA0105P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Cuisine | R+1 | Joint de parclose | Peinture non séparable + matériau souple incolore avec poussières | Fenêtres bois | 373LAA0105P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHO DE | ETAT | RESULTA T |
|-----------|-------|--------------------|---|---------------|----------------|------------------|----------|---------------------|
| Chambre 2 | R+1 | Joint de parclose | Peinture non séparable + matériau souple incolore avec poussières | Fenêtres bois | 373LAA0105P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Chambre 2 | R+1 | Joint d'étanchéité | Peinture non séparable + matériau souple noir avec poussières | Fenêtres bois | 373LAA0105P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage par sondage

Bien : 373LAA0202 - 373LAA0202 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|-------------------|--|---------------|----------------|------------------|----------|---------------------|
| Chambre 3 | R+2 | Mastic de vitrage | Peintures multiples en vrac non séparable + matériau souple incolore avec poussières | Fenêtres bois | 373LAA0202P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Chambre 3 | R+2 | Joint | Peinture non séparable + matériau souple noir | Fenêtres bois | 373LAA0202P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Cuisine | R+2 | Mastic de vitrage | Peintures multiples non séparable + matériau souple incolore avec poussières | Fenêtres bois | 373LAA0202P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Cuisine | R+2 | Joint | Peinture non séparable + matériau souple noir | Fenêtres bois | 373LAA0202P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage par sondage

Bien : 373LAA0205 - 373LAA0205 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|---------|-------|-------------------|---|---------------|----------------|------------------|----------|---------------------|
| Cuisine | R+2 | Mastic de vitrage | Matériau souple incolore avec poussières + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0205P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Cuisine | R+2 | Joint | Matériau souple noir + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0205P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Séjour | R+2 | Mastic de vitrage | Matériau souple incolore avec poussières + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0205P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Séjour | R+2 | Joint | Matériau souple noir + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0205P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage par sondage

Bien : 373LAA0304 - 373LAA0304 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|---------|-------|-------------------|---|---------------|----------------|------------------|----------|---------------------|
| Cuisine | R+3 | Mastic de vitrage | Peintures multiples en vrac | Fenêtres bois | 373LAA0304P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Cuisine | R+3 | Joint | Matériau souple noir en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0304P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Chambre | R+3 | Mastic de vitrage | Matériau souple incolore avec poussières + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0304P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Chambre | R+3 | Joint | Matériau souple noir + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0304P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage par sondage

Bien : 373LAA0002 - 373LAA0002 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|--------------------|--|---------------|----------------|------------------|----------|-------------------------|
| Chambre 3 | RC | Joint de parclose | Matériau souple incolore avec poussières + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0002P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Chambre 3 | RC | Joint d'étanchéité | Matériau souple noir | Fenêtres bois | 373LAA0002P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté |
| Chambre 3 | RC | Joint d'étanchéité | Peinture | Fenêtres bois | 373LAA0002P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté |
| Salon | RC | Joint de parclose | Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0002P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Salon | RC | Joint d'étanchéité | Matériau souple noir | Fenêtres bois | 373LAA0002P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté |
| Salon | RC | Joint d'étanchéité | Peinture | Fenêtres bois | 373LAA0002P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté |
| Cuisine | RC | Joint de parclose | Matériau souple incolore avec poussières | Fenêtres bois | 373LAA0002P005 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté |
| Cuisine | RC | Joint d'étanchéité | Matériau souple noir | Fenêtres bois | 373LAA0002P006 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté |
| Cuisine | RC | Joint d'étanchéité | Peintures multiples | Fenêtres bois | 373LAA0002P006 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté |

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage par sondage

Bien : 373LAA0003 - 373LAA0003 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|----------------|-------|--------------------|--|---------------|----------------|------------------|----------|---------------------|
| Séjour / Salon | RC | Joint d'étanchéité | Matériau souple noir + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0003P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Cuisine | RC | Joint de parclose | Matériau souple incolore + peinture en faible quantité non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0003P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Cuisine | RC | Joint d'étanchéité | Matériau souple noir + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0003P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|----------------|-------|--------------------|--|---------------|----------------|------------------|----------|---------------------|
| Chambre 1 | RC | Joint de parclose | Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0003P005 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Chambre 1 | RC | Joint d'étanchéité | Matériau souple noir + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0003P006 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Séjour / Salon | RC | Joint de parclose | Matériau souple incolore + peinture en faible quantité non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0003P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage par sondage

Bien : 373LAA0104 - 373LAA0104 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|--------------------|---|---------------|----------------|------------------|----------|-------------------------|
| Cuisine | R+1 | Joint de parclose | Matériau souple incolore avec poussières | Fenêtres bois | 373LAA0104P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté |
| Cuisine | R+1 | Joint de parclose | Peinture | Fenêtres bois | 373LAA0104P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté |
| Cuisine | R+1 | Joint d'étanchéité | Peinture | Fenêtres bois | 373LAA0104P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté |
| Cuisine | R+1 | Joint d'étanchéité | Matériau souple noir | Fenêtres bois | 373LAA0104P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté |
| Chambre 1 | R+1 | Joint de parclose | Matériau souple incolore avec poussières + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0104P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Chambre 1 | R+1 | Joint d'étanchéité | Peinture | Fenêtres bois | 373LAA0104P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté |
| Chambre 1 | R+1 | Joint d'étanchéité | Matériau souple noir avec poussières | Fenêtres bois | 373LAA0104P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté |

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage par sondage

Bien : 373LAA0103 - 373LAA0103 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|--------------------|---|---------------|----------------|------------------|----------|-------------------------|
| Chambre 1 | R+1 | Joint de parclose | Matériau souple incolore + peintures multiples en faible quantité non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0103P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Chambre 1 | R+1 | Joint | Peinture | Fenêtres bois | 373LAA0103P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté |
| Chambre 1 | R+1 | Joint | Matériau souple noir | Fenêtres bois | 373LAA0103P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté |
| Salon | R+1 | Joint de parclose | Matériau souple incolore + peinture en faible quantité non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0103P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Salon | R+1 | Joint d'étanchéité | Colle polymère incolore en faible quantité non séparable + matériau souple noir | Fenêtres bois | 373LAA0103P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté |
| Salon | R+1 | Joint d'étanchéité | Peinture | Fenêtres bois | 373LAA0103P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté |
| Cuisine | R+1 | Joint de parclose | Matériau souple incolore | Fenêtres bois | 373LAA0103P005 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté |
| Cuisine | R+1 | Joint de parclose | Peinture | Fenêtres bois | 373LAA0103P005 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté |
| Cuisine | R+1 | Joint d'étanchéité | Matériau souple noir | Fenêtres bois | 373LAA0103P006 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté |
| Cuisine | R+1 | Joint d'étanchéité | Peinture | Fenêtres bois | 373LAA0103P006 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté |

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage par sondage

Bien : 373LAA0101 - 373LAA0101 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|--------------------|--|---------------|----------------|------------------|----------|-------------------------|
| Chambre 1 | R+1 | Joint de parclose | Matériau souple incolore avec poussières | Fenêtres bois | 373LAA0101P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Chambre 1 | R+1 | Joint d'étanchéité | Matériau souple noir | Fenêtres bois | 373LAA0101P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante non détecté |
| Chambre 1 | R+1 | Joint d'étanchéité | Peinture | Fenêtres bois | 373LAA0101P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|--------------------|--|---------------|----------------|------------------|----------|---------------------|
| Chambre 1 | R+1 | Joint de parclose | Matériau souple incolore + peinture en faible quantité non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0101P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Chambre 1 | R+1 | Joint d'étanchéité | Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0101P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage par sondage

Bien : 373LAA0102 - 373LAA0102 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|--------------------|--|---------------|----------------|------------------|----------|---------------------|
| Cuisine | R+1 | Joint de parclose | Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0102P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Cuisine | R+1 | Joint d'étanchéité | Matériau souple noir + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0102P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Salon | R+1 | Joint de parclose | Matériau souple incolore avec poussières + peinture en faible quantité non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0102P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Salon | R+1 | Joint d'étanchéité | Matériau souple noir + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0102P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Chambre 1 | R+1 | Joint de parclose | Matériau souple incolore avec poussières | Fenêtres bois | 373LAA0102P005 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Chambre 1 | R+1 | Joint d'étanchéité | Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0102P006 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |

ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage par sondage

Bien : 373LAA0205 - 373LAA0205 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|---------|-------|-------------------|---|---------------|----------------|------------------|----------|---------------------|
| Cuisine | R+2 | Mastic de vitrage | Matériau souple incolore avec poussières + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0205P001 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Cuisine | R+2 | Joint | Matériau souple noir + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0205P002 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Séjour | R+2 | Mastic de vitrage | Matériau souple incolore avec poussières + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0205P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |
| Séjour | R+2 | Joint | Matériau souple noir + peinture non séparable | Fenêtres bois | 373LAA0205P004 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Amiante non détecté |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|----------|-------|-------------------|---|----------------------------|----------------|---------|------|---------------------|
| Bâtiment | / | Mastic de vitrage | Matériau souple incolore avec poussières + peinture non séparable | Ensemble des Fenêtres bois | 373LAA0205P001 | ZPSO | / | Amiante non détecté |
| Bâtiment | / | Joint | Matériau souple noir + peinture non séparable | Ensemble des Fenêtres bois | 373LAA0205P002 | ZPSO | / | Amiante non détecté |

ATTESTATION(S) D'ASSURANCE



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC, 1 rue des Dardanelles 75017 Paris

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

| | |
|---|--|
| <p>AMIANTE : ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</p> <p>PLOMB : DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</p> <p>ETAT PARASITAIRE : ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)</p> <p>MESURES : MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</p> <p>AUTRES : ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p> | <p>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE. ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012. DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIUQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGIS DE LEVAGE ET DE CHANTIER DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS</p> |
|---|--|

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 6 SEPTEMBRE 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Le Bouscat, le 06/09/2019
Pour la compagnie

VD ASSOCIES
P.O. 81, Bd Pierre Pionnier
33110 LE BOUSCAT
RCS - 794 672 238 0845 - 0310220
TEL - 05 56 70 95 75

CERTIFICAT(S) DE COMPETENCES



Certificat
Attribué à

Monsieur Frédéric RAUH

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitat et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

| | Références des arrêtés | Date de Certification originale | Validité du certificat* |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Amiante sans mention | Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification | 12/06/2017 | 11/06/2022 |

Date : 12/06/2017

Numéro de certificat : 8053284

Jacques MATILLON - Directeur Général





CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N° 4-0027
Date des arrêtés et parties disponibles sur www.cofrac.fr


* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-dtg



Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

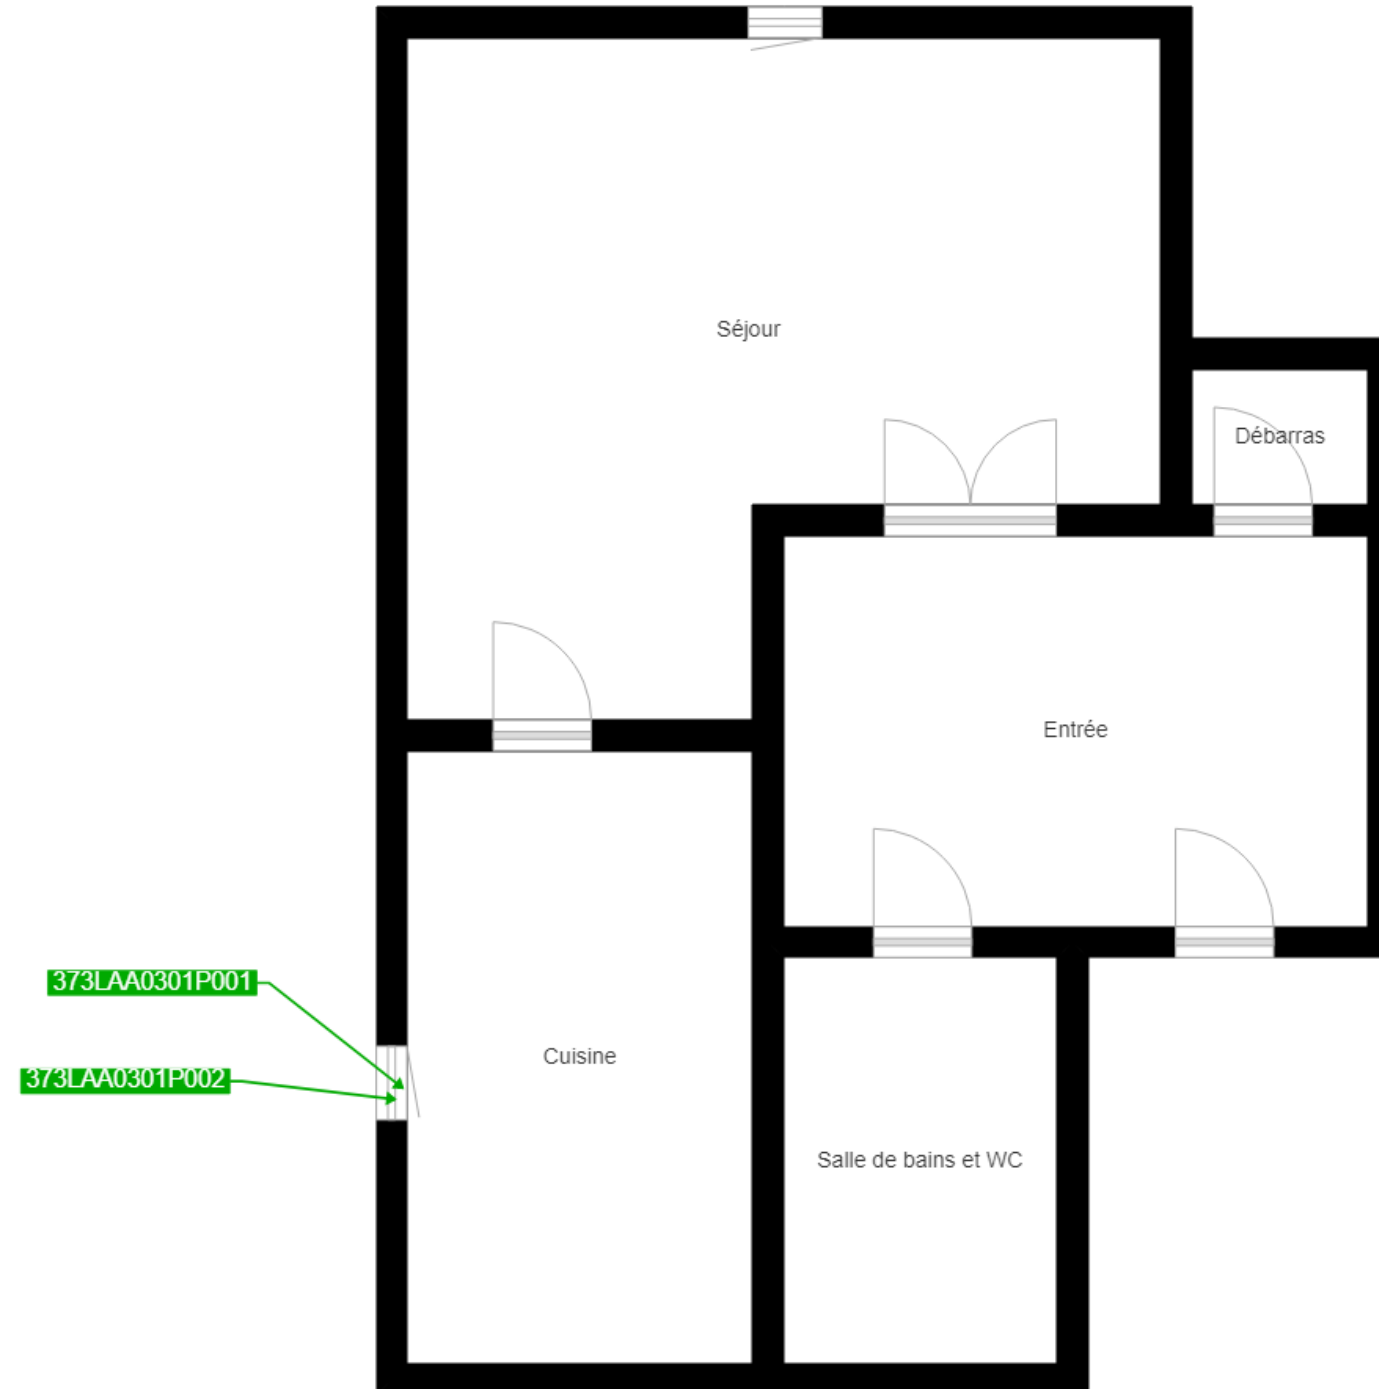



| | | |
|---------------------------|--|---|
| PLANCHE DE REPÉRAGE | Zone : R+3 | Vue de dessus |
| Auteur : MUCKENSTURM Remi | Bien : 373LAA0301 - 373LAA0301 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE | Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien |



| | |
|---|--|
|  | Cloisons Plaques de plâtre |
|  | Murs Bois |
|  | Murs Brique |
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
|  | Murs carreaux de plâtre |
|  | Murs Béton / Enduit |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis |
|  | Murs Amiantés |
|  | Murs Brique / Enduit |
|  | Murs Brique plâtrière |
|  | Murs Pierre |
|  | |

| | |
|---|---|
|  | Murs amiantés |
|  | Prélèvements de sol amianté |
|  | Prélèvements de sol non amiantés |
|  | Prélèvements de plafond amiantés |
|  | Prélèvements de plafond non amiantés |
|  | Prélèvements de mur amiantés |
|  | Prélèvements de mur non amiantés |
|  | Autres types de prélèvements amiantés |
|  | Autres types de prélèvements non amiantés |
|  | Sols amiantés |
|  | Plafonds amiantés |
|  | Sols et plafonds amiantés |
|  | Conduits amiantés |
|  | Conduits non amiantés |

| | | |
|------------------------|--|---|
| PLANCHE DE REPÉRAGE | Zone : R+1 | Vue de dessus |
| Auteur : RAUH Frédéric | Bien : 373LAA0105 - 373LAA0105 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE | Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien |

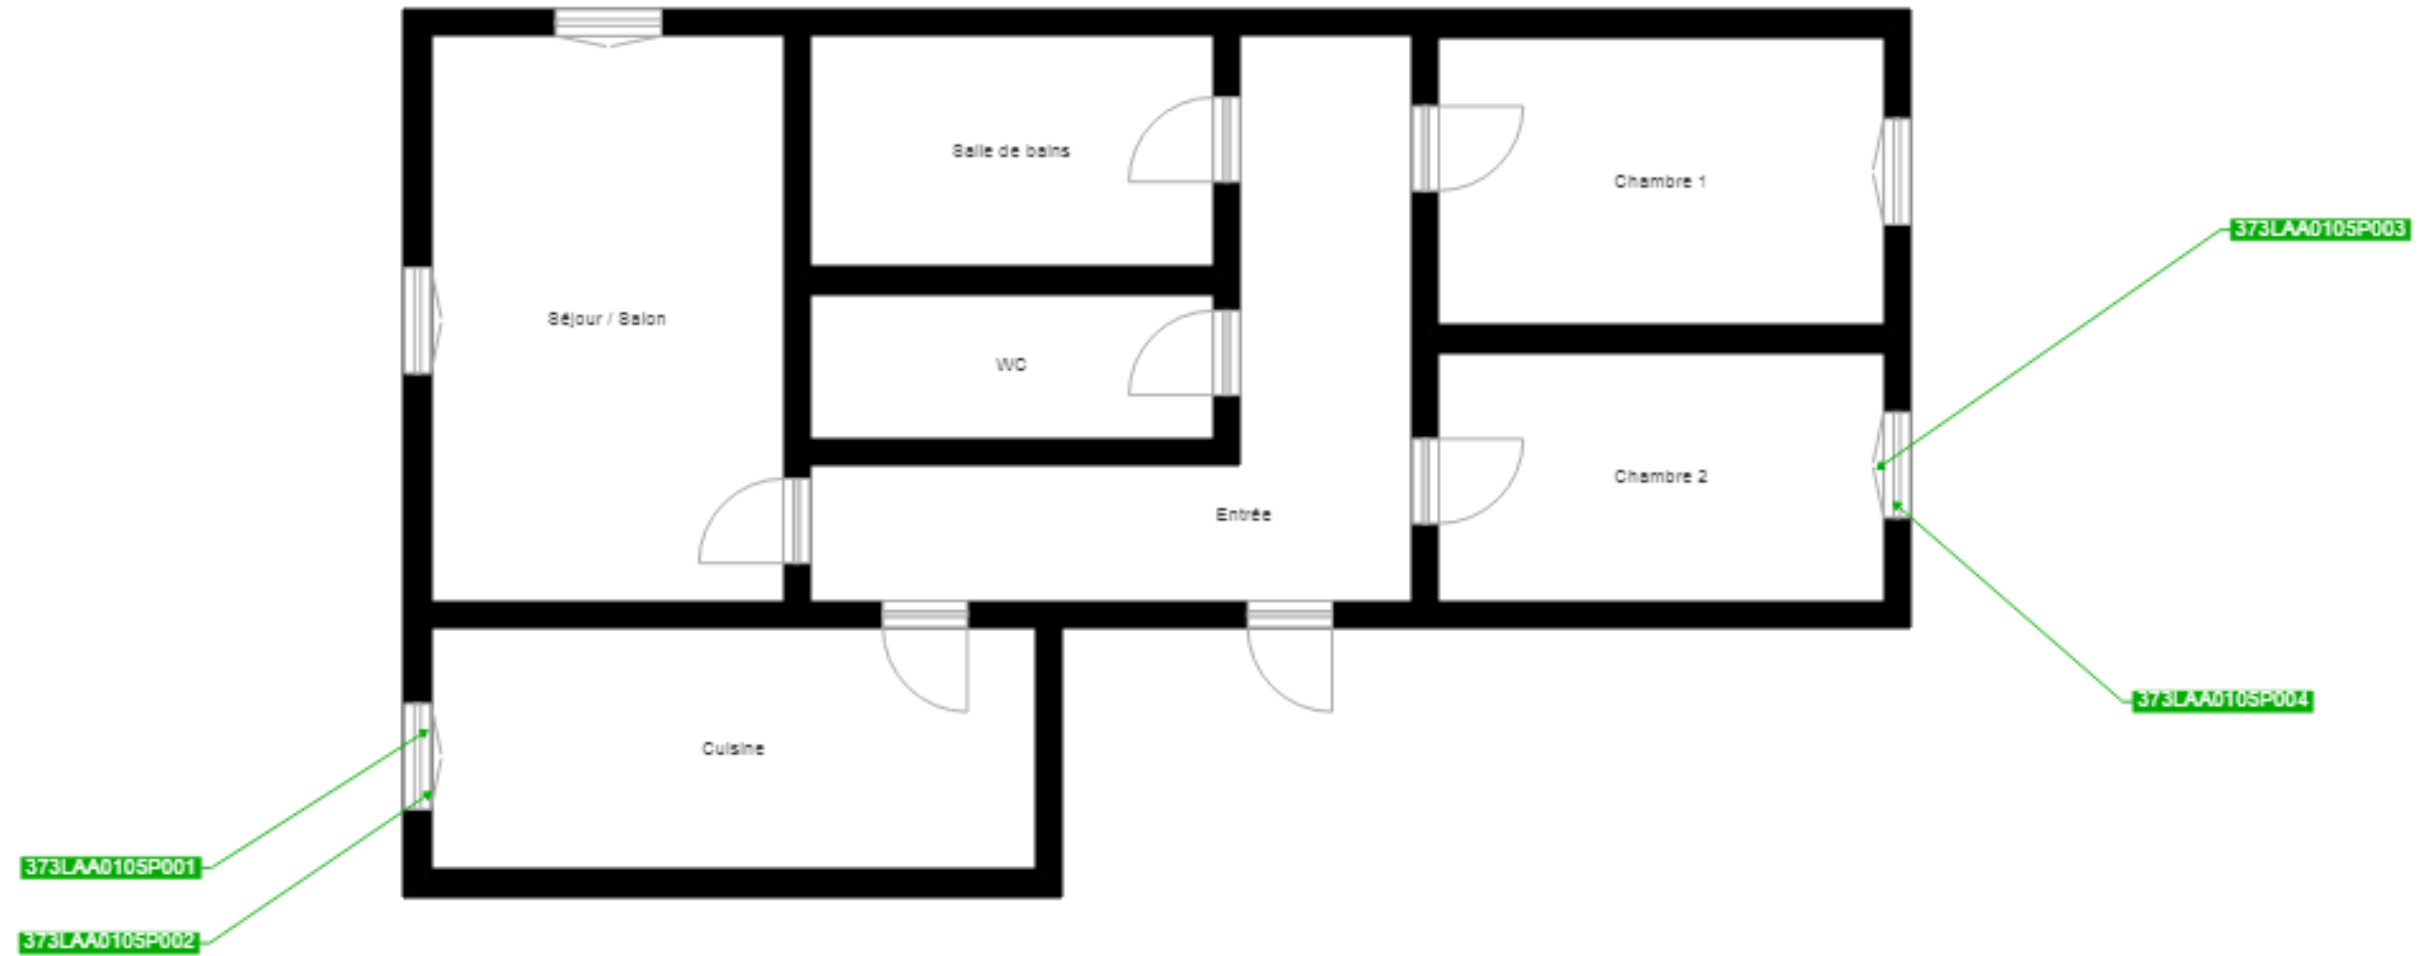

| | |
|---|--|
|  | Cloisons Plaques de plâtre |
|  | Murs Bois |
|  | Murs Brique |
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
|  | Murs carreaux de plâtre |
|  | Murs Béton / Enduit |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis |
|  | Murs Amiantés |
|  | Murs Brique / Enduit |
|  | Murs Brique plâtrière |
|  | Murs Pierre |
|  | |

| | |
|---|---|
|  | Murs amiantés |
|  | Prélèvements de sol amianté |
|  | Prélèvements de sol non amiantés |
|  | Prélèvements de plafond amiantés |
|  | Prélèvements de plafond non amiantés |
|  | Prélèvements de mur amiantés |
|  | Prélèvements de mur non amiantés |
|  | Autres types de prélèvements amiantés |
|  | Autres types de prélèvements non amiantés |
|  | Sols amiantés |
|  | Plafonds amiantés |
|  | Sols et plafonds amiantés |
|  | Conduits amiantés |
|  | Conduits non amiantés |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| PLANCHE DE REPÉRAGE | Zone : R+2 | Vue de dessus |
| Auteur : MUCKENSTURM Remi | Bien : 373LAA0202 - 373LAA0202 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE | Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien |



| |
|--|
| Cloisons Plaques de plâtre |
| Murs Bois |
| Murs Brique |
| Murs périphériques / Plaques de plâtre |
| Murs carreaux de plâtre |
| Murs Béton / Enduit |
| Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
| Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
| Torchis |
| Murs Amiantés |
| Murs Brique / Enduit |
| Murs Brique plâtrière |
| Murs Pierre |

| |
|---|
| Murs amiantés |
| ■ Prélèvements de sol amianté |
| ■ Prélèvements de sol non amiantés |
| ● Prélèvements de plafond amiantés |
| ● Prélèvements de plafond non amiantés |
| → Prélèvements de mur amiantés |
| → Prélèvements de mur non amiantés |
| X Autres types de prélèvements amiantés |
| X Autres types de prélèvements non amiantés |
| /// Sols amiantés |
| /// Plafonds amiantés |
| /// Sols et plafonds amiantés |
| ⊕ Conduits amiantés |
| ⊕ Conduits non amiantés |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| PLANCHE DE REPÉRAGE | Zone : R+2 | Vue de dessus |
| Auteur : MUCKENSTURM Remi | Bien : 373LAA0205 - 373LAA0205 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE | Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien |



| | |
|---|--|
|  | Cloisons Plaques de plâtre |
|  | Murs Bois |
|  | Murs Brique |
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
|  | Murs carreaux de plâtre |
|  | Murs Béton / Enduit |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis |
|  | Murs Amiantés |
|  | Murs Brique / Enduit |
|  | Murs Brique plâtrière |
|  | Murs Pierre |
|  | |

| | |
|---|---|
|  | Murs amiantés |
|  | Prélèvements de sol amianté |
|  | Prélèvements de sol non amiantés |
|  | Prélèvements de plafond amiantés |
|  | Prélèvements de plafond non amiantés |
|  | Prélèvements de mur amiantés |
|  | Prélèvements de mur non amiantés |
|  | Autres types de prélèvements amiantés |
|  | Autres types de prélèvements non amiantés |
|  | Sols amiantés |
|  | Plafonds amiantés |
|  | Sols et plafonds amiantés |
|  | Conduits amiantés |
|  | Conduits non amiantés |


| | | |
|---------------------------|--|---|
| PLANCHE DE REPÉRAGE | Zone : R+3 | Vue de dessus |
| Auteur : MUCKENSTURM Remi | Bien : 373LAA0304 - 373LAA0304 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE | Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien |




| | |
|---|--|
|  | Cloisons Plaques de plâtre |
|  | Murs Bois |
|  | Murs Brique |
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
|  | Murs carreaux de plâtre |
|  | Murs Béton / Enduit |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis |
|  | Murs Amiantés |
|  | Murs Brique / Enduit |
|  | Murs Brique plâtrière |
|  | Murs Pierre |
|  | |

| | |
|---|---|
|  | Murs amiantés |
|  | Prélèvements de sol amianté |
|  | Prélèvements de sol non amiantés |
|  | Prélèvements de plafond amiantés |
|  | Prélèvements de plafond non amiantés |
|  | Prélèvements de mur amiantés |
|  | Prélèvements de mur non amiantés |
|  | Autres types de prélèvements amiantés |
|  | Autres types de prélèvements non amiantés |
|  | Sols amiantés |
|  | Plafonds amiantés |
|  | Sols et plafonds amiantés |
|  | Conduits amiantés |
|  | Conduits non amiantés |

| | | |
|------------------------|---|---|
| PLANCHE DE REPÉRAGE | Zone : Rez de chaussée | Vue de dessus |
| Auteur : RAUH Frédéric | Bien : 373LAA0002 - 373LAA0002 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE | Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien |

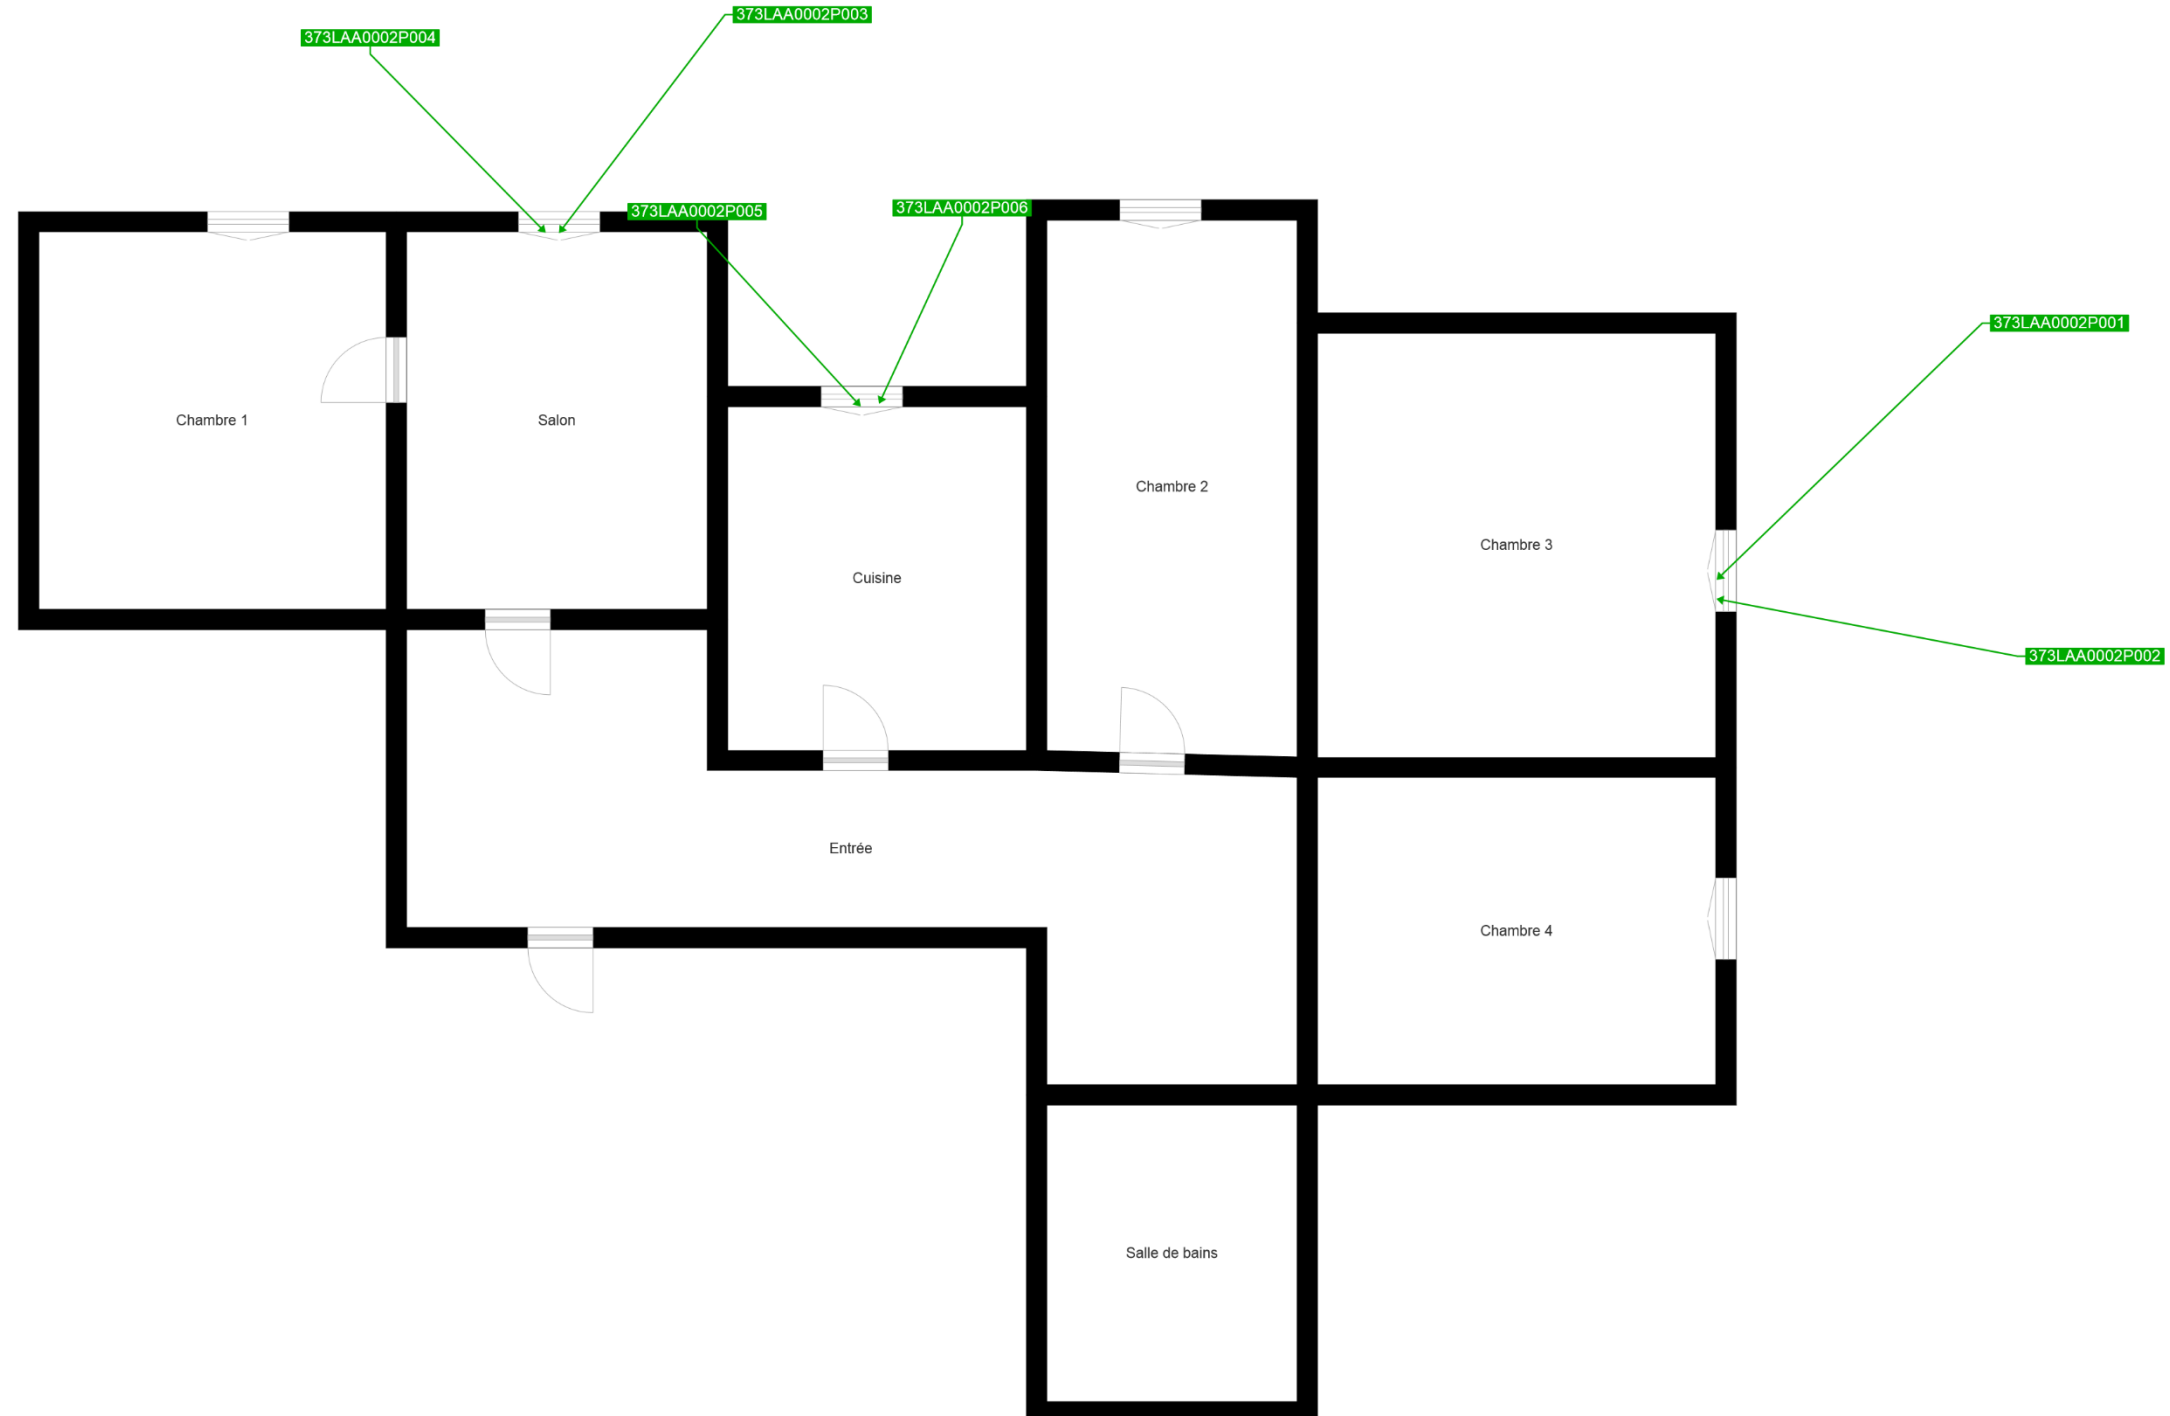


| | |
|---|--|
|  | Cloisons Plaques de plâtre |
|  | Murs Bois |
|  | Murs Brique |
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
|  | Murs carreaux de plâtre |
|  | Murs Béton / Enduit |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis |
|  | Murs Amiantés |
|  | Murs Brique / Enduit |
|  | Murs Brique plâtrière |
|  | Murs Pierre |
|  | |





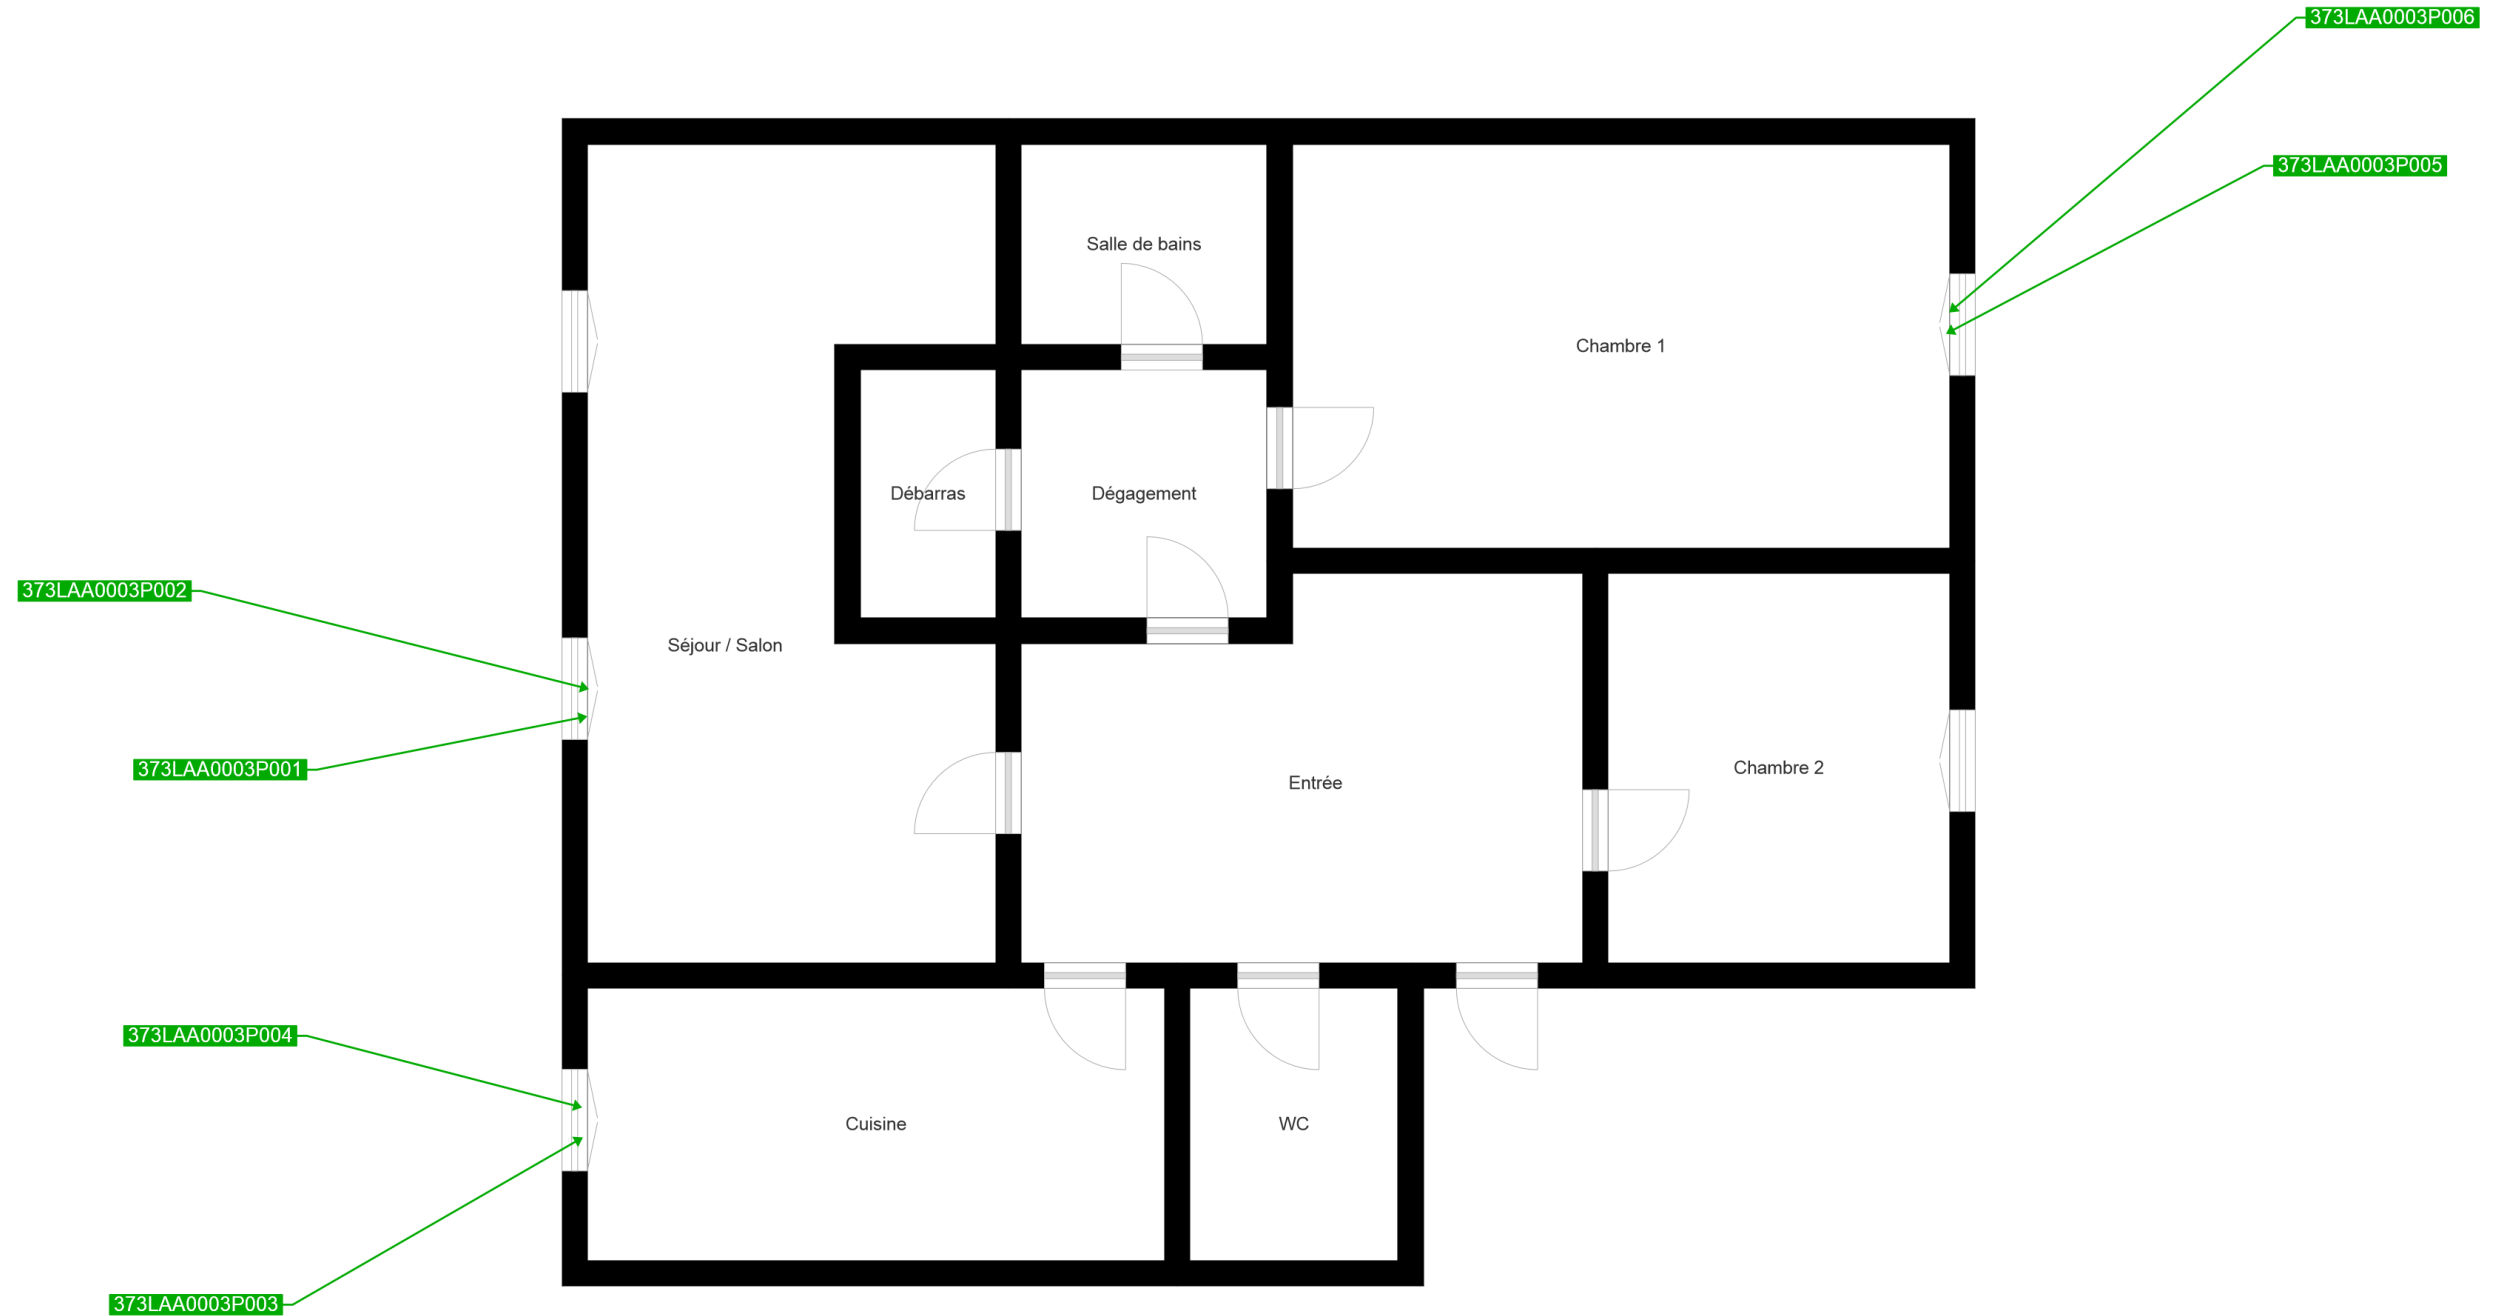

| | |
|---|---|
|  | Murs amiantés |
|  | Prélèvements de sol amianté |
|  | Prélèvements de sol non amiantés |
|  | Prélèvements de plafond amiantés |
|  | Prélèvements de plafond non amiantés |
|  | Prélèvements de mur amiantés |
|  | Prélèvements de mur non amiantés |
|  | Autres types de prélèvements amiantés |
|  | Autres types de prélèvements non amiantés |
|  | Sols amiantés |
|  | Plafonds amiantés |
|  | Sols et plafonds amiantés |
|  | Conduits amiantés |
|  | Conduits non amiantés |

| | | |
|------------------------|--|---|
| PLANCHE DE REPÉRAGE | Zone : Rez de chaussée | Vue de dessus |
| Auteur : RAUH Frédéric | Bien : 373LAA0003 - 373LAA0003 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE | Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien |


www.archifacile.fr



| | |
|---|--|
|  | Cloisons Plaques de plâtre |
|  | Murs Bois |
|  | Murs Brique |
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
|  | Murs carreaux de plâtre |
|  | Murs Béton / Enduit |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis |
|  | Murs Amiantés |
|  | Murs Brique / Enduit |
|  | Murs Brique plâtrière |
|  | Murs Pierre |
|  | |

| | |
|---|---|
|  | Murs amiantés |
|  | Prélèvements de sol amianté |
|  | Prélèvements de sol non amiantés |
|  | Prélèvements de plafond amiantés |
|  | Prélèvements de plafond non amiantés |
|  | Prélèvements de mur amiantés |
|  | Prélèvements de mur non amiantés |
|  | Autres types de prélèvements amiantés |
|  | Autres types de prélèvements non amiantés |
|  | Sols amiantés |
|  | Plafonds amiantés |
|  | Sols et plafonds amiantés |
|  | Conduits amiantés |
|  | Conduits non amiantés |


| | | |
|------------------------|--|---|
| PLANCHE DE REPÉRAGE | Zone : R+1 | Vue de dessus |
| Auteur : RAUH Frédéric | Bien : 373LAA0104 - 373LAA0104 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE | Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien |

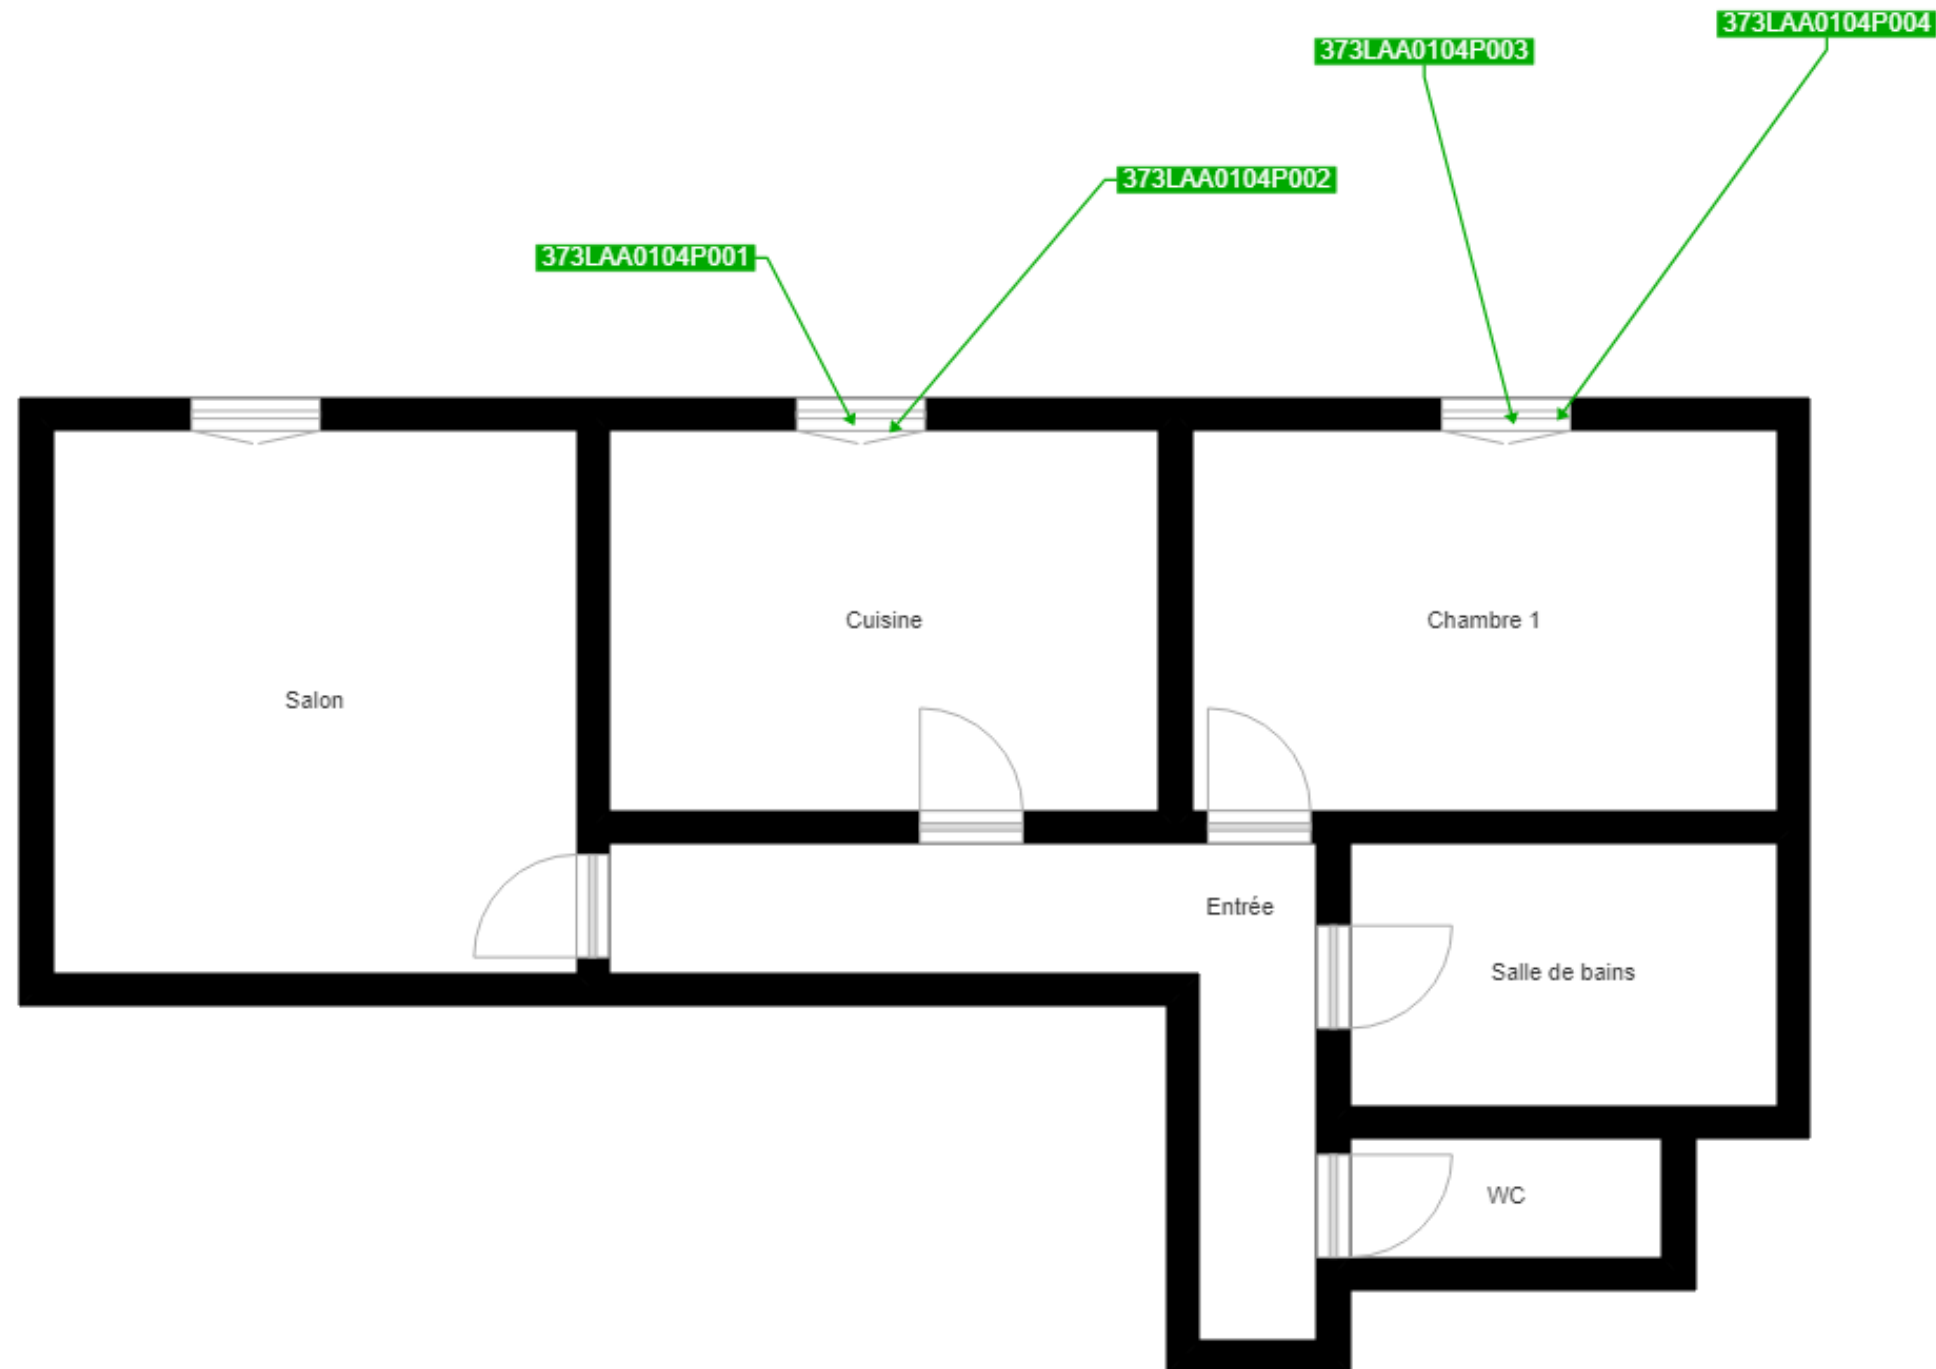



| |
|--|
| Cloisons Plaques de plâtre |
| Murs Bois |
| Murs Brique |
| Murs périphériques / Plaques de plâtre |
| Murs carreaux de plâtre |
| Murs Béton / Enduit |
| Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
| Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
| Torchis |
| Murs Amiantés |
| Murs Brique / Enduit |
| Murs Brique plâtrière |
| Murs Pierre |

| |
|---|
| Murs amiantés |
| ■ Prélèvements de sol amianté |
| ■ Prélèvements de sol non amiantés |
| ● Prélèvements de plafond amiantés |
| ● Prélèvements de plafond non amiantés |
| → Prélèvements de mur amiantés |
| → Prélèvements de mur non amiantés |
| X Autres types de prélèvements amiantés |
| X Autres types de prélèvements non amiantés |
| /// Sols amiantés |
| /// Plafonds amiantés |
| /// Sols et plafonds amiantés |
| ⊕ Conduits amiantés |
| ⊕ Conduits non amiantés |

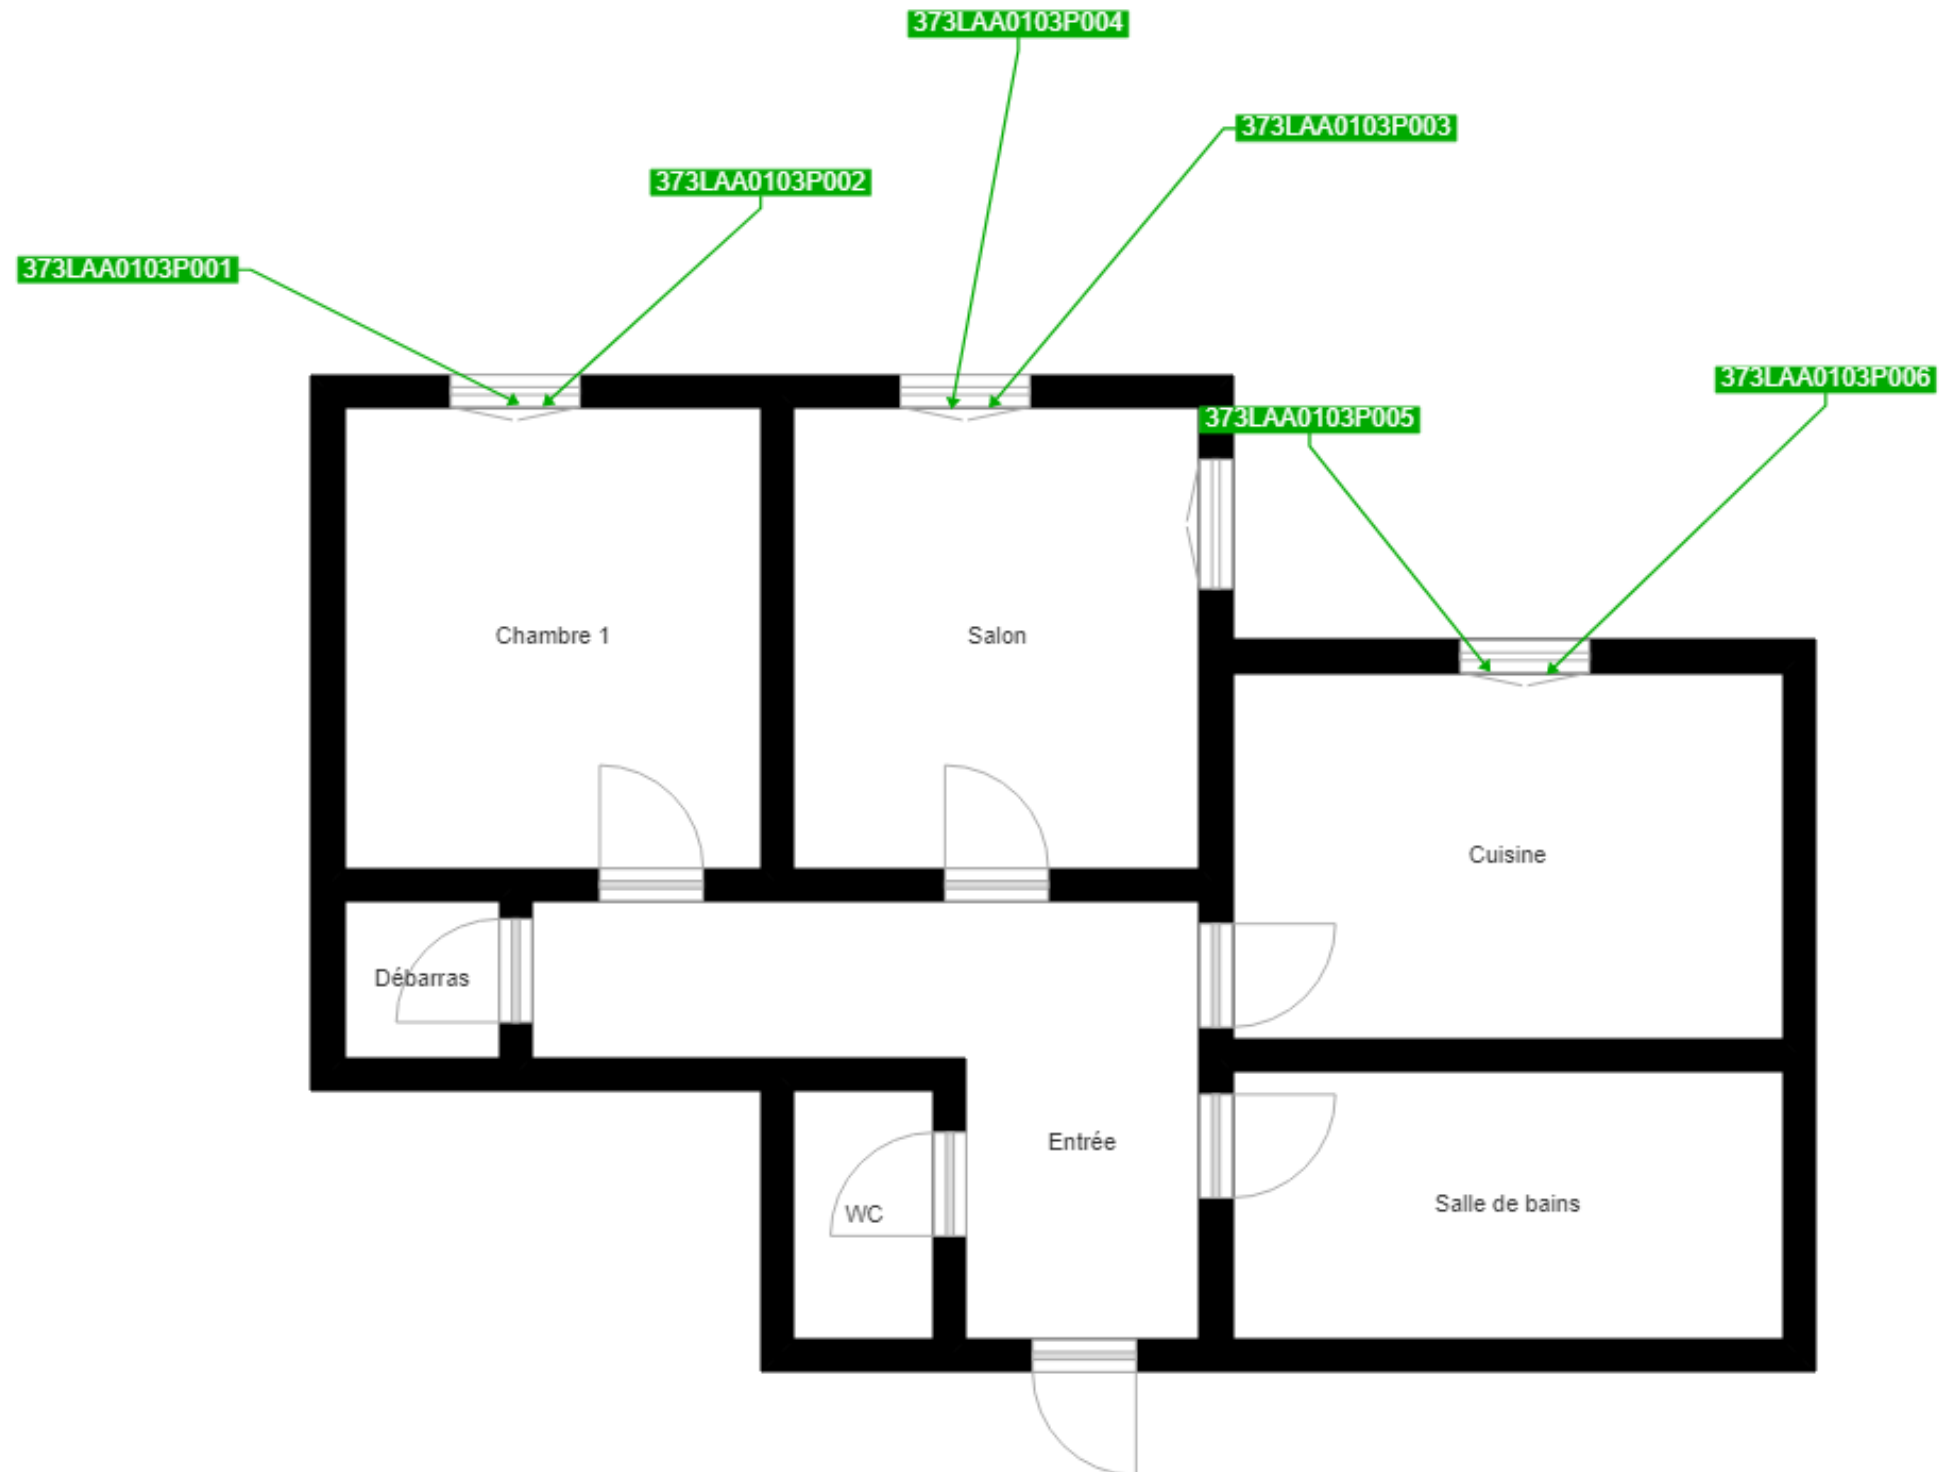
| | | |
|------------------------|--|---|
| PLANCHE DE REPÉRAGE | Zone : R+1 | Vue de dessus |
| Auteur : RAUH Frédéric | Bien : 373LAA0103 - 373LAA0103 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE | Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien |




| | |
|---|--|
|  | Cloisons Plaques de plâtre |
|  | Murs Bois |
|  | Murs Brique |
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
|  | Murs carreaux de plâtre |
|  | Murs Béton / Enduit |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis |
|  | Murs Amiantés |
|  | Murs Brique / Enduit |
|  | Murs Brique plâtrière |
|  | Murs Pierre |
|  | |

| | |
|---|---|
|  | Murs amiantés |
|  | Prélèvements de sol amianté |
|  | Prélèvements de sol non amiantés |
|  | Prélèvements de plafond amiantés |
|  | Prélèvements de plafond non amiantés |
|  | Prélèvements de mur amiantés |
|  | Prélèvements de mur non amiantés |
|  | Autres types de prélèvements amiantés |
|  | Autres types de prélèvements non amiantés |
|  | Sols amiantés |
|  | Plafonds amiantés |
|  | Sols et plafonds amiantés |
|  | Conduits amiantés |
|  | Conduits non amiantés |


| | | |
|------------------------|--|---|
| PLANCHE DE REPÉRAGE | Zone : R+1 | Vue de dessus |
| Auteur : RAUH Frédéric | Bien : 373LAA0101 - 373LAA0101 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE | Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien |

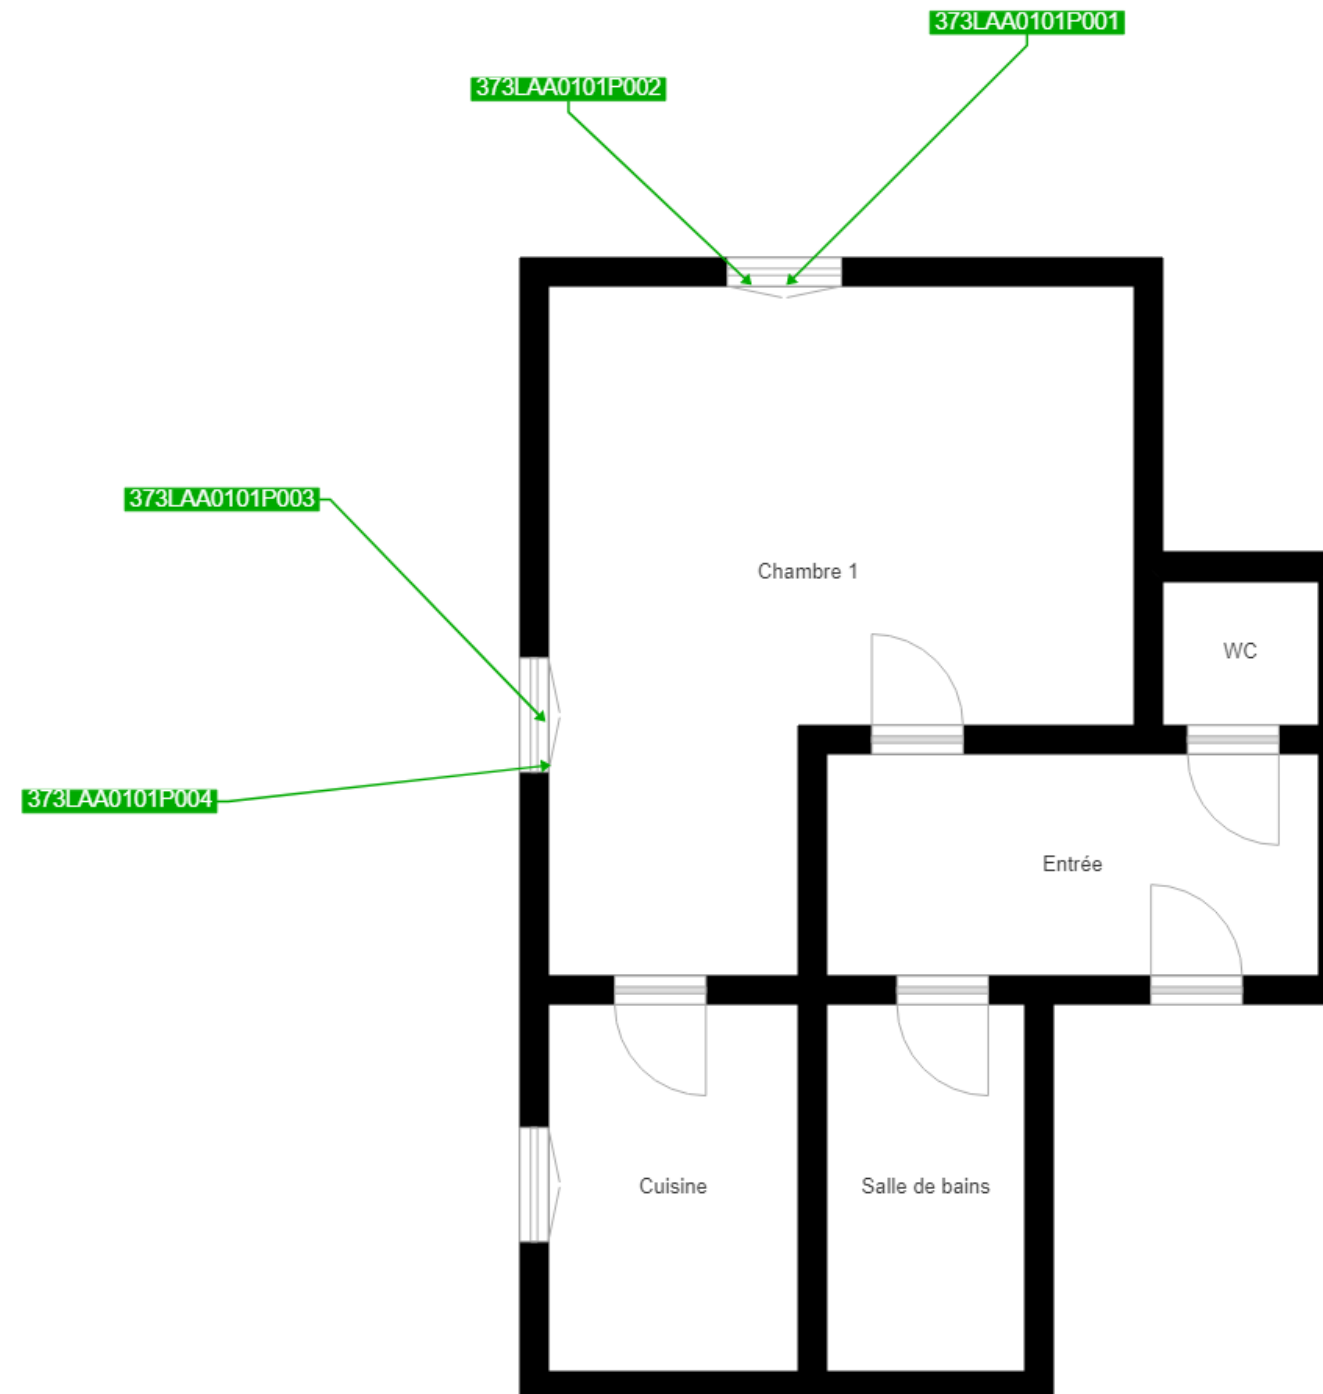

| | |
|---|--|
|  | Cloisons Plaques de plâtre |
|  | Murs Bois |
|  | Murs Brique |
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
|  | Murs carreaux de plâtre |
|  | Murs Béton / Enduit |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis |
|  | Murs Amiantés |
|  | Murs Brique / Enduit |
|  | Murs Brique plâtrière |
|  | Murs Pierre |
|  | |

| | |
|---|---|
|  | Murs amiantés |
|  | ■ Prélèvements de sol amianté |
|  | ■ Prélèvements de sol non amiantés |
|  | ● Prélèvements de plafond amiantés |
|  | ● Prélèvements de plafond non amiantés |
|  | → Prélèvements de mur amiantés |
|  | → Prélèvements de mur non amiantés |
|  | X Autres types de prélèvements amiantés |
|  | X Autres types de prélèvements non amiantés |
|  | /// Sols amiantés |
|  | /// Plafonds amiantés |
|  | ⊗ Sols et plafonds amiantés |
|  | ⊕ Conduits amiantés |
|  | ⊕ Conduits non amiantés |

| | | |
|------------------------|--|---|
| PLANCHE DE REPÉRAGE | Zone : R+1 | Vue de dessus |
| Auteur : RAUH Frédéric | Bien : 373LAA0102 - 373LAA0102 55 AVENUE ZEPHIRIN CAMELINAT 77176 SAVIGNY LE TEMPLE | Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien |

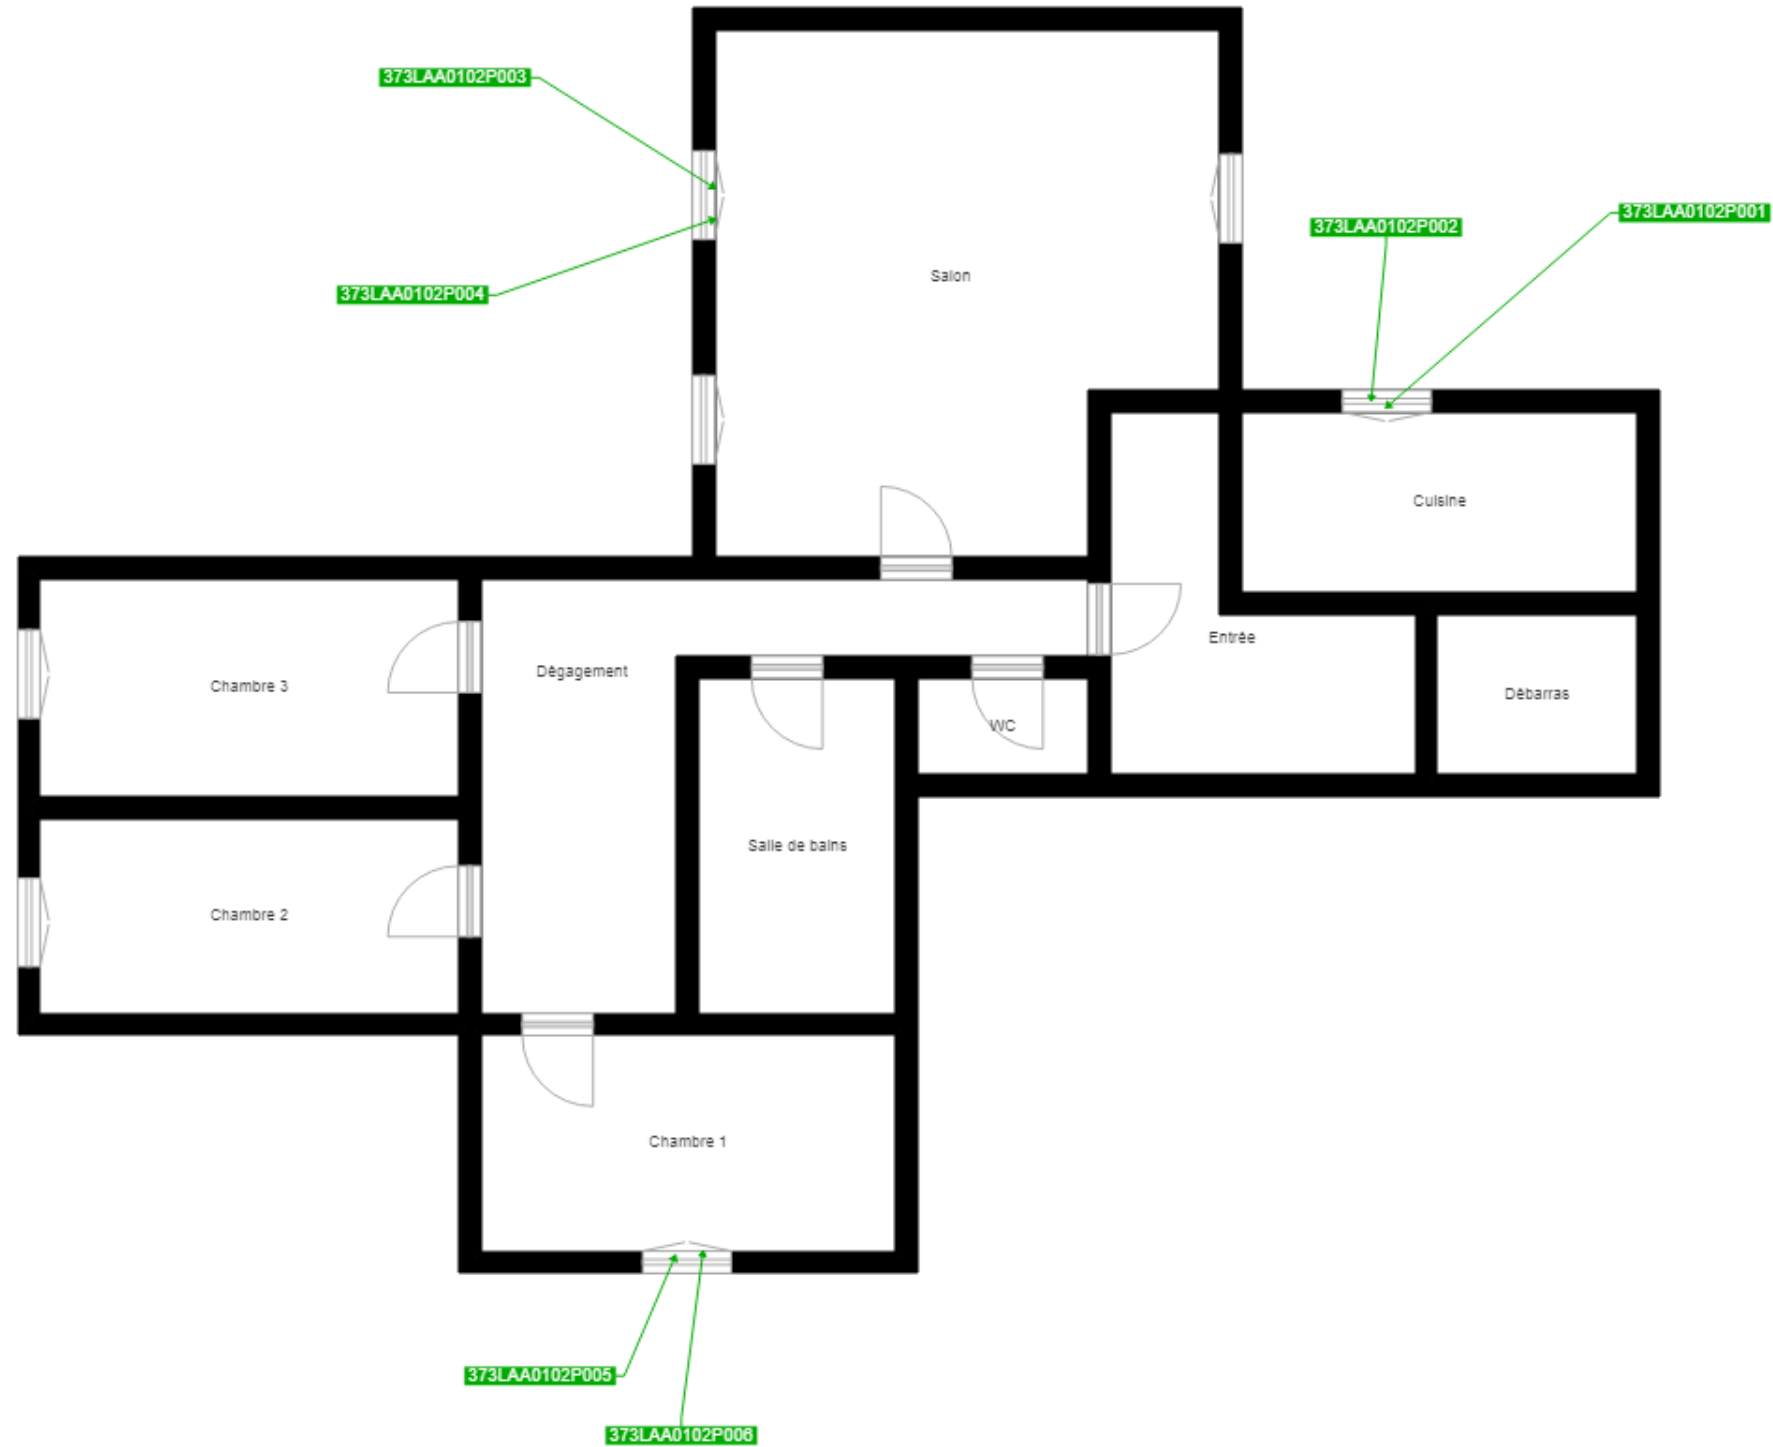

| |
|--|
| Cloisons Plaques de plâtre |
| Murs Bois |
| Murs Brique |
| Murs périphériques / Plaques de plâtre |
| Murs carreaux de plâtre |
| Murs Béton / Enduit |
| Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
| Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
| Torchis |
| Murs Amiantés |
| Murs Brique / Enduit |
| Murs Brique plâtrière |
| Murs Pierre |

| |
|---|
| Murs amiantés |
| ■ Prélèvements de sol amianté |
| ■ Prélèvements de sol non amiantés |
| ● Prélèvements de plafond amiantés |
| ● Prélèvements de plafond non amiantés |
| → Prélèvements de mur amiantés |
| → Prélèvements de mur non amiantés |
| X Autres types de prélèvements amiantés |
| X Autres types de prélèvements non amiantés |
| /// Sols amiantés |
| /// Plafonds amiantés |
| /// Sols et plafonds amiantés |
| ⊕ Conduits amiantés |
| ⊕ Conduits non amiantés |