

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

33 PLACE DU COLOMBIER APT 54

77127 LIEUSAIN

## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	33 PLACE DU COLOMBIER APT 54 77127 LIEUSAIN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :	R+3	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 374LAC0301	Date d'émission du rapport :	03/08/2017
Le repérage a été réalisé le :	27/07/2017	Accompagnateur :	
Par :	Mickaël JULIEN	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
N° certificat de qualification :		Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Date d'obtention :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :		Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
		N° de contrat d'assurance :	55897385
		Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 03/08/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Mickaël JULIEN



Rapport N° : 374LAC0301 27/07/2017

2/41

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	11
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	12
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	12
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	13
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	21
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	27
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	29
ATTESTATION(S).....	40
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	41

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° ECHANTILLON	METHODE	ETAT
Cuisine	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	374LAC0301P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	374LAC0301P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains	R+3	Revêtement souple vert avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	374LAC0301P004	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE

Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	374LAC0301P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
WC	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	374LAC0301P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	374LAC0301P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	374LAC0301P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine	R+3	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	374LAC0301P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	374LAC0301P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Entrée	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	374LAC0301P011	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur F	374LAC0301P012	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine	R+3	Revêtement souple	Sol	374LAC0301P002	ZSO	DEGRADATI

		beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable				ON PARTIELLE
Entrée	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	374LAC0301P003	ZSO	BON ETAT
Placard	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	374LAC0301P003	ZSO	BON ETAT
Séjour	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	374LAC0301P003	ZSO	BON ETAT
Dégagement	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non	Sol	374LAC0301P003	ZSO	BON ETAT

		séparable				
Chambre 1	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	374LAC0301P003	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	374LAC0301P003	ZSO	BON ETAT
Chambre 3	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	374LAC0301P003	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	R+3	Revêtement souple vert avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	374LAC0301P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
WC	R+3	Revêtement souple vert avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de	Sol	374LAC0301P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE

		ragréage blanche non séparable				
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	374LAC0301P005	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	374LAC0301P005	ZSO	BON ETAT
WC	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Plafond	374LAC0301P005	ZSO	BON ETAT
Entrée	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	374LAC0301P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	374LAC0301P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	374LAC0301P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Dégagement	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	374LAC0301P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	374LAC0301P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	374LAC0301P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	374LAC0301P010	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
WC	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile	Murs	374LAC0301P006	ZSO	BON ETAT



		fibreuse blanche non séparable				
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Murs	374LAC0301P006	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Murs	374LAC0301P006	ZSO	BON ETAT
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Murs	374LAC0301P007	ZSO	BON ETAT
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Murs	374LAC0301P007	ZSO	BON ETAT
Entrée	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	Murs	374LAC0301P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	Murs	374LAC0301P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
WC	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	Murs	374LAC0301P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	Murs	374LAC0301P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1	R+3	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit	Murs	374LAC0301P009	ZSO	BON ETAT

		plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable				
Entrée	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Murs	374LAC0301P011	ZSO	BON ETAT
Placard	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Murs	374LAC0301P011	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Murs	374LAC0301P011	ZSO	BON ETAT
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Murs	374LAC0301P011	ZSO	BON ETAT
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Murs	374LAC0301P012	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Murs	374LAC0301P012	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Murs	374LAC0301P012	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Murs	374LAC0301P012	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE

\*

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT
-------	-------	--------------------	----------	----------

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	NB DE PRLVT / TYPE	ELEMENTS A PRELEVER	ECHANTILLONAGE	NB DE PRLVTS MAX
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds		Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement de tous types de sols		Revêtement de sols	100%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement de tous types de sols		Plinthes	100%	
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A		Ensemble des éléments	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds		Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement de tous types de sols		Revêtement de sols	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement de tous types de sols		Plinthes	100%	

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

**Date du repérage : 27/07/2017**

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

**Procédures de prélèvement :**

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

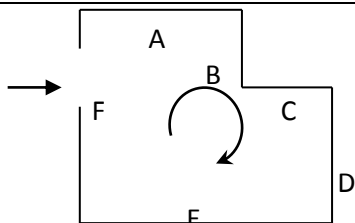

Description des travaux envisagés : Diagnostic total en vue de la réalisation de futurs travaux

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+3		OUI	CONCERNEE
Placard	R+3		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+3		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+3		OUI	CONCERNEE
Dégagement	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+3		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+3		OUI	CONCERNEE
WC	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+3		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+3		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Placard	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre +	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	

Rapport N° : 374LAC0301

27/07/2017

13/41

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Cuisine	isolant) Plaque de plâtre	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	BETON		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Dégagement	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Chambre 1	BETON	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Chambre 2	Plaque de plâtre	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			DALLE BETON	DALLE BETON		PVC	
Salle de bains	Plaque de plâtre	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			DALLE BETON	DALLE BETON			
WC	Plaque de plâtre				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Chambre 3	Plaque de plâtre				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Salle de bains	Plaque de plâtre	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	374LAC0301P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	374LAC0301P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Revêtement souple vert avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	374LAC0301P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	374LAC0301P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	374LAC0301P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	374LAC0301P012	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	374LAC0301P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	374LAC0301P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	374LAC0301P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	374LAC0301P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	374LAC0301P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+3	Revêtement souple marron avec poussières +	374LAC0301P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO



PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable					
Chambre 2	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	374LAC0301P0 03	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+3	Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	374LAC0301P0 03	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+3	Revêtement souple vert avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	374LAC0301P0 04	Sol	DEGRA DATION PARTIEL LE	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+3	Revêtement souple vert avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	374LAC0301P0 04	Sol	DEGRA DATION PARTIEL LE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P0 05	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P0 05	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P0 05	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en	374LAC0301P0	Murs	BON	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	06		ETAT	déecté	
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P0 06	Murs	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
WC	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P0 06	Murs	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P0 07	Murs	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P0 07	Murs	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Entrée	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	374LAC0301P0 08	Murs	DEGRA DATION PARTIEL LE	Amiante non déecté	ZSO
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	374LAC0301P0 08	Murs	DEGRA DATION PARTIEL LE	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	374LAC0301P0 08	Murs	DEGRA DATION PARTIEL LE	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	374LAC0301P0 08	Murs	DEGRA DATION PARTIEL LE	Amiante non déecté	ZSO
Cuisine	R+3	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit	374LAC0301P0 09	Murs	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable					
Entrée	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	374LAC0301P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	374LAC0301P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	374LAC0301P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	374LAC0301P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	374LAC0301P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	374LAC0301P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	374LAC0301P010	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P011	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P011	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	374LAC0301P011	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse	374LAC0301P011	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		blanche non séparable					
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	374LAC0301P0 12	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	374LAC0301P0 12	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	374LAC0301P0 12	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	374LAC0301P0 12	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 374LAC0301P002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	374LAC0301 27/07/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	27/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Sol		Amiante non détecté
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 374LAC0301P003		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	374LAC0301 27/07/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	27/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Sol		Amiante non détecté
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 374LAC0301P004		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	374LAC0301 27/07/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple vert avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	27/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Sol	Amiante non détecté	
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 374LAC0301P005		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	374LAC0301 27/07/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	27/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Plafond	Amiante non détecté	
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 374LAC0301P006		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	374LAC0301 27/07/2017	WC
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	27/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur A	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 374LAC0301P007		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	374LAC0301 27/07/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	27/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur B	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 374LAC0301P008		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	374LAC0301 27/07/2017	Chambre 1
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	27/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur D	Amiante non détecté	
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 374LAC0301P009		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	374LAC0301 27/07/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	27/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur C	Amiante non détecté	
EMPLACEMENT		
		



PRELEVEMENT : 374LAC0301P010		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	374LAC0301 27/07/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	27/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Plafond	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 374LAC0301P011		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	374LAC0301 27/07/2017	Entrée
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	27/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur D	Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 374LAC0301P012		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	374LAC0301 27/07/2017	Chambre 3
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	27/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur F	Amiante non détecté	
EMPLACEMENT		



ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

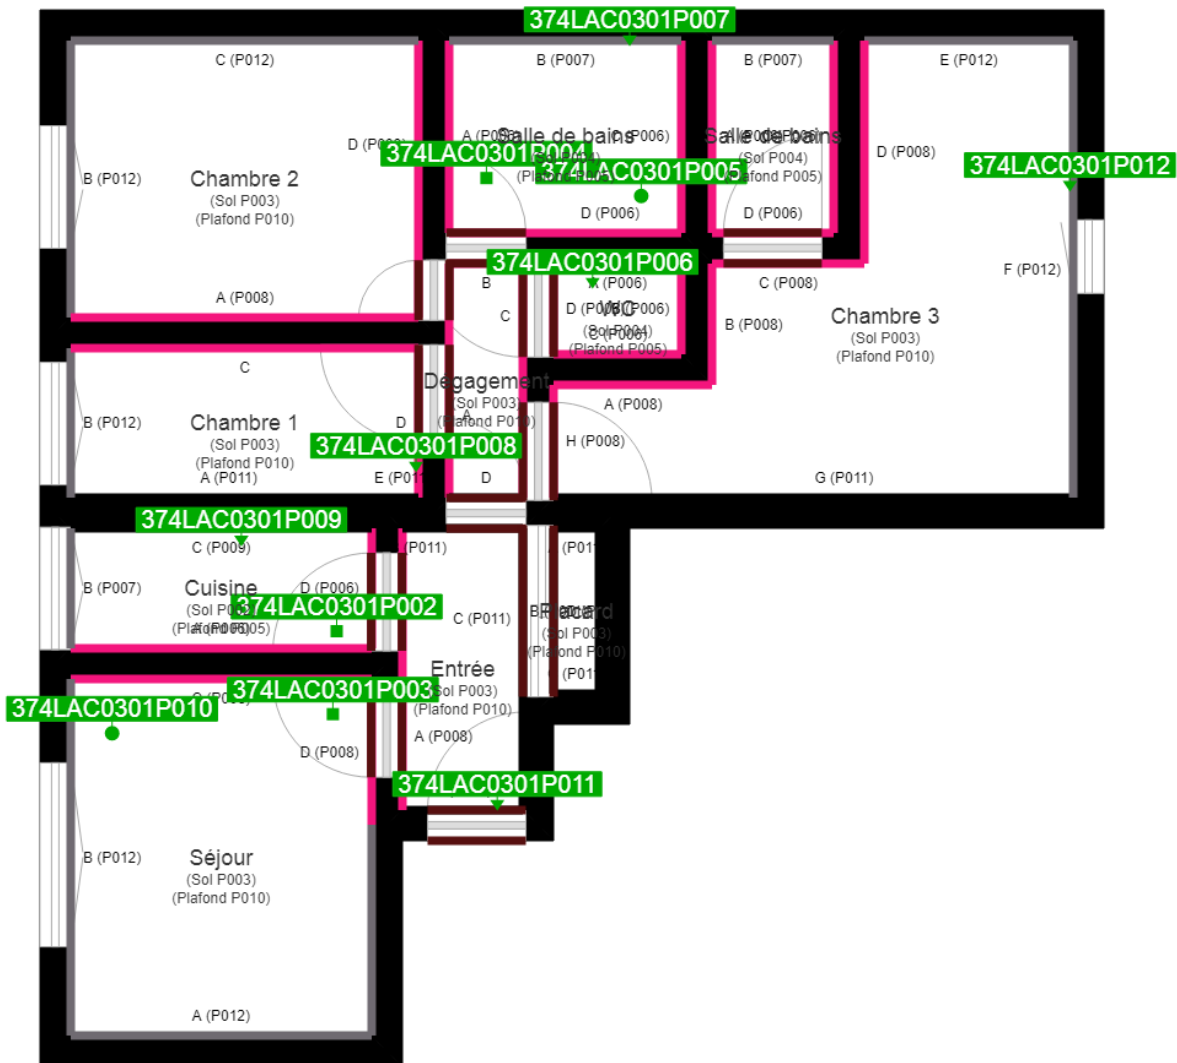

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-432 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74672  
Echantillon ITGA : IT151708-432  
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

#### Réf. Client :

Commande	374LAC0301
Dossier client	374LAC0301 - 33 PLACE DU COLOMBIER APT 54 (301) 77127 LIEUSAIN
Echantillon	374LAC0301P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces humides - Revêtement de sols / Cuisine Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-433 EN DATE DU 02/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-74672  
Echantillon ITGA : IT151708-433  
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	374LAC0301
Dossier client	374LAC0301 - 33 PLACE DU COLOMBIER APT 54 (301) 77127 LIEUSAIN
Echantillon	374LAC0301P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces sèches - Revêtement de sols / Séjour Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple marron avec poussières / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple marron avec poussières + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-434 EN DATE DU 02/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-74672  
Echantillon ITGA : IT151708-434  
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	374LAC0301
Dossier client	374LAC0301 - 33 PLACE DU COLOMBIER APT 54 (301) 77127 LIEUSAIN
Echantillon	374LAC0301P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces humides - Revêtement de sols / Salle de bains Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple vert avec poussières / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple vert avec poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-435 EN DATE DU 02/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-74672  
Echantillon ITGA : IT151708-435  
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	374LAC0301
Dossier client	374LAC0301 - 33 PLACE DU COLOMBIER APT 54 (301) 77127 LIEUSAIN
Echantillon	374LAC0301P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-436 EN DATE DU 02/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-74672  
Echantillon ITGA : IT151708-436  
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	374LAC0301
Dossier client	374LAC0301 - 33 PLACE DU COLOMBIER APT 54 (301) 77127 LIEUSAIN
Echantillon	374LAC0301P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / WC Mur A Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture / Toile fibreuse blanche

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-437 EN DATE DU 02/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-74672  
Echantillon ITGA : IT151708-437  
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	374LAC0301
Dossier client	374LAC0301 - 33 PLACE DU COLOMBIER APT 54 (301) 77127 LIEUSAIN
Echantillon	374LAC0301P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Mur B Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture / Toile fibreuse blanche

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-438 EN DATE DU 02/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-74672  
Echantillon ITGA : IT151708-438  
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	374LAC0301
Dossier client	374LAC0301 - 33 PLACE DU COLOMBIER APT 54 (301) 77127 LIEUSAIN
Echantillon	374LAC0301P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre 1 Mur D Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture / Papier

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-439 EN DATE DU 02/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-74672  
Echantillon ITGA : IT151708-439  
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	374LAC0301
Dossier client	374LAC0301 - 33 PLACE DU COLOMBIER APT 54 (301) 77127 LIEUSAIN
Echantillon	374LAC0301P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur C Enduit béton
Description ITGA	Enduit gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-440 EN DATE DU 02/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-74672  
 Echantillon ITGA : IT151708-440  
 Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	374LAC0301
Dossier client	374LAC0301 - 33 PLACE DU COLOMBIER APT 54 (301) 77127 LIEUSAIN
Echantillon	374LAC0301P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-441 EN DATE DU 02/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-74672  
Echantillon ITGA : IT151708-441  
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	374LAC0301
Dossier client	374LAC0301 - 33 PLACE DU COLOMBIER APT 54 (301) 77127 LIEUSAIN
Echantillon	374LAC0301P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Entrée Mur D Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT151708-442 EN DATE DU 02/08/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-74672  
Echantillon ITGA : IT151708-442  
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

**Réf. Client :**

Commande	374LAC0301
Dossier client	374LAC0301 - 33 PLACE DU COLOMBIER APT 54 (301) 77127 LIEUSAIN
Echantillon	374LAC0301P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre 3 Mur F Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 02/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
Case courrier 8 10 33  
5C Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le constat des Risques d'exposition au plomb
  - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
  - Dossier technique amiante
  - Diagnostic amiante parties privatives
  - Présence de termites et autres insectes xylophages
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
  - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie


Allianz IARD  
Direction Opérations Entreprises  
5C Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX



CERTIFICAT DE QUALIFICATION

## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004




Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mkael**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.




\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste II et des matériaux et produits de la liste III et analyses périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste II dans les bâtiments anciens ou rénovés en cas de réfection.

\*\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste II et des matériaux et produits de la liste III et analyses périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste II dans des immeubles de grande hauteur, dans des habitations occupés du public dépendant aux catégories 1 et 2, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste II. Les missions sontués à l'issue des travaux de travaux de confortement.

Arrêté du 21 novembre 2008 relatif à l'émission des critères de certification des compétences des personnes physiques, relatives des conseils de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de repérage/évaluation par le plomb des peintures ou des revêtements après travaux en présence de plomb, et les critères d'accreditation des organismes de certification - Arrêté du 23 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques relatives des repérages, d'analyses périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits couverts de l'article 11 de l'annexe I de la norme NF S 61300 relatives à la performance énergétique des bâtiments.


Arrêté du 21 novembre 2008 relatif à l'émission des critères de certification des compétences des personnes physiques relatives à l'état relatif à la performance des travaux dans les bâtiments et les critères d'accreditation des organismes de certification - Arrêté du 21 novembre 2008 relatif à l'émission des critères de certification des compétences des personnes physiques relatives à la performance énergétique des bâtiments et à la fabrication de plans de réglementation thermique et les critères d'accreditation des organismes de certification - Arrêté du 6 août 2007 relatif à l'émission des critères de certification des compétences des personnes physiques relatives à l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accreditation des organismes de certification - Arrêté du 2 juillet 2009 relatif à l'émission des critères de certification des compétences des personnes physiques relatives à l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accreditation des organismes de certification.



**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



ACCREDITATION  
N° 4-0122  
COFRA  
CONFÉRENCE  
DE NORDOUEST  
PARIS (FRANCE)

CPDI DR 11 rev12