

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

37 AV NORMANDIE NIEMEN

77270 VILLEPARISIS



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	37 AV NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	38LAB0204	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	21/08/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 12/09/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



**Rapport N° : 38LAB0204 21/08/2018**

Version : 12/09/2018

2/39

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	27
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	33
ATTESTATION(S).....	36
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	37

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	38LAB0204P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	38LAB0204P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	38LAB0204P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	38LAB0204P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	38LAB0204P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	38LAB0204P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	38LAB0204P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	38LAB0204P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	38LAB0204P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX N° 2018 19578</b>  EXPERT HABITAT INGENIERIE  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144		
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4476 1 <b>Provenance</b> CHAMPS SUR MARNE <b>Objet</b> DIVERS				
<b>SERVICE</b> CHAMPS Techniciens		<b>ÉMETTEUR</b> LUKOKI JULIEN		
<b>LOCALISATION</b> Programme 38 VII I PPARISIS (NORMANDIE-NIEMFN) Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AB Étage 02 Logement 4 Module 38LAB0204 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN				
<b>ADRESSE</b> 37 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS				
<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 1 JOUR		<b>PÉRIODE DU</b> 10-08-2018 <b>AU</b> 10-08-2018		
<b>ARTICLE</b>	<b>DÉSIGNATION</b>	<b>QUANTITÉ</b>	<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>	<b>TOTAL H.T.</b>
AM146	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET			
AM173	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	10,00	48,00	480,00
	ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS			
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				97,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00
<b>10-08-2018</b> REFECTON SOLS ET PEINTURES CONTACT GARDIEN 06 86 40 91 60				
<b>AFFECTATION BUDGÉTAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RUBRIQUE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	A76D	CH	SC HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>				
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</b>	<b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>	
1 HONAMIA	38 1 B000 AB 38LAB0204	1.6000613	582,00	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 19578				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Sol sous meuble d'evier/

**Rapport N° : 38LAB0204 21/08/2018**

Version : 12/09/2018

8/39

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

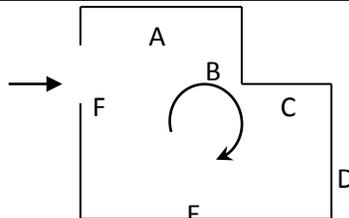
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Bois	METALLIQUE		
Séjour	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Cuisine	Béton	Brique / Enduit			Carrelage	Enduit		PVC	
Couloir	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Bois	BOIS		
Salle de bains	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Placard 2	Béton				Aucun	Peinture	BOIS	PVC	
WC	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Enduit	BOIS		
Débarras	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Chambre 2	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Enduit	BOIS		
Chambre 3	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Enduit	BOIS		
Chambre 1	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	PVC		

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

Rapport N° : 38LAB0204 21/08/2018

Version : 12/09/2018

13/39

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	38LAB0204P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Colle plinthe	Colle grise + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples + carrelage	38LAB0204P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	38LAB0204P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Colle carrelage	Colle grise en vrac hétérogène + carrelage	38LAB0204P006	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + colle grise hétérogène + carrelage	38LAB0204P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	38LAB0204P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	38LAB0204P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	38LAB0204P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	38LAB0204P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	38LAB0204P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Colle carrelage	Colle grise en vrac hétérogène + carrelage	38LAB0204P006	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle carrelage	Colle grise en vrac hétérogène + carrelage	38LAB0204P006	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + colle grise hétérogène + carrelage	38LAB0204P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	38LAB0204P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	38LAB0204P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	38LAB0204P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	38LAB0204P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	38LAB0204P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	38LAB0204P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	38LAB0204P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	38LAB0204P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Revêtement souple	Revêtement souple beige	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Débaras		Revêtement souple	Revêtement souple beige	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Revêtement souple	Revêtement souple beige	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Placard		Revêtement souple	Revêtement souple beige	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige	38LAB0204P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chamb re 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chamb re 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chamb re 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chamb re 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chamb re 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chamb re 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chamb re 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAB0204P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	38LAB0204P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	38LAB0204P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	38LAB0204P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	38LAB0204P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	38LAB0204P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle plinthe	Colle grise + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples + carrelage	38LAB0204P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Colle plinthe	Colle grise + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples + carrelage	38LAB0204P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Colle plinthe	Colle grise + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples + carrelage	38LAB0204P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	38LAB0204P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	38LAB0204P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	38LAB0204P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	38LAB0204P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	38LAB0204P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	38LAB0204P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	38LAB0204P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

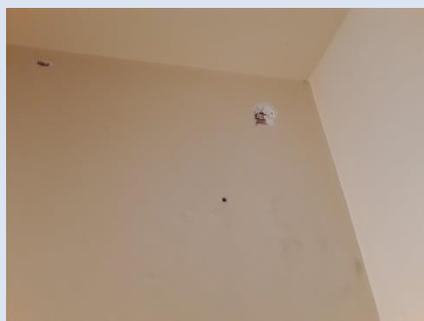
PRELEVEMENT : 38LAB0204P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	38LAB0204 21/08/2018		Couloir
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	21/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAB0204P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	38LAB0204 21/08/2018		Débarras
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	21/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAB0204P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAB0204 21/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	21/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAB0204P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAB0204 21/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle grise + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples + carrelage	21/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAB0204P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAB0204 21/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	21/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAB0204P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAB0204 21/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise en vrac hétérogène + carrelage	21/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAB0204P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAB0204 21/08/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + colle grise hétérogène + carrelage	21/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAB0204P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAB0204 21/08/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	21/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

néant

PRELEVEMENT : 38LAB0204P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	38LAB0204 21/08/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	21/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
néant			

PRELEVEMENT : 38LAB0204P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	38LAB0204 21/08/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	21/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 38LAB0204P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAB0204 21/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	21/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-87939 EN DATE DU 27/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Cliant : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-87939 Réf. Commande Client : 38LAB0204-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/08/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
ou  
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 38LAB0204-01 - 37 AV NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAB0204P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071808-37397 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAB0204-01 - 37 AV NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAB0204P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Mur A Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071808-37398 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAB0204-01 - 37 AV NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAB0204P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071808-37399 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples
Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	24/08/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-87939 EN DATE DU 27/08/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 38LAB0204-01 - 37 AV NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAB0204P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Colle plinthe				Réf échantillon ITGA : IT071808-37400 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche en vrac / Peintures multiples / Carrelage
▸ Colle grise + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + peintures multiples + carrelage	META	1	24/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAB0204-01 - 37 AV NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAB0204P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071808-37401 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	24/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAB0204-01 - 37 AV NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAB0204P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sols Colle carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071808-37402 Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène / Carrelage
▸ Colle grise en vrac hétérogène + carrelage	META	1	24/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAB0204-01 - 37 AV NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAB0204P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071808-37403 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Colle grise hétérogène / Carrelage
▸ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + colle grise hétérogène + carrelage	META	1	24/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAB0204-01 - 37 AV NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAB0204P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071808-37404 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité en vrac
▸ Dalle dure cassante noire + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	META	1	24/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▸ Revêtement souple beige	META	1	27/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAB0204-01 - 37 AV NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAB0204P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071808-37405 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité
▸ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	24/08/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-87939 EN DATE DU 27/08/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 38LAB0204-01 - 37 AV NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS		Ref échantillon ITGA : IT071808-37406		
Ref échantillon client : 38LAB0204P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit béton		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples en vrac		
▸ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META	1	24/08/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM7)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERALIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC  
UNE RECHAUFFE 22 20105 561

CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage de l'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par le plomb des personnes ou des animaux, après travaux en plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'installation physique de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de la liste B, et d'autres travaux après travaux dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance des bâtiments et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de leur consommation de la réglementation thermique, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention et les critères de certification des organismes de certification.



**I.Cert**  
Institut de Certification

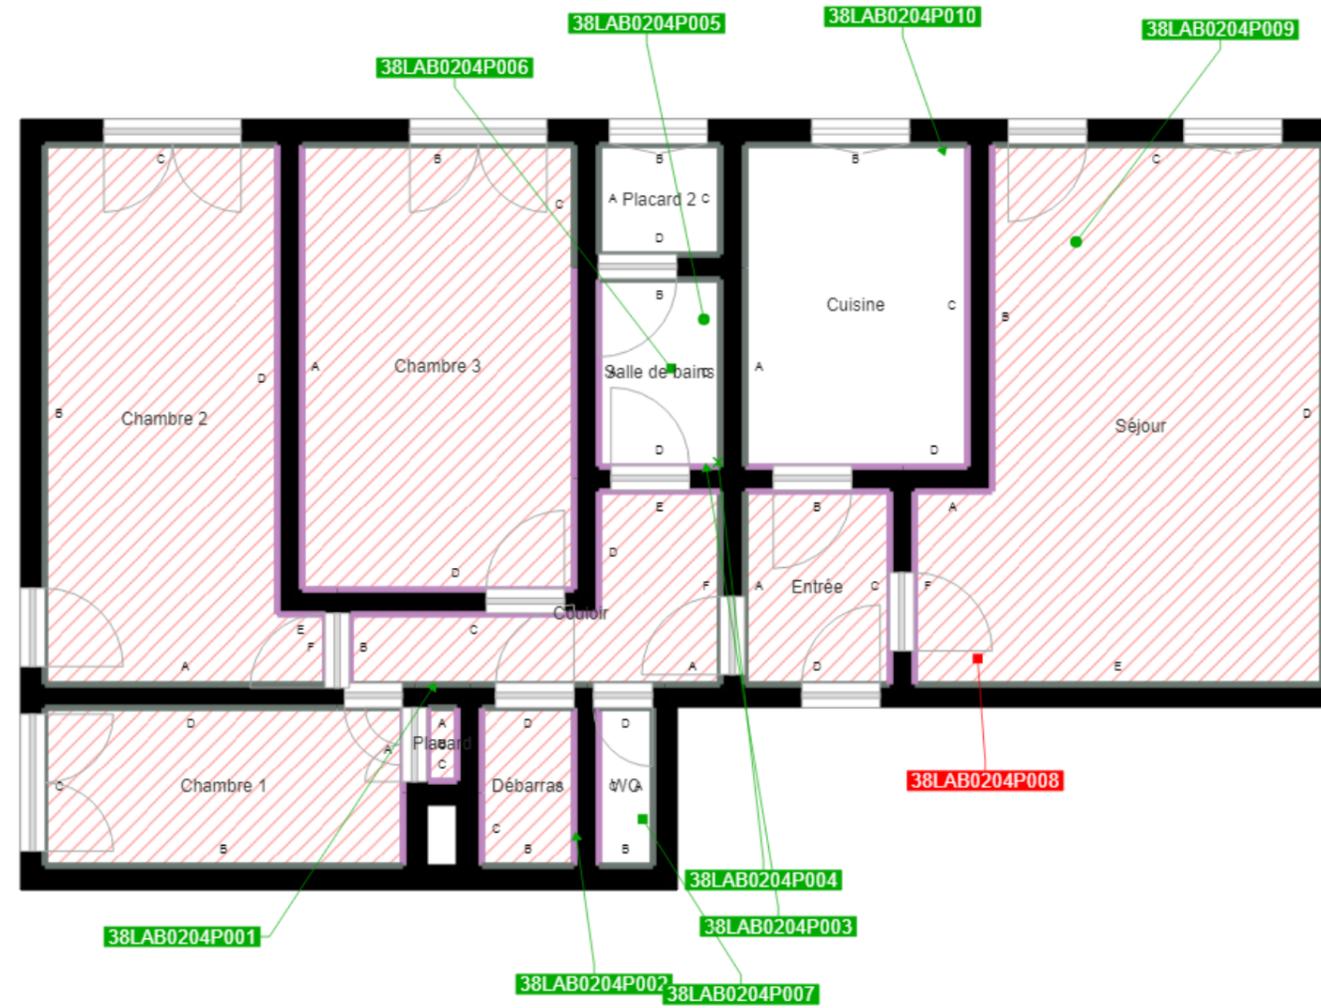
Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

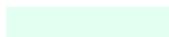
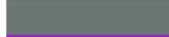
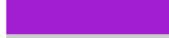

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC  
ACCREDITATION  
N° 4402  
LABORATOIRES  
D'ESSAIS

CPE DI DR 11 rev12



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés