

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN

J000

77270 VILLEPARISIS



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+3	Porte :	J000
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	38LAL0301	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	04/12/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Serge TAVARES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3472	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	20/08/2018	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 18/12/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Serge TAVARES**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	15
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	22
ATTESTATION(S).....	25
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	26

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Dégagement 1	R+3	Carton plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	Murs	38LAL0301P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 25837  EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> CHAMPS SUR MARNE <b>Objet</b> DIVERS	<b>ÉMETTEUR</b> LUKOKI JULIEN	
<b>SERVICE</b> CHAMPS Techniciens <b>LOCALISATION</b> Programme 38 VILLEPARISIS (NORMANDIE-NIEMEN) Tranche 2 Ensemble J000 Escalier AL Étage 03 Logement 1 Module 38LAL0301 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE	<b>ADRESSE</b> M OU MME BALI EL BACHIR OU MOULOUDA 52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Tél. personnel 0164678337	

DÉLAI D'EXÉCUTION 1 JOUR

PÉRIODE DU 23-10-2018 AU 23-10-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				97,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00

23-10-2018	CONTACT GARDIEN 06 85 40 91 60 / 06 86 40 91 93
	CONTACT LOCATAIRE 01 64 67 83 37
	REFECTION SOLS ET PEINTURES

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES		LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	CH	SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE						
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT				MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	38 2 J000 AL 38LAL0301	L 21853 BALI EL BACHIR OU MOULOUDA				582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 25837

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 38LAL0301 04/12/2018

Version : 18/12/2018

5/27

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Dégagement 1	R+3		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+3		OUI	CONCERNEE
WC	R+3		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+3		OUI	CONCERNEE
Couloir	R+3		OUI	CONCERNEE
Placard	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+3		OUI	CONCERNEE
Entrée	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+3		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+3		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Dégagement 1	R+3	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	R+3	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
WC	R+3	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Salle de bains	R+3	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Couloir	R+3					Dalle béton	Dalle béton			
Placard	R+3	Plaque de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2	R+3	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Entrée	R+3	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	R+3	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Séjour	R+3	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Dégagement 1	R+3	Carton plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	38LAL0301P010	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+3	Revêtement souple	Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	38LAL0301P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+3	Revêtement souple	Revêtement souple beige + peinture avec poussières	38LAL0301P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Revêtement souple	Revêtement souple gris + peinture en faible quantité non séparable	38LAL0301P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+3	Enduit / Peinture	Peintures multiples en vrac	38LAL0301P005	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Colle carrelage	Colle beige + peintures multiples en vrac non séparable + carrelage	38LAL0301P006	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	38LAL0301P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+3	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	38LAL0301P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	R+3	Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore + ragréage gris	38LAL0301P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	R+3	Colle plinthe	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	38LAL0301P001	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+3	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	38LAL0301P01 2	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Colle faïence	Colle grise avec poussières + peinture en vrac + carrelage	38LAL0301P01 3	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	38LAL0301P01 4	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+3	Revêtement souple	Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	38LAL0301P00 1	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+3	Revêtement souple	Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	38LAL0301P00 1	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+3	Revêtement souple	Revêtement souple gris + peinture en faible quantité non séparable	38LAL0301P00 3	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Revêtement souple	Revêtement souple gris + peinture en faible quantité non séparable	38LAL0301P00 3	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	R+3	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	38LAL0301P00 7	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	38LAL0301P00 7	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+3	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	38LAL0301P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+3	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	38LAL0301P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+3	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	38LAL0301P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+3	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	38LAL0301P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+3	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	38LAL0301P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+3	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	38LAL0301P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+3	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	38LAL0301P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+3	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	38LAL0301P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+3	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	38LAL0301P008	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	R+3	Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore + ragréage gris	38LAL0301P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+3	Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore + ragréage gris	38LAL0301P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	R+3	Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore + ragréage gris	38LAL0301P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+3	Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore + ragréage gris	38LAL0301P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+3	Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	38LAL0301P014	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage


## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 38LAL0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAL0301 04/12/2018	Chambre 1 (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	04/12/2018	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 38LAL0301P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAL0301 04/12/2018	Chambre 1 (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + peinture avec poussières	04/12/2018	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 38LAL0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAL0301 04/12/2018	Salle de bains (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris + peinture en faible quantité non séparable	04/12/2018	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

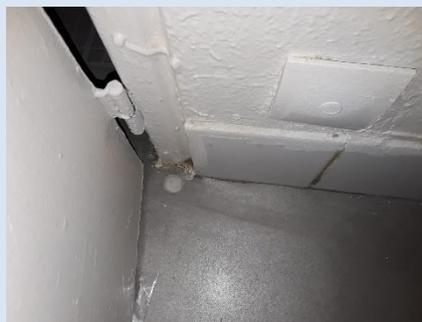

PRELEVEMENT : 38LAL0301P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAL0301 04/12/2018	Salle de bains (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peintures multiples en vrac	04/12/2018	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAL0301P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAL0301 04/12/2018	Salle de bains (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle beige + peintures multiples en vrac non séparable + carrelage	04/12/2018	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAL0301P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAL0301 04/12/2018	Salle de bains (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	04/12/2018	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAL0301P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAL0301 04/12/2018	Séjour (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	04/12/2018	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 38LAL0301P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAL0301 04/12/2018	Entrée (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore + ragréage gris	04/12/2018	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 38LAL0301P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAL0301 04/12/2018	Dégagement 1 (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carton plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	04/12/2018	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAL0301P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAL0301 04/12/2018	Entrée (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	04/12/2018	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

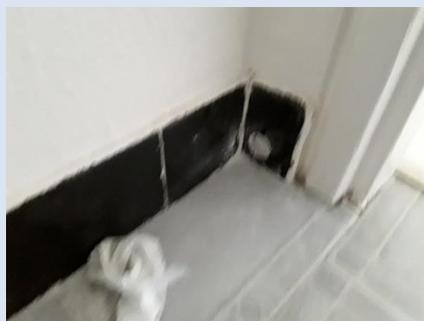

PRELEVEMENT : 38LAL0301P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAL0301 04/12/2018	Séjour (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	04/12/2018	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAL0301P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAL0301 04/12/2018	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle grise avec poussières + peinture en vrac + carrelage	04/12/2018	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAL0301P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	38LAL0301 04/12/2018	Cuisine (R+3)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	04/12/2018	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-128704 EN DATE DU 17/12/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-128704 Réf. Commande Client : 38LAL0301-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/12/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 38LAL0301-01 - 52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAL0301P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071812-25533 Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
▀ Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAL0301-01 - 52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAL0301P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071812-25534 Description ITGA : Revêtement souple beige / Peinture avec poussières
▀ Revêtement souple beige + peinture avec poussières	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-128704 EN DATE DU 17/12/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 38LAL0301--01 - 52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAL0301P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071812-25535 Description ITGA : Revêtement souple gris / Peinture en faible quantité
↳ Revêtement souple gris + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAL0301--01 - 52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAL0301P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Murs Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071812-25536 Description ITGA : Peintures multiples en vrac
↳ Peintures multiples en vrac	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAL0301--01 - 52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAL0301P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Murs Colle carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071812-25537 Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples en vrac / Carrelage
↳ Colle beige + peintures multiples en vrac non séparable + carrelage	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAL0301--01 - 52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAL0301P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071812-25538 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peintures multiples en vrac / Matériau blanc en vrac
↳ Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAL0301--01 - 52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAL0301P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071812-25539 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris en vrac / Colle polymère jaune avec couche fibreuse / Ragrée gris en vrac / Sous couche de ragrée blanche
↳ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris en vrac + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragrée gris en vrac non séparable + sous couche de ragrée blanche non séparable	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAL0301--01 - 52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAL0301P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071812-25540 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère incolore / Ragrée gris
↳ Revêtement cassant beige + colle polymère incolore + ragrée gris	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-128704 EN DATE DU 17/12/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 38LAL0301--01 - 52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAL0301P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement 1 Murs Carton plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071812-25541 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en vrac / Peinture en vrac / Matériau blanc en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	META (1)	1	17/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 38LAL0301--01 - 52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAL0301P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Murs Colle plinthe				Réf échantillon ITGA : IT071812-25542 Description ITGA : Colle beige en faible quantité / Carrelage
▸ Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAL0301--01 - 52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAL0301P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Murs Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071812-25543 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture / Papier peint
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable + papier peint non séparable	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAL0301--01 - 52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAL0301P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Murs Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT071812-25544 Description ITGA : Colle grise avec poussières / Peinture en vrac / Carrelage
▸ Colle grise avec poussières + peinture en vrac + carrelage	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 38LAL0301--01 - 52 AVENUE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS Réf échantillon client : 38LAL0301P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071812-25545 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité
▸ Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	17/12/2018	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)

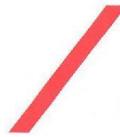

réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC  
UNE RECHAUFFE 22 20105 861



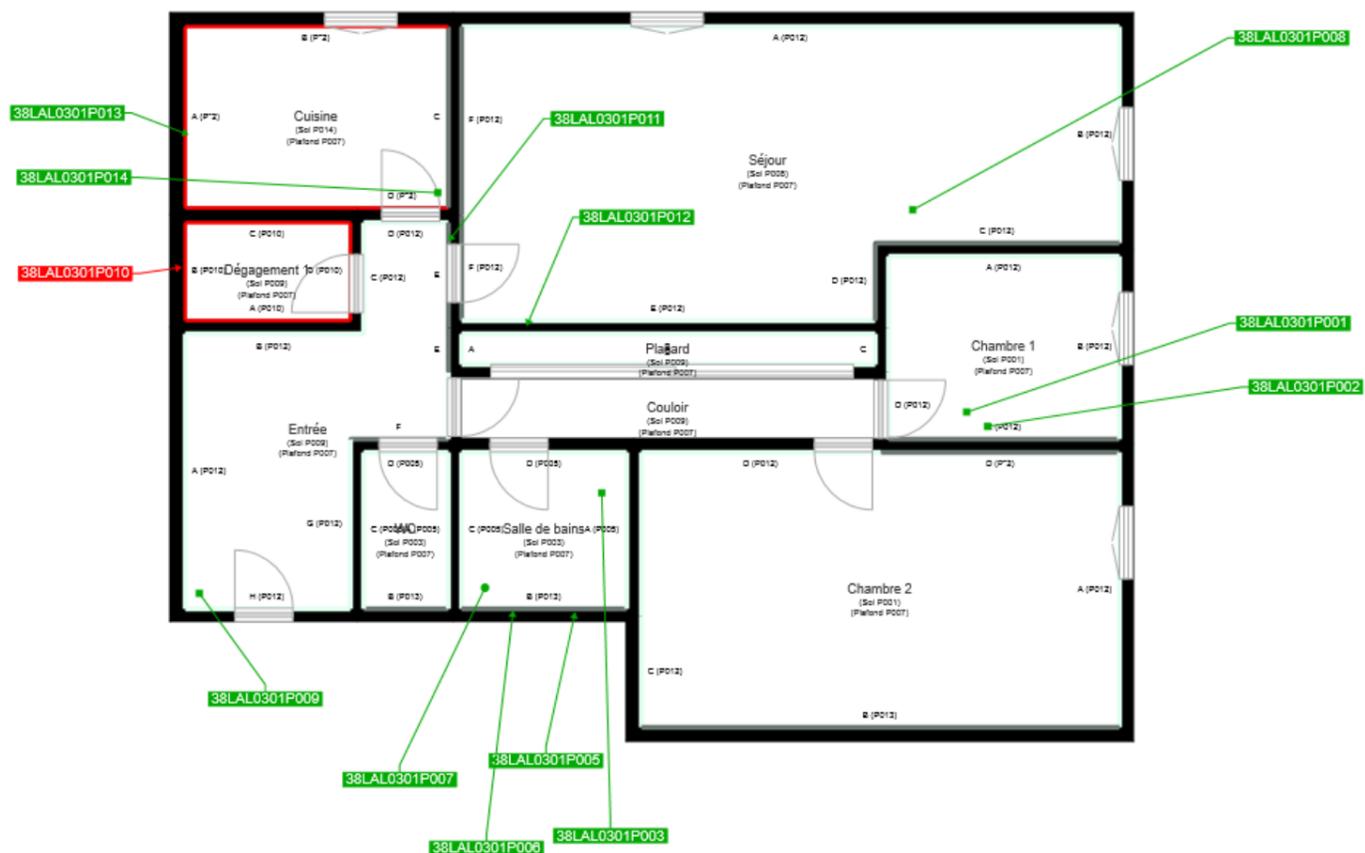

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés