

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

50 AVENUE NORMANDIE NIEMEN APT 304

77270 VILLEPARISIS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	50 AVENUE NORMANDIE NIEMEN APT 304 77270 VILLEPARISIS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :	R+3	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 38LAK0304	Date d'émission du rapport :	01/09/2017
Le repérage a été réalisé le :	24/08/2017	Accompagnateur :	
Par :	Mohamed BOUDLAL	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
N° certificat de qualification :	C017-SE03-2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Date d'obtention :	28/04/2017	Numéro d'accréditation :	1-5967
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	QUALIT'COMPETENCES 16 rue Villars - 57100 THONVILLE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
		N° de contrat d'assurance :	55897385
		Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 01/09/2017

Cabinet : **EXPERT HABITAT**

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mohamed BOUDLAL**



C \ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	3
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	10
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	12
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	13
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	20
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	26
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	27
ATTESTATION(S).....	37
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	38

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° ECHANTILLON	METHODE	ETAT
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	38LAK0304P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	Mur A	38LAK0304P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur B	38LAK0304P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse non séparable + peinture non séparable	Mur A	38LAK0304P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Mur C	38LAK0304P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Entrée	R+3	Revêtement souple beige + colle	Sol	38LAK0304P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

		polymère jaune en faible quantité non séparable				
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	38LAK0304P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	38LAK0304P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + toile fibreuse en faible quantité non séparable	Murs Béton / Enduit	38LAK0304P05	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 3	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Sol	38LAK0304P007	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Sol	38LAK0304P007	ZSO	BON ETAT
Séjour	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Sol	38LAK0304P007	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Sol	38LAK0304P007	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en	Sol	38LAK0304P007	ZSO	BON ETAT

		faible quantité non séparable				
WC	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Sol	38LAK0304P007	ZSO	BON ETAT
Cuisine	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Sol	38LAK0304P007	ZSO	BON ETAT
Cellier	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Sol	38LAK0304P007	ZSO	BON ETAT
Entrée	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Sol	38LAK0304P007	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	38LAK0304P008	ZSO	BON ETAT
WC	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	38LAK0304P008	ZSO	BON ETAT
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	38LAK0304P008	ZSO	BON ETAT
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	38LAK0304P009	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau	Plafond	38LAK0304P009	ZSO	BON ETAT

		gris en faible quantité non séparable				
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	38LAK0304P009	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	38LAK0304P009	ZSO	BON ETAT
Cellier	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	38LAK0304P009	ZSO	BON ETAT
Entrée	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	38LAK0304P009	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	38LAK0304P001	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	Mur A	38LAK0304P002	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	Mur B	38LAK0304P002	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	Mur D	38LAK0304P002	ZSO	BON ETAT

WC	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	Mur A	38LAK0304P002	ZSO	BON ETAT
WC	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	Mur B	38LAK0304P002	ZSO	BON ETAT
WC	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	Mur C	38LAK0304P002	ZSO	BON ETAT
WC	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	Mur D	38LAK0304P002	ZSO	BON ETAT
Cuisine	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	Mur A	38LAK0304P002	ZSO	BON ETAT
Cuisine	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	Mur D	38LAK0304P002	ZSO	BON ETAT
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur B	38LAK0304P003	ZSO	BON ETAT
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Mur C	38LAK0304P003	ZSO	BON ETAT
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse non séparable + peinture non séparable	Mur A	38LAK0304P004	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse non séparable + peinture non séparable	Mur C	38LAK0304P004	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse non séparable + peinture non séparable	Mur D	38LAK0304P004	ZSO	BON ETAT
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse non	Mur A	38LAK0304P004	ZSO	BON ETAT

		séparable + peinture non séparable				
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse non séparable + peinture non séparable	Mur A	38LAK0304P004	ZSO	BON ETAT
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Mur B	38LAK0304P006	ZSO	BON ETAT
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Mur C	38LAK0304P006	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Mur B	38LAK0304P006	ZSO	BON ETAT
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Mur C	38LAK0304P006	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible	Mur C	38LAK0304P006	ZSO	BON ETAT

		quantité non séparable				
--	--	------------------------	--	--	--	--

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafonds	Remise en peinture des plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remise en peinture des murs	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Plafonds	Remise en peinture des plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remise en peinture des murs	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement de tous types de sols	Plinthes	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement de tous types de sols	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 24/08/2017

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

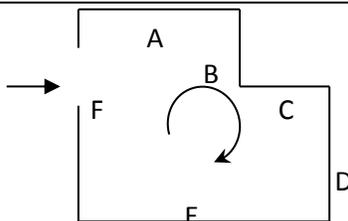

Description des travaux envisagés : Diagnostic total en vue de la réalisation de futurs travaux

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Chambre 3	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+3		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+3		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+3		OUI	CONCERNEE
WC	R+3		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+3		OUI	CONCERNEE
Cellier	R+3		OUI	CONCERNEE
Entrée	R+3		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 3	Carreaux de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	BETON		DALLE BETON	DALLE BETON			
Chambre 2	BETON	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Carreaux de plâtre		DALLE BETON	DALLE BETON			
Séjour	Carreaux de plâtre	BETON	Périphériques / Doublage (plaque de		DALLE BETON	DALLE BETON			

Rapport N° : 38LAK0304

24/08/2017

13/38

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 1	Carreaux de plâtre	BETON	plâtre + isolant) Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		DALLE BETON	DALLE BETON			
Salle de bains	BETON	Carreaux de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON			
WC	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON			
Cuisine	BETON	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			DALLE BETON	DALLE BETON			
Cellier	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON			
Entrée	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAK0304P0 01	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	38LAK0304P0 02	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	38LAK0304P0 03	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse non séparable + peinture non séparable	38LAK0304P0 04	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 06	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 07	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	38LAK0304P0 08	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 09	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + toile fibreuse en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 5	Murs Béton / Enduit	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 07	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 07	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 07	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 07	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 07	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 07	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 07	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 07	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+3	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 07	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	38LAK0304P0 08	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	38LAK0304P0 08	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	38LAK0304P0 08	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 09	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 09	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 09	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 09	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 09	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 09	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	38LAK0304P0 01	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	38LAK0304P0 02	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	38LAK0304P0 02	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	38LAK0304P0 02	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	38LAK0304P0 02	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	38LAK0304P0 02	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	38LAK0304P0 02	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	38LAK0304P0 02	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	38LAK0304P0 02	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	38LAK0304P0 02	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	38LAK0304P0 03	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	38LAK0304P0 03	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse non séparable + peinture non séparable	38LAK0304P0 04	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse non séparable + peinture non séparable	38LAK0304P0 04	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse non séparable + peinture non séparable	38LAK0304P0 04	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse non séparable + peinture non séparable	38LAK0304P0 04	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse non séparable + peinture non séparable	38LAK0304P0 04	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 06	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris	38LAK0304P0 06	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		en faible quantité non séparable					
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 06	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 06	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	38LAK0304P0 06	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 38LAK0304P001		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	38LAK0304 24/08/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24/08/2017	BOUDLAL Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur C	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

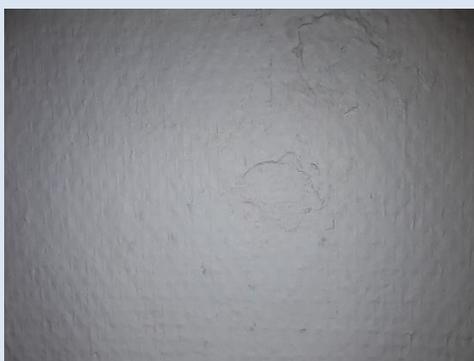

PRELEVEMENT : 38LAK0304P002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	38LAK0304 24/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24/08/2017	BOUDLAL Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur A	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAK0304P003		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	38LAK0304 24/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	24/08/2017	BOUDLAL Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur B	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAK0304P004		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	38LAK0304 24/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse non séparable + peinture non séparable	24/08/2017	BOUDLAL Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur A	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAK0304P006		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	38LAK0304 24/08/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + toile non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24/08/2017	BOUDLAL Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur C	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 38LAK0304P007		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	38LAK0304 24/08/2017	Entrée
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	24/08/2017	BOUDLAL Mohamed
LOCALISATION	RESULTAT	
Sol	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 38LAK0304P008		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	38LAK0304 24/08/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	24/08/2017	BOUDLAL Mohamed
LOCALISATION		RESULTAT
Plafond		Amiante non détecté
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 38LAK0304P009		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	38LAK0304 24/08/2017	Chambre 3
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24/08/2017	BOUDLAL Mohamed
LOCALISATION		RESULTAT
Plafond		Amiante non détecté
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 38LAK0304P05		
NOM DU CLIENT OPH77	NUMERO DU DOSSIER 38LAK0304 24/08/2017	PIECE OU LOCAL Chambre 3
MATERIAU Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + toile fibreuse en faible quantité non séparable	DATE DE PRELEVEMENT 24/08/2017	NOM DE L'OPERATEUR BOUDLAL Mohamed
LOCALISATION Murs Béton / Enduit	RESULTAT Amiante non détecté	
EMPLACEMENT		
 <p>PHOTO NON DISPONIBLE</p>		

ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

www.expert-habitat.com

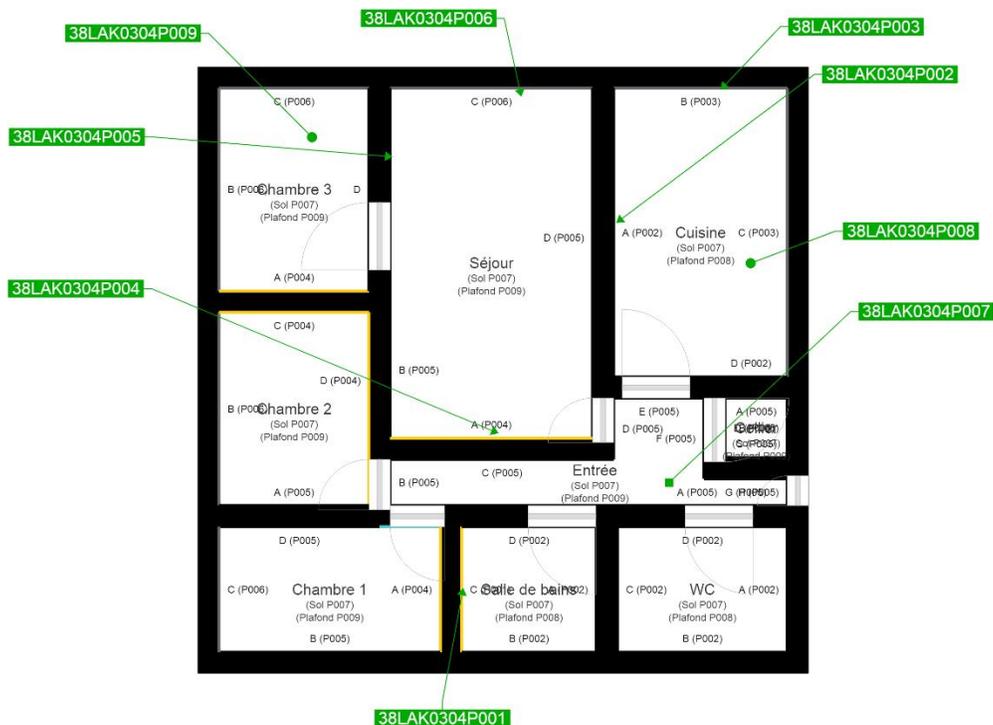

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-40191 EN DATE DU 31/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-82685
Echantillon ITGA : IT071708-40191
Reçu au laboratoire le : 30/08/2017

Réf. Client :

Commande	38LAK0304
Dossier client	38LAK0304 - 50 AVENUE NORMANDIE NIEMEN APT 304 77270 VILLEPARISIS
Echantillon	38LAK0304P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Mur C Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 31/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-40192 EN DATE DU 31/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-82685
 Echantillon ITGA : IT071708-40192
 Reçu au laboratoire le : 30/08/2017

Réf. Client :

Commande	38LAK0304
Dossier client	38LAK0304 - 50 AVENUE NORMANDIE NIEMEN APT 304 77270 VILLEPARISIS
Echantillon	38LAK0304P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur A Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	META le 31/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-40193 EN DATE DU 31/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-82685
 Echantillon ITGA : IT071708-40193
 Reçu au laboratoire le : 30/08/2017

Réf. Client :

Commande	38LAK0304
Dossier client	38LAK0304 - 50 AVENUE NORMANDIE NIEMEN APT 304 77270 VILLEPARISIS
Echantillon	38LAK0304P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 31/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-40194 EN DATE DU 31/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-82685
 Echantillon ITGA : IT071708-40194
 Reçu au laboratoire le : 30/08/2017

Réf. Client :

Commande	38LAK0304
Dossier client	38LAK0304 - 50 AVENUE NORMANDIE NIEMEN APT 304 77270 VILLEPARISIS
Echantillon	38LAK0304P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Mur A Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse non séparable + peinture non séparable	META le 31/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-40195 EN DATE DU 31/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-82685
 Echantillon ITGA : IT071708-40195
 Reçu au laboratoire le : 30/08/2017

Réf. Client :

Commande	38LAK0304
Dossier client	38LAK0304 - 50 AVENUE NORMANDIE NIEMEN APT 304 77270 VILLEPARISIS
Echantillon	38LAK0304P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + toile non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META le 31/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-40196 EN DATE DU 31/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-82685
 Echantillon ITGA : IT071708-40196
 Reçu au laboratoire le : 30/08/2017

Réf. Client :

Commande	38LAK0304
Dossier client	38LAK0304 - 50 AVENUE NORMANDIE NIEMEN APT 304 77270 VILLEPARISIS
Echantillon	38LAK0304P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Entrée Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META le 31/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-40197 EN DATE DU 31/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-82685
Echantillon ITGA : IT071708-40197
Reçu au laboratoire le : 30/08/2017

Réf. Client :

Commande	38LAK0304
Dossier client	38LAK0304 - 50 AVENUE NORMANDIE NIEMEN APT 304 77270 VILLEPARISIS
Echantillon	38LAK0304P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Plafond Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 31/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-40198 EN DATE DU 31/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-82685
Echantillon ITGA : IT071708-40198
Reçu au laboratoire le : 30/08/2017

Réf. Client :

Commande	38LAK0304
Dossier client	38LAK0304 - 50 AVENUE NORMANDIE NIEMEN APT 304 77270 VILLEPARISIS
Echantillon	38LAK0304P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre 3 Plafond Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META le 31/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-40199 EN DATE DU 31/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-82685
 Echantillon ITGA : IT071708-40199
 Reçu au laboratoire le : 30/08/2017

Réf. Client :

Commande	38LAK0304
Dossier client	38LAK0304 - 50 AVENUE NORMANDIE NIEMEN APT 304 77270 VILLEPARISIS
Echantillon	38LAK0304P05 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre 3 Murs Béton Enduit Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Toile fibreuse en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + toile fibreuse en faible quantité non séparable	META le 31/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

**CERTIFICATION DE
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER**



Décerné à :

Monsieur **BOUDLAL Mohamed** sous le numéro : **C017-SE03-2017**

DOMAINE (S) CONCERNE (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	28/04/2017 AU 27/04/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	28/04/2017 AU 27/04/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	28/04/2017 AU 27/04/2022
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	28/04/2017 AU 27/04/2022
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS	28/04/2017 AU 27/04/2022
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	28/04/2017 AU 27/04/2022

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2009 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de reprises, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifiés par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2009 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 10 août 2015 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.

Délivré à Thionville, le 28/04/2017
Pour QUALIT'COMPÉTENCES
Larouz Soufian, Responsable Technique



Saint Honoré Audit et sa marque Qualit'Compétences est
accrédité sous le numéro 4-0569 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



QUALIT'COMPÉTENCES 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 81 10 04 61 - Fax : 03 82 83 38 07 - mail : contact@qualit-competences.com
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville 31 788 973 543 - N° de gestion 2015 B 12- Code NAF : 8559A