

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

6 RUE DES FILLES DU FEU

11  
77280 OTHIS



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	6 RUE DES FILLES DU FEU 77280 OTHIS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	11
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	407LAB0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	10/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 23/01/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 407LAB0001      10/01/2018

Date d'édition : 23/01/2018

2/29

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C\ SOMMAIRE.....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	12
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....	20
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangérosité de l'amianté .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amianté dans des matériaux et produits en bon état de conservation .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amianté.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amianté.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	28

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77				PAGE N° 1	
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE LA FERTE S/OUARRE 29 Square Montmirail 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél : 01.60.22.75.49 Fax : 01.60.22.75.44 Sect : 277 700 019 00010			<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 202		
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5140 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> LE FERTE S/OUARRE <b>Objet</b> DIVERS			<b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b> 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144		
<b>SERVICE</b> FERTE Administratifs		<b>ÉMETTEUR</b> LECOINTE SOPHIE			
<b>LOCALISATION</b> Programme 407 OTHIS-LES JARDINS DE SYLVIE Tranche 1 Ensemble A00 Escalier B		Étage 00 Logement 11 Module 407LAB0001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN			
<b>ADRESSE</b> M OU MME MOULAI-HADJ SAMER & SARRA 6 RUE DES FILLES DU FEU 77280 OTHIS		Tél. personnel 0628527497			
<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 2 JOURS		<b>PÉRIODE DU</b> 08-01-2018 AU 09-01-2018			
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	
AM68	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVE	1,00	5,00	5,00	
AM73	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MCT - ANALYSE DE 1 A 10 PRÉLEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00	
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00	
<b>H.T. ACTUALISÉ</b>					
<b>COEFFICIENT RÉGIONAL</b>					
<b>RABAIS</b>					
<b>TOTAL H.T.</b>					
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				97,00	
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00	
<b>AFFECTATION BUDGÉTAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI</b>			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A750	FER SF	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		<b>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</b>		<b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b>	
CODE BUDGET	407 1	A00 B	407LAB0001	L 9927749	MOULAI-HADJ SAMER & SARRA
1 HONAMIA					582,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 202					
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE					

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Rapport N° : 407LAB0001 10/01/2018  
 Date d'édition : 23/01/2018

5/29

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Enduit	BOIS		
	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Dalle de sol	Enduit			
	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Sol souple	Enduit	PVC		
	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Périphérique	Béton			Sol souple	Enduit	PVC	PVC	

Rapport N° : 407LAB0001 10/01/2018

Date d'édition : 23/01/2018

7/29

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
	s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)								

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	407LAB0001P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	407LAB0001P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	407LAB0001P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton avec poussières non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	407LAB0001P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + peintures multiples non séparable + carrelage	407LAB0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	407LAB0001P006	Sous baignoire	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Peinture	Peintures multiples en vrac	407LAB0001P007	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	407LAB0001P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	407LAB0001P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	407LAB0001P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			+ sous couche de ragréage blanche non séparable					
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	407LAB0001P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	407LAB0001P012	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	407LAB0001P013	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	407LAB0001P014	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	407LAB0001P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	407LAB0001P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux	407LAB0001P006	Sous baignoire	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			noir				déecté	
		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	407LAB0001P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	407LAB0001P013	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 407LAB0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	407LAB0001 10/01/2018		Chambre
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	10/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 407LAB0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	407LAB0001 10/01/2018		Chambre
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparable	10/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 407LAB0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	407LAB0001 10/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	10/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 407LAB0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	407LAB0001 10/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton avec poussières non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	10/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 407LAB0001P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAB0001 10/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non séparable + peintures multiples non séparable + carrelage	10/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

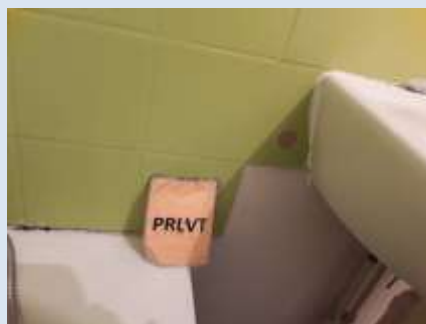

PRELEVEMENT : 407LAB0001P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAB0001 10/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	10/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous baignoire		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 407LAB0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAB0001 10/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	10/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 407LAB0001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAB0001 10/01/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	10/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 407LAB0001P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAB0001 10/01/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	10/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 407LAB0001P010

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAB0001 10/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple jaune + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	10/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





**PRELEVEMENT : 407LAB0001P011**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAB0001 10/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	10/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 407LAB0001P012**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAB0001 10/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	10/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 407LAB0001P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAB0001 10/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	10/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 407LAB0001P014

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAB0001 10/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	10/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES


 1 rue Edouard - Bât. R - Rue de la Fosse Hélie - CS 07 46662  
 02700 AVERSIN - 08020388 02200K  
 Tél. : 03 21 73 41 44  
 Fax : 03 21 73 41 43  
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
 Date de mise en porteur  
 @parties sur www.cofrac.fr


 ESSAIS

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28727 EN DATE DU 18/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport ainsi que les annexes sont à fournir aux clients qui ont été informés par le contrat.)

**Client :**  
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 7890 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0718 5009  
 Fiche ITGA : IT071801-28727  
 Réçu au laboratoire n° : 18/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	407LAB0001-03
Objet client	407LAB0001-03 - 6 RUE DES FILLES DU FEU 77280-OTHS
Echantillon	407LAB001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Mar C Enduit blanc
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmissions Analytique (META) : image numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmissions Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-059)

**Résultat :**

Proportion Analytique	Technique analytique (si date d'analyse)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparables	META le 18/01/2018	Absence non détecté	---	3

Validé par : Florian LE MASSON - Analyse



La responsabilité de ce rapport d'analyse appartient aux clients qui ont été informés par le contrat. Ce rapport ne peut être considéré comme représentatif de l'échantillon.  
 Les données publiées en fin de rapport, les observations et les annexes peuvent varier en fonction de la date.


 1 rue Edouard - Bât. R - Rue de la Fosse Hélie - CS 07 46662  
 02700 AVERSIN - 08020388 02200K  
 Tél. : 03 21 73 41 44  
 Fax : 03 21 73 41 43  
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
 Date de mise en porteur  
 @parties sur www.cofrac.fr


 ESSAIS

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28728 EN DATE DU 18/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport ainsi que les annexes sont à fournir aux clients qui ont été informés par le contrat.)

**Client :**  
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversière  
 7890 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
 Commande ITGA : IT0718 5009  
 Fiche ITGA : IT071801-28728  
 Réçu au laboratoire n° : 18/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	407LAB0001-03
Objet client	407LAB0001-03 - 6 RUE DES FILLES DU FEU 77280-OTHS
Echantillon	407LAB001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre Plafond Enduit blanc
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Peinture

**Préparation :**  
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmissions Analytique (META) : image numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

**Technique Analytique :**  
 - Microscopie Electronique à Transmissions Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-059)

**Résultat :**

Proportion Analytique	Technique analytique (si date d'analyse)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + peinture non séparables	META le 18/01/2018	Absence non détecté	---	3

Validé par : Florian LE MASSON - Analyse



La responsabilité de ce rapport d'analyse appartient aux clients qui ont été informés par le contrat. Ce rapport ne peut être considéré comme représentatif de l'échantillon.  
 Les données publiées en fin de rapport, les observations et les annexes peuvent varier en fonction de la date.



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28729 EN DATE DU 18/01/2018**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi de l'analyse.)

**Client :**  
AGENCE EHI ECP - COMITE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-3009  
Échantillon ITGA : IT071801-28729  
Réq. au laboratoire le : 16/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	407LAB0001-03
Dossier client	407LAB0001-03 - 6 RUE DES FILLES DU FEU 77280 OTRES
Echantillon	407LAB001PRO3 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Robert Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique linéaire interne IT 085 ou IT 2061

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique quaternaire pertinente de la norme NF X 43-093

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non séparables	META le 18/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse

In copie de ce rapport figurent les données relatives au laboratoire. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une copie de l'original. Les données relatives au client de ce rapport sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toute réimpression est interdite sans autorisation écrite de l'expert. Page 1 sur 1.



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28730 EN DATE DU 18/01/2018**  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi de l'analyse.)

**Client :**  
AGENCE EHI ECP - COMITE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-3009  
Échantillon ITGA : IT071801-28730  
Réq. au laboratoire le : 16/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	407LAB0001-03
Dossier client	407LAB0001-03 - 6 RUE DES FILLES DU FEU 77280 OTRES
Echantillon	407LAB001PRO3 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Max C Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton avec poussières / Toile fibreuse blanche / Plâtres multiples

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique linéaire interne IT 085 ou IT 2061

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique quaternaire pertinente de la norme NF X 43-093

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton avec poussières non séparables + toile fibreuse blanche non séparables + plâtres multiples non séparables	META le 18/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse

In copie de ce rapport figurent les données relatives au laboratoire. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une copie de l'original. Les données relatives au client de ce rapport sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toute réimpression est interdite sans autorisation écrite de l'expert. Page 1 sur 1.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28731 EN DATE DU 18/01/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Cliant :**  
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-3009  
Échantillon ITGA : IT071801-28731  
Réq. au laboratoire le : 16/01/2018

**Réf. Cliant :**

Commande	407LAB0001-03
Dossier cliant	407LAB0001-03 - 6 RUE DES FILLES DU FEU 77280 OTHE
Echantillon	407LAB001006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Max C Falaise 1
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée / Plâtres multiples / Carrelage

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmetteur Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmetteur Analytique (partie pertinente de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Processus Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
• Colle beige + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non identifiable + plâtres multiples non identifiable + carrelage	META le 18/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28732 EN DATE DU 18/01/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Cliant :**  
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-3009  
Échantillon ITGA : IT071801-28732  
Réq. au laboratoire le : 16/01/2018

**Réf. Cliant :**

Commande	407LAB0001-03
Dossier cliant	407LAB0001-03 - 6 RUE DES FILLES DU FEU 77280 OTHE
Echantillon	407LAB001006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Sans balnéaire Rénovément éditoriaux
Description ITGA	Tapis gris/noir/noir

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmetteur Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmetteur Analytique (partie pertinente de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Processus Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
• Tapis gris/noir/noir	META le 18/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse





Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
57140 SAINT-URBAIN  
Tél : 03 21 33 41 44  
Fax : 03 21 33 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947  
Date des états-partiels  
évalués sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de ce rapport pour les conditions qui sont indiquées par le client.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28733 EN DATE DU 18/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**  
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX-EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-3009  
Échantillon ITGA : IT071801-28733  
Réq. au laboratoire le : 16/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	407LAB0001-03
Dossier client	407LAB0001-03 - 6 RUE DES FILLES DU FEU 77280 OTRES
Echantillon	407LAB0001PROD / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Réseaux de distribution Peinture
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Axiale (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Axiale (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Peintures multiples en vrac	META le 18/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de ce rapport pour les conditions qui sont indiquées par le client.

018/10/18

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842  
57140 SAINT-URBAIN  
Tél : 03 21 33 41 44  
Fax : 03 21 33 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947  
Date des états-partiels  
évalués sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de ce rapport pour les conditions qui sont indiquées par le client.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28734 EN DATE DU 18/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

**Client :**  
AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX-EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-3009  
Échantillon ITGA : IT071801-28734  
Réq. au laboratoire le : 16/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	407LAB0001-03
Dossier client	407LAB0001-03 - 6 RUE DES FILLES DU FEU 77280 OTRES
Echantillon	407LAB0001PROD / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC Ma C-Evénat plasse de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Tube fibreux blanc / Peintures multiples

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Axiale (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Axiale (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac / carton / tube fibreux blanc / peintures multiples non séparables	META le 18/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de ce rapport pour les conditions qui sont indiquées par le client.

018/10/18

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28735 EN DATE DU 18/01/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

**Client :**

AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0718-3009  
Échantillon ITGA : IT071801-28735  
Réq. au laboratoire le : 16/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	407LAB0001-03
Dossier client	407LAB0001-03 - 6 RUE DES FILLES DU FEU 77280 OTRES
Echantillon	407LAB0001PROF / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Evénis Via B Enduit plâtre de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Pointure

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-005)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac - carton non séparables + polymère non séparables	META le 18/01/2018	Absence non détecté	---	3

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse



En complément de ce rapport l'analyse peut être complétée par une analyse complémentaire au regard du fait que des résultats préliminaires ont été communiqués au client. Les résultats sont alors à confirmer par une analyse complémentaire au regard de la norme NF X 43-005.

03/01/2018

Page 1/3

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28736 EN DATE DU 18/01/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les feuilles jointes à l'analyse.)

**Client :**

AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0718-3009  
Échantillon ITGA : IT071801-28736  
Réq. au laboratoire le : 16/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	407LAB0001-03
Dossier client	407LAB0001-03 - 6 RUE DES FILLES DU FEU 77280 OTRES
Echantillon	407LAB0001PROF / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Sajeux Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Colle polymère jaune / Pointure / Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous-couche de ragréage blanche

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-005)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Revêtement souple beige + colle polymère jaune + colle polymère jaune non séparables + polymère non séparables + revêtement souple jaune + colle polymère jaune non séparables + ragréage gris non séparables + sous-couche de ragréage blanche non séparables	META le 18/01/2018	Absence non détecté	---	3

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse



En complément de ce rapport l'analyse peut être complétée par une analyse complémentaire au regard du fait que des résultats préliminaires ont été communiqués au client. Les résultats sont alors à confirmer par une analyse complémentaire au regard de la norme NF X 43-005.

03/01/2018

Page 1/3



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28737 EN DATE DU 18/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

**Client :**

AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversette  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0718-3009  
 Fiche ITGA : IT07181-28737  
 Répé au laboratoire le : 16/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	407LAB0001-03
Dossier client	407LAB0001-03 - 6 RUE DES FILLES DU FEU 77281-07193
Echantillon	407LAB001P111 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Sèze-Mac C Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Pointures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Nb de pointures
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparables, 1 pointure multiple non séparables	META le 18/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu le transmettre. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de diagnostic. Nos services sont réservés à ceux de nos clients qui ont transmis nos données personnelles et qui ont signé le présent rapport.

01/816000-02

Page 1/1

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28738 EN DATE DU 18/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

**Client :**

AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT  
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
 2 rue Traversette  
 78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0718-3009  
 Fiche ITGA : IT07181-28738  
 Répé au laboratoire le : 16/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	407LAB0001-03
Dossier client	407LAB0001-03 - 6 RUE DES FILLES DU FEU 77281-07193
Echantillon	407LAB001P112 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Culture-Mac A Enduit blanc
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Taille Minuscule blanche / Pointure

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Nb de pointures
Enduit plâtreux blanc en vrac + taille Minuscule blanche non séparables + pointure non séparables	META le 18/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu le transmettre. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de diagnostic. Nos services sont réservés à ceux de nos clients qui ont transmis nos données personnelles et qui ont signé le présent rapport.

01/816000-02

Page 1/1



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28739 EN DATE DU 18/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants à l'adresse : ...)

**Client :**  
AGENCE EHI ECP - COMITE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-3009  
Échantillon ITGA : IT071801-28739  
Réq. au laboratoire le : 16/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	407LAB0001-03
Dossier client	407LAB0001-03 - 6 RUE DES FILLES DU FEU 77280 OTRES
Echantillon	407LAB001PRT3 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Culture sur dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Rapprage gris / Sous couche de rapprage blanche / Matériau compact gris ferrugineux

**Préparation :**  
Effectué de façon à être représentative de l'échantillon  
pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Heu de prélèvement
Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture non séparables + rapprage gris non séparables + sous couche de rapprage blanche non séparables + matériaux compact gris ferrugineux non séparables	META le 18/01/2018	Absence non détecté	---	3

Valeurs par : Florent LE MASSON - Analyse

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de la conclusion sans responsabilité pour les données antérieures à cette date.

Page 1/1



**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28740 EN DATE DU 18/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants à l'adresse : ...)

**Client :**  
AGENCE EHI ECP - COMITE MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-3009  
Échantillon ITGA : IT071801-28740  
Réq. au laboratoire le : 16/01/2018

**Réf. Client :**

Commande	407LAB0001-03
Dossier client	407LAB0001-03 - 6 RUE DES FILLES DU FEU 77280 OTRES
Echantillon	407LAB001PRT4 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Culture sans évier Revêtement bitumineux
Description ITGA	Tampois bitumineux noir

**Préparation :**  
Effectué de façon à être représentative de l'échantillon  
pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

**Résultat :**

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Heu de prélèvement
Tampois bitumineux noir	META le 17/01/2018	Absence non détecté	---	3

Valeurs par : Florent LE MASSON - Analyse

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de la conclusion sans responsabilité pour les données antérieures à cette date.

Page 1/1

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Division Opérations Entreprises  
Case Courbe 9 1633  
33 Esplanade Charles de Gaulle  
69693 BOURBAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°5032505 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Bénéficier aux obligations dictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subordonnés ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le contrat des Hautes et basses et plomb
  - Repérage d'humidité avant transaction, contrôle périodique annexe
  - Conseil technique amiante
  - Procédure de tentures et autres vétoles végétatives
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Etat des risques naturels et technologiques
  - Mesurage Loi Carrez
  - Mesurage Loi Rottier
  - Contrôle des installations d'Assainissement Non Collectif
  - Calcul des millimes de copropriété
  - Diagnostic Plomb
  - Thermographie des bâtiments
  - Loi SRU
  - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et ancien (Chapitres Plomberie & Electricité)
  - Etat du dispositif de sécurité des personnes
  - Certificat de logement (deceet)
  - Etat des lieux locatifs
  - Diagnostic accessibilité handicapés
  - Informations
  - Certificat aux normes de surface et d'habitabilité et Péri à Titre Zero
  - Etat descriptif de division
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Présence de champignons lignivores
  - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.


Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017  
Laure FOURNIER  
Pour la Compagnie





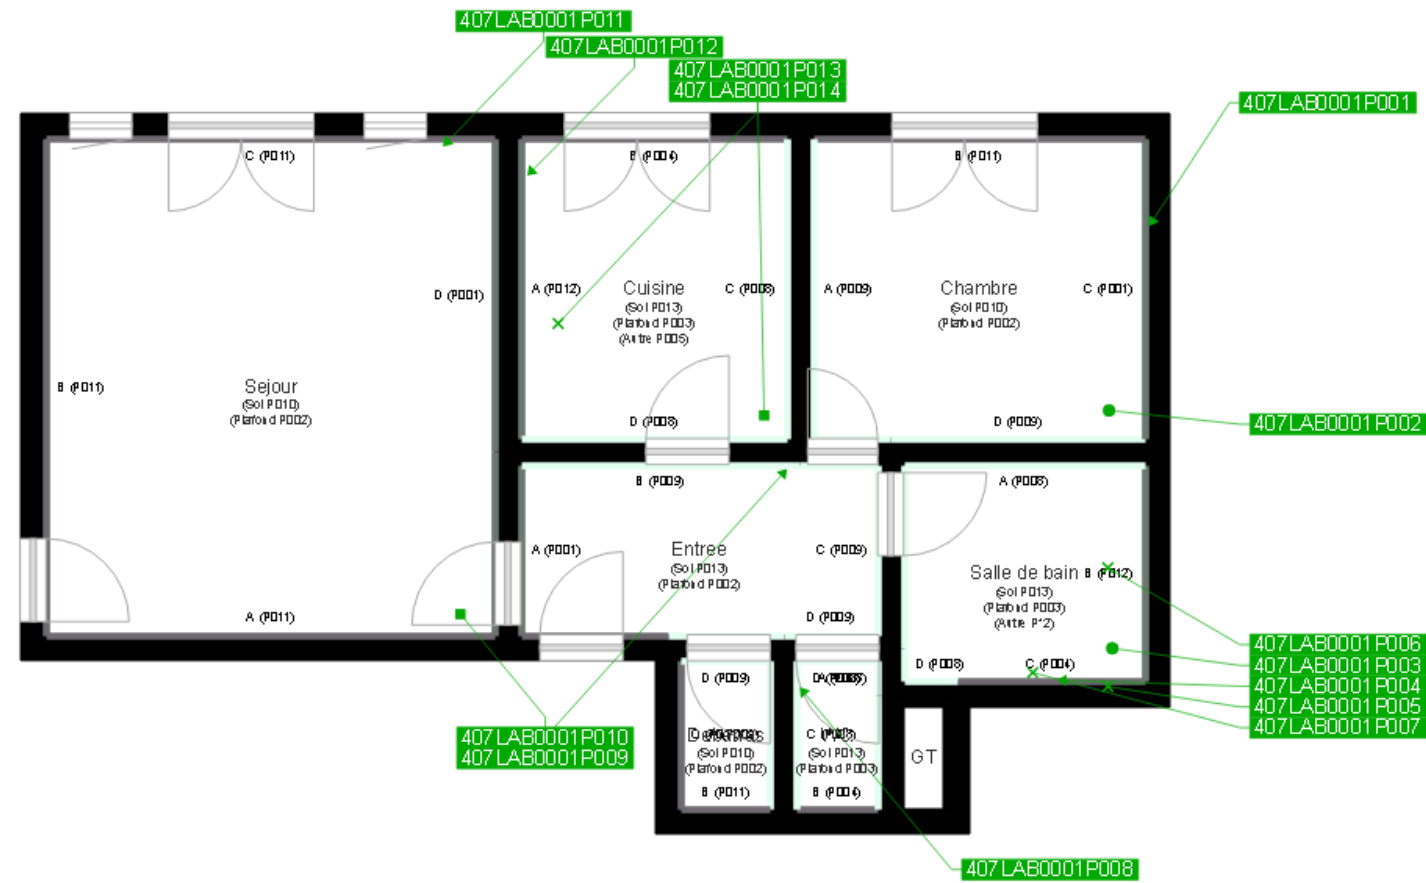

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés