

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

22 RUE DE LA BOHEME GALANTE LGT 48

48
77280 OTHIS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	22 RUE DE LA BOHEME GALANTE LGT 48 77280 OTHIS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	48
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	407LAG0102	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	31/10/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Kevin YMANETTE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI4030	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	20/07/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 12/11/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Kevin YMANETTE**



Rapport N° : 407LAG0102 31/10/2017

Date d'édition : 12/11/2017

2/30

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	5
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	19
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	24
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	29

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

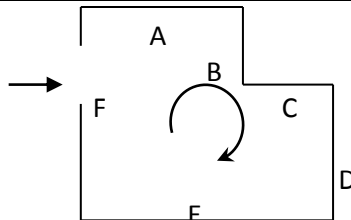

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Buanderie			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Buanderie			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 3	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Sol souple	Enduit			
Cuisine	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Sol souple	Enduit			
Séjour	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Sol souple	Enduit			
Dégagement	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			
Chambre 2	Béton	Périphériques / Doublage	Plaque de plâtre		Sol souple	Enduit			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Sol souple	Enduit			
Salle de bains	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Buanderie	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Enduit			
WC	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Enduit			
Chambre 3	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Sol souple	Enduit			
Cuisine	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Sol souple	Enduit			
Séjour	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Sol souple	Enduit			
Dégagement	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			
Chambre 2	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Sol souple	Enduit			
Chambre 1	Périphérique	Béton	Plaque de		Sol souple	Enduit			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
	s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		plâtre						
Salle de bains	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Buanderie	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Enduit			
WC	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	407LAG0102P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 407LAG0102 31/10/2017

8/30

Date d'édition : 12/11/2017

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac	407LAG0102P00 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peinture non séparable	407LAG0102P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	407LAG0102P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 6	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir +	407LAG0102P00 7	Sous baignoire	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			matériau souple blanc					
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	407LAG0102P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac	407LAG0102P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac	407LAG0102P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac	407LAG0102P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac	407LAG0102P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère	407LAG0102P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac					
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	407LAG0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	407LAG0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	407LAG0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	407LAG0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non	407LAG0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + peinture non séparable					
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	407LAG0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	407LAG0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	407LAG0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	407LAG0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	407LAG0102P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non	407LAG0102P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable					
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	407LAG0102P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	407LAG0102P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	407LAG0102P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	407LAG0102P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non	407LAG0102P002	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTA T	METHOD E
			séparable + carton non séparable					
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peinture non séparable	407LAG0102P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peinture non séparable	407LAG0102P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit	407LAG0102P00	Mur B	BON ETAT	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	6			non détecté	
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 6	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 6	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 6	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 6	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 6	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit	407LAG0102P00	Mur C	BON ETAT	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	6			non détecté	
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 6	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 6	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 6	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 6	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P00 6	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit	407LAG0102P00	Mur D	BON ETAT	Amiante	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	6			non détecté	
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	407LAG0102P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 407LAG0102P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	407LAG0102 31/10/2017		Chambre 3
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	31/10/2017	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 407LAG0102P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	407LAG0102 31/10/2017		Chambre 3
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	31/10/2017	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 407LAG0102P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAG0102 31/10/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac	31/10/2017	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 407LAG0102P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAG0102 31/10/2017	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable + peinture non séparable	31/10/2017	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 407LAG0102P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAG0102 31/10/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	31/10/2017	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 407LAG0102P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAG0102 31/10/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	31/10/2017	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	



EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 407LAG0102P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAG0102 31/10/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir + matériau souple blanc	31/10/2017	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous baignoire		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 407LAG0102P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	407LAG0102 31/10/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	31/10/2017	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



itga Ingénierie et Essais

Parc Elbeuf - Bld. R. - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
47160 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 99 25 41 42
Fax : 02 99 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 17947
Date des états-partiels disponibles sur www.COFRAC.fr

cofrac
ESSAIS

Le responsable de l'essai certifie la conformité des données avec les unités légales données par l'accreditation qui est délivrée par le comité.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-02227 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MAIERGARD
23 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-306366
Site/chantier ITGA : IT071711-02227
Réq. au laboratoire le : 07/11/2017

Ref. Client :

Commande	407LAG0102-01
Cassier client	407LAG0102-01 - 23 RUE DE LA BOHEME GALANTS LOT 46 77280 OTHIS
Echantillon	407LAG0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Carrière Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Cofc polymère jaune / Ragrappé gris en faible quantité en vrac

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Et si an-alyseur
Revêtement souple beige + cofc polymère jaune non séparables + ragrappé gris en faible quantité en vrac	META le 09/11/2017	Aucun am-iant	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont exécuté les essais. Le signataire de ce rapport certifie que les données présentées sont représentatives de l'échantillon. Les données sont valides en vertu de la norme de certification des laboratoires de essais de matériaux NF X 45 060.

Page 1/1

itga Ingénierie et Essais

Parc Elbeuf - Bld. R. - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
47160 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 99 25 41 42
Fax : 02 99 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 17947
Date des états-partiels disponibles sur www.COFRAC.fr

cofrac
ESSAIS

Le responsable de l'essai certifie la conformité des données avec les unités légales données par l'accreditation qui est délivrée par le comité.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-02228 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MAIERGARD
23 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-306366
Site/chantier ITGA : IT071711-02228
Réq. au laboratoire le : 07/11/2017

Ref. Client :

Commande	407LAG0102-01
Cassier client	407LAG0102-01 - 23 RUE DE LA BOHEME GALANTS LOT 46 77280 OTHIS
Echantillon	407LAG0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cloué à 1 M sur C Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Plâtreux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Et si an-alyseur
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + toile fibreuse blanche en vrac non séparables + peinture non séparables	META le 09/11/2017	Aucun am-iant	---	1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont exécuté les essais. Le signataire de ce rapport certifie que les données présentées sont représentatives de l'échantillon. Les données sont valides en vertu de la norme de certification des laboratoires de essais de matériaux NF X 45 060.

Page 1/1

itga Institut de Technologie
17 rue de la Terre Noire - CS 07 48842
47100 SAINT-GEORGES-LEZ-ALENÇON
Tél : 03 21 23 41 44
Fax : 03 21 23 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1747
Date des sites et parties
approuvées sur www.cofrac.fr

COFRAC
ESSAIS

Le responsable de l'activité certifiée de la responsabilité de l'analyse est le seul responsable pour l'identification qui est effectuée par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-10229 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les certificats soumis à l'analyse.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
MATERIAUX
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-106366
Échantillon ITGA : IT071711-10229
Réq. de laboratoire n° : 07/11/2017

Réf. Client :

Commande	407LAG0102-01
Causeur client	407LAG0102-01 - 21 RUE DE LA BOHEME GALANTS LGT 46 77280 OTHIS
Échantillon	407LAG0102P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain Plafond Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Plâtreux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 003)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparé + matériau gris en vrac non séparé + plâtreux non séparé	META le 09/11/2017	Aucun amiant	---	1


Validé par : Céline BLIN - Analyste MET





La responsabilité de ce rapport émis en concurrence avec les certificats soumis à l'analyse est le seul responsable pour l'identification qui est effectuée par le client.
Les données présentées en cette page sont la propriété de l'Institut de Technologie et peuvent être soumises à des conditions d'usage.


ITGA 10/11/17

Page 1 / 3






ATTESTATION(S)



CERTIFICAT DE COMPETENCES





- Murs périphériques / Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Brique
- Murs Béton brut
- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton / Enduit
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Torchis
- Murs Amiantés
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière

