

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

21 SQUARE MONTMIRAIL

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE





## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	40LAI0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	22/11/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Guillaume ROGEZ	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	8073002	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	09/10/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	BUREAU VERITAS 60 Avenue du General de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 29/11/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Guillaume ROGEZ**



**Rapport N° : 40LAI0202 22/11/2018**

Version : 29/11/2018

3/34

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	3
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	3
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	3
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	3
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	3
C \ SOMMAIRE .....	4
D \ CONCLUSIONS .....	5
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS .....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....	21
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....	29
ATTESTATION(S).....	32
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	33

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Sol	40LAI0202P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Sol	40LAI0202P004	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		BON DE TRAVAUX N° 2018 19458		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE LA FERTE S/JOUARRE 29 Square Montmirail 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél: 01.60.22.75.49 Fax : 01.60.22.75.44 Siret: 27770001900015		<b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b> 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144		
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> LE FERTE S/JOUARRE <b>Objet</b> DIVERS	<b>SERVICE</b> FERTE Administratifs <b>ÉMETTEUR</b> LECOINTE SOPHIE			
<b>LOCALISATION</b> Programme 40 LA FERTE SOUS JOUARRE - MONTMIRAIL Tranche 1 Ensemble A000 Escaller AI Étage 02 Logement 2 Module 40LAI0202 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	<b>ADRESSE</b> 21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE			
<b>DATE D'EXÉCUTION</b>	<b>JOURS</b>	<b>PÉRIODE DU</b>		
<b>ARTICLE</b>	<b>DÉSIGNATION</b>	<b>QUANTITÉ</b>	<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>	<b>TOTAL H.T.</b>
AM145	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM173	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	15,00	48,00	720,00
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>GÉOGRAPHEMENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>TVA</b> 20,00 %				
<b>TOTAL H.T.C.</b>				
09-08-2018 travaux prévus : Peinture, Sols, Plomberie? maçonnerie				
<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA</b> TECHNI		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RUBRIQUE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE</b>	<b>MONTANT (T.T.C.)</b>
1 HONAMIA	A780	FER	SF HONORAIRES DIAG AMIANTE	870,00
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		<b>REPERENCES OCCUPANT</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>REPERENCES PATRIMOINE</b>	<b>REPERENCES OCCUPANT</b>		<b>MONTANT (T.T.C.)</b>
1 HONAMIA	40 1	A000 AI	40LAI0202	870,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 19458				
ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 40LAI0202 22/11/2018

Version : 29/11/2018

6/34

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

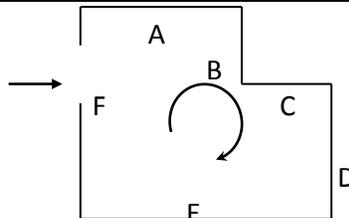

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Cellier	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Salle d'eau	RC		OUI	CONCERNEE
Dégagement	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	RC	Carreau x de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	RC	Carreau x de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Cellier	RC	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	RC	Béton	Carreau x de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2	RC	Carreau x de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Salle d'eau	RC	Béton	Carreau x de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Dégagemen t	RC	Carreau x de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Gaine technique	RC									
WC	RC	Carreau x de plâtre				Dalle béton	Dalle béton			
Séjour	RC	Béton	Carreau x de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	40LAI0202P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	40LAI0202P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Colle carrelage	Colle grise + carrelage	40LAI0202P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau	RC	Colle carrelage	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	40LAI0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement	RC	Colle carrelage	Colle beige + carrelage	40LAI0202P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage beige	40LAI0202P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	40LAI0202P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P008	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	RC	Colle polystyrène	Colle polymère jaune + peinture non séparable	40LAI0202P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Colle polystyrène	Colle polymère beige + peinture non séparable + matériau en polystyrène blanc	40LAI0202P013	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle carrelage	Colle grise + carrelage	40LAI0202P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Colle carrelage	Colle grise + carrelage	40LAI0202P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Colle carrelage	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	40LAI0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Colle carrelage	Colle beige + carrelage	40LAI0202P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	RC	Colle carrelage	Colle beige + carrelage	40LAI0202P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Colle carrelage	Colle beige + carrelage	40LAI0202P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Colle carrelage	Colle beige + carrelage	40LAI0202P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage beige	40LAI0202P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	40LAI0202P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P008	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P008	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Colle polystyrène	Colle polymère jaune + peinture non séparable	40LAI0202P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Colle polystyrène	Colle polymère beige + peinture non séparable + matériau en polystyrène blanc	40LAI0202P013	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	40LAI0202P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P01 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P01 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P01 1	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P01 1	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P01 1	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P01 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	40LAI0202P01 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 40LAI0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAI0202 22/11/2018		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise + carrelage	22/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAI0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAI0202 22/11/2018		Salle d'eau (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle beige + couche plâtruse blanche non séparable + carrelage	22/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAI0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAI0202 22/11/2018	Dégagement (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle beige + carrelage	22/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAI0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAI0202 22/11/2018	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage beige	22/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAI0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAI0202 22/11/2018	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	22/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAI0202P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAI0202 22/11/2018	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	22/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAI0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAI0202 22/11/2018	Salle d'eau (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	22/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAI0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAI0202 22/11/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	22/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAI0202P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAI0202 22/11/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	22/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAI0202P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAI0202 22/11/2018	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle polystyrène	Colle polymère jaune + peinture non séparable	22/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAI0202P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAI0202 22/11/2018	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	22/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAI0202P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAI0202 22/11/2018	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	22/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 40LAI0202P012**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAI0202 22/11/2018	Dégagement (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	22/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**

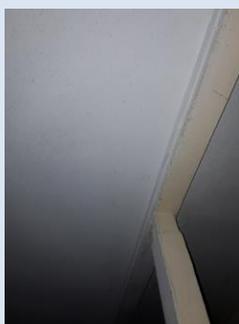

**PRELEVEMENT : 40LAI0202P013**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAI0202 22/11/2018	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle polystyrène	Colle polymère beige + peinture non séparable + matériau en polystyrène blanc	22/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-122227 EN DATE DU 28/11/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-122227 Ref. Commande Client : 40LAI0202-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/11/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 40LAI0202-01 - 21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE				Ref échantillon ITGA : IT151811-11085
Ref échantillon client : 40LAI0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Colle carrelage				Description ITGA : Colle grise / Carrelage
☛ Colle grise + carrelage	META (1)	1	28/11/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 40LAI0202-01 - 21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE				Ref échantillon ITGA : IT151811-11086
Ref échantillon client : 40LAI0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Sol Colle carrelage				Description ITGA : Colle beige / Couche plâtréuse blanche / Carrelage
☛ Colle beige + couche plâtréuse blanche non séparable + carrelage	META (1)	1	28/11/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 40LAI0202-01 - 21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE				Ref échantillon ITGA : IT151811-11087
Ref échantillon client : 40LAI0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Sol Colle carrelage				Description ITGA : Colle beige / Carrelage
☛ Colle beige + carrelage	META (1)	2	28/11/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Hélène COCHET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-122227 EN DATE DU 28/11/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 40LAI0202-01 - 21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAI0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT151811-11088 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Ragréage beige / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire en faible quantité
▶ Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage beige	META (1)	1	28/11/2018	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère jaune + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	MOLP	1	28/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 40LAI0202-01 - 21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAI0202P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT151811-11089 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▶ Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	28/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAI0202-01 - 21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAI0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur E Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT151811-11090 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META (1)	1	28/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAI0202-01 - 21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAI0202P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT151811-11091 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META (1)	1	28/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAI0202-01 - 21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAI0202P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT151811-11092 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META (1)	1	28/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAI0202-01 - 21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAI0202P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Colle polystyrène				Réf échantillon ITGA : IT151811-11093 Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture
▶ Colle polymère jaune + peinture non séparable	META (2)	1	28/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAI0202-01 - 21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Réf échantillon client : 40LAI0202P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT151811-11094 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META (1)	1	28/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-122227 EN DATE DU 28/11/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 40LAI0202-01 - 21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE				
Réf échantillon client : 40LAI0202P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur A Enduit				
Réf échantillon ITGA : IT151811-11095				
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture				
↳ Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META (1)	1	28/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAI0202-01 - 21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE				
Réf échantillon client : 40LAI0202P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Plafond Enduit Peinture				
Réf échantillon ITGA : IT151811-11096				
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples				
↳ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META (1)	1	28/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 40LAI0202-01 - 21 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE				
Réf échantillon client : 40LAI0202P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Colle polystyrène				
Réf échantillon ITGA : IT151811-11097				
Description ITGA : Colle polymère beige / Peinture / Matériau en polystyrène blanc				
↳ Colle polymère beige + peinture non séparable + matériau en polystyrène blanc	META (2)	1	28/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



**réinventons / notre métier AXA**

**Votre attestation Responsabilité Civile**

AXA France IARD atteste que :

**EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE**  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES  
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.  
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.  
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

**La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.**

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

**VD ASSOCIES**  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

# CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat**  
Attribué à  
**Monsieur Guillaume ROGEZ**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
<b>Amiante sans mention</b>	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
<b>Electricité</b>	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
<b>Gaz</b>	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
<b>Plomb sans mention</b>	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
<b>Termites métropole</b>	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022

Date : 25/10/2017      Numéro de certificat : 8073002

*Jacques MATHÉLON - Directeur Général*





\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur [www.bureauveritas.fr/certification-diag](http://www.bureauveritas.fr/certification-diag)

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Defense



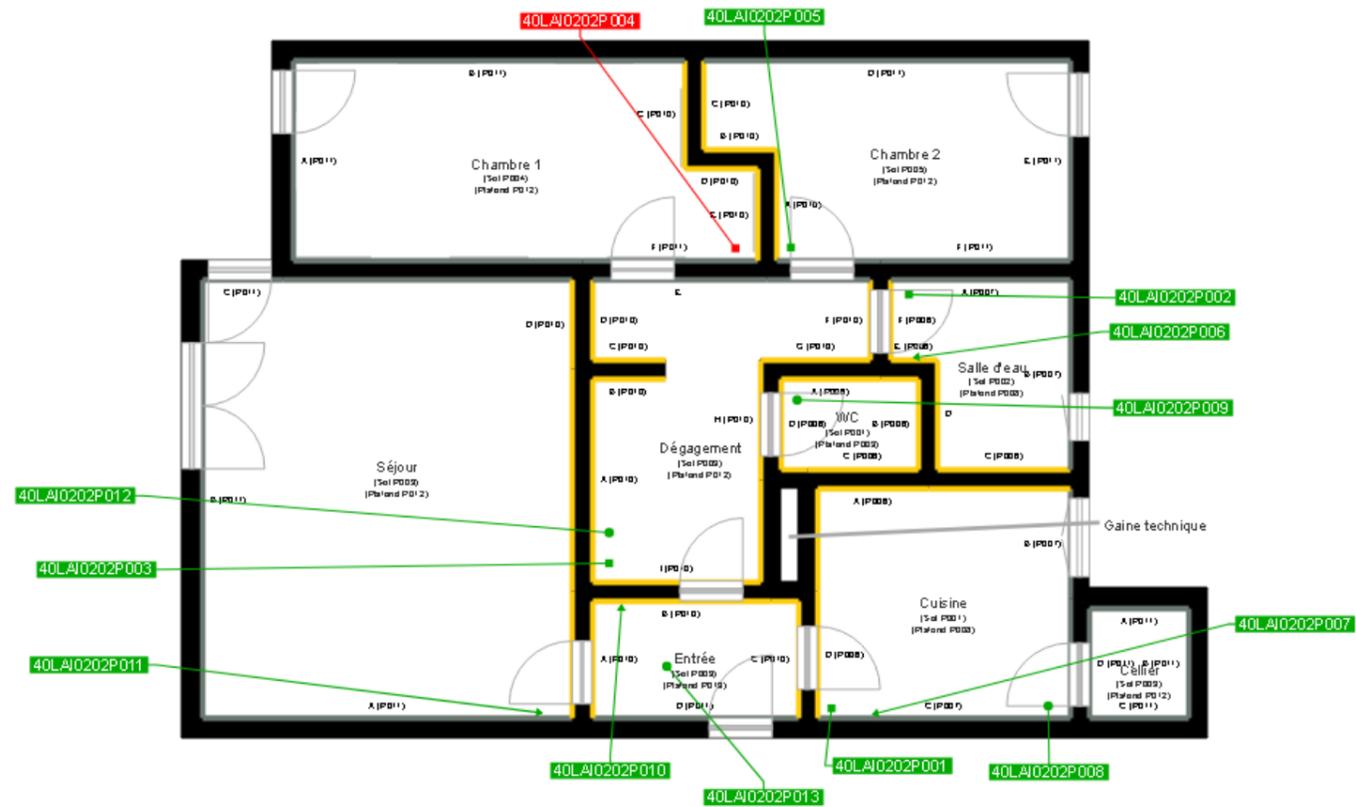

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés