

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

29 SQUARE MONTMIRAIL LGT 2

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	29 SQUARE MONTMIRAIL LGT 2 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	40LAM0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	18/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Tristan BRUNOT	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 3541	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	06/08/2015	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 28/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	22
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	29
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales.....	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	35

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Conduit Amiante ciment		Mur A	40LAM0202P010	JP	BON ETAT	Amiante détectée
WC		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Sol	40LAM0202P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Sol	40LAM0202P002	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE LA FERTE SOUJARRE 29 Square Montmirail 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél : 01.60.22.75.49 Fax : 01.60.22.75.44 Siret : 277 700 019 00016		BON DE TRAVAUX N° 2017 28607 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance LE FERTE SOUJARRE Objet DIVERS		
SERVICE FERTE Administratifs LOCALISATION Programme 40 LA FERTE SOUS JOUARRE - MONTMIRAIL Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AM Étage 02 Logement 2 Module 40LAM0202 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ÉMETTEUR LECOINTE SOPHIE	
ADRESSE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 FERTE SOUS JOUARRE		

DÉLAI D'EXÉCUTION 2 JOURS **PÉRIODE DU** 11-12-2017 **AU** 12-12-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM48	REPERAGE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIENS OU REPARATIONS ENTRE 1 A			
AM03	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	20,00	46,00	920,00
	ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS			
TOTAL H.T.				925,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				185,00
TOTAL T.T.C.				1.110,00

11-12-2017 Travaux prévus : plomberie, carrelage (maçonnerie) peinture sols
tel gardien 06 96 40 21 12

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES				
1	HONAMIA A700	FSR	SF	HONORAIRES DIAG AMIANTE		1.156,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		
1	HONAMIA	40 1 A000 AM 40LAM0202		1.156,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 28607

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture	METALLIQUE		
Chambre 1	Béton				Sol souple	Peinture		PVC	
Séjour	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture		PVC	
Cuisine	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture	BOIS	PVC	
Cellier	Béton				Sol souple	Peinture	BOIS		
WC	Carreaux de plâtre				Sol souple	Peinture	BOIS		
Salle de bains	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture		PVC	
Chambre 3	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture		PVC	
Chambre 2	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture	BOIS	PVC	
Dégagement	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Conduit Amiante ciment		40LAM0202P010	Mur A	BON ETAT	Amiante détectée	JP
WC		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	40LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
WC		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	40LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau beige en vrac	40LAM0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère	40LAM0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			jaune en faible quantité non séparable					
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige	40LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	40LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	40LAM0202P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAM0202P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAM0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	40LAM0202P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux	40LAM0202P008	Mur D	BON	Amiante	RESULTAT

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable			ETAT	non détecté	ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	40LAM0202P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau beige en vrac	40LAM0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	40LAM0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau beige en vrac	40LAM0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	40LAM0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau beige en vrac	40LAM0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable +	40LAM0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable					
Chambre 3		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau beige en vrac	40LAM0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Revêtement souple	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	40LAM0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau beige en vrac	40LAM0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	40LAM0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau beige en vrac	40LAM0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Revêtement souple	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère	40LAM0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			jaune en faible quantité non séparable					
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige	40LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	40LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	40LAM0202P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	40LAM0202P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	40LAM0202P003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	40LAM0202P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	40LAM0202P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	40LAM0202P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	40LAM0202P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	40LAM0202P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	40LAM0202P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	40LAM0202P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	40LAM0202P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	40LAM0202P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	40LAM0202P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac +	40LAM0202P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peinture non séparable					
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAM0202P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAM0202P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	40LAM0202P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAM0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAM0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAM0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAM0202P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable					
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAM0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAM0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAM0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	40LAM0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en	40LAM0202P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			faible quantité non séparable + peinture non séparable					
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité	40LAM0202P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			non séparable + peinture non séparable					
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	40LAM0202P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			+ peinture non séparable					
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse	40LAM0202P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			blanche non séparable + peinture non séparable					
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	40LAM0202P008	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse	40LAM0202P008	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			blanche non séparable + peinture non séparable					

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 40LAM0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAM0202 18/12/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau beige en vrac	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	40LAM0202 18/12/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0202P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0202 18/12/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	18/12/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0202P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0202 18/12/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	18/12/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0202P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0202 18/12/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0202P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0202 18/12/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0202P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0202 18/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0202P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0202 18/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0202 18/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0202 18/12/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0202P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0202 18/12/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 40LAM0202P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	40LAM0202 18/12/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	18/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37591 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Cet rapport devra le contacter au fax le fichier joint à l'adresse.

Cliant :
AGENCE EHI EOP- ICOMPT MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
7890 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-124777
Échantillon ITGA : IT071712-37591
Reçu au laboratoire le : 21/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAM0202-01
Quai client	40LAM0202-01 - 29 SQUARE MONTMARN LIG 2 77280 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAM0202002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Étrier sur Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Dalle dure couleur beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Alvéoles beige en vrac

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 065 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-000)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	ISO au préparateur
Revêtement souple beige + matériaux beige en vrac	META le 26/12/2017	Amiante non détecté	---	3
Colle polymère jaune en faible quantité non séparables + dalle dure couleur beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparables	META le 27/12/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Florent LE MASSEON - Analyste

La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. Les résultats ne sont pas garantis quant à leur représentativité de l'échantillon. Seul l'échantillon peut être en cause. Les observations sont relatives, peuvent varier et ne sont pas garanties.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37592 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Cet rapport devra le contacter au fax le fichier joint à l'adresse.

Cliant :
AGENCE EHI EOP- ICOMPT MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
7890 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-124777
Échantillon ITGA : IT071712-37592
Reçu au laboratoire le : 21/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAM0202-01
Quai client	40LAM0202-01 - 29 SQUARE MONTMARN LIG 2 77280 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAM0202002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC sur Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure couleur beige / Colle bitumineuse noire / Rapiéage gris en faible quantité / Sous couche de rapiéage blanche en faible quantité

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique au métalique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 065 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée HSG 248 - appendice II)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-000)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	ISO au préparateur
Revêtement souple beige	META le 26/12/2017	Amiante non détecté	---	3
Colle polymère jaune non séparables + dalle dure couleur beige	META le 26/12/2017	Amiante non détecté	---	3
Colle bitumineuse noire + rapiéage gris en faible quantité non séparables + sous couche de rapiéage blanche en faible quantité non séparables	MOLP le 22/12/2017	Presence de fibres d'amiante	Chrysolite	3

Validé par : Florent LE MASSEON - Analyste

La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. Les résultats ne sont pas garantis quant à leur représentativité de l'échantillon. Seul l'échantillon peut être en cause. Les observations sont relatives, peuvent varier et ne sont pas garanties.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37593 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EHI EOP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-124999
Échantillon ITGA : IT071712-37593
Reçu de laboratoire n° : 27/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAM0202-01
Dossier client	40LAM0202-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL LGT 2 77280 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAM0202004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains / Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polystyrène jaune / Ragnage rose / Sous couche de ragnage beige en faible quantité

Préparation :
Effectué de façon à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Revêtement souple gris + colle polystyrène jaune non séparables + ragnage rose + sous couche de ragnage beige en faible quantité non séparables	META le 26/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse

In copie de ce rapport il est précisé que, sans limitation, ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité, les données sont données à titre de référence et ne sont pas destinées à être utilisées comme telles.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37594 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EHI EOP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-124999
Échantillon ITGA : IT071712-37594
Reçu de laboratoire n° : 27/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAM0202-01
Dossier client	40LAM0202-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL LGT 2 77280 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAM0202004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Meublé et ébénisterie
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtre

Préparation :
Effectué de façon à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-000)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtre non séparables	META le 25/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse

In copie de ce rapport il est précisé que, sans limitation, ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité, les données sont données à titre de référence et ne sont pas destinées à être utilisées comme telles.

itga Ingénierie et conseil

1 rue Traversette - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57500 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tél : 03 21 33 41 43
Fax : 03 21 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels
évalués sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données sur les seuls échantillons qui ont été analysés par le cabinet.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37595 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
57590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-124999
Échantillon ITGA : IT071712-37595
Reçu de laboratoire n° : 21/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAM0202-01
Dossier client	40LAM0202-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL LGT 2 77280 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAM0202008 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Casseuse Msa D Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Taille blanche en table quartée / Fabrication multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique quaternaire pertinente de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vase / Taille blanche en table quartée non séparables + enduits multiples non séparables	META le 25/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de garantir la fiabilité des données sur les seuls échantillons qui ont été analysés par le cabinet.

itga Ingénierie et conseil

1 rue Traversette - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57500 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tél : 03 21 33 41 43
Fax : 03 21 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels
évalués sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données sur les seuls échantillons qui ont été analysés par le cabinet.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37596 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
57590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-124999
Échantillon ITGA : IT071712-37596
Reçu de laboratoire n° : 21/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAM0202-01
Dossier client	40LAM0202-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL LGT 2 77280 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAM0202008 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Casseuse Msa D Enduit décoloré
Description ITGA	Enduit beige en vase / Peintures multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique quaternaire pertinente de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit beige en vase non séparables + peintures multiples non séparables	META le 25/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de garantir la fiabilité des données sur les seuls échantillons qui ont été analysés par le cabinet.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37597 EN DATE DU 27/12/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH-ECO-IMPTE MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-124999
Échantillon ITGA : IT071712-37597
Reçu de laboratoire n° : 21/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAM0202-01
Dossier client	40LAM0202-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL LGT 2 77280 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAM0202007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Sjour Mur B Ewkab Isolan
Description ITGA	Echant piléaux blanc en vrac / Taille Minuscule blanche en table quantité / Fabrica

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique quantifiée pertinentes de la norme NF X 43-095

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Echant piléaux blanc en vrac / taille Minuscule blanche en table quantité non séparable + piléaux non séparable	META le 25/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse

In copie de ce rapport d'essai sont joints les annexes complémentaires : un rapport de test sur des échantillons prélevés sur le site de l'entreprise, les données de suivi de l'essai, les résultats des analyses complémentaires effectuées sur les échantillons prélevés sur le site.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37598 EN DATE DU 27/12/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH-ECO-IMPTE MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-124999
Échantillon ITGA : IT071712-37598
Reçu de laboratoire n° : 21/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAM0202-01
Dossier client	40LAM0202-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL LGT 2 77280 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAM0202008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Sjour Mur D Ewkab
Description ITGA	Echant piléaux blanc en vrac / Taille Minuscule blanche / Fabrica

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique quantifiée pertinentes de la norme NF X 43-095

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Echant piléaux blanc en vrac / taille Minuscule blanche non séparable + piléaux non séparable	META le 25/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyse

In copie de ce rapport d'essai sont joints les annexes complémentaires : un rapport de test sur des échantillons prélevés sur le site de l'entreprise, les données de suivi de l'essai, les résultats des analyses complémentaires effectuées sur les échantillons prélevés sur le site.

itga Ingénierie et conseil

1 rue Elbert - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57500 SAINT-GRÉGOIRE (LORRAINE)
Tél : 03 21 25 41 42
Fax : 03 21 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 17417
Date de mise en parties échantillonnées sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

Le responsable de l'essai certifie la conformité des observations avec les tests effectués par les méthodes qui sont indiquées par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-37599 EN DATE DU 27/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les techniques usuelles d'analyse.)

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTE MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-124999
Échantillon ITGA : IT071712-37599
Réq. de laboratoire n° : 27/12/2017

Réf. Client :

Commande	40LAM0202-01
Dossier client	40LAM0202-01 - 29 SQUARE MONTMIRAIL LGT 2 77280 LA FERTE SOUS JOUARRE
Echantillon	40LAM0202009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Mater. Plâtres Enduit Béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtres multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : image numérique, récupération de pixels sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtres multiples non séparés	META le 25/12/2017	Absence non détecté	---	1

Validé par: Florent LE MASSON - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane du client qui, par ses observations, sa signature et son accord, s'engage à garantir l'exactitude des observations et des données fournies. Les observations sont réalisées par les méthodes indiquées par le client.

ITGA Laboratoire

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desjardins-Empeleux
Case postale 4 13 30
35 Tourcoing Centre de Service
59811 BOFFEVILLE CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Diagnostic amiante parties intérieures
 - Présence de termites et autres insectes xylophages


Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalité, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie

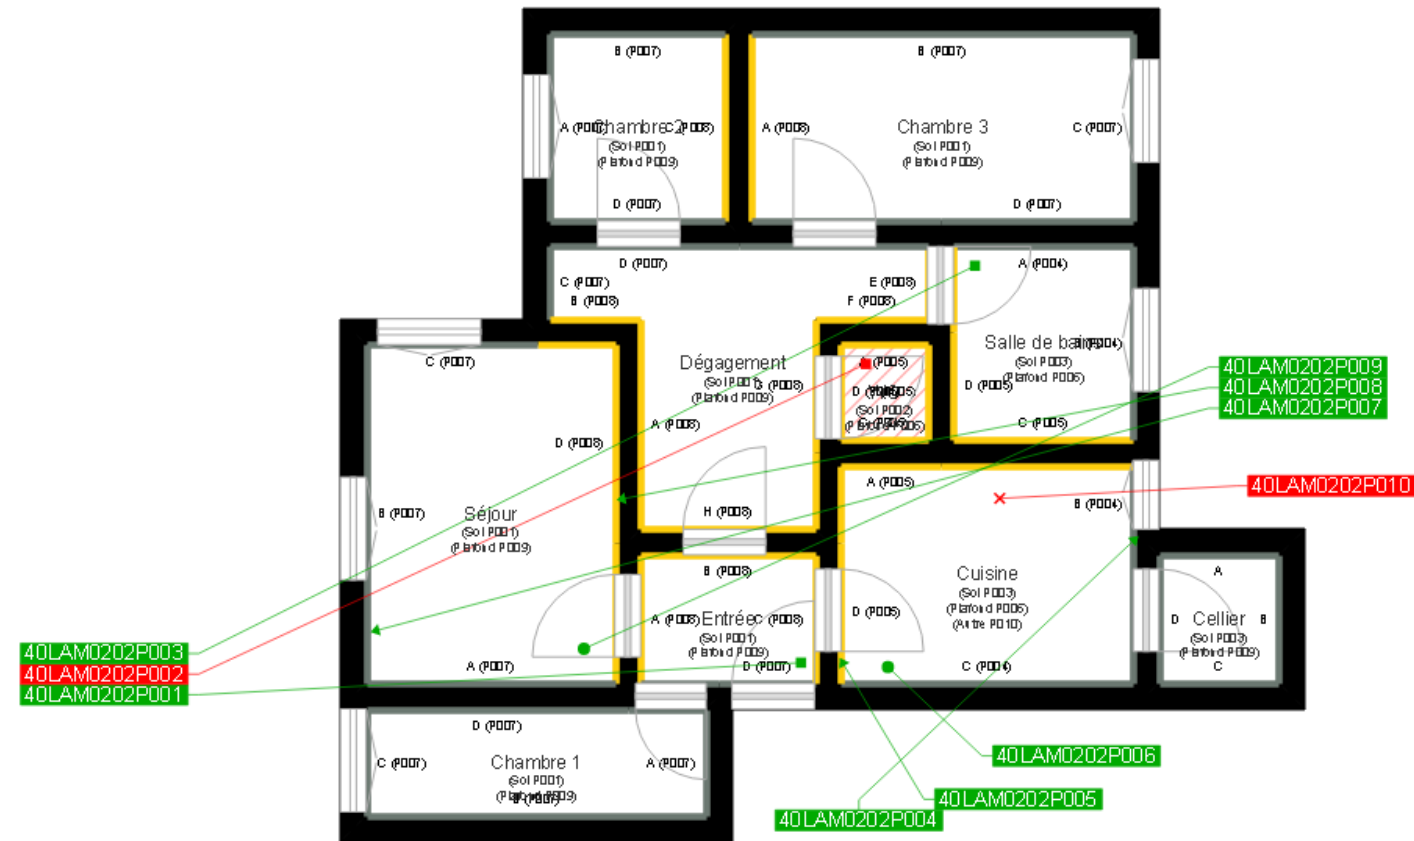

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés