

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

20 RUE DU 19 MARS 1962 LGT 2

2

77170 BRIE COMTE ROBERT



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

|                      |                      |                |   |
|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse :      | 20 RUE DU 19 MARS 1962 LGT 2<br>77170 BRIE COMTE ROBERT |
| Cat. Du bâtiment :   |                      | Bâtiment :     |   |
| Etage :              |                      | Porte :        | 2   |
| Ref Cadastrale :     | NC                   | Propriété de : | OPH77<br>10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN         |

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

|           |  |                            |  |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom :     | OPH77                                  | Documents remis :          |  |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN | Moyens mis à disposition : |  |

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

|                         |   |   |  |
|-------------------------|---|---|--|
| RAPPORT N° :            | 41LAU0102   | Laboratoire d'Analyses :                | ITGA   |
| Repérage réalisé le :   | 29/01/2018  | Adresse laboratoire :                   | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537<br>35065 RENNES CEDEX                               |
| Accompagnateur :        |   | Numéro d'accréditation :                | 1-5967   |
| Par :                   | Laurent CATE  | Organisme d'assurance professionnelle : | ALLIANZ  |
| N° certificat :         | CPDI3681  | Adresse assurance :                     | Direction Opérations Entreprises<br>5C Esplanade Charles de Gaulle<br>33081 BORDEAUX CEDEX |
| Date d'obtention :      | 25/11/2015  | N° de contrat d'assurance :             | 55832566   |
| Organisme certificateur | I.Cert<br>PARC EDONIA - BAT G -<br>RUE DE LA TERRE VICTORIA<br>- 35760 SAINT GREGOIRE | Date de validité :                      | 31/12/2018   |

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 08/02/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Laurent CATE**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

|   |    |
|---|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES .....                                | 2  |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....                             | 2  |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....                      | 2  |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....                              | 2  |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....                              | 2  |
| C \ SOMMAIRE .....  | 3  |
| D \ CONCLUSIONS .....   | 4  |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....                                 | 7  |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....                 | 10 |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....                                    | 10 |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....                       | 11 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 28 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....                       | 42 |
| ATTESTATION(S).....   | 46 |
| CERTIFICAT DE COMPETENCES .....                                 | 47 |

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

| PIECE   | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | REPERAGE | Echantillon       | METHODE          | ETAT                  | RESULTAT                         |
|---------|-------|-------------------|---|----------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Cuisine |       | Colle             | Dalle dure cassante bleue   | Sol      | 41LAU0102P00<br>1 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Cuisine |       | Colle             | Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable  | Sol      | 41LAU0102P00<br>1 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée  |       | Revêtement souple | Dalle dure cassante grise   | Sol      | 41LAU0102P00<br>2 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT              | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée  |       | Revêtement souple | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable | Sol      | 41LAU0102P00<br>2 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT              | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour  |       | Colle             | Colle bitumineuse noire en vrac   | Sol      | 41LAU0102P00<br>4 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile)     |
| WC      |       | Revêtement souple | Dalle dure cassante beige   | Sol      | 41LAU0102P00<br>5 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT              | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | REPERAGE | Echantillon   | METHODE          | ETAT                  | RESULTAT                         |
|----------------|-------|-------------------|---|----------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| WC             |       | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable                              | Sol      | 41LAU0102P005 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT              | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Salle de bains |       | Dalle de sol      | Dalle dure cassante beige   | Sol      | 41LAU0102P006 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT              | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 3      |       | Revêtement souple | Dalle dure cassante grise   | Sol      | 41LAU0102P007 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT              | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 3      |       | Revêtement souple | Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple rose non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage beige hétérogène non séparable | Sol      | 41LAU0102P007 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT              | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Cellier        |       | Colle             | Dalle dure cassante bleue   | Sol      | 41LAU0102P001 | ZSO              | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Cellier        |       | Colle             | Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable  | Sol      | 41LAU0102P001 | ZSO              | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Cuisine        |       | Colle             | Dalle dure cassante bleue   | Sol      | 41LAU0102P001 | ZSO              | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Cuisine        |       | Colle             | Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable  | Sol      | 41LAU0102P001 | ZSO              | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | REPERAGE | Echantillon   | METHODE | ETAT                  | RESULTAT                         |
|-----------|-------|-------------------|---|----------|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| Chambre 2 |       | Revêtement souple | Dalle dure cassante grise   | Sol      | 41LAU0102P002 | ZSO     | BON ETAT              | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 |       | Revêtement souple | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable | Sol      | 41LAU0102P002 | ZSO     | BON ETAT              | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée    |       | Revêtement souple | Dalle dure cassante grise   | Sol      | 41LAU0102P002 | ZSO     | BON ETAT              | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée    |       | Revêtement souple | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable | Sol      | 41LAU0102P002 | ZSO     | BON ETAT              | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour    |       | Colle             | Colle bitumineuse noire en vrac   | Sol      | 41LAU0102P004 | ZSO     | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile)     |
| Chambre 1 |       | Colle             | Colle bitumineuse noire en vrac   | Sol      | 41LAU0102P004 | ZSO     | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile)     |
| Placard   |       | Colle             | Colle bitumineuse noire en vrac   | Sol      | 41LAU0102P004 | ZSO     | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile)     |
| WC        |       | Revêtement souple | Dalle dure cassante beige   | Sol      | 41LAU0102P005 | ZSO     | BON ETAT              | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | REPERAGE | Echantillon   | METHODE | ETAT     | RESULTAT                          |
|----------------|-------|-------------------|---|----------|---------------|---------|----------|-----------------------------------|
| WC             |       | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable                              | Sol      | 41LAU0102P005 | ZSO     | BON ETAT | Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile) |
| Salle de bains |       | Dalle de sol      | Dalle dure cassante beige   | Sol      | 41LAU0102P006 | ZSO     | BON ETAT | Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile) |
| Chambre 3      |       | Revêtement souple | Dalle dure cassante grise   | Sol      | 41LAU0102P007 | ZSO     | BON ETAT | Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile) |
| Chambre 3      |       | Revêtement souple | Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple rose non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage beige hétérogène non séparable | Sol      | 41LAU0102P007 | ZSO     | BON ETAT | Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT |       |                  |

Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT |       |          |          |          |

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX  | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
|                   | LOGEMENTS COLLECTIFS  |          | Selon BT |          |                 |                         |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77  |  | PAGE N° 1  |
|--|--|--|
| <b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b><br>OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77<br>AGENCE DE SENART<br>Les Arcades - 2 rue Haute<br>77176 SAVIGNY LE TEMPLE<br>Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26<br>Siret : 277 700 019 00016 |  | <b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 505<br><br>EXPERT HABITAT INGENIERIE<br>21 RUE D'ALBERT<br>62450 AVESNES LES BAPAUME<br><br>Téléphone 0321734144 |
| <b>Réf. fournisseur</b> F / 5149<br><b>Marché n°</b> 2017 4474 1<br><b>Provenance</b> MELUN SENART<br><b>Objet</b> DIVERS  | <b>SERVICE</b> SENART Techniciens <b>ÉMETTEUR</b> YSEMBERT ETIENNE<br><b>PROGRAMMATION</b> Programme 41 BRIE COMTE ROBERT - LE FOUR A CHAUX<br>Tranche 1 Ensemble E000 Escaller AU Étage 01 Logement 2 Module 41LAU0102<br>Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN<br><br><b>ADRESSE</b> M LEBRETON FABRICE<br>20 RUE DU 19 MARS 1962 77170 BRIE COMTE ROBERT |  |

**DÉLAI D'EXÉCUTION** : 15 JOURS **PÉRIODE DU** 20/01/2018 **AU** 09/02/2018

| ARTICLE                     | DÉSIGNATION  | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. |
|-----------------------------|--|----------|--------------------|------------|
| AM45                        | REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX<br>D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A<br>EFFECTUER REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX<br>REFECTION PEINTURES ET SOLS VOIR M<br>FAHIM 08 86 40 91 45 OU 08 86 40 91 2 | 1,00     | 5,00               | 5,00       |
| AM73                        | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE NET<br>ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS   | 10,00    | 48,00              | 480,00     |
| <b>TOTAL H.T.</b>           |  |          |                    | 485,00     |
| <b>H.T. ACTUALISE</b>       |  |          |                    |            |
| <b>COEFFICIENT REGIONAL</b> |  |          |                    |            |
| <b>RABAIS</b>               |  |          |                    |            |
| <b>TOTAL H.T.</b>           |  |          |                    |            |
| <b>T.V.A.</b> 20,00 %       |  |          |                    | 97,00      |
| <b>TOTAL T.T.C.</b>         |  |          |                    | 582,00     |

| AFFECTATION BUDGETAIRE |         | INSTANCES |      | CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI | LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE | MONTANT T.T.C. |
|------------------------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1                      | HONAMIA | A760      | SENT | SNTA                               | HONORAIRES DIAG AMIANTE     | 582,00         |

| CODE BUDGET | RUBRIQUE | REPERENCES PATRIMOINE  | REPERENCES OCCUPANT      | MONTANT T.T.C. |
|-------------|----------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 1           | HONAMIA  | 41 1 E000 AU 41LAU0102 | L 33283 LEBRETON FABRICE | 582,00         |

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 505

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

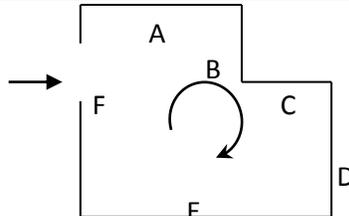

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE          | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX   |
|----------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Séjour         |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Cellier        |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Chambre 1      |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Chambre 2      |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Chambre 3      |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Salle de bains |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Cuisine        |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Placard        |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| WC             |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Entrée         |       |               | OUI    | CONCERNEE |

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE          | MUR1               | MUR2               | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT     | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|----------------|--------------------|--------------------|------|------|--------------|-------------------|--------|----------|----------|
| Séjour         | Béton              |                    |      |      | Dalle de sol | Enduit            | BOIS   | PVC      |          |
| Cellier        | Béton              |                    |      |      | Dalle de sol | Enduit            | BOIS   |          |          |
| Chambre 1      | Béton              |                    |      |      | Dalle de sol | Dalle Polystyrène |        | PVC      |          |
| Chambre 2      | Béton              | Carreaux de plâtre |      |      | Sol souple   | Enduit            |        | PVC      |          |
| Chambre 3      | Carreaux de plâtre | Béton              |      |      | Sol souple   | Enduit            | BOIS   | PVC      |          |
| Salle de bains | Béton              | Carreaux de plâtre |      |      | Dalle de sol | Enduit            |        |          |          |
| Cuisine        | Carreaux de plâtre | Béton              |      |      | Dalle de sol | Enduit            | BOIS   | PVC      |          |
| Placard        | Béton              | Carreaux de plâtre |      |      | Dalle de sol | Enduit            |        |          |          |
| WC             | Carreaux de plâtre | Béton              |      |      | Sol souple   | Enduit            | BOIS   |          |          |
| Entrée         | Carreaux de plâtre | Béton              |      |      | Sol souple   | Enduit            | BOIS   |          |          |

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT                         | METHODE |
|-----------|-------|-------------------|---|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|---------|
| Cellier   |       | Colle             | Dalle dure cassante bleue   | 41LAU0102P001 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO     |
| Cellier   |       | Colle             | Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable  | 41LAU0102P001 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO     |
| Cuisine   |       | Colle             | Dalle dure cassante bleue   | 41LAU0102P001 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO     |
| Cuisine   |       | Colle             | Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable  | 41LAU0102P001 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO     |
| Chambre 2 |       | Revêtement souple | Dalle dure cassante grise   | 41LAU0102P002 | Sol      | BON ETAT              | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO     |
| Chambre 2 |       | Revêtement souple | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable | 41LAU0102P002 | Sol      | BON ETAT              | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO     |
| Entrée    |       | Revêtement souple | Dalle dure cassante grise   | 41LAU0102P002 | Sol      | BON ETAT              | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO     |

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon       | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT                         | METHODE |
|----------------|-------|-------------------|---|-------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|---------|
| Entrée         |       | Revêtement souple | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable | 41LAU0102P00<br>2 | Sol      | BON ETAT              | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO     |
| Séjour         |       | Colle             | Colle bitumineuse noire en vrac   | 41LAU0102P00<br>4 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile)     | ZSO     |
| Chambre 1      |       | Colle             | Colle bitumineuse noire en vrac   | 41LAU0102P00<br>4 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile)     | ZSO     |
| Placard        |       | Colle             | Colle bitumineuse noire en vrac   | 41LAU0102P00<br>4 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile)     | ZSO     |
| WC             |       | Revêtement souple | Dalle dure cassante beige   | 41LAU0102P00<br>5 | Sol      | BON ETAT              | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO     |
| WC             |       | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable                    | 41LAU0102P00<br>5 | Sol      | BON ETAT              | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO     |
| Salle de bains |       | Dalle de sol      | Dalle dure cassante beige   | 41LAU0102P00<br>6 | Sol      | BON ETAT              | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO     |
| Chambre 3      |       | Revêtement souple | Dalle dure cassante grise   | 41LAU0102P00<br>7 | Sol      | BON ETAT              | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO     |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                         | METHODE |
|-----------|-------|-------------------|---|---------------|----------|----------|----------------------------------|---------|
| Chambre 3 |       | Revêtement souple | Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple rose non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage beige hétérogène non séparable | 41LAU0102P007 | Sol      | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO     |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

| PIECE   | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT                         |
|---------|-------|-------------------|---|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|
| Cuisine |       | Colle             | Dalle dure cassante bleue   | 41LAU0102P001 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Cuisine |       | Colle             | Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable  | 41LAU0102P001 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée  |       | Revêtement souple | Dalle dure cassante grise   | 41LAU0102P002 | Sol      | BON ETAT              | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée  |       | Revêtement souple | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable | 41LAU0102P002 | Sol      | BON ETAT              | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour  |       | Colle             | Colle bitumineuse noire en vrac   | 41LAU0102P004 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile)     |
| WC      |       | Revêtement souple | Dalle dure cassante beige   | 41LAU0102P005 | Sol      | BON ETAT              | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                         |
|----------------|-------|-------------------|---|---------------|----------|----------|----------------------------------|
| WC             |       | Revêtement souple | Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable                              | 41LAU0102P005 | Sol      | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Salle de bains |       | Dalle de sol      | Dalle dure cassante beige   | 41LAU0102P006 | Sol      | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 3      |       | Revêtement souple | Dalle dure cassante grise   | 41LAU0102P007 | Sol      | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 3      |       | Revêtement souple | Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple rose non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage beige hétérogène non séparable | 41LAU0102P007 | Sol      | BON ETAT | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS     | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon   | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT            | METHODE          |
|----------------|-------|--------------|--|---------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Séjour         |       | Dalle de sol | Revêtement cassant vert + colle polymère incolore avec poussières + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable | 41LAU0102P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains |       | Faïence 1    | Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage                                  | 41LAU0102P008 | Mur C    | BON ETAT              | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

Rapport N° : 41LAU0102 29/01/2018

15/49

Version : 08/02/2018

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE          |
|----------------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|------------------|
| Salle de bains |       | Enduit                  | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable          | 41LAU0102P009 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains |       | Enduit béton            | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier + peinture non séparable | 41LAU0102P010 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains |       | Enduit                  | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable          | 41LAU0102P011 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Séjour         |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable          | 41LAU0102P012 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Placard        |       | Enduit                  | Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable         | 41LAU0102P013 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Séjour         |       | Enduit                  | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable          | 41LAU0102P014 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 1      |       | Dalle de polystyrènes   | Polystyrène expansé (billes) blanc non séparable + colle beige non séparable  | 41LAU0102P015 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS              | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon   | REPERAGE                | ETAT                  | RESULTAT                | METHODE          |
|----------------|-------|-----------------------|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Cuisine        |       | Enduit / Peinture     | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable  | 41LAU0102P016 | Plafond                 | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine        |       | Revêtement bitumineux | Tampon bitumineux noir   | 41LAU0102P017 | Sous évier              | BON ETAT              | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine        |       | Peinture              | Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable                                 | 41LAU0102P018 | Réseaux de distribution | BON ETAT              | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine        |       | Colle                 | Ragréage gris  | 41LAU0102P001 | Sol                     | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée         |       | Revêtement souple     | Revêtement souple orange   | 41LAU0102P002 | Sol                     | BON ETAT              | Fr3:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| WC             |       | Revêtement souple     | Revêtement souple beige  | 41LAU0102P005 | Sol                     | BON ETAT              | Fr3:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains |       | Dalle de sol          | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris  | 41LAU0102P006 | Sol                     | BON ETAT              | Fr2:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Séjour         |       | Dalle de sol          | Revêtement cassant vert + colle polymère incolore avec poussières + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable | 41LAU0102P003 | Sol                     | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZSO              |

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS     | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon   | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT            | METHODE |
|----------------|-------|--------------|--|---------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|
| Chambre 1      |       | Dalle de sol | Revêtement cassant vert + colle polymère incolore avec poussières + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable | 41LAU0102P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Enduit       | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable   | 41LAU0102P011 | Plafond  | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO     |
| WC             |       | Enduit       | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable   | 41LAU0102P011 | Plafond  | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO     |
| Séjour         |       | Enduit       | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable   | 41LAU0102P014 | Plafond  | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 2      |       | Enduit       | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable   | 41LAU0102P014 | Plafond  | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 3      |       | Enduit       | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable   | 41LAU0102P014 | Plafond  | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO     |
| Placard        |       | Enduit       | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable   | 41LAU0102P014 | Plafond  | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE          | ETAG<br>E | ELEMENTS              | DESCRIPTIF<br>LABORATOIR<br>E  | Echantillon       | REPERAG<br>E            | ETAT                      | RESULTAT            | METHOD<br>E |
|----------------|-----------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| Entrée         |           | Enduit                | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable                       | 41LAU0102P01<br>4 | Plafond                 | BON ETAT                  | Amiante non détecté | ZSO         |
| Chambre 1      |           | Dalle de polystyrènes | Polystyrène expansé (billes) blanc non séparable + colle beige non séparable               | 41LAU0102P01<br>5 | Plafond                 | BON ETAT                  | Amiante non détecté | ZSO         |
| Cellier        |           | Enduit / Peinture     | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable            | 41LAU0102P01<br>6 | Plafond                 | DEGRADATIO<br>N PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO         |
| Cuisine        |           | Enduit / Peinture     | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable            | 41LAU0102P01<br>6 | Plafond                 | DEGRADATIO<br>N PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO         |
| Cuisine        |           | Revêtement bitumineux | Tampon bitumineux noir   | 41LAU0102P01<br>7 | Sous évier              | BON ETAT                  | Amiante non détecté | ZSO         |
| Salle de bains |           | Peinture              | Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 41LAU0102P01<br>8 | Réseaux de distribution | BON ETAT                  | Amiante non détecté | ZSO         |
| Cuisine        |           | Peinture              | Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 41LAU0102P01<br>8 | Réseaux de distribution | BON ETAT                  | Amiante non détecté | ZSO         |

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon   | REPERAGE                | ETAT                  | RESULTAT                | METHODE |
|----------------|-------|-------------------|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| WC             |       | Peinture          | Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 41LAU0102P018 | Réseaux de distribution | BON ETAT              | Amiante non détecté     | ZSO     |
| Cellier        |       | Colle             | Ragréage gris  | 41LAU0102P001 | Sol                     | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiante non détecté | ZSO     |
| Cuisine        |       | Colle             | Ragréage gris  | 41LAU0102P001 | Sol                     | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 2      |       | Revêtement souple | Revêtement souple orange   | 41LAU0102P002 | Sol                     | BON ETAT              | Fr3:Amiante non détecté | ZSO     |
| Entrée         |       | Revêtement souple | Revêtement souple orange   | 41LAU0102P002 | Sol                     | BON ETAT              | Fr3:Amiante non détecté | ZSO     |
| WC             |       | Revêtement souple | Revêtement souple beige  | 41LAU0102P005 | Sol                     | BON ETAT              | Fr3:Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Dalle de sol      | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris                | 41LAU0102P006 | Sol                     | BON ETAT              | Fr2:Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Faïence 1         | Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage  | 41LAU0102P008 | Mur C                   | BON ETAT              | Amiante non détecté     | ZSO     |
| Salle de bains |       | Faïence 1         | Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage  | 41LAU0102P008 | Mur D                   | BON ETAT              | Amiante non détecté     | ZSO     |

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS  | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|----------------|-------|-----------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Cuisine        |       | Faïence 1 | Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage | 41LAU0102P008 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cuisine        |       | Faïence 1 | Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage | 41LAU0102P008 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cuisine        |       | Faïence 1 | Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage | 41LAU0102P008 | Mur F    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Enduit    | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable                      | 41LAU0102P009 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Enduit    | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable                      | 41LAU0102P009 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cuisine        |       | Enduit    | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable                      | 41LAU0102P009 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cuisine        |       | Enduit    | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable                      | 41LAU0102P009 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE   | ETAGE | ELEMENTS     | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|---------|-------|--------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Cuisine |       | Enduit       | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable          | 41LAU0102P009 | Mur F    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| WC      |       | Enduit       | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable          | 41LAU0102P009 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| WC      |       | Enduit       | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable          | 41LAU0102P009 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| WC      |       | Enduit       | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable          | 41LAU0102P009 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cellier |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier + peinture non séparable | 41LAU0102P010 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cellier |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier + peinture non séparable | 41LAU0102P010 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cellier |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier + peinture non séparable | 41LAU0102P010 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS     | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|----------------|-------|--------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Cellier        |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier + peinture non séparable | 41LAU0102P010 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier + peinture non séparable | 41LAU0102P010 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier + peinture non séparable | 41LAU0102P010 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cuisine        |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier + peinture non séparable | 41LAU0102P010 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cuisine        |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier + peinture non séparable | 41LAU0102P010 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cuisine        |       | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier + peinture non séparable | 41LAU0102P010 | Mur E    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| WC        |       | Enduit béton            | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier + peinture non séparable | 41LAU0102P010 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Séjour    |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable          | 41LAU0102P012 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Séjour    |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable          | 41LAU0102P012 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Séjour    |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable          | 41LAU0102P012 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Séjour    |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable          | 41LAU0102P012 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 1 |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable          | 41LAU0102P012 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 1 |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable          | 41LAU0102P012 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Chambre 1 |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 41LAU0102P012 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 1 |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 41LAU0102P012 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 2 |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 41LAU0102P012 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 2 |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 41LAU0102P012 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 2 |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 41LAU0102P012 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 3 |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 41LAU0102P012 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 3 |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 41LAU0102P012 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 3 |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 41LAU0102P012 | Mur E    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon       | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|---|-------------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Placard   |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable  | 41LAU0102P01<br>2 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Entrée    |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable  | 41LAU0102P01<br>2 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Entrée    |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable  | 41LAU0102P01<br>2 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Entrée    |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable  | 41LAU0102P01<br>2 | Mur G    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Entrée    |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable  | 41LAU0102P01<br>2 | Mur H    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 2 |       | Enduit                  | Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 41LAU0102P01<br>3 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Placard   |       | Enduit                  | Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 41LAU0102P01<br>3 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Placard   |       | Enduit                  | Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 41LAU0102P01<br>3 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE   | ETAG<br>E | ELEMENTS | DESCRIPTIF<br>LABORATOIR<br>E   | Echantillon       | REPERAG<br>E | ETAT     | RESULTAT            | METHOD<br>E |
|---------|-----------|----------|---|-------------------|--------------|----------|---------------------|-------------|
| Placard |           | Enduit   | Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 41LAU0102P01<br>3 | Mur D        | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO         |
| Entrée  |           | Enduit   | Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 41LAU0102P01<br>3 | Mur A        | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO         |
| Entrée  |           | Enduit   | Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 41LAU0102P01<br>3 | Mur D        | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO         |
| Entrée  |           | Enduit   | Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 41LAU0102P01<br>3 | Mur E        | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO         |
| Entrée  |           | Enduit   | Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 41LAU0102P01<br>3 | Mur F        | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO         |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 41LAU0102P001 |                           |                                  |                    |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         |                                  | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018      |                                  | Cuisine            |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle                       | Dalle dure cassante bleue | 29/01/2018                       | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |                           | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

### EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P001 |  |                                  |                    |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  |                                  | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018   |                                  | Cuisine            |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle                       | Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable | 29/01/2018                       | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |  | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

### EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 41LAU0102P001 |                           |                         |                    |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018      | Cuisine                 |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle                       | Ragréage gris             | 29/01/2018              | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                |                    |
| Sol                         |                           | Fr3:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P002 |                           |                                  |                    |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL                   |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018      | Entrée                           |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple           | Dalle dure cassante grise | 29/01/2018                       | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |                           | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT

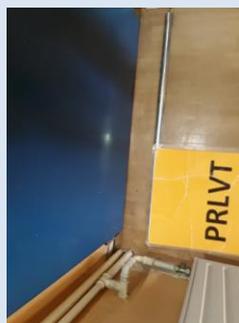


| PRELEVEMENT : 41LAU0102P002 |   |                                  |                    |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL                   |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018  | Entrée                           |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple           | Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable | 29/01/2018                       | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |   | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P002 |                           |                         |                    |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018      | Entrée                  |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple           | Revêtement souple orange  | 29/01/2018              | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                |                    |
| Sol                         |                           | Fr3:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT

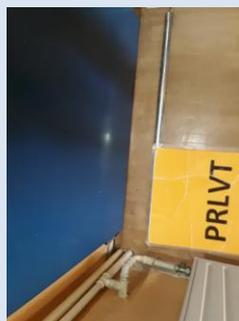

PRELEVEMENT : 41LAU0102P003

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL      |                    |
|---------------|--|---------------------|--------------------|
| OPH77         | 41LAU0102 29/01/2018   | Séjour              |                    |
| ELEMENT       | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol  | Revêtement cassant vert + colle polymère incolore avec poussières + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable | 29/01/2018          | CATE Laurent       |
| LOCALISATION  |  | RESULTAT            |                    |
| Sol           |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 41LAU0102P004

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER               | PIECE OU LOCAL               |                    |
|---------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
| OPH77         | 41LAU0102 29/01/2018            | Séjour                       |                    |
| ELEMENT       | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE       | DATE DE PRELEVEMENT          | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle         | Colle bitumineuse noire en vrac | 29/01/2018                   | CATE Laurent       |
| LOCALISATION  |                                 | RESULTAT                     |                    |
| Sol           |                                 | Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P005 |                           |                                  |                    |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL                   |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018      | WC                               |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple           | Dalle dure cassante beige | 29/01/2018                       | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |                           | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P005 |  |                                  |                    |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL                   |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018   | WC                               |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple           | Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable | 29/01/2018                       | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |  | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P005 |                           |                         |                    |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018      | WC                      |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple           | Revêtement souple beige   | 29/01/2018              | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                |                    |
| Sol                         |                           | Fr3:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P006 |                           |                                  |                    |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL                   |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018      | Salle de bains                   |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol                | Dalle dure cassante beige | 29/01/2018                       | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |                           | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P006 |   |                         |                    |
|-----------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018  | Salle de bains          |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol                | Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris | 29/01/2018              | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT                |                    |
| Sol                         |   | Fr2:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P007 |                           |                                  |                    |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL                   |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018      | Chambre 3                        |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple           | Dalle dure cassante grise | 29/01/2018                       | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |                           | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P007 |   |                                  |                    |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL                   |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018  | Chambre 3                        |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple           | Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple rose non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage beige hétérogène non séparable | 29/01/2018                       | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |   | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P008 |   |                     |                    |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018  | Salle de bains      |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Faïence 1                   | Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + peinture non séparable + carrelage | 29/01/2018          | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT            |                    |
| Mur C                       |   | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P009 |  |                     |                    |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018   |                     | Salle de bains     |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit                      | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 29/01/2018          | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT            |                    |
| Mur C                       |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 41LAU0102P010 |   |                     |                    |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018  |                     | Salle de bains     |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton                | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier + peinture non séparable | 29/01/2018          | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT            |                    |
| Mur B                       |   | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P011 |  |                     |                    |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018   | Salle de bains      |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit                      | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 29/01/2018          | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT            |                    |
| Plafond                     |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT

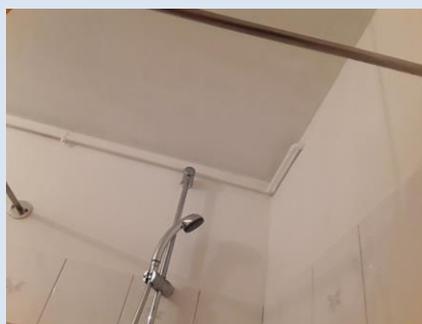

| PRELEVEMENT : 41LAU0102P012 |  |                     |                    |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018   | Séjour              |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton     | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 29/01/2018          | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT            |                    |
| Mur C                       |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 41LAU0102P013 |   |                     |                    |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018  |                     | Placard            |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit                      | Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29/01/2018          | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT            |                    |
| Mur B                       |   | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 41LAU0102P014 |  |                     |                    |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018   |                     | Séjour             |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit                      | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 29/01/2018          | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT            |                    |
| Plafond                     |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT

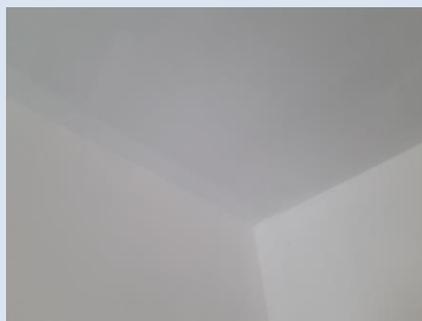

| PRELEVEMENT : 41LAU0102P015 |  |                     |                    |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018   | Chambre 1           |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de polystyrènes       | Polystyrène expansé (billes) blanc non séparable + colle beige non séparable | 29/01/2018          | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT            |                    |
| Plafond                     |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT

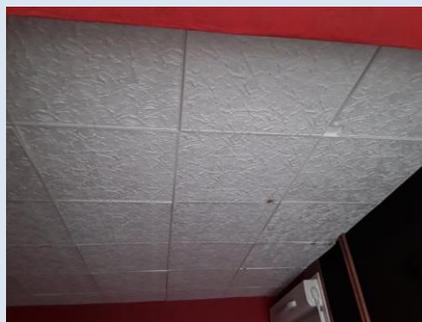

| PRELEVEMENT : 41LAU0102P016 |   |                     |                    |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018  | Cuisine             |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture           | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29/01/2018          | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT            |                    |
| Plafond                     |   | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P017 |                           |                     |                    |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018      | Cuisine             |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement bitumineux       | Tampon bitumineux noir    | 29/01/2018          | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT            |                    |
| Sous évier                  |                           | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 41LAU0102P018 |  |                     |                    |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                       | 41LAU0102 29/01/2018   | Cuisine             |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Peinture                    | Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 29/01/2018          | CATE Laurent       |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT            |                    |
| Réseaux de distribution     |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-11644 EN DATE DU 07/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

|   |  |
|---|--|
| Cliant : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)-<br>EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE<br>2 rue Traversière<br>78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA : IT0718-11644<br>Réf. Commande Client : 41LAU0102-01 |
|---|--|

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée  | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante   |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT  |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071802-2300  |
| Réf échantillon client : 41LAU0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Cuisine Sol Colle   |                      |                    |                | Description ITGA : Dalle dure cassante bleue / Colle polymère jaune /<br>Colle bitumineuse noire / Ragréage gris  |
| * Dalle dure cassante bleue  | META                 | 1                  | 06/02/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile   |
| * Colle polymère jaune non séparable<br>+ colle bitumineuse noire non<br>séparable   | MOLP                 | 2                  | 05/02/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile   |
| * Ragréage gris  | META                 | 1                  | 06/02/2018     | Amiante non détecté / -   |
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT  |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071802-2301  |
| Réf échantillon client : 41LAU0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Entrée Sol Revêtement souple  |                      |                    |                | Description ITGA : Revêtement souple orange / Dalle dure cassante grise<br>/ Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible<br>quantité en vrac / Colle bitumineuse noire |
| * Dalle dure cassante grise  | META                 | 1                  | 06/02/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile   |
| * Colle polymère jaune non séparable<br>+ ragréage gris en faible quantité en<br>vrac non séparable + colle<br>bitumineuse noire non séparable | MOLP                 | 2                  | 05/02/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile   |
| * Revêtement souple orange   | META                 | 2                  | 06/02/2018     | Amiante non détecté / -   |

Validé par : Fabien HADO - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-11644 EN DATE DU 07/02/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Séjour Sol Dalle de sol         |                      |                    |                |                           |
|   |                      |                    |                |                           |
|   |                      |                    |                |                           |
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Séjour Sol Colle                |                      |                    |                |                           |
|   |                      |                    |                |                           |
|   |                      |                    |                |                           |
|   |                      |                    |                |                           |
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / WC Sol Revêtement souple        |                      |                    |                |                           |
|   |                      |                    |                |                           |
|   |                      |                    |                |                           |
|   |                      |                    |                |                           |
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Salle de bains Sol Dalle de sol |                      |                    |                |                           |
|   |                      |                    |                |                           |
|   |                      |                    |                |                           |
|   |                      |                    |                |                           |
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Chambre 3 Sol Revêtement souple |                      |                    |                |                           |
|   |                      |                    |                |                           |
|   |                      |                    |                |                           |
|   |                      |                    |                |                           |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-11644 EN DATE DU 07/02/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante  |
|--|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Salle de bains Mur C Faïence 1     |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071802-2307<br>Description ITGA : Colle beige / Couche plâtrée blanche / Peinture / Carrelage |
| * Colle beige + couche plâtrée<br>blanche non séparable + peinture<br>non séparable + carrelage  | META                 | 1                  | 06/02/2018     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Salle de bains Mur C Enduit        |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071802-2308<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture                    |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac non<br>séparable + peinture non séparable  | META                 | 1                  | 06/02/2018     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Salle de bains Mur B Enduit béton  |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071802-2309<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture           |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac non<br>séparable + papier + peinture non<br>séparable  | META                 | 1                  | 06/02/2018     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Salle de bains Plafond Enduit      |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071802-2310<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture                    |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac non<br>séparable + peinture non séparable  | META                 | 1                  | 06/02/2018     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Séjour Mur C Enduit Peinture béton |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071802-2311<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture                    |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac non<br>séparable + peinture non séparable  | META                 | 1                  | 07/02/2018     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Placard Mur B Enduit               |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071802-2312<br>Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peintures multiples                   |
| * Enduit gris en vrac non séparable +<br>peintures multiples non séparable   | META                 | 1                  | 06/02/2018     | Amiante non détecté / -  |
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Séjour Plafond Enduit              |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071802-2313<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture                    |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac non<br>séparable + peinture non séparable  | META                 | 1                  | 06/02/2018     | Amiante non détecté / -  |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-11644 EN DATE DU 07/02/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Chambre 1 Plafond Dalle de polystyrènes  |                      |                    |                |                           |
|  |                      |                    |                |                           |
|  |                      |                    |                |                           |
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Cuisine Plafond Enduit Peinture          |                      |                    |                |                           |
|  |                      |                    |                |                           |
|  |                      |                    |                |                           |
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux |                      |                    |                |                           |
|  |                      |                    |                |                           |
|  |                      |                    |                |                           |
| Réf dossier client : 41LAU0102-01 - 20 RUE DU 19 MARS 1962<br>LGT 2 77170 BRIE COMTE ROBERT<br>Réf échantillon client : 41LAU0102P018 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Cuisine Réseaux de distribution Peinture |                      |                    |                |                           |
|  |                      |                    |                |                           |
|  |                      |                    |                |                           |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 4/4

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
Case courrier 8 10 33  
50 Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le constat des Risques d'exposition au plomb
  - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
  - Dossier technique amiante
  - Présence de termites et autres insectes xylophages
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Etat des risques naturels et technologiques
  - Mesurage Loi Carrez
  - Mesurage Loi Boulin
  - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
  - Calcul des millèmes de copropriété
  - Diagnostic Radon
  - Thermographie des bâtiments
  - Loi S.R.U.
  - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien amiante (Dispositions Robien & Borko)
  - Etat du dispositif de sécurité des piscines
  - Certificat de logement décent
  - Etat des lieux locatifs
  - Diagnostic accessibilité handicapés
  - Infiltrométrie
  - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
  - Etat descriptif de division
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Présence de champignons lignivores
  - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

**Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).**

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017  
Laura FOURNIER  
Pour la Compagnie



## CERTIFICAT DE COMPETENCES



### Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3681 Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur CATE Laurent**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

- Amiante** Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis  
Date d'effet : 25/11/2015 - Date d'expiration : 24/11/2020
- Termites** Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine  
Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.


Avant du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation intérieure de leur modèle par les articles du 19/12/2005 et du 19/12/2005. Avant du 14 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique par les articles du 28/12/2005 et du 19/12/2005. Avant du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les articles du 14/12/2005 et du 19/12/2005. Avant du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des opérations de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Avant du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des conseils de risque d'inondation au plan de la gestion pour réaliser des diagnostics relatifs dans les immeubles d'habitation modifié par l'article du 02/12/2005. Avant du 6 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation intérieure d'accessibilité par les articles du 19/12/2005 et du 02/12/2005.

**I.Cert**  
Institut de Certification  
Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPDI FR11 rev 11

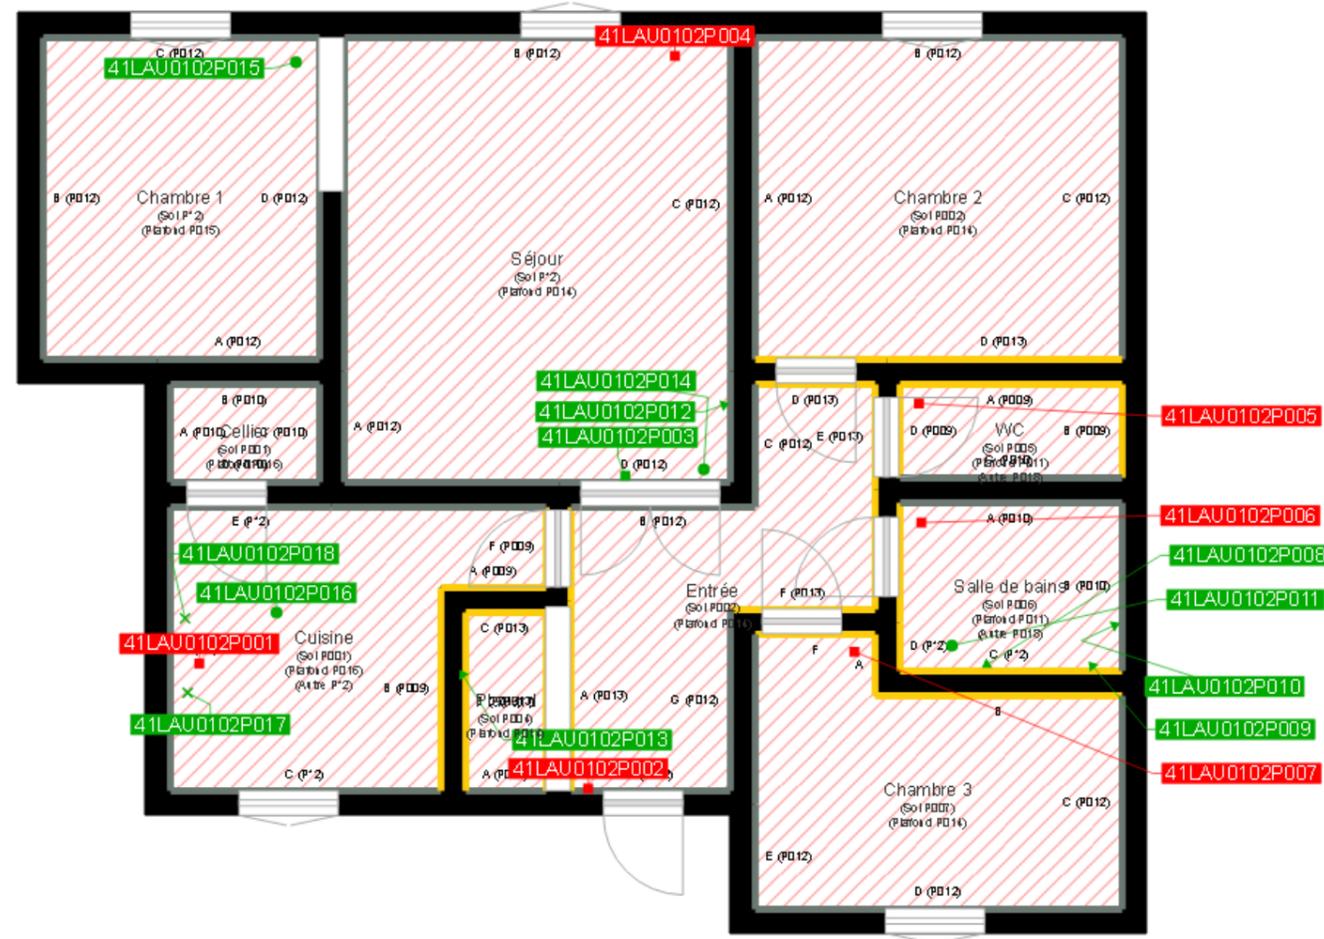

|  |  |
|--|--|
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre                     |
|  | Murs Bois  |
|  | Murs Brique  |
|  | Murs Béton brut  |
|  | Cloisons Plaques de plâtre                                 |
|  | Murs carreaux de plâtre                                    |
|  | Murs Béton / Enduit  |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre      |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis  |
|  | Murs Amiantés  |
|  | Murs Brique / Enduit                                       |
|  | Murs Brique plâtrière                                      |

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés

