

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

14 SQUARE BEAUREGARD

8

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	8
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	42LA00508	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	27/08/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Serge TAVARES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3472	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	20/08/2018	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 07/09/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Serge TAVARES**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	23
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	29
ATTESTATION(S).....	32
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	33

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. MELUN PAYS SEINE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 19217  EXPERT HABITAT INGENIERIE  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> EX-MELUN VAL SEINE <b>Objet</b> HONORAIRES	<b>SERVICE</b> SCE MELUN PAYS SEINE <b>ÉMETTEUR</b> PYZIKIEWIEZ FRANCOIS	
<b>LOCALISATION</b> <b>Programme</b> 42 MELUN - BEAUREGARD <b>Tranche</b> 2 Ensemble COS1 Escalier A0 Étage 05 Logement 8 Module 42LA00508 <b>Retrait des clés</b> CHEZ LE GARDIEN	<b>ADRESSE</b> 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN	

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 15 JOURS **PÉRIODE DU** 20-08-2019 **AU** 03-09-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS GARDIEN: 06 36 40 91 88	10,00	48,00	480,00
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			97,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00

**16-08-2019** TRAVAUX PREVUS:  
sois et murs complet  
meuble evier

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AME1 ME1	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	42 2	COS1 A0 42LA00508	L 1113092	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 19217

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Placard	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Gain technique	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 2	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Moquette	Peinture	BOIS	PVC	
Placard	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture	BOIS		
Salle de bains	RC	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Sol souple	Peinture	BOIS		
Chambre 1	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture	BOIS	PVC	
Couloir	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre				Sol souple	Peinture	BOIS		

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Séjour	RC	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
WC	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre				Sol souple	Peinture	BOIS		
Gaine technique	RC									
Cuisine	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Peinture	BOIS		
Entrée	RC	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Sol souple	Peinture	METALLIQUE		

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple beige	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple beige	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple beige	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple beige	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple beige	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple beige	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple beige	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple beige	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	42LA00508P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Moquette	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité	42LA00508P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Rez de chaussée	Moquette	Moquette grise avec couche en mousse	42LA00508P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	42LA00508P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	42LA00508P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	42LA00508P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	42LA00508P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	42LA00508P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	42LA00508P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	42LA00508P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	42LA00508P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	42LA00508P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	42LA00508P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	42LA00508P00 5	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	42LA00508P00 5	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	42LA00508P00 5	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	42LA00508P00 5	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	42LA00508P00 5	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	42LA00508P00 5	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	42LA00508P00 5	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	42LA00508P00 5	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	42LA00508P00 5	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable	42LA00508P00 6	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable	42LA00508P00 6	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable	42LA00508P00 6	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	Rez de chaussé	Papier peint	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + papier peint non séparable	42LA00508P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé	Papier peint	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + papier peint non séparable	42LA00508P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé	Papier peint	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + papier peint non séparable	42LA00508P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé	Papier peint	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + papier peint non séparable	42LA00508P007	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Papier peint	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + papier peint non séparable	42LA00508P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Papier peint	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + papier peint non séparable	42LA00508P007	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	Rez de chaussée	Papier peint	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + papier peint non séparable	42LA00508P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Papier peint	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + papier peint non séparable	42LA00508P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	Rez de chaussée	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	Rez de chaussé e	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint	42LA00508P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	42LA00508P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 42LA00508P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LA00508 27/08/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	27/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 42LA00508P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LA00508 27/08/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	27/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 42LA00508P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LA00508 27/08/2019	Chambre 2 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité	27/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

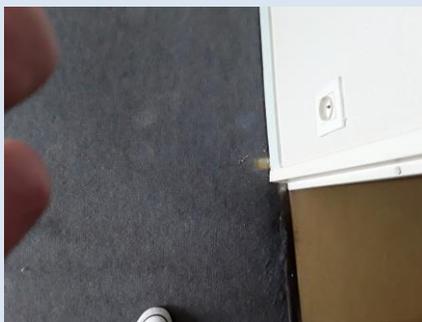

PRELEVEMENT : 42LA00508P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LA00508 27/08/2019	Chambre 2 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette grise avec couche en mousse	27/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

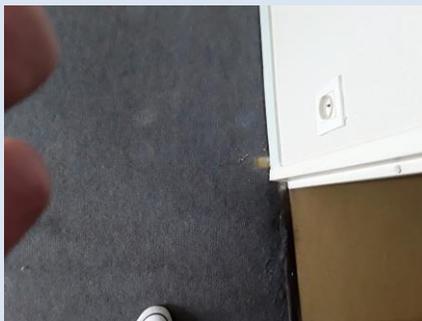

**PRELEVEMENT : 42LA00508P003**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LA00508 27/08/2019	Entrée (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	27/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 42LA00508P004**


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LA00508 27/08/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	27/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 42LA00508P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LA00508 27/08/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	27/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

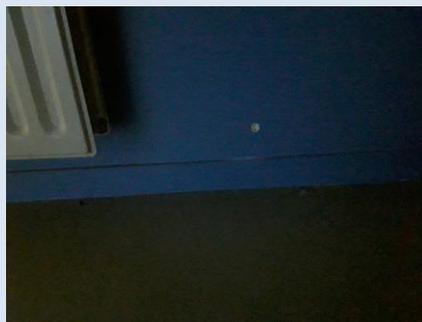

PRELEVEMENT : 42LA00508P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LA00508 27/08/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Papier peint non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable	27/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LA00508P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LA00508 27/08/2019		Séjour (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Papier peint	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + papier peint non séparable	27/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LA00508P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LA00508 27/08/2019		Séjour (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Papier peint	Papier peint	27/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LA00508P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LA00508 27/08/2019		Séjour (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Papier peint	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	27/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-78147 EN DATE DU 03/09/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-78147 Réf. Commande Client : 42LA00508--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/08/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  - La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 42LA00508--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071908-46459
Réf échantillon client : 42LA00508P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
* Revêtement souple beige	META (1)	1	02/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	02/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LA00508--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071908-46460
Réf échantillon client : 42LA00508P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Moquette				Description ITGA : Moquette grise avec couche en mousse (i) / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
* Moquette grise avec couche en mousse	META (2)	2	03/09/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-78147 EN DATE DU 03/09/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 42LA00508--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LA00508P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071908-46461 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en faible quantité / Carton en faible quantité / Toile fibreuse blanche en faible quantité
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable + carton en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LA00508--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LA00508P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071908-46462 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LA00508--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LA00508P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071908-46463 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LA00508--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LA00508P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071908-46464 Description ITGA : Papier peint / Carton / Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples
* Papier peint non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	02/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LA00508--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LA00508P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Papier peint				Réf échantillon ITGA : IT071908-46465 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Papier / Papier peint
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + papier peint non séparable	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LA00508--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LA00508P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Papier peint				Réf échantillon ITGA : IT071908-46466 Description ITGA : Papier peint / Peinture / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac
* Papier peint	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
* Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

laboratoire

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-78147 EN DATE DU 03/09/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Validé par : Florent LE MASSON - Analyste				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.  
DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP)  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC  
  
 N° 10158549604-2018-002

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.  
La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.


Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
Pour la compagnie



PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : TAVARES Serge	Bien : 42LA00508 - 8 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

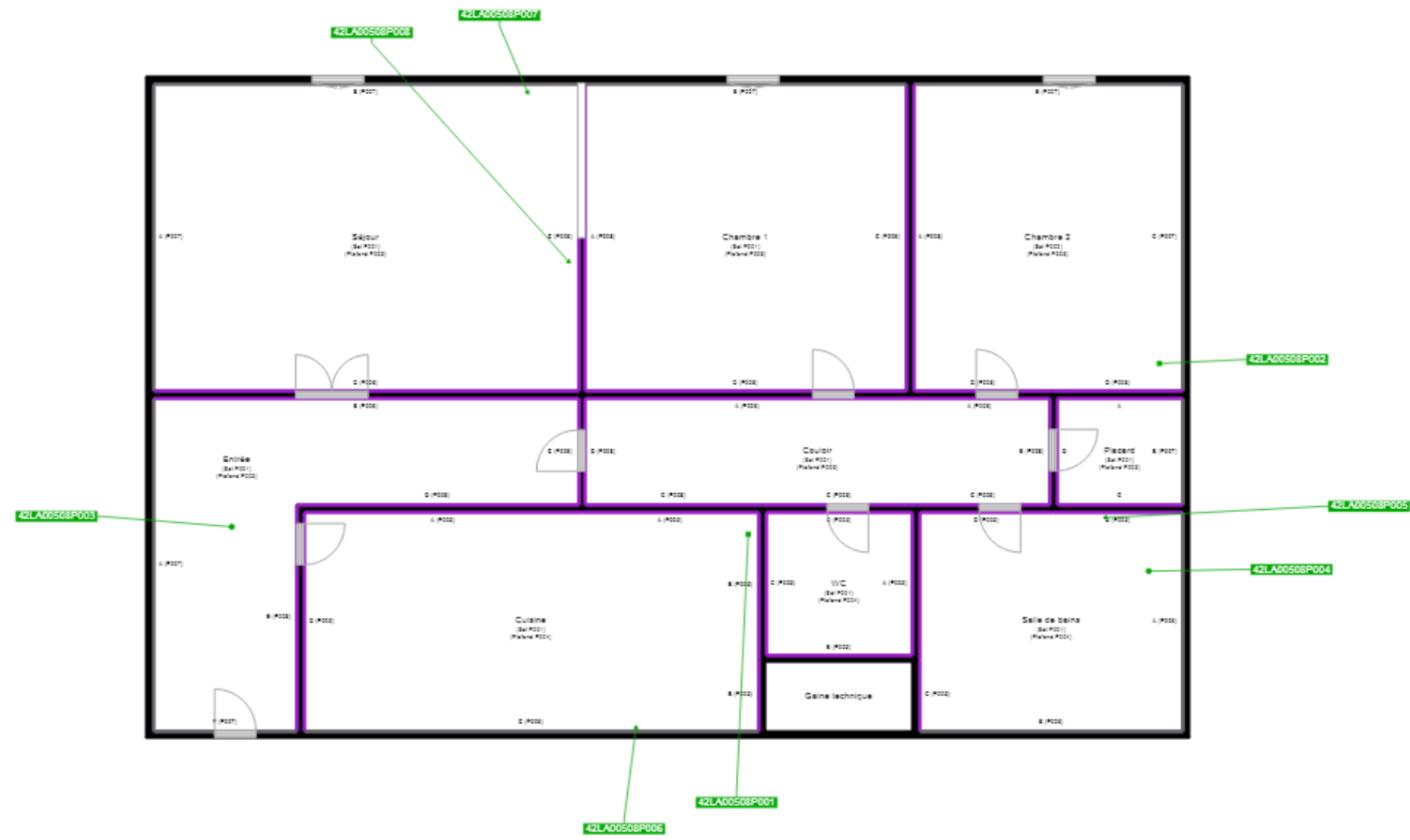

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

Murs amiantés
■ Prélèvements de sol amianté
■ Prélèvements de sol non amiantés
● Prélèvements de plafond amiantés
● Prélèvements de plafond non amiantés
→ Prélèvements de mur amiantés
→ Prélèvements de mur non amiantés
X Autres types de prélèvements amiantés
X Autres types de prélèvements non amiantés
/// Sols amiantés
/// Plafonds amiantés
⊗ Sols et plafonds amiantés
⊕ Conduits amiantés
⊕ Conduits non amiantés