

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

14 SQUARE BEAUREGARD

17

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	17
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	42LA00517	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	29/08/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Lyes IZABACHENE	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	1378	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	03/09/2015	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	CEBTP ZAC La Clef Saint Pierre - 12 Avenue Gay Lussac - 78990 ELANCOURT	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 06/09/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Lyes IZABACHENE**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	24
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	31
ATTESTATION(S).....	33
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	34

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77				PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 2734		
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES			Téléphone 0321734144	
SERVICE V.SEINE Techniciens		ÉMETTEUR JOUSSE FREDERIC		
LOCALISATION		Programme 42 MELUN - BEAUREGARD Tranche 2 Ensemble C0S1 Escalier A0 Étage 05 Logement 17 Module 42LA00517		
ADRESSE		14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN		
DÉLAI D'EXÉCUTION 1 JOUR		PÉRIODE DU 12-02-2018 AU 12-02-2018		
ARTICLE DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX UNITAIRE H.T. TOTAL H.T.				
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI73	PEINTURE ET SOL COMPLET 06.85.40.91.88 ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS BAIGNOIRE/EVIER ET MEUBLE A CHENECER	15,00	48,00	720,00
TOTAL H.T.				725,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				145,00
T.V.A. 20,00 %				870,00
TOTAL T.T.C.				870,00
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	870,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		MONTANT T.T.C.		
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		
1 HONAMIA	42 2 C0S1 A0 42LA00517	L 9923869	870,00	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 2734				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Revêtement bitumineux sous baignoire/

**Rapport N° : 42LA00517 29/08/2019**

Version : 06/09/2019

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Dégagement	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Placard	RC	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			
Cuisine	RC	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			
Séjour	RC	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			
Gaine technique	RC									
WC	RC	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			
Entrée	RC	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			
Chambre 1	RC	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			
Chambre 2	RC	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			
Dégagement	RC	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			
Salle de bains	RC	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P00 1	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur K	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur L	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur M	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P00 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc avec fibres + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc avec fibres + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc avec fibres + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc avec fibres + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc avec fibres + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc avec fibres + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple beige	42LA00517P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	42LA00517P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple beige	42LA00517P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	42LA00517P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple beige	42LA00517P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	42LA00517P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple beige	42LA00517P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	42LA00517P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple beige	42LA00517P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	42LA00517P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple marron avec poussières	42LA00517P004	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau blanc non séparable	42LA00517P004	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple marron avec poussières	42LA00517P004	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Rez de chaussé	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau blanc non séparable	42LA00517P004	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	42LA00517P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement de sols	Revêtement souple multicolore	42LA00517P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Rez de chaussé e	Revêtement de sols	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	42LA00517P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	Rez de chaussé e	Revêtement de sols	Revêtement souple multicolore	42LA00517P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Revêtement de sols	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	42LA00517P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Carrelage	42LA00517P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse bleue non séparable	42LA00517P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Colle faïence	Carrelage	42LA00517P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse bleue non séparable	42LA00517P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Carrelage	42LA00517P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse bleue non séparable	42LA00517P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Carrelage	42LA00517P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse bleue non séparable	42LA00517P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Rez de chaussée	Colle faïence	Carrelage	42LA00517P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse bleue non séparable	42LA00517P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Tampon bitumineux	Tampon bitumineux noir	42LA00517P009	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 42LA00517P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LA00517 29/08/2019		Entrée (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + papier non séparable + carton non séparable	29/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur H		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LA00517P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LA00517 29/08/2019		Entrée (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc avec fibres + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	29/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT

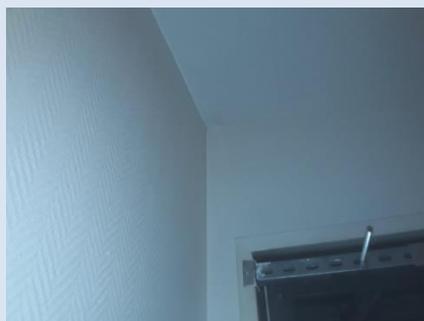

PRELEVEMENT : 42LA00517P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LA00517 29/08/2019		Placard (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple beige	29/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LA00517P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LA00517 29/08/2019		Placard (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	29/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 42LA00517P004**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LA00517 29/08/2019	Chambre 1 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple marron avec poussières	29/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 42LA00517P004**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LA00517 29/08/2019	Chambre 1 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau blanc non séparable	29/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 42LA00517P005**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LA00517 29/08/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	29/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	


**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 42LA00517P006**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LA00517 29/08/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	29/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**

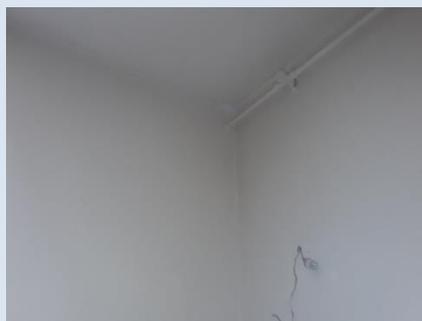

PRELEVEMENT : 42LA00517P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LA00517 29/08/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple multicolore	29/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LA00517P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LA00517 29/08/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	29/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 42LA00517P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LA00517 29/08/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	29/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LA00517P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LA00517 29/08/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse bleue non séparable	29/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

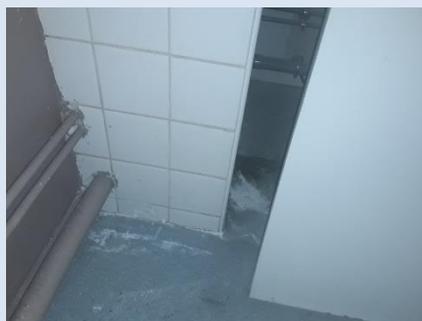

PRELEVEMENT : 42LA00517P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LA00517 29/08/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Tampon bitumineux	Tampon bitumineux noir	29/08/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-78443 EN DATE DU 03/09/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-78443 Réf. Commande Client : 42LA00517--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/09/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 42LA00517--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LA00517P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur H Enduit Calcot				
Réf dossier client : 42LA00517--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LA00517P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit Calcot				
Réf dossier client : 42LA00517--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LA00517P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Sol Revêtement de sol				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-78443 EN DATE DU 03/09/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 42LA00517--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN				
Réf échantillon client : 42LA00517P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1. Sol Revêtement de sols				Réf échantillon ITGA : IT071909-1619 Description ITGA : Revêtement souple marron avec poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc
* Revêtement souple marron avec poussières	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau blanc non séparable	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LA00517--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN				
Réf échantillon client : 42LA00517P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mar C Enduit Calicot				Réf échantillon ITGA : IT071909-1620 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier / Carton
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LA00517--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN				
Réf échantillon client : 42LA00517P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Calicot				Réf échantillon ITGA : IT071909-1621 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier / Carton
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LA00517--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN				
Réf échantillon client : 42LA00517P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement de sols				Réf échantillon ITGA : IT071909-1622 Description ITGA : Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris
* Revêtement souple multicolore	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LA00517--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN				
Réf échantillon client : 42LA00517P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mar B Colle fiérence				Réf échantillon ITGA : IT071909-1623 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse bleue
* Carrelage	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
* Colle beige + couche plâtreuse bleue non séparable	META (1)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LA00517--01 - 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN				
Réf échantillon client : 42LA00517P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Tampon bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT071909-1624 Description ITGA : Tampon bitumineux noir
* Tampon bitumineux noir	META (2)	1	03/09/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.  
DTA 164-01 rev 07

Page 2/2

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1483 / Certifié PEFC  
AD

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.  
La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



# Certificat

## Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

**IZABACHENE Lyes sous le numéro 1378**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante</b> Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	03/09/2015	02/09/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Plomb</b> Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)  <input type="checkbox"/> Mention Plomb: Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (CRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)	03/09/2015	02/09/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Termites</b> <input checked="" type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer: .....	10/09/2015	09/09/2020
<input type="checkbox"/>	<b>DPE</b> Diagnostic de performance énergétique  <input type="checkbox"/> Mention DPE: Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>GAZ</b> Etat des installations intérieures de gaz	07/08/2015	06/08/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Electricité</b> Etat des installations intérieures d'électricité	28/09/2015	27/09/2020

Légende: C=Certification - R=Recertification - T=Transfert

Le mercredi 30 septembre 2015

Le Directeur Ginger Cated  
Michel KHATIB




E20 - v12 du 14/10/2013  
Ref: 30137819CC2015



GINGER CATED – ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac – 78 990 ELANCOURT  
Téléphone : 01 30 85 24 60 – Email : certificated.contact@gingergroupe.com - Site : www.cated.fr

page 1 sur 2

<b>PLANCHE DE REPÉRAGE</b>	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : IZABACHENE Lyes	Bien : 42LA00517 - 17 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

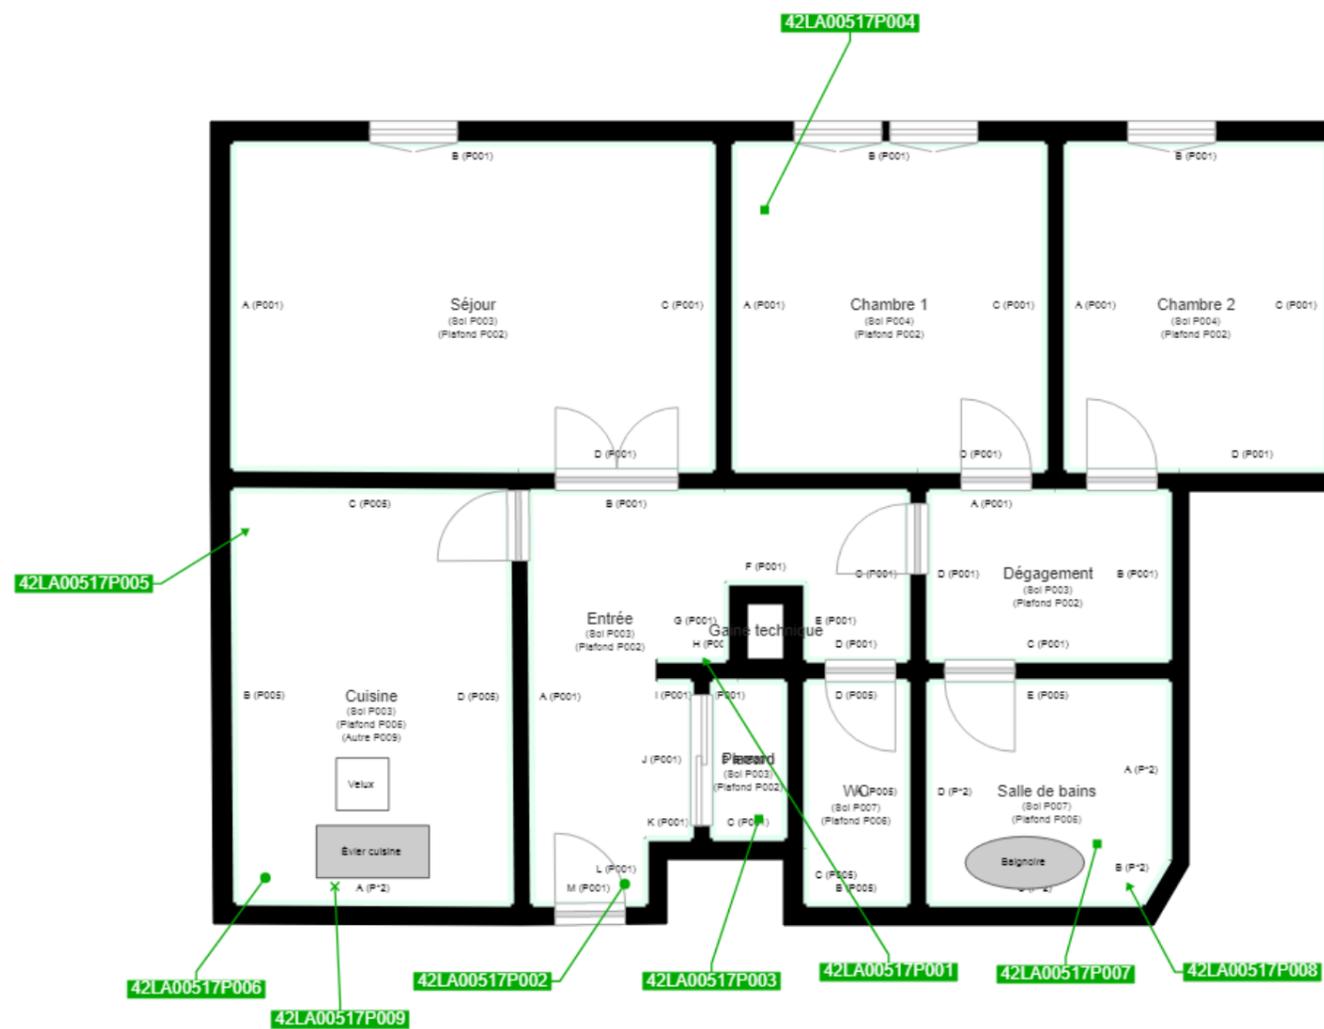

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

Murs amiantés
■ Prélèvements de sol amianté
■ Prélèvements de sol non amiantés
● Prélèvements de plafond amiantés
● Prélèvements de plafond non amiantés
→ Prélèvements de mur amiantés
→ Prélèvements de mur non amiantés
X Autres types de prélèvements amiantés
X Autres types de prélèvements non amiantés
/// Sols amiantés
/// Plafonds amiantés
⊗ Sols et plafonds amiantés
⊕ Conduits amiantés
⊕ Conduits non amiantés