

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

14 SQUARE BEAUREGARD LGT 2

2
77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	14 SQUARE BEAUREGARD LGT 2 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	2
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	42LAN0102	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	27/11/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Olivier GUERIN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	17-881	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	17/02/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	ABCIDIA Certification 4 route de la Noue - 91190 GIF-SUR-YVETTE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 11/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Olivier GUERIN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	20
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	24
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangérosité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	28

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Placard		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	Mur B	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres

Rapport N° : 42LAN0102 27/11/2017

4/30

Date d'édition : 11/12/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	REPERAG E	Echantillon	METHOD E	ETAT	RESULTA T
		béton	peinture non séparable					d'amiante (*)
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur E	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur F	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur G	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	Mur C	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	REPERAG E	Echantillon	METHOD E	ETAT	RESULTA T
		béton	peinture non séparable					d'amiante (*)
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Débarras		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	Mur C	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATIO N PARTIELLE	Présence de fibres

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
		béton	peinture non séparable					d'amiante (*)
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur E	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur F	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur G	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur H	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur I	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur J	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)
Dégagement		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	Mur K	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
		béton	peinture non séparable					d'amiante (*)
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur L	42LAN0102P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 27024 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	ÉMETTEUR JOUSSE FREDERIC	
SERVICE V.SEINE Techniciens LOCALISATION Programme 42 MELUN - BEAUREGARD Tranche 1 Ensemble C000 Escalier AN Étage 01 Logement 2 Module 42LAN0102		
ADRESSE 14 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN		

DÉLAI D'EXECUTION 1 JOUR **PÉRIODE DU** 23-11-2017 **AU** 25-11-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A 2 CHAMBRES PAPIER ET PEINTURE - SCL CUISINE SDB	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS MEUBLE SOUS EVIER REMPLACER	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00	

AFFECTATION ANALYTIQUE					
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	42	1	C000 AN 42LAN0102	L 9926175	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 27024

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

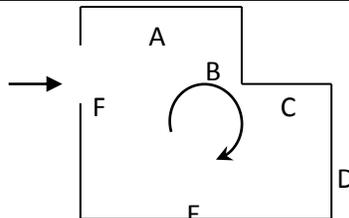

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Béton						METALLIQUE		
Cuisine	Béton				Sol souple	Peinture	BOIS		
Séjour	Béton				Sol souple	Enduit	BOIS		
Placard	Béton				Sol souple	Enduit	BOIS		
Gaine technique									
Salle de bains	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS	PVC	
WC	Béton				Dalle de sol	Enduit			
Gaine technique									
Chambre 1	Béton				Sol souple	Enduit	PVC		
Chambre 2	Béton				Sol souple	Enduit	BOIS		
Débarras	Béton				Sol souple	Enduit	BOIS		
Dégagement	Béton				Sol souple	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Placard		Enduit /	Enduit plâtreux	42LAN0102P00	Mur D	DEGRADATION	Présence	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		Peinture béton	blanc en vrac + peinture non séparable	4		N PARTIELLE	de fibres d'amiante (*)	
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Chambre 1		Enduit /	Enduit plâtreux	42LAN0102P00	Mur A	DEGRADATION	Présence	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		Peinture béton	blanc en vrac + peinture non séparable	4		N PARTIELLE	de fibres d'amiante (*)	
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Dégagement		Enduit /	Enduit plâtreux	42LAN0102P00	Mur A	DEGRADATION	Présence	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
t		Peinture béton	blanc en vrac + peinture non séparable	4		N PARTIELLE	de fibres d'amiante (*)	
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur I	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur J	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur K	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P00 4	Mur L	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Présence de fibres d'amiante (*)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + colle grise + carrelage	42LAN0102P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + joint cassant gris non séparable + carrelage	42LAN0102P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + matériau gris hétérogène non séparable + peinture + carrelage	42LAN0102P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	42LAN0102P006	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + colle grise + carrelage	42LAN0102P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + joint cassant gris non séparable + carrelage	42LAN0102P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit /	Enduit plâtreux	42LAN0102P005	Plafond	BON	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		Peinture béton	blanc en vrac + peinture non séparable			ETAT	non détecté	
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAN0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle beige + matériau gris hétérogène non séparable + peinture + carrelage	42LAN0102P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle beige + matériau gris hétérogène non séparable + peinture + carrelage	42LAN0102P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle beige + matériau gris	42LAN0102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			hétérogène non séparable + peinture + carrelage				déecté	
Cuisine		Plinthes	Colle beige + matériau gris hétérogène non séparable + peinture + carrelage	42LAN0102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + matériau gris hétérogène non séparable + peinture + carrelage	42LAN0102P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + matériau gris hétérogène non séparable + peinture + carrelage	42LAN0102P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + matériau gris hétérogène non séparable + peinture + carrelage	42LAN0102P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + matériau gris hétérogène non séparable + peinture + carrelage	42LAN0102P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + matériau gris hétérogène non séparable + peinture + carrelage	42LAN0102P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + matériau gris hétérogène non séparable + peinture + carrelage	42LAN0102P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + matériau gris hétérogène	42LAN0102P003	Mur G	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			non séparable + peinture + carrelage					

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 42LAN0102P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LAN0102 27/11/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + colle grise + carrelage	27/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAN0102P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LAN0102 27/11/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + joint cassant gris non séparable + carrelage	27/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAN0102P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LAN0102 27/11/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle beige + matériau gris hétérogène non séparable + peinture + carrelage	27/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAN0102P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LAN0102 27/11/2017		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	27/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Présence de fibres d'amiante (*)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAN0102P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAN0102 27/11/2017	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	27/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAN0102P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAN0102 27/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	27/11/2017	GUERIN Olivier
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES


 Parc Estois - Bât. R - Rue de la Terre Adilée - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr


 Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-1728 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-115851
 Echantillon ITGA : IT071712-1728
 Reçu au laboratoire le : 01/12/2017

Réf. Client :

Commande	42LAN0102-01
Dossier client	42LAN0102-01 - 14 SQUARE BEAUREGARD LGT 2 77000 MELUN
Echantillon	42LAN0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Colle grise / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + colle grise + carrelage	META le 04/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1


 Parc Estois - Bât. R - Rue de la Terre Adilée - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr


 Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-1729 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-115851
 Echantillon ITGA : IT071712-1729
 Reçu au laboratoire le : 01/12/2017

Réf. Client :

Commande	42LAN0102-01
Dossier client	42LAN0102-01 - 14 SQUARE BEAUREGARD LGT 2 77000 MELUN
Echantillon	42LAN0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Carrelage
Description ITGA	Colle grise / Joint cassant gris / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise + joint cassant gris non séparable + carrelage	META le 04/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-1730 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-115851
Echantillon ITGA : IT071712-1730
Reçu au laboratoire le : 01/12/2017

Réf. Client :

Commande	42LAN0102-01
Dossier client	42LAN0102-01 - 14 SQUARE BEAUREGARD LGT 2 77000 MELUN
Echantillon	42LAN0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur E Plinthes
Description ITGA	Colle beige / Matériau gris hétérogène / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + matériau gris hétérogène non séparable + peinture + carrelage	META le 05/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-1731 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-115851
Echantillon ITGA : IT071712-1731
Reçu au laboratoire le : 01/12/2017

Réf. Client :

Commande	42LAN0102-01
Dossier client	42LAN0102-01 - 14 SQUARE BEAUREGARD LGT 2 77000 MELUN
Echantillon	42LAN0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur C Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 05/12/2017	Présence de fibres d'amiante (*)	Trémolite	2

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-1733 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-115851
Echantillon ITGA : IT071712-1733
Reçu au laboratoire le : 01/12/2017

Réf. Client :

Commande	42LAN0102-01
Dossier client	42LAN0102-01 - 14 SQUARE BEAUREGARD LGT 2 77000 MELUN
Echantillon	42LAN0102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit. Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 05/12/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-1734 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-115851
Echantillon ITGA : IT071712-1734
Reçu au laboratoire le : 01/12/2017

Réf. Client :

Commande	42LAN0102-01
Dossier client	42LAN0102-01 - 14 SQUARE BEAUREGARD LGT 2 77000 MELUN
Echantillon	42LAN0102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux
Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir	META le 05/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subéquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE COMPETENCES




La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

GUERIN Olivier
sous le numéro 17-881

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- Amiante sans mention** Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- DPE individuel** Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022
Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011
- Gaz** Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022
Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation mesure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.
- CREP** Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
Arrêté du 21 novembre 2005 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011
- Termites** Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011
- Electricité** Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022
Arrêté du 6 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009



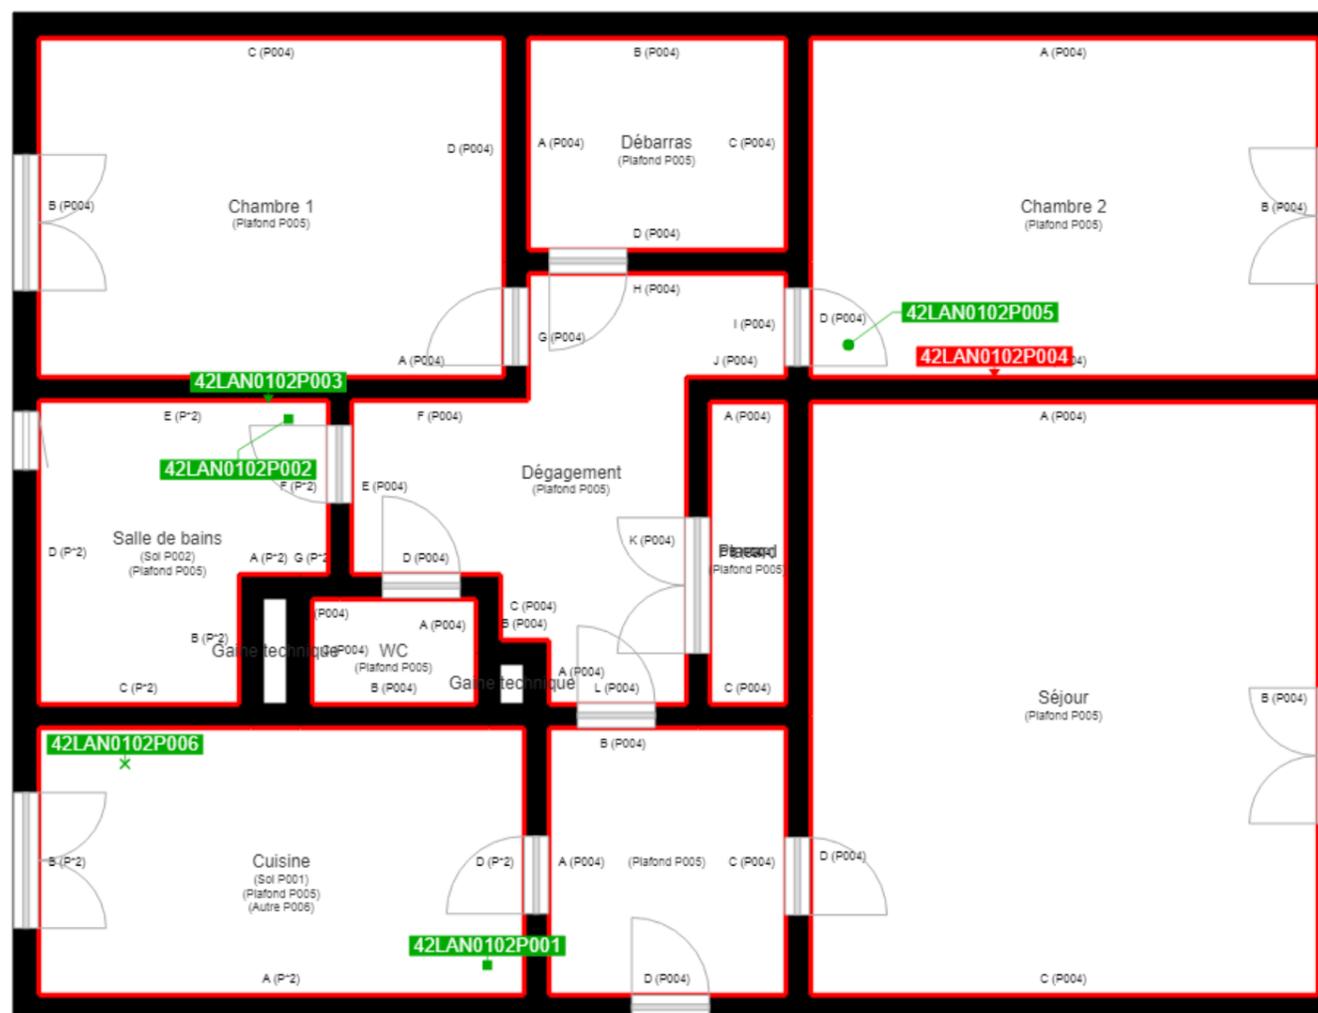

■	Murs périphériques / Plaques de plâtre
■	Murs Bois
■	Murs Brique
■	Murs Béton brut
■	Cloisons Plaques de plâtre
■	Murs carreaux de plâtre
■	Murs Béton / Enduit
■	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
■	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
■	Torchis
■	Murs Amiantés
■	Murs Brique / Enduit
■	Murs Brique plâtrière

■	Prélèvements de sol amiantés
■	Prélèvements de sol non amiantés
●	Prélèvements de plafonds amiantés
●	Prélèvements de plafonds non amiantés
→	Prélèvements de murs amiantés
→	Prélèvements de murs non amiantés
X	Autres types de prélèvements amiantés
X	Autres types de prélèvements non amiantés

