

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

21 SQUARE BEAUREGARD LGT 2

2
77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse : | 21 SQUARE BEAUREGARD LGT 2 77000 MELUN |
| Cat. Du bâtiment : | | Bâtiment : | |
| Etage : | | Porte : | 2 |
| Ref Cadastrale : | NC | Propriété de : | OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN |

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom : | OPH77 | Documents remis : | |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN | Moyens mis à disposition : | |

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| RAPPORT N° : | 42LAU0102 | Laboratoire d'Analyses : | ITGA |
| Repérage réalisé le : | 27/11/2017 | Adresse laboratoire : | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur : | | Numéro d'accréditation : | 1-5967 |
| Par : | Olivier GUERIN | Organisme d'assurance professionnelle : | ALLIANZ |
| N° certificat : | 17-881 | Adresse assurance : | Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX |
| Date d'obtention : | 17/02/2017 | N° de contrat d'assurance : | 55897385 |
| Organisme certificateur | ABCIDIA Certification 4 route de la Noue - 91190 GIF-SUR-YVETTE | Date de validité : | 31/12/2017 |

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 11/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Olivier GUERIN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

| | |
|---|------------------------------------|
| A \ INFORMATIONS GENERALES | 2 |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT | 2 |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION..... | 2 |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR | 2 |
| C\ SOMMAIRE | 3 |
| D\ CONCLUSIONS | 4 |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE | 5 |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 8 |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS..... | Erreur ! Signet non défini. |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 8 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 21 |
| ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS..... | Erreur ! Signet non défini. |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES..... | 24 |
| ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ..... | Erreur ! Signet non défini. |
| 1. Informations générales | Erreur ! Signet non défini. |
| a) Dangérosité de l'amiante | Erreur ! Signet non défini. |
| b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation..... | Erreur ! Signet non défini. |
| 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail..... | Erreur ! Signet non défini. |
| 3. Recommandations générales de sécurité..... | Erreur ! Signet non défini. |
| 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante | Erreur ! Signet non défini. |
| a. Conditionnement des déchets..... | Erreur ! Signet non défini. |
| b. Apport en déchèterie..... | Erreur ! Signet non défini. |
| c. Filières d'élimination des déchets..... | Erreur ! Signet non défini. |
| d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante | Erreur ! Signet non défini. |
| e. Traçabilité..... | Erreur ! Signet non défini. |
| ATTESTATION(S)..... | Erreur ! Signet non défini. |
| CERTIFICAT DE QUALIFICATION | 28 |

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|--------------|--|----------|---------------|------------------|----------|----------------------------------|
| Débarras | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | Sol | 42LAU0102P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | Sol | 42LAU0102P003 | RESULTAT ANALYSE | BON ETAT | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | Sol | 42LAU0102P003 | ZSO | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 1 | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | Sol | 42LAU0102P003 | ZSO | BON ETAT | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | Sol | 42LAU0102P003 | ZSO | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | Sol | 42LAU0102P003 | ZSO | BON ETAT | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | Sol | 42LAU0102P003 | ZSO | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | Sol | 42LAU0102P003 | ZSO | BON ETAT | Fr3:Amiante détecté |

Rapport N° : 42LAU0102 27/11/2017

Date d'édition : 11/12/2017

4/29

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|--------------|--|----------|---------------|---------|----------|----------------------------------|
| | | | | | | | | (Chrysotile) |
| Placard 1 | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | Sol | 42LAU0102P003 | ZSO | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Placard 1 | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | Sol | 42LAU0102P003 | ZSO | BON ETAT | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Couloir | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | Sol | 42LAU0102P003 | ZSO | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Couloir | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | Sol | 42LAU0102P003 | ZSO | BON ETAT | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | Sol | 42LAU0102P003 | ZSO | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | Sol | 42LAU0102P003 | ZSO | BON ETAT | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT | | |

Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT | | | | |

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

Rapport N° : 42LAU0102

27/11/2017

5/29

Date d'édition : 11/12/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
| | LOGEMENTS COLLECTIFS | | Selon BT | | | |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 | | PAGE N° 1 |
|--|--|--|
| NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015 | | BON DE TRAVAUX N° 2017 26711 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144 |
| Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES | SERVICE V. SEINE Techniciens ÉMETTEUR JOUSSE FREDERIC | |
| LOCALISATION Programme 42 MELUN - BEAUREGARD Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AU Étage 01 Logement 2 Module 42LAU0102 | | |
| ADRESSE 21 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN | | |

DÉLAI D'EXÉCUTION 1 JOUR **PÉRIODE DU** 21-11-2017 AU 21-11-2017

| ARTICLE | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. |
|-----------------------------|--|----------|--------------------|------------|
| AMI45 | REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A PEINTURE 1 CHAMBRE | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| AMI73 | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS SOLS 2 CH CUISINE ET SDB | 10,00 | 48,00 | 480,00 |
| TOTAL H.T. | | | | 485,00 |
| H.T. ACTUALISE | | | | |
| COEFFICIENT REGIONAL | | | | |
| RABAIS | | | | |
| TOTAL H.T. | | | | |
| T.V.A. 20,00 % | | | | 97,00 |
| TOTAL T.T.C. | | | | 582,00 |

| AFFECTATION BUDGETAIRE | | CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI | | | MONTANT T.T.C. |
|------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| CODE BUDGET | RUBRIQUE | INSTANCES | LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE | | |
| 1 HONAMIA | A760 | VLS | SVLA | HONORAIRES DIAG AMIANTE | 582,00 |

| AFFECTATION ANALYTIQUE | | RÉFÉRENCES PATRIMOINE | | RÉFÉRENCES OCCUPANT | | MONTANT T.T.C. |
|------------------------|----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------|----------------|
| CODE BUDGET | | | | | | |
| 1 HONAMIA | 42 | 1 | D000 AU 42LAU0102 | L | 30684 | 582,00 |

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 26711

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

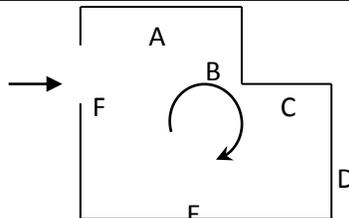

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|-------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Séjour | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 1 | | | OUI | CONCERNEE |
| Débarras | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 2 | | | OUI | CONCERNEE |
| Placard 1 | | | OUI | CONCERNEE |
| Couloir | | | OUI | CONCERNEE |
| Salle d'eau | | | OUI | CONCERNEE |
| Entrée | | | OUI | CONCERNEE |
| Cuisine | | | OUI | CONCERNEE |
| WC | | | OUI | CONCERNEE |

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-------------|-------|------|------|------|--------------|---------------|--------|----------|----------|
| Séjour | Béton | | | | Sol souple | Enduit | PVC | | |
| Chambre 1 | Béton | | | | Dalle de sol | Enduit | PVC | | |
| Débarras | Béton | | | | Dalle de sol | Enduit | | | |
| Chambre 2 | Béton | | | | Dalle de sol | Enduit | BOIS | | |
| Placard 1 | Béton | | | | Dalle de sol | Enduit | BOIS | | |
| Couloir | Béton | | | | Dalle de sol | Enduit | BOIS | | |
| Salle d'eau | Béton | | | | Carrelage | Enduit | BOIS | PVC | |
| Entrée | Béton | | | | Dalle de sol | Enduit | BOIS | | |
| Cuisine | Béton | | | | Carrelage | Enduit | BOIS | | |
| WC | Béton | | | | Sol souple | Enduit | BOIS | | |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|--------------|--|---------------|----------|----------|----------------------------------|---------|
| Chambre 1 | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |

Rapport N° : 42LAU0102

27/11/2017

9/29

Date d'édition : 11/12/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|--------------|--|---------------|----------|----------|----------------------------------|---------|
| Chambre 1 | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Débarras | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Débarras | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 2 | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Chambre 2 | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Placard 1 | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Placard 1 | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Couloir | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Couloir | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Entrée | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------|-------|--------------|---------------------------|---------------|----------|----------|----------------------------------|---------|
| | | | séparable | | | | | |
| Entrée | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|----------|-------|--------------|--|---------------|----------|----------|----------------------------------|
| Débarras | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Débarras | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| Salle d'eau | | Carrelage | Colle grise + joint cassant gris non séparable + peinture en faible quantité non séparable + carrelage | 42LAU0102P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle d'eau | | Plinthes | Colle grise + carrelage | 42LAU0102P002 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | 42LAU0102P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Débarras | | Dalle de sol | Matériau compact gris hétérogène | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle d'eau | | Carrelage | Colle grise + joint cassant | 42LAU0102P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| | | | gris non séparable + peinture en faible quantité non séparable + carrelage | | | | | |
| Cuisine | | Carrelage | Colle grise + joint cassant gris non séparable + peinture en faible quantité non séparable + carrelage | 42LAU0102P001 | Sol | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | 42LAU0102P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | 42LAU0102P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Débarras | | Enduit / Peinture béton | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | 42LAU0102P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | 42LAU0102P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | 42LAU0102P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture béton | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | 42LAU0102P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle d'eau | | Enduit / Peinture béton | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | 42LAU0102P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | 42LAU0102P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | 42LAU0102P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture béton | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | 42LAU0102P005 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Dalle de sol | Matériau compact gris hétérogène | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZSO |
| Débarras | | Dalle de sol | Matériau compact gris | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|-------------------------|---------|
| | | | hétérogène | | | | | |
| Chambre 2 | | Dalle de sol | Matériau compact gris hétérogène | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZSO |
| Placard 1 | | Dalle de sol | Matériau compact gris hétérogène | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Dalle de sol | Matériau compact gris hétérogène | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Dalle de sol | Matériau compact gris hétérogène | 42LAU0102P003 | Sol | BON ETAT | Fr2:Amiante non détecté | ZSO |
| Salle d'eau | | Plinthes | Colle grise + carrelage | 42LAU0102P002 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle d'eau | | Plinthes | Colle grise + carrelage | 42LAU0102P002 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle d'eau | | Plinthes | Colle grise + carrelage | 42LAU0102P002 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle d'eau | | Plinthes | Colle grise + carrelage | 42LAU0102P002 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle d'eau | | Plinthes | Colle grise + carrelage | 42LAU0102P002 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle d'eau | | Plinthes | Colle grise + carrelage | 42LAU0102P002 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Plinthes | Colle grise + carrelage | 42LAU0102P002 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Plinthes | Colle grise + carrelage | 42LAU0102P002 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Plinthes | Colle grise + carrelage | 42LAU0102P002 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Plinthes | Colle grise + carrelage | 42LAU0102P002 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + | 42LAU0102P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| | | béton | peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | | | | | |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Débarras | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Débarras | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + | 42LAU0102P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| | | béton | peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | | | | | |
| Débarras | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Débarras | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard 1 | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + | 42LAU0102P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| | | béton | peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | | | | | |
| Placard 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Placard 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + | 42LAU0102P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| | | béton | peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | | | | | |
| Couloir | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur G | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur H | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur I | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Couloir | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur J | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle d'eau | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + | 42LAU0102P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| | | béton | peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | | | | | |
| Salle d'eau | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle d'eau | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle d'eau | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle d'eau | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle d'eau | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + | 42LAU0102P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| | | béton | peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | | | | | |
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + | 42LAU0102P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| | | béton | peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | | | | | |
| WC | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 42LAU0102P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 42LAU0102P001 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 42LAU0102 27/11/2017 | | Salle d'eau |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Carrelage | Colle grise + joint cassant gris non séparable + peinture en faible quantité non séparable + carrelage | 27/11/2017 | GUERIN Olivier |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 42LAU0102P002 | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 42LAU0102 27/11/2017 | | Salle d'eau |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Plinthes | Colle grise + carrelage | 27/11/2017 | GUERIN Olivier |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 42LAU0102P003 | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 42LAU0102 27/11/2017 | Débarras | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | 27/11/2017 | GUERIN Olivier |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Fr1:Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 42LAU0102P004 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 42LAU0102 27/11/2017 | Chambre 2 | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | 27/11/2017 | GUERIN Olivier |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur B | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 42LAU0102P005 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 42LAU0102 27/11/2017 | | Chambre 2 |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit beige en vrac + peinture non séparable | 27/11/2017 | GUERIN Olivier |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Estois - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-1736 EN DATE DU 06/12/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-115899
Echantillon ITGA : IT071712-1736
Reçu au laboratoire le : 01/12/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 42LAU0102-01 |
| Dossier client | 42LAU0102-01 - 21 SQUARE BEAUREGARD LGT 2 77000 MELUN |
| Echantillon | 42LAU0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Sol Carrelage |
| Description ITGA | Colle grise / Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Carrelage |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analyisée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle grise + joint cassant gris non séparable + peinture en faible quantité non séparable + carrelage | META le 05/12/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Estois - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-1738 EN DATE DU 06/12/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-115899
Echantillon ITGA : IT071712-1738
Reçu au laboratoire le : 01/12/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|---|
| Commande | 42LAU0102-01 |
| Dossier client | 42LAU0102-01 - 21 SQUARE BEAUREGARD LGT 2 77000 MELUN |
| Echantillon | 42LAU0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur A Plinthes |
| Description ITGA | Colle grise / Carrelage |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analyisée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---------------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle grise + carrelage | META le 05/12/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport N° : 42LAU0102
Date d'édition : 11/12/2017

27/11/2017

24/29



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-1739 EN DATE DU 06/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-115899
Echantillon ITGA : IT071712-1739
Reçu au laboratoire le : 01/12/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|---|
| Commande | 42LAU0102-01 |
| Dossier client | 42LAU0102-01 - 21 SQUARE BEAUREGARD LGT 2 77000 MELUN |
| Echantillon | 42LAU0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Sol Dalle de sol |
| Description ITGA | Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Peinture / Matériau compact gris hétérogène |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analyisée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|------------------------------|----------------|--------------------|
| Dalle dure cassante grise | META le 06/12/2017 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 2 |
| Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + peinture non séparable | MOLP le 04/12/2017 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 2 |
| Matériau compact gris hétérogène | META le 05/12/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-1740 EN DATE DU 06/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-115899
Echantillon ITGA : IT071712-1740
Reçu au laboratoire le : 01/12/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 42LAU0102-01 |
| Dossier client | 42LAU0102-01 - 21 SQUARE BEAUREGARD LGT 2 77000 MELUN |
| Echantillon | 42LAU0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit Peinture béton |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau beige en vrac |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analyisée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable | META le 05/12/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adelle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-1741 EN DATE DU 06/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-115899
Echantillon ITGA : IT071712-1741
Reçu au laboratoire le : 01/12/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 42LAU0102-01 |
| Dossier client | 42LAU0102-01 - 21 SQUARE BEAUREGARD LGT 2 77000 MELUN |
| Echantillon | 42LAU0102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit Peinture béton |
| Description ITGA | Enduit beige en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analyisée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit beige en vrac + peinture non séparable | META le 05/12/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subéquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie



Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE COMPETENCES




La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

GUERIN Olivier
sous le numéro 17-881

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- Amiante sans mention** Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- DPE individuel** Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022
Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011
- Gaz** Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022
Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation mesure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.
- CREP** Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
Arrêté du 21 novembre 2005 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011
- Termites** Prise d'effet : 17/02/2017 Validité : 16/02/2022
Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011
- Electricité** Prise d'effet : 24/03/2017 Validité : 23/03/2022
Arrêté du 6 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009



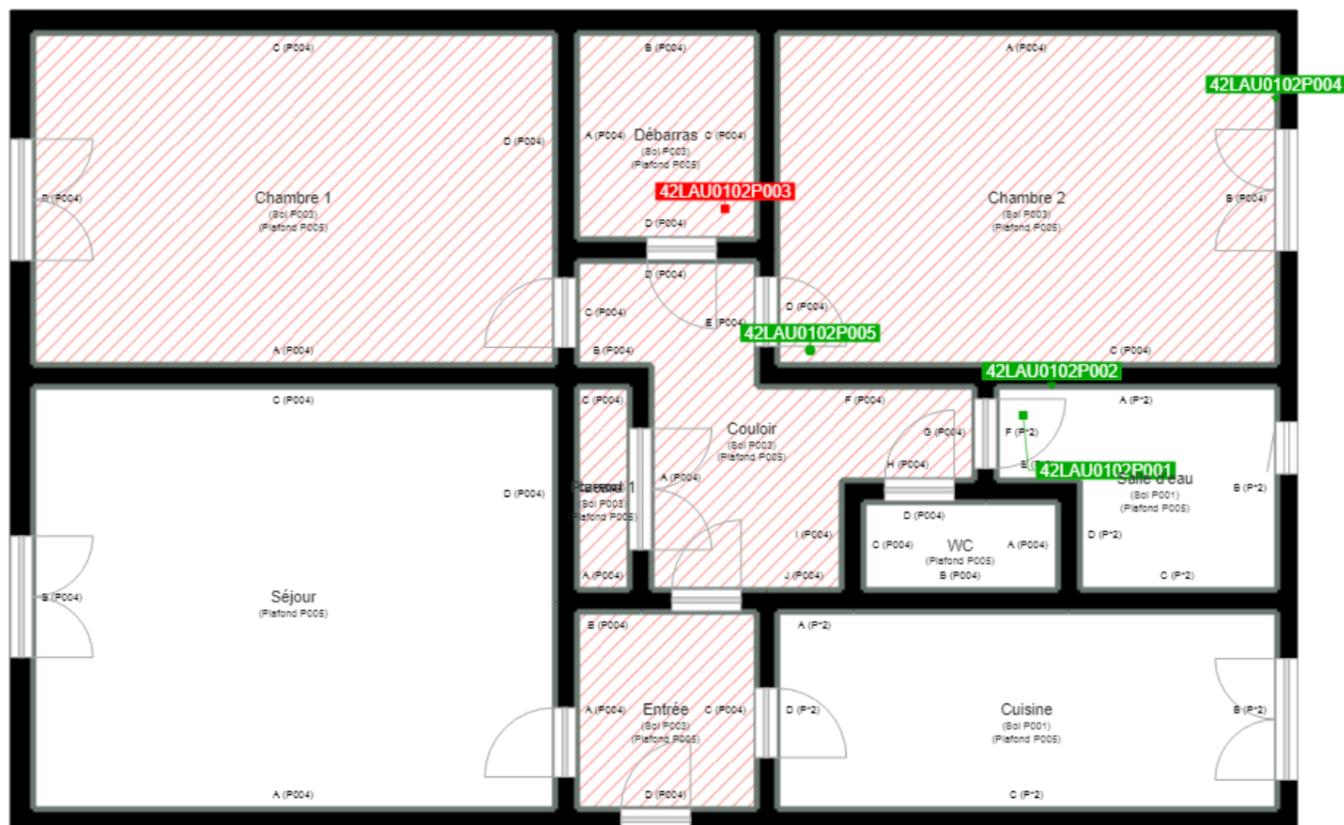

| | |
|--|--|
| | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
| | Murs Bois |
| | Murs Brique |
| | Murs Béton brut |
| | Cloisons Plaques de plâtre |
| | Murs carreaux de plâtre |
| | Murs Béton / Enduit |
| | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
| | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
| | Torchis |
| | Murs Amiantés |
| | Murs Brique / Enduit |
| | Murs Brique plâtrière |

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés