

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1

1  
77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	42LAY0401	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	26/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 09/02/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



**Rapport N° : 42LAY0401 26/01/2018**

Version : 09/02/2018

2/48

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	9
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	11
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	11
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	12
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	33
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	42
ATTESTATION(S).....	45
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	46

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	42LAY0401P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	42LAY0401P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	42LAY0401P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	42LAY0401P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	Mur C	42LAY0401P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	42LAY0401P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	42LAY0401P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	42LAY0401P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	42LAY0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	42LAY0401P003	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur C	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur C	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur C	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur C	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	42LAY0401P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Cuisine		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	Mur A	42LAY0401P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	Mur B	42LAY0401P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	Mur C	42LAY0401P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	Mur B	42LAY0401P01 1	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	Mur C	42LAY0401P01 1	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	Mur D	42LAY0401P01 1	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	Mur E	42LAY0401P01 1	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	Mur B	42LAY0401P01 1	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	Mur C	42LAY0401P01 1	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 1180  EXPERT HABITAT INGENIERIE  21 RUE D'ALBERT  62450 AVESNES LES BAPAUME
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> MELUN VAL DE SEINE <b>Objet</b> HONORAIRES	<b>ÉMETTEUR</b> PYZIKIEWIEZ FRANCOIS <b>Téléphone</b> 0321734144	
<b>SERVICE</b> V.SEINE Techniciens	<b>LOCALISATION</b> Programme 42 MELUN - BEAUREGARD Tranche 1 Ensemble E000 Escalier AY Étage 04 Logement 1 Module 42LAY0401 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
<b>ADRESSE</b> M OU MME OZTURK YASAR/MIHRIBAN 25 SQUARE BEAUREGARD 77000 MELUN		

<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 15 JOURS	<b>PÉRIODE DU</b> 23-01-2018 <b>AU</b> 06-02-2018
-----------------------------------	---

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS LOGEMENT VACANT: CLES CHEZ LE GARDIEN: 06 85 40 91 88	10,00	48,00	480,00
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				97,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00

<b>22-01-2018</b>	travaux prevus: sol set murs complets
-------------------	---------------------------------------

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00	

AUCUNE AFFECTATION ANALYTIQUE PATRIMOINE	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 1180	

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE
--

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 42LAY0401 26/01/2018

Version : 09/02/2018

10/48

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

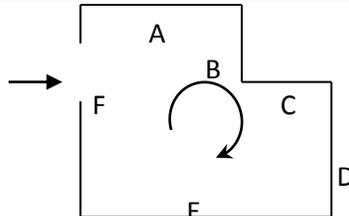

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Brique / Enduit	Béton			Parquet flottant	Bois	METALLIQUE		
Cuisine	Béton	Brique / Enduit			Carrelage	Enduit	BOIS		
Placard	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS	PVC	
WC	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Enduit			
Chambre 1	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	PVC		
Dégagement	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Débarras	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 2	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Bois	BOIS		
Séjour	Béton	Brique / Enduit			Parquet flottant	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 3	Béton				Parquet flottant	Enduit	PVC		

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	42LAY0401P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	42LAY0401P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	42LAY0401P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	42LAY0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	42LAY0401P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	42LAY0401P011	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	42LAY0401P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	42LAY0401P011	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	42LAY0401P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	42LAY0401P01 1	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	42LAY0401P01 1	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	42LAY0401P01 1	Mur E	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	42LAY0401P01 1	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	42LAY0401P01 1	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

Rapport N° : 42LAY0401 26/01/2018

Version : 09/02/2018

17/48

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	42LAY0401P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P009	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	42LAY0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	42LAY0401P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	42LAY0401P011	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau souple blanc + peintures multiples non séparable	42LAY0401P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	42LAY0401P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Peinture	Peintures multiples en vrac	42LAY0401P006	Réseaux de distribution	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	42LAY0401P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAY0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Carrelage	Colle grise en vrac + matériau gris hétérogène non séparable + matériau rouge en faible quantité non séparable + carrelage	42LAY0401P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Plinthes	Carrelage	42LAY0401P011	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P012	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Peinture	Peintures multiples en vrac	42LAY0401P013	Radiateurs	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarras		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune + matériau gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	42LAY0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau souple blanc + peintures multiples non séparable	42LAY0401P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	42LAY0401P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	42LAY0401P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	42LAY0401P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAY0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAY0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAY0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAY0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAY0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	42LAY0401P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Carrelage	Colle grise en vrac + matériau gris hétérogène non séparable + matériau rouge en faible quantité non séparable + carrelage	42LAY0401P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Carrelage	Colle grise en vrac + matériau gris hétérogène non séparable + matériau rouge en faible quantité non séparable + carrelage	42LAY0401P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Carrelage	Colle grise en vrac + matériau gris hétérogène non séparable + matériau rouge en faible quantité non séparable + carrelage	42LAY0401P010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune + matériau gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	42LAY0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard		Dalle de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Dalle de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	42LAY0401P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	42LAY0401P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	42LAY0401P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	42LAY0401P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	42LAY0401P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Carrelage	42LAY0401P011	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Carrelage	42LAY0401P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Carrelage	42LAY0401P011	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Carrelage	42LAY0401P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Carrelage	42LAY0401P011	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Carrelage	42LAY0401P011	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Carrelage	42LAY0401P011	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Plinthes	Carrelage	42LAY0401P01 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Carrelage	42LAY0401P01 1	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P01 2	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	42LAY0401P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 42LAY0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LAY0401 26/01/2018		Débarras
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune + matériau gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAY0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LAY0401 26/01/2018		Débarras
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAY0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LAY0401 26/01/2018		Dégagement
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAY0401P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	42LAY0401 26/01/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau souple blanc + peintures multiples non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAY0401P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAY0401 26/01/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAY0401P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAY0401 26/01/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 42LAY0401P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAY0401 26/01/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAY0401P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAY0401 26/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT

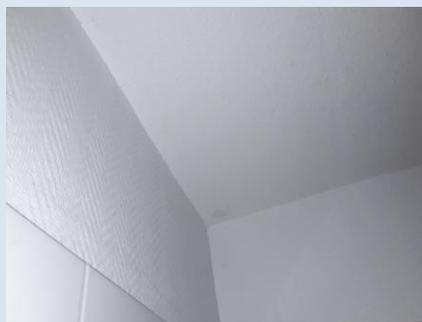

PRELEVEMENT : 42LAY0401P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAY0401 26/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

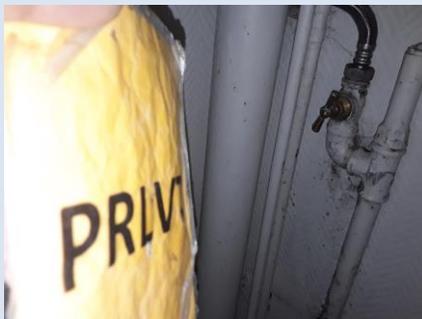

PRELEVEMENT : 42LAY0401P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAY0401 26/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAY0401P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAY0401 26/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAY0401P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAY0401 26/01/2018	Chambre 3	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Trémolite)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAY0401P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAY0401 26/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise en vrac + matériau gris hétérogène non séparable + matériau rouge en faible quantité non séparable + carrelage	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAY0401P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAY0401 26/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Carrelage	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAY0401P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAY0401 26/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAY0401P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAY0401 26/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 42LAY0401P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	42LAY0401 26/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Radiateurs		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-12174 EN DATE DU 08/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-12174 Ref. Commande Client : 42LAY0401-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 42LAY0401-01 - 25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LAY0401P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-6044 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Matériau gris hétérogène / Peinture
* Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + colle polymère jaune + matériau gris hétérogène non séparable + peinture non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
* Dalle dure cassante grise	META	1	07/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 42LAY0401-01 - 25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LAY0401P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Mur F Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-6045 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Fabien HADO - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-12174 EN DATE DU 08/02/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 42LAY0401-01 - 25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LAY0401P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT071802-6046 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau souple blanc / Peintures multiples		
▶ Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau souple blanc + peintures multiples non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
▶ Dalle dure cassante grise	META	1	07/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 42LAY0401-01 - 25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LAY0401P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071802-6047 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples		
▶ Dalle dure cassante grise	META	1	07/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LAY0401-01 - 25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LAY0401P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT071802-6048 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LAY0401-01 - 25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LAY0401P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Réseaux de distribution Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071802-6049 Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LAY0401-01 - 25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LAY0401P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur F Enduit		Réf échantillon ITGA : IT071802-6050 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples / Matériau gris en vrac		
▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META	2	08/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LAY0401-01 - 25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LAY0401P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT071802-6051 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-12174 EN DATE DU 08/02/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 42LAY0401--01 - 25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LAY0401P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-6052 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau beige / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	07/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Trémolite
Réf dossier client : 42LAY0401--01 - 25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LAY0401P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071802-6053 Description ITGA : Colle grise en vrac / Matériau gris hétérogène / Matériau rouge en faible quantité / Carrelage
* Colle grise en vrac + matériau gris hétérogène non séparable + matériau rouge en faible quantité non séparable + carrelage	META	2	08/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LAY0401--01 - 25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LAY0401P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Plinthes				Réf échantillon ITGA : IT071802-6054 Description ITGA : Colle grise / Matériau gris hétérogène / Joint cassant blanc / Peinture / Carrelage
* Carrelage	META	1	08/02/2018	Amiante non détecté / -
* Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant blanc non séparable + peinture non séparable	META	2	08/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 42LAY0401--01 - 25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LAY0401P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-6055 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META	2	08/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 42LAY0401--01 - 25 SQUARE BEAUREGARD LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 42LAY0401P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Radiateurs Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071802-6056 Description ITGA : Peintures multiples en vrac
* Peintures multiples en vrac	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
Case courrier 8 10 33  
50 Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le constat des Risques d'exposition au plomb
  - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
  - Dossier technique amiante
  - Présence de termites et autres insectes xylophages
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Etat des risques naturels et technologiques
  - Mesurage Loi Carrez
  - Mesurage Loi Boulin
  - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
  - Calcul des millèmes de copropriété
  - Diagnostic Radon
  - Thermographie des bâtiments
  - Loi S.R.U.
  - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien amiante (Dispositions Robien & Borko)
  - Etat du dispositif de sécurité des piscines
  - Certificat de logement décent
  - Etat des lieux locatifs
  - Diagnostic accessibilité handicapés
  - Infiltrométrie
  - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
  - Etat descriptif de division
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Présence de champignons lignivores
  - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

**Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).**

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017  
Laura FOURNIER  
Pour la Compagnie



# CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 et matériaux géologiques de l'état de contamination des matériaux et produits de la liste 2 dans les bâtiments existants ou en cours de construction.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste 3 et des matériaux et produits de la liste 4 et matériaux géologiques de l'état de contamination des matériaux et produits de la liste 3 dans les bâtiments existants ou en cours de construction. Dans les bâtiments existants ou en cours de construction, l'état de contamination des matériaux et produits de la liste 3 est déterminé par la mesure de la radioactivité alpha et bêta.

Arrêté du 27 novembre 2015 relatif à la certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 dans les bâtiments existants ou en cours de construction.

Arrêté du 27 novembre 2015 relatif à la certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions de repérage des matériaux et produits de la liste 3 et des matériaux et produits de la liste 4 dans les bâtiments existants ou en cours de construction.

Arrêté du 27 novembre 2015 relatif à la certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions de repérage des matériaux et produits de la liste 3 et des matériaux et produits de la liste 4 dans les bâtiments existants ou en cours de construction.

Arrêté du 27 novembre 2015 relatif à la certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions de repérage des matériaux et produits de la liste 3 et des matériaux et produits de la liste 4 dans les bâtiments existants ou en cours de construction.

Arrêté du 27 novembre 2015 relatif à la certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions de repérage des matériaux et produits de la liste 3 et des matériaux et produits de la liste 4 dans les bâtiments existants ou en cours de construction.




Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



sofrac  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
D'OPÉRATIONS  
DE RECHERCHE

CPE DI DR 11 rev13

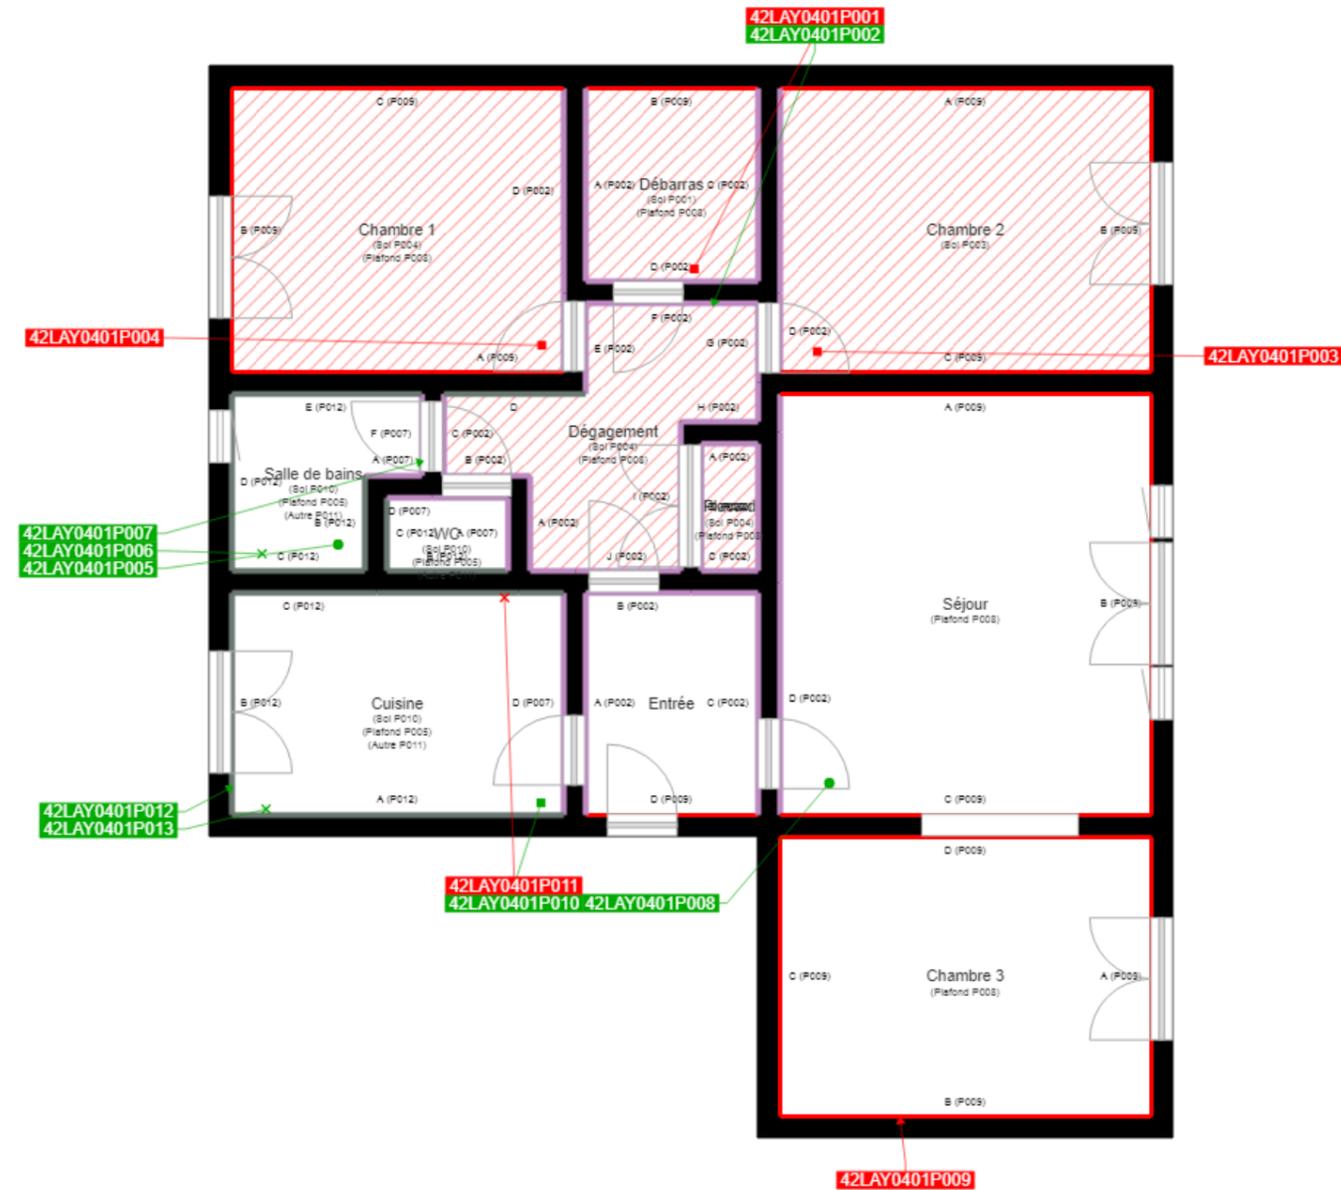

Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs Béton brut
Cloisons Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés