

## Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.**

### REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2212186832  
Rapport édité le : 02/01/2023

### DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - KHEMNOU  
77002 MELUN

### OPERATEUR DE REPERAGE



MATEUS Gregory  
07 64 06 33 75  
Certification n° : CPDI6471  
Décernée par : ICERT

### PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
10 Avenue Charles Péguy  
77000 Melun

### LIEU D'INTERVENTION

8 place du condorcet  
77240 vert saint denis  
Bat.8 Etage 2; Porte 1

Lot numéro 444LBC0201,



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : MATEUS Gregory

#### TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

#### PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport



| Révision         | Date       | Objet                              |
|------------------|------------|------------------------------------|
| Version initiale | 07/12/2022 | Établissement du Dossier Technique |
|                  |            |                                    |

## 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

### PARTIES PRENANTES

| PARTIE PRENANTE | SOCIETE                             | ADRESSE                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Donneur d'ordre | KHEMNOU                             | HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - KHEMNOU<br>77002 MELUN |
| Propriétaire    | HABITAT 77 OPH DE SEINE ET<br>MARNE | 10 Avenue Charles Péguy<br>77000 Melun                    |
| Accompagnateur  | Sans accompagnateur                 |                                                           |

### OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



| NOM            | ORGANISME<br>DE CERTIFICATION | NUMERO<br>DE CERTIFICATION | DATE D'OBTENTION<br>DE LA CERTIFICATION | DATE DE VALIDITE<br>DE LA CERTIFICATION |
|----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| MATEUS Gregory | I.Cert                        | CPDI6471                   | 20/06/2022                              | 19/06/2029                              |

### ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



| COMPAGNIE | NUMERO DE POLICE | DATE DE VALIDITE |
|-----------|------------------|------------------|
| Axa       | 3912280604       | 31/12/2022       |

### LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



| LABORATOIRE | N° ACCREDITATION<br>COFRAC | ADRESSE                              |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| MYEASLAB    | 50503704400706             | 4 rue Maryse Bastié<br>44700 ORVAULT |

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

## > SOMMAIRE

|    |                                                                 |    |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. | IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS        | 2  |
| 2. | RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS                  | 4  |
| 3. | DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS  | 5  |
| 4. | CONCLUSIONS DU REPERAGE                                         | 7  |
| 5. | CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE                           | 12 |
| 6. | PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES | 14 |
| 7. | RAPPORTS D'ANALYSES                                             | 30 |
| 8. | ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION                   | 41 |

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :**


### BÂTIMENT



### IMMOBILIER



### ENVIRONNEMENT

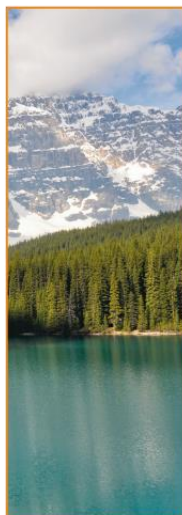

### INDUSTRIE



### NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



### FORMATION



## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

### RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 8 place du condorcet (444LBC0201)  
77240 vert saint denis

Numéro de mission : MA2212186832

Références cadastrales :

Référence client : NC

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 07/12/2022

Numéro de lot : Bat.8 Etage 2; Porte 1,  
Lot numéro 444LBC0201

| <u>Documents demandés</u>                                                                        | <u>Documents remis</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Plan/Croquis du bâtiment                                                                         | Non                    |
| Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)  | Non                    |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier                                    | Non                    |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier                            | Non                    |
| Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.) | Non                    |

Observations :

Néant



**Important:**

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

| Localisation | Description |
|--------------|-------------|
| Néant        | -           |

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

| Localisation | Parties du local | Raison |
|--------------|------------------|--------|
| Néant        | -                |        |

#### 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone \_impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.


Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

**Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités**

| ZPSO  | Niveau | Localisation | Zone | Description du prélèvement réalisé | Surface indicative |
|-------|--------|--------------|------|------------------------------------|--------------------|
| Néant |        | -            | -    | -                                  |                    |


|                                                     |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                     | <b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b> |
| Affaire                                             | MA2212186832                                                  |
| Opération                                           | MATEUS Gregory                                                |
| Site                                                | 8 place du condorcet<br>(444LBC0201)                          |
|                                                     | 77240                                                         |
|                                                     | vert saint denis                                              |
| Date de réalisation                                 | 02/01/2023                                                    |
| <b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b> |                                                               |
|                                                     | Surface amianté                                               |
|                                                     | Linéaire / paroi amianté (type 1)                             |
|                                                     | Linéaire / paroi amianté (type 2)                             |
|                                                     | Conduit amianté                                               |
| <b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>          |                                                               |
|                                                     | Prélèvement Positif                                           |
|                                                     | Prélèvement négatif                                           |
|                                                     | Sondage destructif                                            |
| <b>Types de murs</b>                                |                                                               |
|                                                     | Mur Porteur                                                   |
|                                                     | Mur Cloison (type 1)                                          |
|                                                     | Mur Cloison (type 2)                                          |
|                                                     | Gaine technique                                               |
| <b>Éléments ou pièces non visités</b>               |                                                               |
|                                                     | Local non visité                                              |
|                                                     | Élément non visité                                            |

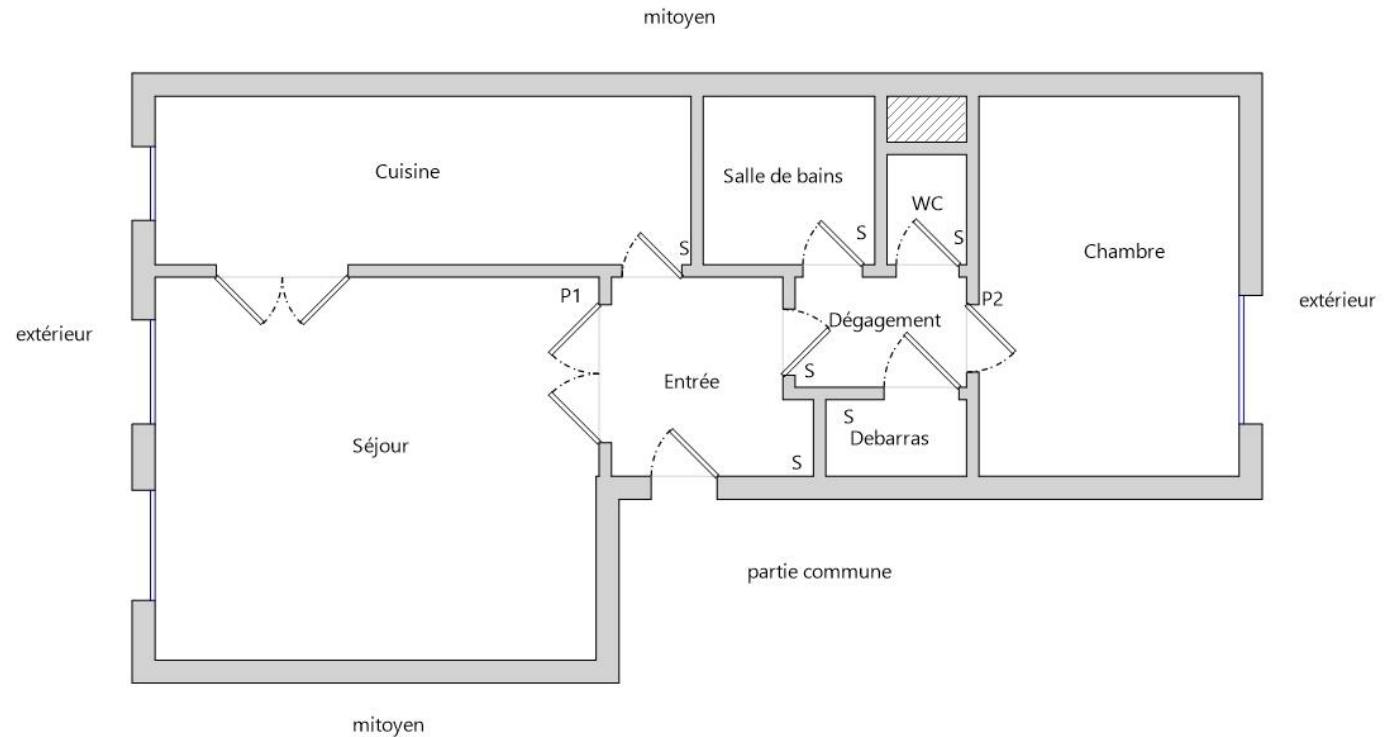

2ème Etage Sol porte 1




|                                                     |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                     | <b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b> |
| Affaire                                             | MA2212186832                                                  |
| Opération                                           | MATEUS Gregory                                                |
| Site                                                | 8 place du condorcet<br>(444LBC0201)                          |
|                                                     | 77240                                                         |
|                                                     | vert saint denis                                              |
| Date de réalisation                                 | 02/01/2023                                                    |
| <b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b> |                                                               |
|                                                     | Surface amianté                                               |
|                                                     | Linéaire / paroi amianté (type 1)                             |
|                                                     | Linéaire / paroi amianté (type 2)                             |
|                                                     | Conduit amianté                                               |
| <b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>          |                                                               |
|                                                     | Prélèvement Positif                                           |
|                                                     | Prélèvement négatif                                           |
|                                                     | Sondage destructif                                            |
| <b>Types de murs</b>                                |                                                               |
|                                                     | Mur Porteur                                                   |
|                                                     | Mur Cloison (type 1)                                          |
|                                                     | Mur Cloison (type 2)                                          |
|                                                     | Gaine technique                                               |
| <b>Éléments ou pièces non visités</b>               |                                                               |
|                                                     | Local non visité                                              |
|                                                     | Élément non visité                                            |

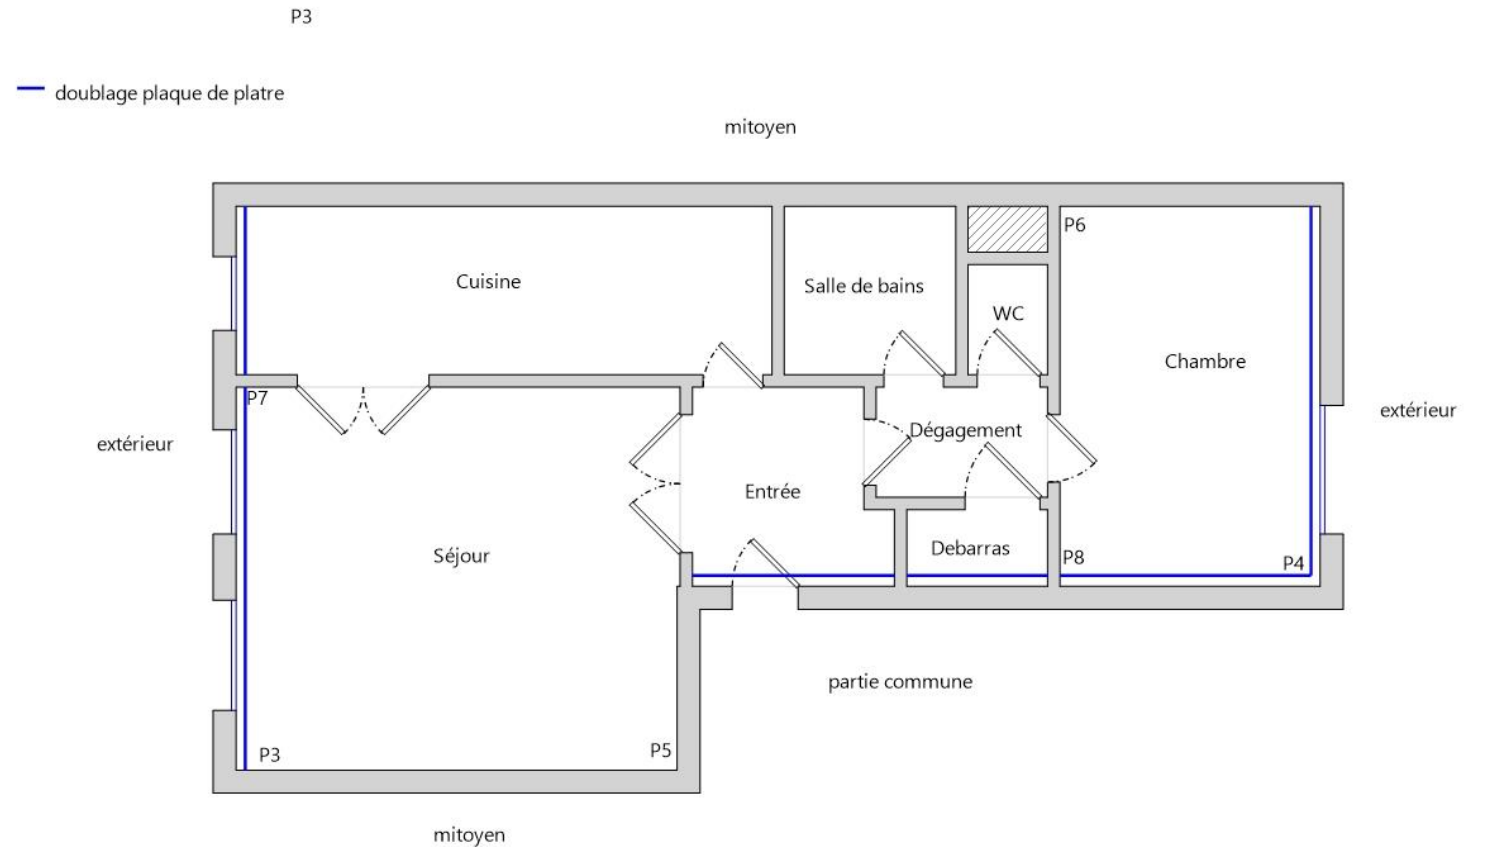

2ème Etage Mur porte 1

|                                                     |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                     | <b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b> |
| Affaire                                             | MA2212186832                                                  |
| Opération                                           | MATEUS Gregory                                                |
| Site                                                | 8 place du condorcet<br>(444LBC0201)                          |
|                                                     | 77240<br>vert saint denis                                     |
| Date de réalisation                                 | 02/01/2023                                                    |
| <b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b> |                                                               |
|                                                     | Surface amianté                                               |
|                                                     | Linéaire / paroi amianté (type 1)                             |
|                                                     | Linéaire / paroi amianté (type 2)                             |
|                                                     | Conduit amianté                                               |
| <b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>          |                                                               |
|                                                     | Prélèvement Positif                                           |
|                                                     | Prélèvement négatif                                           |
|                                                     | Sondage destructif                                            |
| <b>Types de murs</b>                                |                                                               |
|                                                     | Mur Porteur                                                   |
|                                                     | Mur Cloison (type 1)                                          |
|                                                     | Mur Cloison (type 2)                                          |
|                                                     | Gaine technique                                               |
| <b>Éléments ou pièces non visités</b>               |                                                               |
|                                                     | Local non visité                                              |
|                                                     | Elément non visité                                            |

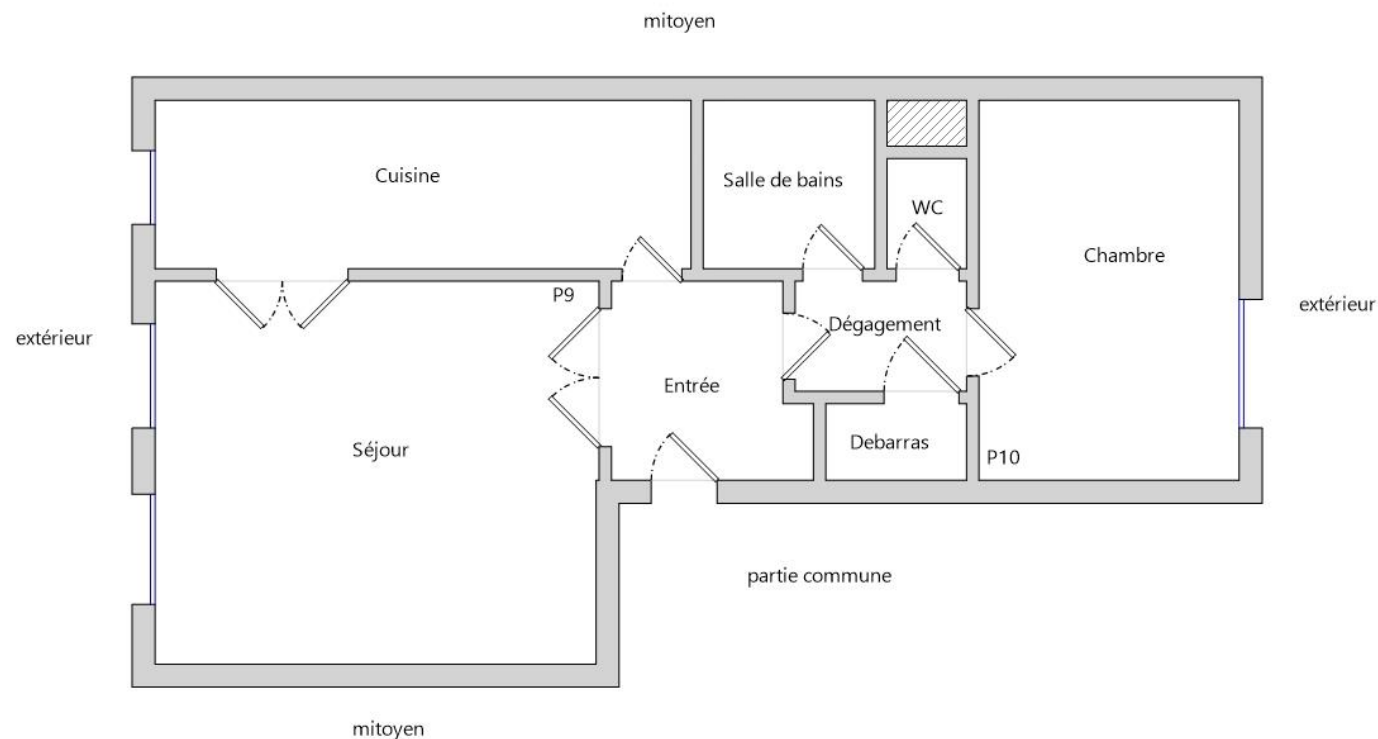

2ème Etage Plafond porte 1

**Tableau des analyses effectuées:**

| Echantillon | Description Expert                                                                                                                                                                      | Description laboratoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Résultat Laboratoire |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| P001        | <u>Identifiant:</u> ZPSO001<br><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage                                                      | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)<br>Absence d'amiante<br>- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige)<br>Absence d'amiante<br>- Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)<br>Absence d'amiante                                                                       | Absence d'amiante    |
| P002        | <u>Identifiant:</u> ZPSO001<br><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage                                                      | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)<br>Absence d'amiante<br>- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige)<br>Absence d'amiante<br>- Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)<br>Absence d'amiante                                                                       | Absence d'amiante    |
| P003        | <u>Identifiant:</u> ZPSO002<br><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre                        | - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)<br>Absence d'amiante<br>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)<br>Absence d'amiante                                                                                          | Absence d'amiante    |
| P004        | <u>Identifiant:</u> ZPSO002<br><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre                        | - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)<br>Absence d'amiante<br>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)<br>Absence d'amiante<br>- Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)<br>Absence d'amiante | Absence d'amiante    |
| P005        | <u>Identifiant:</u> ZPSO003<br><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté          | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)<br>Absence d'amiante<br>- Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)<br>Absence d'amiante                                                                                                                                                   | Absence d'amiante    |
| P006        | <u>Identifiant:</u> ZPSO003<br><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté          | - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)<br>Absence d'amiante<br>- Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)<br>Absence d'amiante                                                                                                                                                       | Absence d'amiante    |
| P007        | <u>Identifiant:</u> ZPSO004<br><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre                        | - Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)<br>Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Absence d'amiante    |
| P008        | <u>Identifiant:</u> ZPSO004<br><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre                        | - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)<br>Absence d'amiante<br>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)<br>Absence d'amiante<br>- Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)<br>Absence d'amiante | Absence d'amiante    |
| P009        | <u>Identifiant:</u> ZPSO005<br><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché | - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Absence d'amiante    |
| P010        | <u>Identifiant:</u> ZPSO005<br><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)<br>Absence d'amiante<br>- Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)<br>Absence d'amiante                                                                                                                                        | Absence d'amiante    |

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



**Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :**

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Remarques :

Suite à la notification du donneur d'ordre, il n'y a pas de distinction entre les pièces sèches et pièces humides.

| Observations                                           | Oui | Non | Sans Objet |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | -   | -   | X          |
| Vide sanitaire accessible                              |     |     | X          |
| Combles ou toiture accessibles et visitables           |     |     | X          |

## 6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

**Sans objet**


### 2 - Parois verticales extérieures et Façades

**Sans objet**

### 3 - Parois verticales intérieures

**ZPSO002 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre**


**Niveau : 2ème étage porte 1**

| Localisation | Continuité /<br>Discontinuité | n° de<br>sondage | Zone                                                  | Prélèvement effectué /<br>Sondage et extension                                          | Echantillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Analyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Photo                                                                                |
|--------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Séjour       |                               | 1                | Doublages avec<br>liaisons sur<br>murs et<br>plafonds | Oui<br>2ème étage porte 1 - Séjour :<br>Doublages avec liaisons sur<br>murs et plafonds | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2212186832/P003, réf. labo.: 22EK109820-003<br/>MA2212186832/P004, réf. labo.: 22EK109820-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative +<br/>Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes<br/>+ Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales<br/>intérieures - Revêtements de murs, poteaux,<br/>cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales<br/>intérieures - Cloisons sèches (assemblées,<br/>préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative +<br/>Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes<br/>+ Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P003</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/>- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres<br/>et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type<br/>enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de<br/>type papier, carton (blanc) ; matériau semi-<br/>dur de type enduit (blanc)<br/>Absence d'amiante<br/>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type<br/>papier, carton (marron)<br/>Absence d'amiante</p> |  |


|         |  |   |                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|---------|--|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cuisine |  | 2 | Doublages avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004              | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO002<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P003, réf. labo.: 22EK109820-003<br/>           MA2212186832/P004, réf. labo.: 22EK109820-004<br/> <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/> <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>           P003, P004</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Idem photo : P003; P004 |
| Chambre |  | 3 | Doublages avec liaisons sur murs et plafonds | Oui<br>2ème étage porte 1 - Chambre : Doublages avec liaisons sur murs et plafonds | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO002<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P003, réf. labo.: 22EK109820-003<br/>           MA2212186832/P004, réf. labo.: 22EK109820-004<br/> <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/> <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>           P004<br/> <u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/>           - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)<br/>           Absence d'amiante<br/>           - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)<br/>           Absence d'amiante<br/>           - Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)<br/>           Absence d'amiante</p> |                         |

**ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté**

**Niveau : 2ème étage porte 1**


| Localisation | Continuité /<br>Discontinuité | n° de<br>sondage | Zone          | Prélèvement effectué /<br>Sondage et extension                              | Echantillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Analyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Photo                                                                               |
|--------------|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Séjour       |                               | 1                | Mur de refend | Oui<br>2ème étage porte 1 - Séjour :<br>Mur de refend                       | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2212186832/P005, réf. labo.: 22EK109820-005<br/>MA2212186832/P006, réf. labo.: 22EK109820-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative +<br/>Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché +<br/>Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales<br/>intérieures - Revêtements de murs, poteaux,<br/>cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales<br/>intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative +<br/>Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché +<br/>Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P005</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/>- Phase 1 Matériau de type système d'enduit<br/>peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type<br/>ciment (gris) ; matériau dur de type mortier,<br/>béton, chape (gris)<br/>Absence d'amiante<br/>- Phase 2 Matériau dur de type mortier,<br/>béton, chape (gris)<br/>Absence d'amiante</p> |  |
| Cuisine      |                               | 2                | Mur de refend | Sondage et extension de la<br>ZPSO du ou des échantillon(s) :<br>P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2212186832/P005, réf. labo.: 22EK109820-005<br/>MA2212186832/P006, réf. labo.: 22EK109820-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative +<br/>Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché +<br/>Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales<br/>intérieures - Revêtements de murs, poteaux,<br/>cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales<br/>intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative +<br/>Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché +<br/>Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P005, P006</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idem photo : P005; P006                                                             |



|                |  |   |               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------|--|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Salle de bains |  | 3 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P005, réf. labo.: 22EK109820-005<br/>           MA2212186832/P006, réf. labo.: 22EK109820-006<br/> <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté<br/> <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P005, P006</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Idem photo : P005; P006                                                             |
| Chambre        |  | 4 | Mur de refend | Oui<br>2ème étage porte 1 - Chambre : Mur de refend                   | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P005, réf. labo.: 22EK109820-005<br/>           MA2212186832/P006, réf. labo.: 22EK109820-006<br/> <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté<br/> <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P006<br/> <u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/>           - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)<br/>           Absence d'amiante<br/>           - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)<br/>           Absence d'amiante</p> |  |

ZPSO004 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre

Niveau : 2ème étage porte 1

| Localisation | Continuité /<br>Discontinuité | n° de<br>sondage | Zone                                                 | Prélèvement effectué /<br>Sondage et extension                                         | Echantillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Analyse                                                                                                                                                                        | Photo                                                                                |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée       |                               | 1                | Cloisons avec<br>liaisons sur<br>murs et<br>plafonds | Sondage et extension de la<br>ZPSO du ou des échantillon(s) :<br>P007, P008            | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2212186832/P007, réf. labo.: 22EK109820-007<br/>MA2212186832/P008, réf. labo.: 22EK109820-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative +<br/>Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes<br/>+ Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales<br/>intérieures - Revêtements de murs, poteaux,<br/>cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales<br/>intérieures - Cloisons sèches (assemblées,<br/>préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative +<br/>Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes<br/>+ Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P007, P008</p>                                                                                                                                          | Idem photo : P007; P008                                                              |
| Séjour       |                               | 2                | Cloisons avec<br>liaisons sur<br>murs et<br>plafonds | Oui<br>2ème étage porte 1 - Séjour :<br>Cloisons avec liaisons sur murs<br>et plafonds | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2212186832/P007, réf. labo.: 22EK109820-007<br/>MA2212186832/P008, réf. labo.: 22EK109820-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative +<br/>Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes<br/>+ Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales<br/>intérieures - Revêtements de murs, poteaux,<br/>cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales<br/>intérieures - Cloisons sèches (assemblées,<br/>préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative +<br/>Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes<br/>+ Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P007</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/>- Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque<br/>(plâtreux) (marron)<br/>Absence d'amiante</p> |  |

|            |  |   |                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                         |
|------------|--|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Cuisine    |  | 3 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P007, réf. labo.: 22EK109820-007<br/>           MA2212186832/P008, réf. labo.: 22EK109820-008<br/> <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/> <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>           P007, P008</p> | Idem photo : P007; P008 |
| Dégagement |  | 4 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P007, réf. labo.: 22EK109820-007<br/>           MA2212186832/P008, réf. labo.: 22EK109820-008<br/> <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/> <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>           P007, P008</p> | Idem photo : P007; P008 |


|                |  |   |                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                         |
|----------------|--|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Salle de bains |  | 5 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P007, réf. labo.: 22EK109820-007<br/>           MA2212186832/P008, réf. labo.: 22EK109820-008<br/> <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/> <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P007, P008</p> | Idem photo : P007; P008 |
| WC             |  | 6 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P007, réf. labo.: 22EK109820-007<br/>           MA2212186832/P008, réf. labo.: 22EK109820-008<br/> <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/> <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P007, P008</p> | Idem photo : P007; P008 |

|          |  |   |                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|----------|--|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Chambre  |  | 7 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Oui<br>2ème étage porte 1 - Chambre : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004<br/><u>Echantillon:</u><br/>MA2212186832/P007, réf. labo.: 22EK109820-007<br/>MA2212186832/P008, réf. labo.: 22EK109820-008<br/><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br/><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/><u>Quantité estimée:</u><br/><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P008<br/><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/>- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)<br/>Absence d'amiante<br/>- Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)<br/>Absence d'amiante<br/>- Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)<br/>Absence d'amiante</p> |                         |
| Debarras |  | 8 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008             | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004<br/><u>Echantillon:</u><br/>MA2212186832/P007, réf. labo.: 22EK109820-007<br/>MA2212186832/P008, réf. labo.: 22EK109820-008<br/><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br/><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre<br/><u>Quantité estimée:</u><br/><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P007, P008</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Idem photo : P007; P008 |


## 4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO005 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage porte 1

| Localisation | Continuité /<br>Discontinuité | n° de<br>sondage | Zone    | Prélèvement effectué /<br>Sondage et extension                              | Echantillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Analyse                                                                                                                                                            | Photo                                                                                |
|--------------|-------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée       |                               | 1                | Plafond | Sondage et extension de la<br>ZPSO du ou des échantillon(s) :<br>P009, P010 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2212186832/P009, réf. labo.: 22EK109820-009<br/>MA2212186832/P010, réf. labo.: 22EK109820-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative +<br/>Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché +<br/>Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux<br/>plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative +<br/>Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché +<br/>Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P009, P010</p>                                                                                                                              | Idem photo : P009; P010                                                              |
| Séjour       |                               | 2                | Plafond | Oui<br>2ème étage porte 1 - Séjour :<br>Plafond                             | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2212186832/P009, réf. labo.: 22EK109820-009<br/>MA2212186832/P010, réf. labo.: 22EK109820-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative +<br/>Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché +<br/>Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux<br/>plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative +<br/>Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché +<br/>Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P009</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/>- Matériau de type système d'enduit peinture<br/>(blanc) : Absence d'amiante</p> |  |

|                |  |   |         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                         |
|----------------|--|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Cuisine        |  | 3 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P009, réf. labo.: 22EK109820-009<br/>           MA2212186832/P010, réf. labo.: 22EK109820-010<br/> <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br/> <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>           P009, P010</p> | Idem photo : P009; P010 |
| Dégagement     |  | 4 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P009, réf. labo.: 22EK109820-009<br/>           MA2212186832/P010, réf. labo.: 22EK109820-010<br/> <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br/> <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>           P009, P010</p> | Idem photo : P009; P010 |
| Salle de bains |  | 5 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P009, réf. labo.: 22EK109820-009<br/>           MA2212186832/P010, réf. labo.: 22EK109820-010<br/> <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br/> <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>           P009, P010</p> | Idem photo : P009; P010 |


|          |  |   |         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------|--|---|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WC       |  | 6 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P009, réf. labo.: 22EK109820-009<br/>           MA2212186832/P010, réf. labo.: 22EK109820-010<br/> <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br/> <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>           P009, P010</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Idem photo : P009; P010                                                             |
| Chambre  |  | 7 | Plafond | Oui<br>2ème étage porte 1 - Chambre : Plafond                         | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P009, réf. labo.: 22EK109820-009<br/>           MA2212186832/P010, réf. labo.: 22EK109820-010<br/> <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br/> <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>           P010<br/> <u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/>           - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)<br/>           Absence d'amiante<br/>           - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)<br/>           Absence d'amiante</p> |  |
| Debarras |  | 8 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P009, réf. labo.: 22EK109820-009<br/>           MA2212186832/P010, réf. labo.: 22EK109820-010<br/> <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br/> <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>           P009, P010</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Idem photo : P009; P010                                                             |




## 5 - Planchers et planchers techniques

### ZPSO001 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

#### Niveau : 2ème étage porte 1

| Localisation | Continuité /<br>Discontinuité | n° de<br>sondage | Zone | Prélèvement effectué /<br>Sondage et extension                              | Echantillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Analyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Photo                                                                                |
|--------------|-------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée       |                               | 1                | Sol  | Sondage et extension de la<br>ZPSO du ou des échantillon(s) :<br>P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2212186832/P001, réf. labo.: 22EK109820-001<br/>MA2212186832/P002, réf. labo.: 22EK109820-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol +<br/>Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3:<br/>Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et<br/>planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol +<br/>Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3:<br/>Ragréage</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P001, P002</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Idem photo : P001; P002                                                              |
| Séjour       |                               | 2                | Sol  | Oui<br>2ème étage porte 1 - Séjour :<br>Sol                                 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u><br/>MA2212186832/P001, réf. labo.: 22EK109820-001<br/>MA2212186832/P002, réf. labo.: 22EK109820-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol +<br/>Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3:<br/>Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et<br/>planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol +<br/>Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3:<br/>Ragréage</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>P001</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/>- Phase 1 Matériau souple de type<br/>revêtement de sol (marron) ; matériau de type<br/>colle (jaune)<br/>Absence d'amiante<br/>- Phase 2 Matériau souple de type<br/>revêtement de sol (beige)<br/>Absence d'amiante<br/>- Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ;<br/>matériau semi-dur de type ragréage (gris) ;<br/>matériau semi-dur (blanc)<br/>Absence d'amiante</p> |  |

|                |  |   |     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                         |
|----------------|--|---|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Cuisine        |  | 3 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P001, réf. labo.: 22EK109820-001<br/>           MA2212186832/P002, réf. labo.: 22EK109820-002<br/> <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage<br/> <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>           P001, P002</p> | Idem photo : P001; P002 |
| Dégagement     |  | 4 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P001, réf. labo.: 22EK109820-001<br/>           MA2212186832/P002, réf. labo.: 22EK109820-002<br/> <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage<br/> <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>           P001, P002</p> | Idem photo : P001; P002 |
| Salle de bains |  | 5 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001<br/> <u>Echantillon:</u><br/>           MA2212186832/P001, réf. labo.: 22EK109820-001<br/>           MA2212186832/P002, réf. labo.: 22EK109820-002<br/> <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage<br/> <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/>           P001, P002</p> | Idem photo : P001; P002 |

|          |  |   |     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------|--|---|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WC       |  | 6 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001<br/> <u>Echantillon:</u><br/> MA2212186832/P001, réf. labo.: 22EK109820-001<br/> MA2212186832/P002, réf. labo.: 22EK109820-002<br/> <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage<br/> <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/> P001, P002</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Idem photo : P001; P002                                                             |
| Chambre  |  | 7 | Sol | Oui<br>2ème étage porte 1 - Chambre : Sol                             | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001<br/> <u>Echantillon:</u><br/> MA2212186832/P001, réf. labo.: 22EK109820-001<br/> MA2212186832/P002, réf. labo.: 22EK109820-002<br/> <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage<br/> <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/> P002<br/> <u>Partie analysée par le laboratoire:</u><br/> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)<br/> Absence d'amiante<br/> - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige)<br/> Absence d'amiante<br/> - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)<br/> Absence d'amiante</p> |  |
| Debarras |  | 8 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001<br/> <u>Echantillon:</u><br/> MA2212186832/P001, réf. labo.: 22EK109820-001<br/> MA2212186832/P002, réf. labo.: 22EK109820-002<br/> <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage<br/> <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/> <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage<br/> <u>Quantité estimée:</u><br/> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u><br/> P001, P002</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Idem photo : P001; P002                                                             |

**6 - Conduits et accessoires intérieurs**

**Sans objet**

**7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques**

**Sans objet**

**8 - Équipements divers et accessoires**

**Sans objet**

**9 - Fondations et soubassements**

**Sans objet**

**10 - Aménagements, voiries et réseaux divers**

**Sans objet**

**11 - Composants Hors norme**

**Sans objet**

Légende : « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 7. RAPPORTS D'ANALYSES

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**

**ADX GROUPE**  
gregory MATEUS  
Parc Saint Fiacre  
53200 CHATEAU GONTIER

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

**N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-104682-01**  
Date d'émission de rapport : 30/12/2022 18:41

---

Référence dossier Client:639094e34b0f4Dossier: MA2212186832  
Référence dossier N° : 22UV087856  
Référence laboratoire N° : 22EK109820

Reçu par MyEasyLab le : 27/12/2022 19:17  
Reçu par le laboratoire le : 27/12/2022  
Date d'analyse : 29/12/2022

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                                                                     | Description visuelle                                                                                 | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 001-01    | P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 2eme etage porte 1 - Sejour | Matériau souple de type revêtement de sol (marron); matériau de type colle (jaune)                   | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-02    | P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 2eme etage porte 1 - Sejour | Matériau souple de type revêtement de sol (beige)                                                    | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-03    | P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 2eme etage porte 1 - Sejour | Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (gris); matériau semi-dur (blanc) | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-104682-01

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                                                                      | Description visuelle                                                                                   | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 002-01    | P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)                    | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-02    | P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau souple de type revêtement de sol (beige)                                                      | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-03    | P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rue Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-104682-01

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Description visuelle                                                                                                                                                                                | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                 |
| 003-01    | P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Sejour | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MOLP / XXSW                   | 2 / 2                         | -                                                               | Analyse réalisée non conclusive |
| 003-02    | P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Sejour | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 003-03    | P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Sejour | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                                             | MOLP / XXSW                   | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées  |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-104682-01

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                                                                                   | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                 |
| 004-01    | P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MOLP / XXSW                   | 2 / 2                         | -                                                               | Analyse réalisée non conclusive |
| 004-02    | P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 004-03    | P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)                                                                                                                                                 | MOLP / XXSW                   | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées  |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/12



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-104682-01

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Description visuelle                                 | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                 |
| 004-04    | P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | MOLP / XXSW                   | 2 / 2                         | -                                                               | Analyse réalisée non conclusive |
| 004-05    | P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/12




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-104682-01

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Description visuelle                                                                                                                             | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 005-01    | P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - 2eme etage porte 1 - Sejour | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005-02    | P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - 2eme etage porte 1 - Sejour | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                                | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

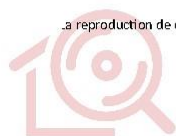

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-104682-01

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Description visuelle                                                                                                                       | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                 |
| 006-01    | P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau fibreux de type papier peint (beige); matériau de type système d'enduit peinture (blanc); matériau semi-dur de type ciment (gris) | MOLP / XXSW                   | 2 / 2                         | -                                                               | Analyse réalisée non conclusive |
| 006-02    | P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau fibreux de type papier peint (beige); matériau de type système d'enduit peinture (blanc); matériau semi-dur de type ciment (gris) | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 006-03    | P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projete - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                          | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-104682-01

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Description visuelle                                 | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                 |
| 007-01    | P007 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Sejour | Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | MOLP / XXSW                   | 2 / 2                         | -                                                               | Analyse réalisée non conclusive |
| 007-02    | P007 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Sejour | Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |

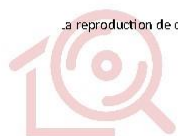

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rue Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-104682-01

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                                                                                   | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                 |
| 008-01    | P008 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MOLP / XXSW                   | 2 / 2                         | -                                                               | Analyse réalisée non conclusive |
| 008-02    | P008 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 008-03    | P008 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)                                                                                                                                                 | MOLP / XXSW                   | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées  |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/12



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-104682-01

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Description visuelle                                 | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                 |
| 008-04    | P008 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | MOLP / XXSW                   | 2 / 2                         | -                                                               | Analyse réalisée non conclusive |
| 008-05    | P008 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de platre - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 009-01    | P009 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage porte 1 - Sejour                                                                                       | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)   | MET / C9AC                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rue Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-104682-01

| Indice n° | Référence client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Description visuelle                                                                                                                                   | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 010-01    | P010 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | <b>MET</b><br>/ C9AC          | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010-02    | P010 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage porte 1 - Chambre | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)                                                                                                 | <b>MOLP</b><br>/ XXSW         | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

**29 analyses au laboratoire dont 18 par la technique identifiée sous le terme MET et 11 par la technique identifiée sous le terme MOLP.**

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 7



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/12





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



L0705  
ISO/IEC 17025  
Ensaços

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-104682-01

**Notes :**

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JOFE n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Flávia  
Ferreira

Flávia Ferreira  
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

Rua Monte de Alén, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/12

## 8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION

## Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE



ATTESTATION

## COURTIER

### **CNA**

178 BOULEVARD PEREIRE  
75017 PARIS

**Tél : 01 40 68 02 02**

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

### Vos références :

**Contrat n° 3912280604**

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation  
PARC SAINT FIACRE  
53200 CHATEAU GONTIER**

**a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1<sup>ère</sup> ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2<sup>ème</sup> ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :**

### Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

### Repérage de polluants :

#### Amiante :

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2)
- Sapiteur Amiante

#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Mesures d'empoussièrément amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe

#### **Plomb :**

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux
- 

#### **Autres :**

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du mâchefer
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites

#### **Contrôle du bâti :**

- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostic Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

#### **Energétique :**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC

#### **Eau :**

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



### **Mesurage :**

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

### **Sécurité :**

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

### **Formation :**

- Formation aux métiers du Diagnostic
- Formation aux risques amiantes, plomb
- Formation aux risques électriques
- Formation aux risques liés au travail en hauteur

### **Autres :**

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation

#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



### **Garanties au contrat 1<sup>ère</sup> Ligne N° 3912280604**

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

| <b>NATURE DES GARANTIES</b>                                                                                                                    | <b>LIMITES DES GARANTIES</b>                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus<br>(autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après) | <b>9.000.000</b> € par année d'assurance et par sinistre                                     |
| <b>Dont :</b><br><b>Dommages corporels</b>                                                                                                     | <b>9.000.000</b> € par année d'assurance et par sinistre                                     |
| <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>                                                                                 | <b>1.200.000</b> € par année d'assurance et par sinistre                                     |
| <b>Autres garanties :</b>                                                                                                                      |                                                                                              |
| <b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)                                                                       | <b>750.000</b> € par année d'assurance                                                       |
| <b>Responsabilité civile professionnelle</b><br><b>(tous dommages confondus)</b>                                                               | <b>par expert</b><br><b>300.000</b> € par sinistre et <b>500.000</b> € par année d'assurance |
| <b>Dommages aux biens confiés</b><br>(selon extension aux conditions particulières)                                                            | <b>150.000</b> € par sinistre                                                                |
| <b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)                                              | <b>30.000</b> € par sinistre                                                                 |

### **Garanties au contrat 2<sup>ème</sup> Ligne N° 3912431104**

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

**Il est précisé que ces montants interviennent :**

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1<sup>ère</sup> ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne.

#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.  
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2022 au 31/12/2022 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 13 octobre 2022  
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. E.' with a stylized flourish.

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 6471 Version 001

Je soussignée, **Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert**, atteste que :

## **Monsieur MATEUS Grégory**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

**Amiante avec mention**    **Amiante Avec Mention**  
Date d'effet : 20/06/2022 - Date d'expiration : 19/06/2029

**Amiante sans mention**    **Amiante Sans Mention**  
Date d'effet : 20/06/2022 - Date d'expiration : 19/06/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 21/06/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

