

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

29 RUE HENRI GUILLAUMET

77400 LAGNY SUR MARNE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	29 RUE HENRI GUILLAUMET 77400 LAGNY SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	447LBN0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	06/11/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Guillaume ROGEZ	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	8073002	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	09/10/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	BUREAU VERITAS 60 Avenue du General de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 13/11/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Guillaume ROGEZ**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	22
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	30
ATTESTATION(S).....	33
CERTIFICAT DE COMPETENCES	34

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC		Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige	Sol	447LBN0002P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Mur C	447LBN0002P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige	Sol	447LBN0002P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	447LBN0002P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige	Sol	447LBN0002P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	447LBN0002P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige	Sol	447LBN0002P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	447LBN0002P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Mur A	447LBN0002P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Mur D	447LBN0002P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Mur E	447LBN0002P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Mur F	447LBN0002P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Mur A	447LBN0002P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Mur C	447LBN0002P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Mur D	447LBN0002P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Mur D	447LBN0002P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Mur E	447LBN0002P005	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900016		BON DE TRAVAUX 2018 26717 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS	ÉMETTEUR BACHER ISABELLE	
SERVICE CHAMPS Techniciens	LOCALISATION Programme 447 LAGNY I Tranche 1 Ensemble B000 Escaller AN Étage 00 Logement 329 Module 447LBN0002 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
ADRESSE 29 RUE HENRI GUILLAUMET 77400 LAGNY SUR MARNE		

DÉLAI D'EXÉCUTION 5 JOURS **PÉRIODE DU** 02-11-2018 **AU** 06-11-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM46	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AM73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

02-11-2018 prelevement des peintures des murs et plafonds ainsi que les sol de l'ensemble du logement.
tel gardienne mme TSAMALA 06 75 88 61 20

AFFECTATION BUDGETAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760 CH	SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	447 1 B000 AN 447LBN0002	L2100281		582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2018 26717

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 447LBN0002 06/11/2018

Version : 13/11/2018

7/36

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
WC	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Entrée	Carreaux de plâtre	Bois	Béton		Sol souple	Peinture			
Cuisine	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture			
Séjour	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Chambre 1	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Chambre 2	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Placard 1					Aucun	Peinture			
Placard 2					Aucun	Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige	447LBN0002P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	447LBN0002P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige	447LBN0002P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	447LBN0002P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige	447LBN0002P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	447LBN0002P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P005	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P005	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P005	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
WC		Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige	447LBN0002P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
WC		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	447LBN0002P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement de sols	Revêtement souple marron	447LBN0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement de sols	Revêtement bitumineux rouge + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle polymère jaune non séparable	447LBN0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène + ragréage rose en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	447LBN0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	447LBN0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement bicouche cassant rouge et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage beige en vrac	447LBN0002P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	447LBN0002P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	447LBN0002P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	447LBN0002P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Revêtement de sols	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	447LBN0002P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement de sols	Revêtement souple marron	447LBN0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement de sols	Revêtement bitumineux rouge + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle polymère jaune non séparable	447LBN0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène + ragréage rose en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	447LBN0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	447LBN0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène + ragréage rose en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	447LBN0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	447LBN0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement bicouche cassant rouge et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage beige en vrac	447LBN0002P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	447LBN0002P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	447LBN0002P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	447LBN0002P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	447LBN0002P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	447LBN0002P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	447LBN0002P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement de sols	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	447LBN0002P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement de sols	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	447LBN0002P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement de sols	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	447LBN0002P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	447LBN0002P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	447LBN0002P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	447LBN0002P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	447LBN0002P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	447LBN0002P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	447LBN0002P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	447LBN0002P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	447LBN0002P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	447LBN0002P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	447LBN0002P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	447LBN0002P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	447LBN0002P008	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	447LBN0002P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	447LBN0002P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	447LBN0002P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	447LBN0002P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	447LBN0002P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	447LBN0002P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P009	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	447LBN0002P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 447LBN0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	447LBN0002 06/11/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Dalle dure cassante beige	06/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 447LBN0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	447LBN0002 06/11/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	06/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 447LBN0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	447LBN0002 06/11/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple beige avec couche fibreuse	06/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 447LBN0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	447LBN0002 06/11/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple marron	06/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 447LBN0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	447LBN0002 06/11/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement bitumineux rouge + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable + colle polymère jaune non séparable	06/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 447LBN0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	447LBN0002 06/11/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène + ragréage rose en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	06/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

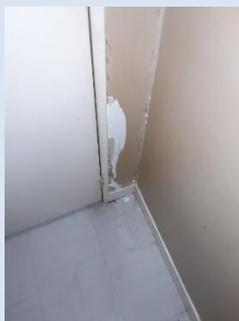

PRELEVEMENT : 447LBN0002P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	447LBN0002 06/11/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	06/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 447LBN0002P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	447LBN0002 06/11/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche cassant rouge et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage beige en vrac	06/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 447LBN0002P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	447LBN0002 06/11/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	06/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 447LBN0002P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	447LBN0002 06/11/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	06/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 447LBN0002P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	447LBN0002 06/11/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	06/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

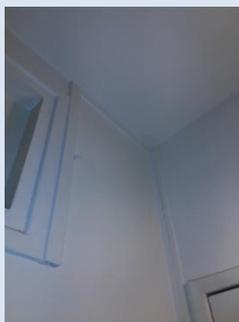

PRELEVEMENT : 447LBN0002P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	447LBN0002 06/11/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	06/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 447LBN0002P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	447LBN0002 06/11/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	06/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 447LBN0002P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	447LBN0002 06/11/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	06/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

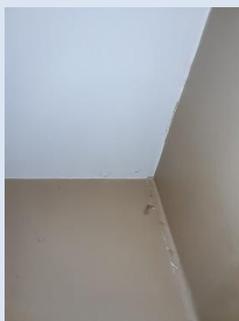

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 99 35 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-116732 EN DATE DU 13/11/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAU)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-116732 Réf. Commande Client : 447LBN0002-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/11/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 447LBN0002-01 - 29 RUE HENRI GUILLAUMET 77400 LAGNY SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT071811-15190
Réf échantillon client : 447LBN0002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Revêtement de sols				Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	12/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	MOLP	1	10/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Revêtement souple beige avec couche fibreuse	META (1)	3	13/11/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwladys PATISSOU - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-116732 EN DATE DU 13/11/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 447LBN0002-01 - 29 RUE HENRI GUILLAUMET 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447LBN0002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Revêtement de sols				
		Réf échantillon ITGA : IT071811-15191		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Revêtement bitumineux rouge / Ragrée gris en faible quantité en vrac
Revêtement souple marron	META (1)	1	12/11/2018	Amiante non détecté / -
Revêtement bitumineux rouge + ragrée gris en faible quantité en vrac non séparable + colle polymère jaune non séparable	META (2)	3	13/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 447LBN0002-01 - 29 RUE HENRI GUILLAUMET 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447LBN0002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol				
		Réf échantillon ITGA : IT071811-15192		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris en vrac hétérogène / Ragrée rose en vrac / Colle bitumineuse noire
Colle polymère jaune non séparable + ragrée gris en vrac hétérogène + ragrée rose en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	META (2)	1	12/11/2018	Amiante non détecté / -
Dalle dure cassante beige	META (2)	2	13/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 447LBN0002-01 - 29 RUE HENRI GUILLAUMET 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447LBN0002P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				
		Réf échantillon ITGA : IT071811-15193		Description ITGA : Revêtement bicouche cassant rouge et noir / Colle polymère jaune non séparable + ragrée beige en vrac
Revêtement bicouche cassant rouge et noir + colle polymère jaune non séparable + ragrée beige en vrac	META (1)	1	12/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 447LBN0002-01 - 29 RUE HENRI GUILLAUMET 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447LBN0002P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur C Enduit Peinture				
		Réf échantillon ITGA : IT071811-15194		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	12/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 447LBN0002-01 - 29 RUE HENRI GUILLAUMET 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447LBN0002P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit Peinture				
		Réf échantillon ITGA : IT071811-15195		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	12/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 447LBN0002-01 - 29 RUE HENRI GUILLAUMET 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 447LBN0002P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit Peinture				
		Réf échantillon ITGA : IT071811-15196		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	2	13/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev.06

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-116732 EN DATE DU 13/11/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 447LBN0002-01 - 29 RUE HENRI GUILAUMET 77400 LAGNY SUR MARNE			Réf échantillon ITGA : IT071811-15197	
Réf échantillon client : 447LBN0002P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur D Enduit			Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	META (1)	1	12/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 447LBN0002-01 - 29 RUE HENRI GUILAUMET 77400 LAGNY SUR MARNE			Réf échantillon ITGA : IT071811-15198	
Réf échantillon client : 447LBN0002P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur C Enduit			Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	12/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 447LBN0002-01 - 29 RUE HENRI GUILAUMET 77400 LAGNY SUR MARNE			Réf échantillon ITGA : IT071811-15199	
Réf échantillon client : 447LBN0002P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Plafond Enduit Peinture			Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	12/11/2018	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev.06

Page 3/3

ATTESTATION(S)

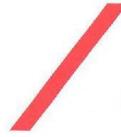

réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE

DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES

CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)

CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)

REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION

REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU

CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)

DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)

RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)

INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN

CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965,

DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 DU 27 MAI 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI

QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.

ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.

DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF

ETAT DES LIEUX LOCATIFS

DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO

INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.

DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE

DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A

L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES

EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de

l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou

être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1

du code de la Construction et de l'Habitation.

A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue

toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie

opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE REPART 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat
Attribué à

Monsieur Guillaume ROGEZ

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence de personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022

Date : 25/10/2017 Numéro de certificat : 8073002

Jacques MATHÉLON - Directeur Général





* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-disg

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense



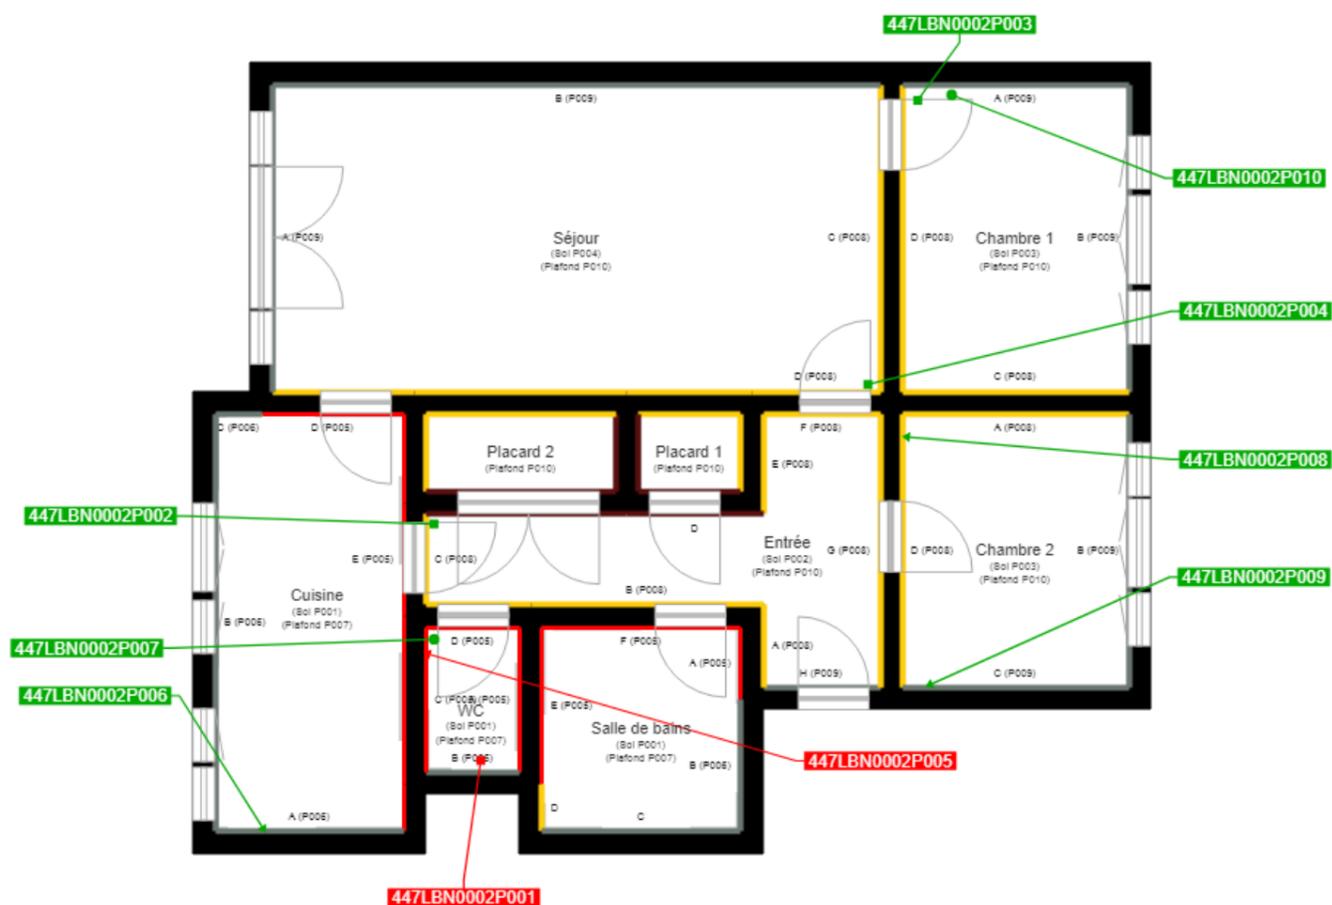

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés

