

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

12 ALLEE DES CEDRES

MODULE 448LAF0202  
77400 LAGNY SUR MARNE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	12 ALLEE DES CEDRES 77400 LAGNY SUR MARNE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	MODULE 448LAF0202
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	448LAF0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	27/02/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Serge TAVARES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3472	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	20/08/2018	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 08/03/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Serge TAVARES**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	20
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	30
ATTESTATION(S).....	33
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	34

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable	Sol	448LAF0202P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement de sols	Colle polymère blanche avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	Sol	448LAF0202P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire	Sol	448LAF0202P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	448LAF0202P006	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	448LAF0202P006	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	448LAF0202P006	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	448LAF0202P006	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable	Sol	448LAF0202P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable	Sol	448LAF0202P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable	Sol	448LAF0202P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable	Sol	448LAF0202P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement de sols	Colle polymère blanche avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	Sol	448LAF0202P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire	Sol	448LAF0202P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Revêtement de sols	Colle polymère blanche avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	Sol	448LAF0202P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire	Sol	448LAF0202P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement de sols	Colle polymère blanche avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	Sol	448LAF0202P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire	Sol	448LAF0202P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

Rapport N° : 448LAF0202 27/02/2019

Version : 08/03/2019

5/36

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. GATINAIS SEINE & LOING 4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur 77811 MORET SUR LOING CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 3247  EXPERT HABITAT INGENIERIE  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0921734144		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 1 Provenance GATINAIS SEINE LOING Objet ENTRETIEN	<b>SERVICE</b> SCE GATINAIS S&L <b>ÉMETTEUR</b> TAHIRI FATIHA			
<b>LOCALISATION</b> Programme 20 NEMOURS - BEAUREGARD Tranche 2 Ensemble P000 Escaller AZ Étage 02 Logement 1 Module 20LAZ0201 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE	<b>ADRESSE</b> M OU MME RAKARABOSON MAMITIANA ET ANITA 24 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS			
<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 15 JOURS <b>PÉRIODE DU</b> 21-03-2019 <b>AU</b> 07-03-2019				
<b>ARTICLE</b>	<b>DÉSIGNATION</b>	<b>QUANTITÉ</b>	<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>	<b>TOTAL H.T.</b>
AM150	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS - LOCATAIRE 06.52.02.27.77	1,00	5,00	5,00
AM170	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MOLP ANALYSE DE 11 A 60 PRELEVEMENTS ISSUS SOL CHAM+ SOL SDB+ MUR CUIS+MUR CHAMBRE+SOL SEJOUR	6,00	25,00	150,00
<b>TOTAL H.T.</b>				155,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				31,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				186,00
<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA : ENTLOG</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RUBRIQUE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	A760	ASUD SUD	HONORAIRES DIAG AMIANTE	186,00
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		<b>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</b>	<b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	20 2 P000 AZ 20LAZ0201	L 9922062	RAKARABOSON MAMITIANA ET ANI	186,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 3247				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 448LAF0202 27/02/2019

Version : 08/03/2019

7/36

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

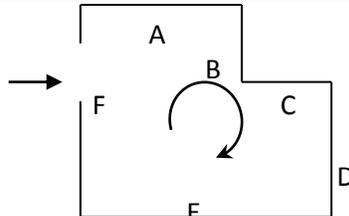

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir 1	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Balcon	RC		OUI	CONCERNEE
Balcon	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Entrée	RC	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Salle de bains	RC	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
WC	RC	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Couloir 1	RC	Carreaux de plâtre				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Séjour	RC	Carreaux de plâtre				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Cuisine	RC	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Chambre 1	RC	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Chambre 2	RC	Carreaux de plâtre				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Balcon	RC									
Balcon	RC									

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	448LAF0202P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir 1	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	448LAF0202P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement de sols	Colle polymère blanche avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	448LAF0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire	448LAF0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	RC	Revêtement de sols	Colle polymère blanche avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	448LAF0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	RC	Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire	448LAF0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Revêtement de sols	Colle polymère blanche avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	448LAF0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire	448LAF0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Couloir 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	448LAF0202P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	448LAF0202P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement de sols	Colle polymère blanche avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	448LAF0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire	448LAF0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage gris non séparable	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple beige	448LAF0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Revêtement de sols	Matériau compact gris hétérogène	448LAF0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	448LAF0202P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige + peintures multiples non séparable	448LAF0202P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Carrelage	448LAF0202P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Couche plâtreuse blanche	448LAF0202P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	448LAF0202P005	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac	448LAF0202P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable	448LAF0202P008	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac	448LAF0202P009	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir 1	RC	Dalle de sol	Matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau rouge en vrac non séparable	448LAF0202P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage gris non séparable	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Séjour	RC	Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage gris non séparable	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage gris non séparable	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage gris non séparable	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige	448LAF0202P001	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple beige	448LAF0202P002	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement de sols	Matériau compact gris hétérogène	448LAF0202P002	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr4:Amiant e non détecté	ZPSO
WC	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple beige	448LAF0202P002	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Revêtement de sols	Matériau compact gris hétérogène	448LAF0202P00 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple beige	448LAF0202P00 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement de sols	Matériau compact gris hétérogène	448LAF0202P00 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	448LAF0202P00 3	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	448LAF0202P00 3	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	448LAF0202P00 3	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac	448LAF0202P00 7	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac	448LAF0202P00 7	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac	448LAF0202P00 7	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac	448LAF0202P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac	448LAF0202P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir 1	RC	Dalle de sol	Matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau rouge en vrac non séparable	448LAF0202P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige + peintures multiples non séparable	448LAF0202P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Carrelage	448LAF0202P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Couche plâtreuse blanche	448LAF0202P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige + peintures multiples non séparable	448LAF0202P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Carrelage	448LAF0202P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Couche plâtreuse blanche	448LAF0202P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Colle beige + peintures multiples non séparable	448LAF0202P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle faïence	Carrelage	448LAF0202P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Couche plâtreuse blanche	448LAF0202P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Colle beige + peintures multiples non séparable	448LAF0202P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Carrelage	448LAF0202P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Couche plâtreuse blanche	448LAF0202P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Colle beige + peintures multiples non séparable	448LAF0202P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Carrelage	448LAF0202P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Couche plâtreuse blanche	448LAF0202P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Colle beige + peintures multiples non séparable	448LAF0202P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Carrelage	448LAF0202P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle faïence	Couche plâtreuse blanche	448LAF0202P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage






## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 448LAF0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	448LAF0202 27/02/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage gris non séparable	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT

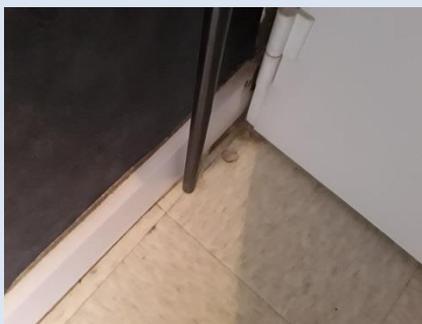

PRELEVEMENT : 448LAF0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	448LAF0202 27/02/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	


### EMPLACEMENT

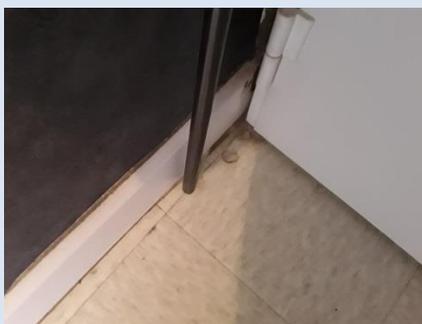

**PRELEVEMENT : 448LAF0202P001**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	448LAF0202 27/02/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	


**EMPLACEMENT**

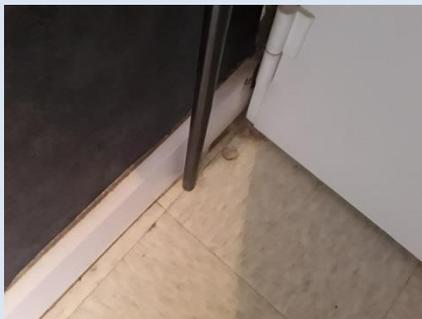

**PRELEVEMENT : 448LAF0202P002**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	448LAF0202 27/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple beige	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	


**EMPLACEMENT**

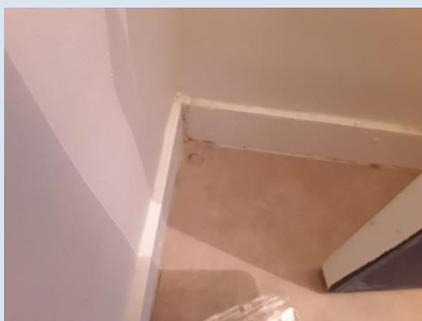

**PRELEVEMENT : 448LAF0202P002**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	448LAF0202 27/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle polymère blanche avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	


**EMPLACEMENT**

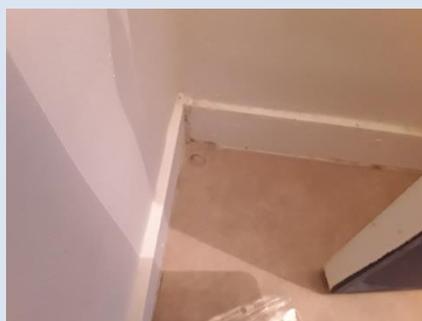

**PRELEVEMENT : 448LAF0202P002**


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	448LAF0202 27/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**

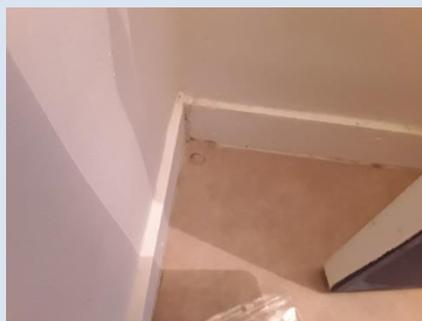

PRELEVEMENT : 448LAF0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	448LAF0202 27/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Matériau compact gris hétérogène	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

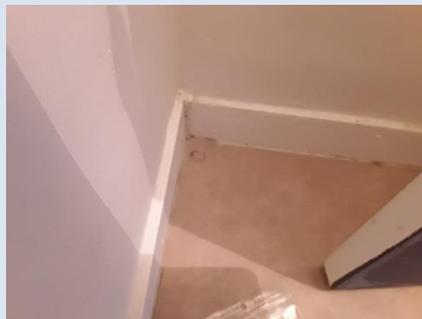


PRELEVEMENT : 448LAF0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	448LAF0202 27/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 448LAF0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	448LAF0202 27/02/2019		Salle de bains (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + peintures multiples non séparable	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

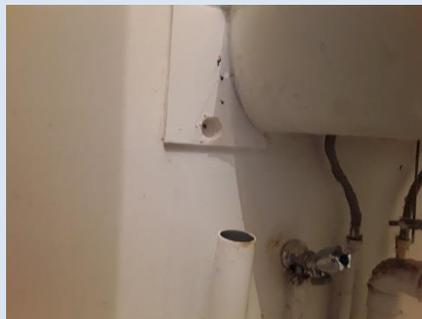

PRELEVEMENT : 448LAF0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	448LAF0202 27/02/2019		Salle de bains (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr2:Amiante non détecté	


EMPLACEMENT

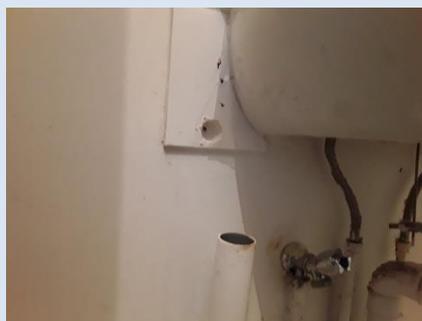

**PRELEVEMENT : 448LAF0202P004**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	448LAF0202 27/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Couche plâtreuse blanche	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr3:Amiante non détecté	


**EMPLACEMENT**

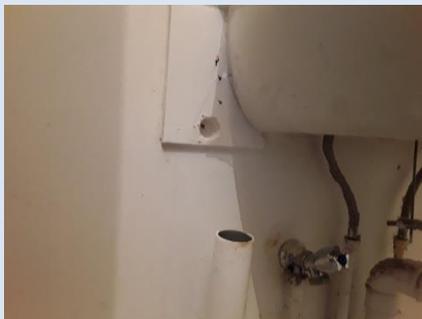

**PRELEVEMENT : 448LAF0202P005**


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	448LAF0202 27/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**

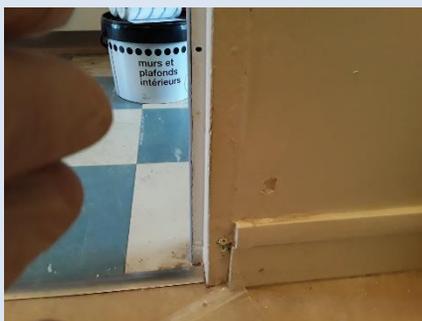

PRELEVEMENT : 448LAF0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	448LAF0202 27/02/2019	Couloir 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

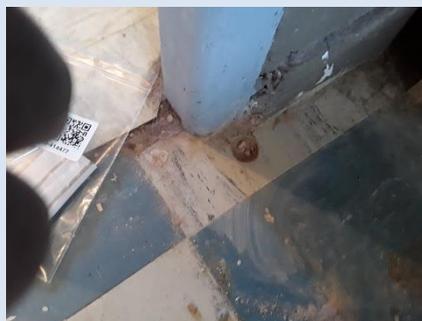

PRELEVEMENT : 448LAF0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	448LAF0202 27/02/2019	Couloir 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 448LAF0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	448LAF0202 27/02/2019	Couloir 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau rouge en vrac non séparable	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 448LAF0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	448LAF0202 27/02/2019	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 448LAF0202P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	448LAF0202 27/02/2019	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 448LAF0202P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	448LAF0202 27/02/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac	27/02/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-19232 EN DATE DU 08/03/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-19232 Réf. Commande Client : 448LAF0202-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/03/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT885)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 448LAF0202-01 - 12 ALLEE DES CEDRES 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 448LAF0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071903-9239 Description ITGA : Dalle dure cassante grise en vrac / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Ragréage gris / Colle polymère jaune avec couche fibreuse / Ragréage gris
* Ragréage gris non séparable + colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	08/03/2019	Amiante non détecté / -
* Dalle dure cassante grise en vrac + colle polymère jaune non séparable	META (2)	1	07/03/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Revêtement souple beige	META (1)	1	08/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 448LAF0202-01 - 12 ALLEE DES CEDRES 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 448LAF0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement de sols				Réf échantillon ITGA : IT071903-9240 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère blanche avec poussières / Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène
* Revêtement souple beige	META (1)	1	08/03/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère blanche avec poussières non séparable + dalle dure cassante bleue	META (2)	1	07/03/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	07/03/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	08/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-19232 EN DATE DU 08/03/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 448LAF0202-01 - 12 ALLEE DES CEDRES 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 448LAF0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT071903-9241 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac		
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	08/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 448LAF0202-01 - 12 ALLEE DES CEDRES 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 448LAF0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Colle française		Réf échantillon ITGA : IT071903-9242 Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples / Couche plâtréuse blanche / Carrelage		
Colle beige + peintures multiples non séparable	META (1)	1	08/03/2019	Amiante non détecté / -
Couche plâtréuse blanche	META (1)	1	08/03/2019	Amiante non détecté / -
Carrelage	META (1)	1	08/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 448LAF0202-01 - 12 ALLEE DES CEDRES 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 448LAF0202P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Murs Enduit Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071903-9243 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac		
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	08/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 448LAF0202-01 - 12 ALLEE DES CEDRES 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 448LAF0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Coulis 1 Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071903-9244 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Matériau blanc / Matériau compact gris hétérogène / Matériau rouge en vrac		
Dalle dure cassante beige	META (2)	1	07/03/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Colle bitumineuse noire	MOLP	1	07/03/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau rouge en vrac non séparable	META (1)	1	08/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 448LAF0202-01 - 12 ALLEE DES CEDRES 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 448LAF0202P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT071903-9245 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité en vrac		
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac	META (1)	1	08/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 448LAF0202-01 - 12 ALLEE DES CEDRES 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 448LAF0202P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Murs Enduit Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071903-9246 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité en vrac		
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	08/03/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 448LAF0202-01 - 12 ALLEE DES CEDRES 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 448LAF0202P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Murs Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT071903-9247 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité en vrac		
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac	META (1)	1	08/03/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-19232 EN DATE DU 08/03/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
-------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.  
DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



**AXA**

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p><b>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES</b>  <b>CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )</b>  <b>CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )</b>  <b>REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION</b>  <b>REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</b>  <b>DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU</b>  <b>CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )</b>  <b>DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )</b>  <b>RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</b>  <b>ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES</b>  <b>ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )</b>  <b>INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )</b>  <b>MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN</b>  <b>CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</b>  <b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ</b>  <b>ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )</b>  <b>DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</b></p>	<p><b>ETAT DES LIEUX LOCATIFS</b>  <b>DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE</b>  <b>CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION</b>  <b>DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES</b>  <b>THERMOGRAPHIE INFRAROUGE</b>  <b>DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.</b>  <b>DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE</b>  <b>DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION</b>  <b>DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.</b>  <b>DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES</b>  <b>EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )</b>  <b>ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION</b>  <b>CENTRE DE FORMATION</b>  <b>MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE</b>  <b>DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR</b>  <b>VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</b></p>
--	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.


Fait à Pessac, le 26/11/2018  
 Pour la compagnie



PEFC® 10-31-1483 / Certifié PEFC  
 THE 30000103 2008-002  
 AD

CERTIFICAT DE COMPETENCES



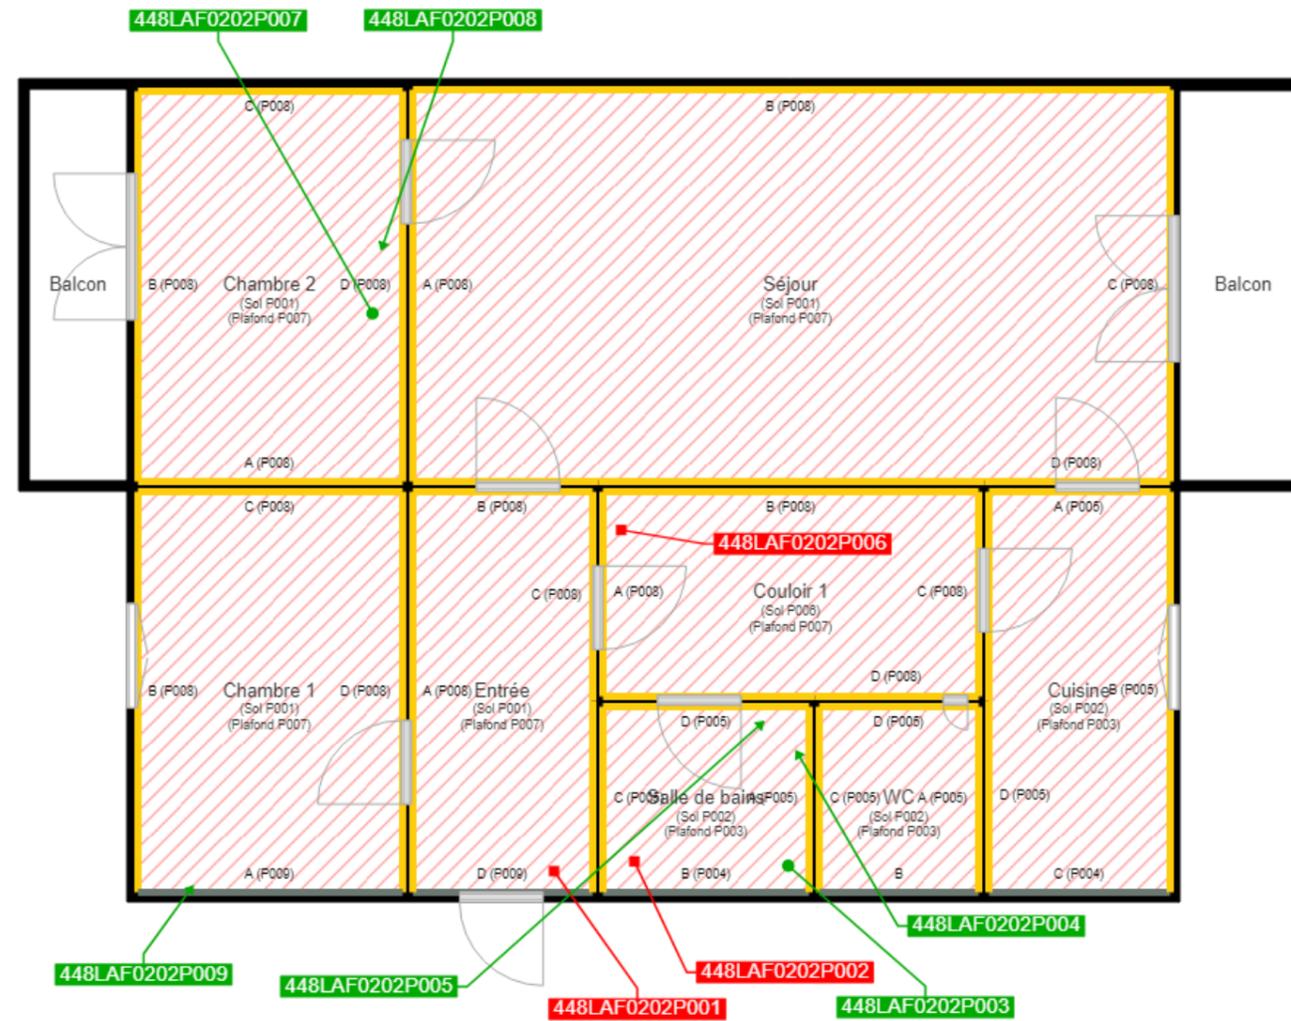

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	■ Prélèvements de sol amianté
	■ Prélèvements de sol non amiantés
	● Prélèvements de plafond amiantés
	● Prélèvements de plafond non amiantés
	→ Prélèvements de mur amiantés
	→ Prélèvements de mur non amiantés
	X Autres types de prélèvements amiantés
	X Autres types de prélèvements non amiantés
	/// Sols amiantés
	/// Plafonds amiantés
	⊗ Sols et plafonds amiantés
	⊕ Conduits amiantés
	⊕ Conduits non amiantés