

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012 Norme NF X 46-020

26 ALLEE DES CEDRES

MODULE 448LAM0301 77400 LAGNY SUR MARNE



Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	26 ALLEE DES CEDRES 77400 LAGNY SUR MARNE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage:	R+3	Porte :	MODULE 448LAM0301
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom:	ОРН77	Documents remis :
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :

A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N°:	448LAM0301	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	08/02/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537
			35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par:	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance	AXA France
		professionnelle:	
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	
			313 Terrasses de l'Arche
			92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT	Date de validité :	31/12/2019
	Parc Edonia - Bâtiment G -		
	Rue de la Terre Victoria -		
	35760 SAINT-GREGOIRE		

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 16/02/2019

Cabinet: EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric** Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION	
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	14
ATTESTATION(S)	16
CERTIFICAT DE COMPETENCES	17



D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP: Jugement Personnel, ZPSO: Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS		Selon BT			
	COLLECTIFS					

Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019



MOM	ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR	DON DE TO		
OFFICE PU	BLIC DE L'HABITAT 77	BON DE TRA	AVAUX	2019 1531
	OIRE PAYS FRANCE			
	DES DEUX PARCS MPS SUR MARNE	EVERAT	LABITAT INGENIEDI	- 8
Tél: 01 64		EXPERT	HABITAT INGENIERII	
	Siret: 27770001900015	33 BIS BI	OULEVARD GAMBET	TA
Réf. fournisseur	F / 5149	3EME ET	AGE	
Marché n°	2017 4475 1	78300 PC	ISSY	
Provenance Objet	EX- FERTE S/JOUARRE DIVERS	f		
55,00	DIVERS	Téléphone 0321734144		
SERVICE	SCE GONDOIRE PDF		NTE SOPHIE	
OCALISATION	Programme 448 LAGNY II	W 100 M		
	Tranche 1 Ensemble A000 Es	scaller AM Étage 03 Retrait des cl		dule 448LAM03
ADRESSE		netrail des ci	es CHEZ LE GARDIEN	
	26 ALLEE DES CEDRES 77400 LAGNY	SUR MARNE		
DÉLA	DEXECUTION 2 JOURS	PÉRIODE DU 08	-02-2019 AU 06-02-2	019
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T	TOTAL H.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
D'E	INTRETIENS OU RÉPERATIONS ENTHE 1 A		*****	
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	2,00	48,00	96,00
AN	ALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS			
OTAL H.T. I.T. ACTUALISE DEFFICIENT RE ABAIS	GIONAL			101.00
OTAL H.T.				
.V.A.	20,00 %			20,20
OTAL T.T.C				121,20
travaux pr <u>ě</u> v	us : refection peinture chambre 4			
FFECTATION BUD	GETAIRE CODES STRI	UCTURE ET SCHÉMA : TECH	VI.	
CODE BUDGET	RUBRIQUE INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDG		MONTANT T.T.C
CODE BUDGET	RUBRIQUE INSTANCES			MONTANT T.T.C
1 HONAMIA	RUBRIOUE INSTANCES A760 ANOR NOR H	LIBELLÉ DU POSTE BUDG		
CODE BUDGET 1 HONAMIA	RUBRIOUE INSTANCES A760 ANOR NOR H	LIBELLÉ DU POSTE BUDG		121,20
CODE BUDGET 1 HONAMIA FFECTATION ANA	RUBRIQUE INSTANCES A760 ANOR NOR H	LIBELLÉ DU POSTE BUDG ONORAIRES DIAG AMIANTE RÉFÉRENCES OCCUPANT		121,20
CODE BUDGET 1 HONAMIA FFECTATION ANA CODE BUDGET	RUBRIQUE INSTANCES A760 ANOR NOR H LYTIQUE RÉFÉRENCES PATHIMOINE 448 1 A000 AM 448LAM0301	LIBELLÉ DU POSTE BUDG ONORAIRES DIAG AMIANTE RÉFÉRENCES OCCUPANT	ÉTAIRE	MONTANT T.T.C

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019



F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

G\RAPPORTS PRECEDENTS

Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019

6/19



H\RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+3		OUI	CONCERNEE
Couloir	R+3		OUI	CONCERNEE
WC	R+3		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+3		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+3		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 4	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+3		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+3		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	R+3					Dalle béton	Dalle béton			
Couloir	R+3					Dalle béton	Dalle béton			
WC	R+3					Dalle béton	Dalle béton			
Gaine technique	R+3									
Salle de bains	R+3					Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	R+3					Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 4	R+3	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Chambre 3	R+3					Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2	R+3					Dalle béton	Dalle béton			
Séjour	R+3					Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	R+3					Dalle béton	Dalle béton			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019

7/19



LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 4	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	448LAM0301P001	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 4	R+3	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	448LAM0301P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 4	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	448LAM0301P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 4	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	448LAM0301P001	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+3	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	448LAM0301P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+3	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	448LAM0301P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	448LAM0301P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+3	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	448LAM0301P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019





JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019 9/19





Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019 10/19






Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019 11/19



ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT: 448LAM0301P001							
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL					
OPH77	448LAM0301 08/02/2019		Chambre 4 (R+3)				
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR				
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable 08/02/2019		JULIEN Mickaël				
	LOCALISATION	RESULTAT					
	Plafond		Amiante non détecté				

EMPLACEMENT

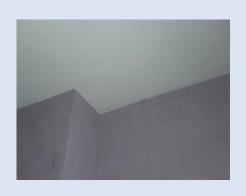

PRELEVEMENT: 448LAM0301P002						
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL			
OPH77	448LAM0301 08/02/2019		Chambre 4 (R+3)			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE DATE PRELEVE		NOM DE L'OPERATEUR			
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	08/02/2019	JULIEN Mickaël			
LOCALISATION		RESULTAT				
	Mur A		Amiante non détecté			

EMPLACEMENT



Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019 12/19



PRELEVEMENT: 448LAM0301P003							
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL					
OPH77	448LAM0301 08/02/2019	Chambre 4 (R+3)					
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR				
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	08/02/2019	JULIEN Mickaël				
	LOCALISATION	RESULTAT					
	Mur B		Amiante non détecté				

EMPLACEMENT





ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99,35,41.42 www.itga.fr

Accréditation nº 1-5967 Liste des sites et portées

accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-11744 EN DATE DU 15/02/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

AGENCE EHLIDF- (COMPTE MATERIAUX)-EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE Réf. Commande ITGA : 448LAM0301--01

Réf. Commande Client :

78580 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 11/02/2019

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à l'Inansmission Analytique META) en fonction de la nature de la prite d'essai ;
(1). Broyage en milieu apuect et fécupération des particules sur grilles de microscopeje (méthode interne : ITB286)
(2). Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : ITB286)

Technique(s) Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse

Résultat(s):

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante	
Réf dossier elient :	448LAM030101 - 2 77400 LAGNY SUR M 448LAM0301P001 / / Chambre 4 P	Réféchantillon ITGA: ITD71902-22341 Description ITGA: Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
 Enduit plätreux bla peinture non sépar 		META(I)	3	15/02/2019	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client : Réf échantillon client :	448LAM030101 - 26 ALLEE DES CEDRES 77400 LAGNY SUR MARNE 448LAM0301P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Chambre 4 Mur A Enduit		Ref échantillon ITGA: IT071902-22342 Description ITGA: Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier			
Enduit plätreux bla peintures multiple: papier non séparal	s non séparable +	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client : Réf échantillon client :	77400 LAGNY SUR MARNE			12010	T071902-22343 âtreux blanc en vrac / Peinture	
 Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable 		META(I)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans DTA 164-01 rev 07

Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019

Version: 16/02/2019

Page 1/2



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-11744 EN DATE DU 15/02/2019	
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)	

Nombre de préparations

Résultat / Variété d'amiante

Validé par : Gwladys PATISSOU - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduir partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019

Page 2/2



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 21 ROUTE D ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS suivantes :

ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

REHABILITATION

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION

REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET

REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VIRILETTES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALIUR)

INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (
LOI ALUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIÈMES DE COPROPRIETE ET
REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES
SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223
DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET
SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES
IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET
TECHNOLOGIQUES (ENRINNT)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES,
APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES A FFECTES A DES
IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE
LES
REGLEMENTATION THERMIQUE. REGLEMENTATION THERMIQUE.

DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU INFILITROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU
BATIMENT ET DES RESEAUX AERAULIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON: UNIQUEMENT POUR MAISONS
INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A
L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE
EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43
A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE
L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES
COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU
TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG.) POUR LES TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES
COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU
LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A
L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN
PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE
BIENS IMMOBILIERS. BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS
RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC
STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITÉ DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES

CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE



La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.



La présente attestation est valable du 1^{EL} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes privajques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visée aux articles 1271-4 et 1134-1 du code de la Construction et de l'Albaitation. A défaut la garantie n'est pas acquise

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence ce present octoment, petant par AGA; est wanter josso da 26 Occipilica (2025 sous terrete ou patients de Octobaldos). In gour object o describe l'extrement d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des granties et ne petantegager AXA au-doil des clauses, conditions et limites di contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle), exclusions, déchânces, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018 Pour la compagnie






CERTIFICAT DE COMPETENCES



Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019



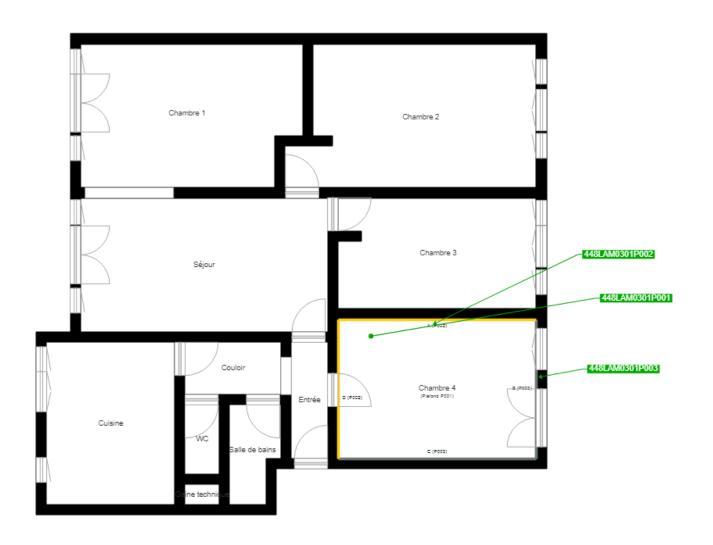

Murs amiantés

/// Sols amiantés

NPlafonds amiantés

Conduits amiantés

Sols et plafonds amiantés

Conduits non amiantés

Prélèvements de sol amianté

■ Prélèvements de sol non amiantés

Prélèvements de plafond amiantés

→ Prélèvements de mur non amiantés

→ Prélèvements de mur amiantés

• Prélèvements de plafond non amiantés

X Autres types de prélèvements amiantés

X Autres types de prélèvements non amiantés



Version: 16/02/2019

Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019





Rapport N°: 448LAM0301 08/02/2019