

# Rapport de Repérage Amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

## REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : M0196698  
Date d'intervention : 25/05/2021

## DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
77002 Melun

## EXPERT



Telmo DA MOTA GOMES  
06 02 59 05 48  
Certification n° : C004-SE07-2019  
Décernée par : QUALIT COMPETENCES  
CERTIFICATIONS

## PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
BP 114  
77002 Melun

## LIEU D'INTERVENTION

45LAC0204  
3 Cité des Sablons  
77390 Guignes



## > SYNTHESE DE CONCLUSION

Détail état de conservation des matériaux repérés (détail en page x)						
Etat	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3
Nombre	10	0	0	0	0	0

### OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux **tous les 3 ans**  
N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement **sous...**  
N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement **sous 3 ans**  
**RECOMMANDATIONS REGLEMENTAIRES :**  
EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux **tous les 3 ans**  
AC1 : Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.  
AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Par : Telmo DA MOTA GOMES



ALLODIAGNOSTIC  
SAS - Avenue de la République - 77000 Melun  
Parc Saint Fiacre, 53200 Chateau-Gontier  
Tel: 02 57 40 01 28 | info@alldiagnostic.com  
RCS 509037944

Révision	Date	Objet
REV 01	25/05/2021	Établissement du Dossier Technique

## TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

## PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017  
Ainsi quel descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

**Important :** Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

## 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

### PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 77002 Melun
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

### EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
Telmo DA MOTA GOMES	QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS	C004-SE07-2019	13/07/2019	12/07/2024

### ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
 Axa	3912280604	31/12/2021

### LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

## > SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	5
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	6
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	8
5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES	8
6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	14
7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	16
8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	37
9. RAPPORTS D'ANALYSES	39
10. ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION	43

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :**

**BÂTIMENT**



**IMMOBILIER**



**ENVIRONNEMENT**



**INDUSTRIE**



**NUMÉRIISATION ET  
GESTION DES DONNÉES**



**FORMATION**



## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :

45LAC0204  
3 Cité des Sablons  
77390 Guignes

Numéro de mission : M0196698

Référence client : NC

Références cadastrales :

Numéro de lot : Bat. N/A; Etage 03; Porte 04

Visite effectuée le : 25/05/2021

Rapport édité, le : 03/06/2021

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non

Observations :

Néant

### 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

2ème étage PORTE 3024 : Entrée, Dégagement, Debarras, Chambre 1, Chambre 2, Séjour, Chambre 3, Cuisine, Salle de bains, WC

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
2ème étage PORTE 3024	Entrée	Mur de refend
	Dégagement	Mur de refend
	Debarras	Mur de refend
	Chambre 1	Mur de refend
	Chambre 2	Mur de refend
	Séjour	Mur de refend
	Chambre 3	Mur de refend
	Cuisine	Mur de refend
	Salle de bains	Mur de refend
	WC	Mur de refend
	Entrée	Cloison
	Dégagement	Cloison
	Debarras	Cloison
	Chambre 1	Cloison
	Chambre 2	Cloison
	Séjour	Cloison
	Chambre 3	Cloison
	Cuisine	Cloison
	Salle de bains	Cloison
	WC	Cloison
	Chambre 1	Mur donnant sur extérieur
	Chambre 2	Mur donnant sur extérieur
	Séjour	Mur donnant sur extérieur
	Chambre 3	Mur donnant sur extérieur
	Cuisine	Mur donnant sur extérieur
	Cuisine	Plinthes
	Salle de bains	Plinthes
	WC	Plinthes
	Entrée	Plinthes
	Dégagement	Plinthes
	Debarras	Plinthes
	Chambre 1	Plinthes
	Chambre 2	Plinthes
	Séjour	Plinthes
	Chambre 3	Plinthes
	Entrée	Huisseries + portes
	Dégagement	Huisseries + portes
	Debarras	Huisseries + portes
	Chambre 1	Huisseries + portes
	Chambre 2	Huisseries + portes
	Séjour	Huisseries + portes
	Chambre 3	Huisseries + portes
Cuisine	Huisseries + portes	
Salle de bains	Huisseries + portes	
WC	Huisseries + portes	
Cuisine	Faïence Mur D,E	
Salle de bains	Faïence Mur B,C	
Entrée	Plafond	
Dégagement	Plafond	
Debarras	Plafond	
Chambre 1	Plafond	
Chambre 2	Plafond	
Séjour	Plafond	

Niveau	Pièce	Zone
	Chambre 3	Plafond
	Cuisine	Plafond
	Salle de bains	Plafond
	WC	Plafond
	Cuisine	Sol
	Salle de bains	Sol
	WC	Sol
	Entrée	Sol
	Dégagement	Sol
	Debarras	Sol
	Chambre 1	Sol
	Chambre 2	Sol
	Séjour	Sol
	Chambre 3	Sol
	Cuisine	Sous évier

Descriptif des travaux :

- Travaux de remplacement des sols du logement
- Travaux de remplacement des faïences du logement
- Travaux de réfection des peintures, des tapisseries ( parois verticales plafonds et boiseries)
- Travaux de remplacement des évier, WC, lavabo, baignoire ou douche
- Travaux de remplacement ou de réparation des portes intérieures  
(Hors Balcon, menuiseries extérieures et porte d'entrée)

Important :

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Description
Néant	-

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

## 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

**Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante**


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé*
ZPSO004	2ème étage PORTE 3024	Cuisine; Salle de bains; WC	Plinthes	<u>Analyse : P007</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (Présence d'amiante)
ZPSO013	2ème étage PORTE 3024	Entrée; Dégagement; Debarras; Chambre 1; Chambre 2; Séjour; Chambre 3	Sol	<u>Analyse : P017</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P018</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante)

## 5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES


Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés.

Des matériaux amiantés ont été repéré, Adx-groupe doit procéder à la quantification de ceux-ci, nous vous invitons à appeler votre chargé d'affaire dédié ou nos bureaux afin de prévoir une mission complémentaire.


	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	M0196698
Opération	Telmo DA MOTA GOMES
Site	45LAC0204
	3 Cité des Sablons
	77390 Guignes
Date de réalisation	03/06/2021
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Elément non visité

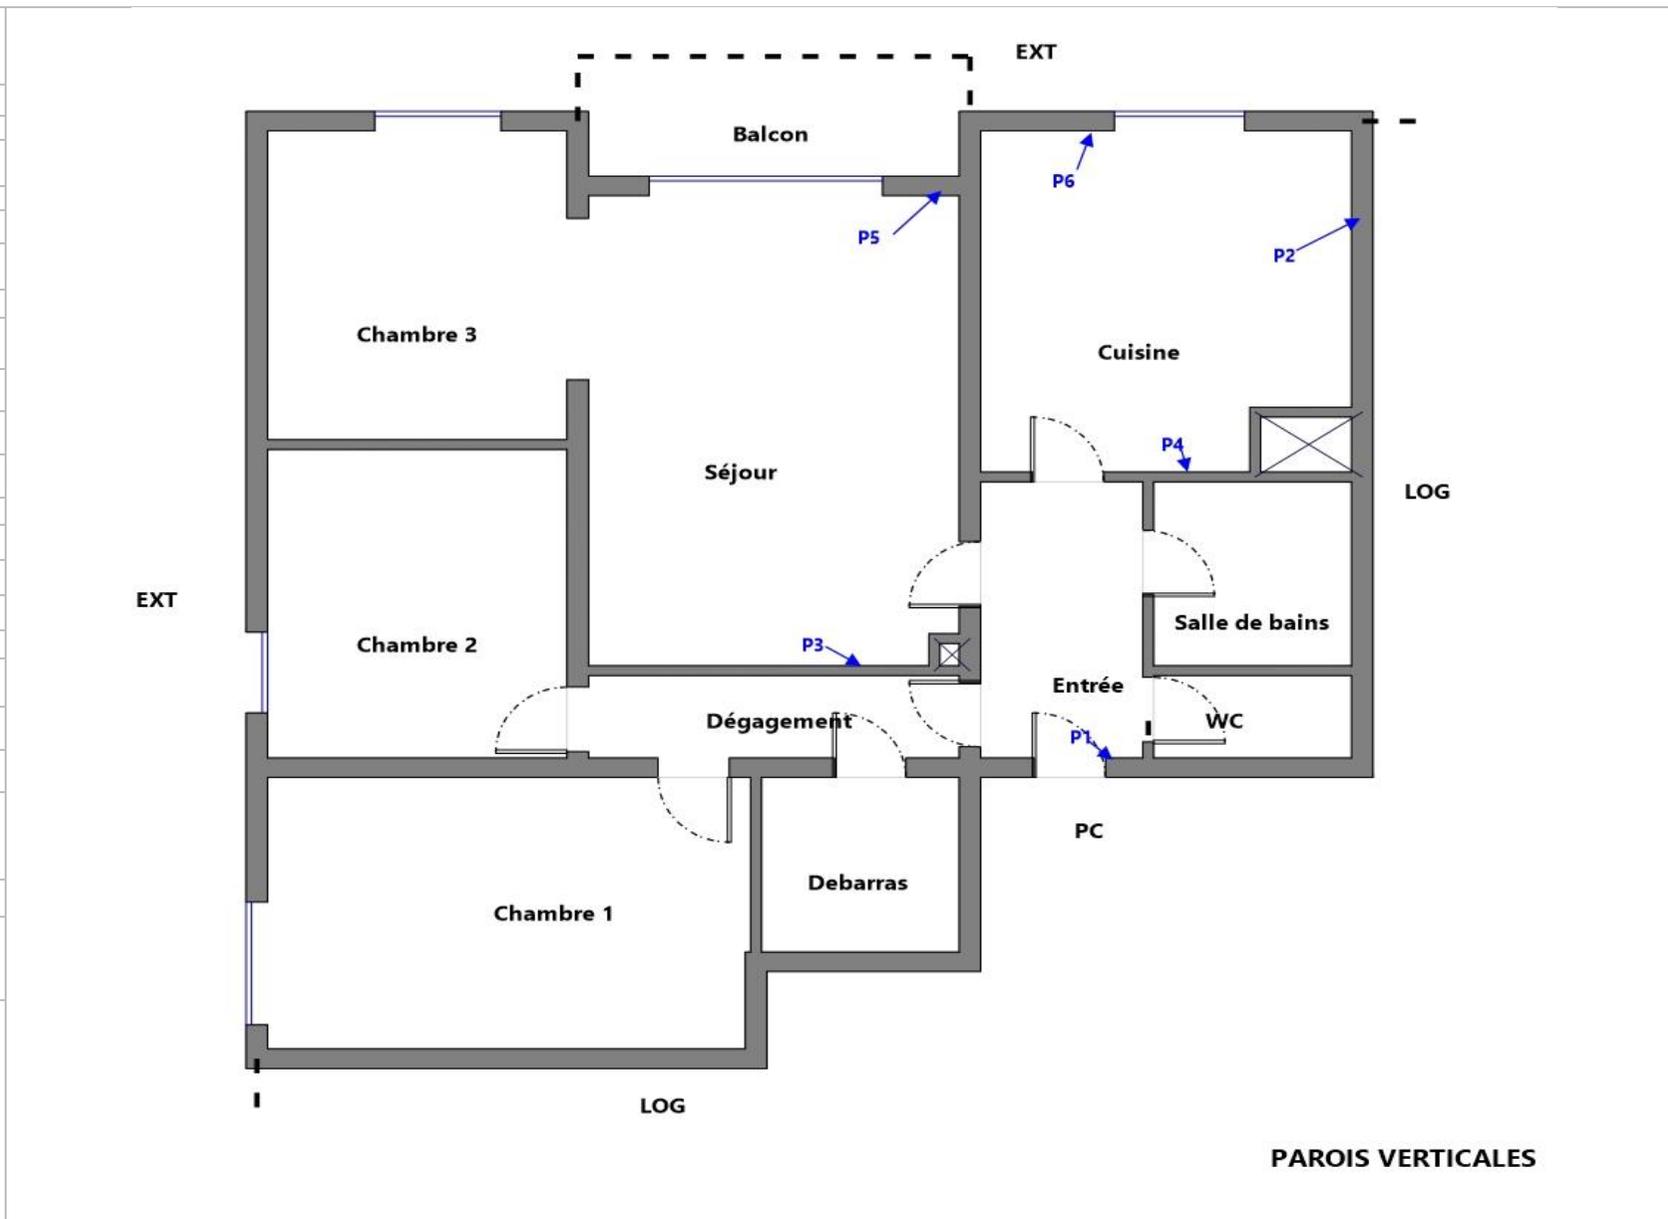


	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	M0196698
Opération	Telmo DA MOTA GOMES
Site	45LAC0204
	3 Cité des Sablons
	77390
	Guignes
Date de réalisation	03/06/2021
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité

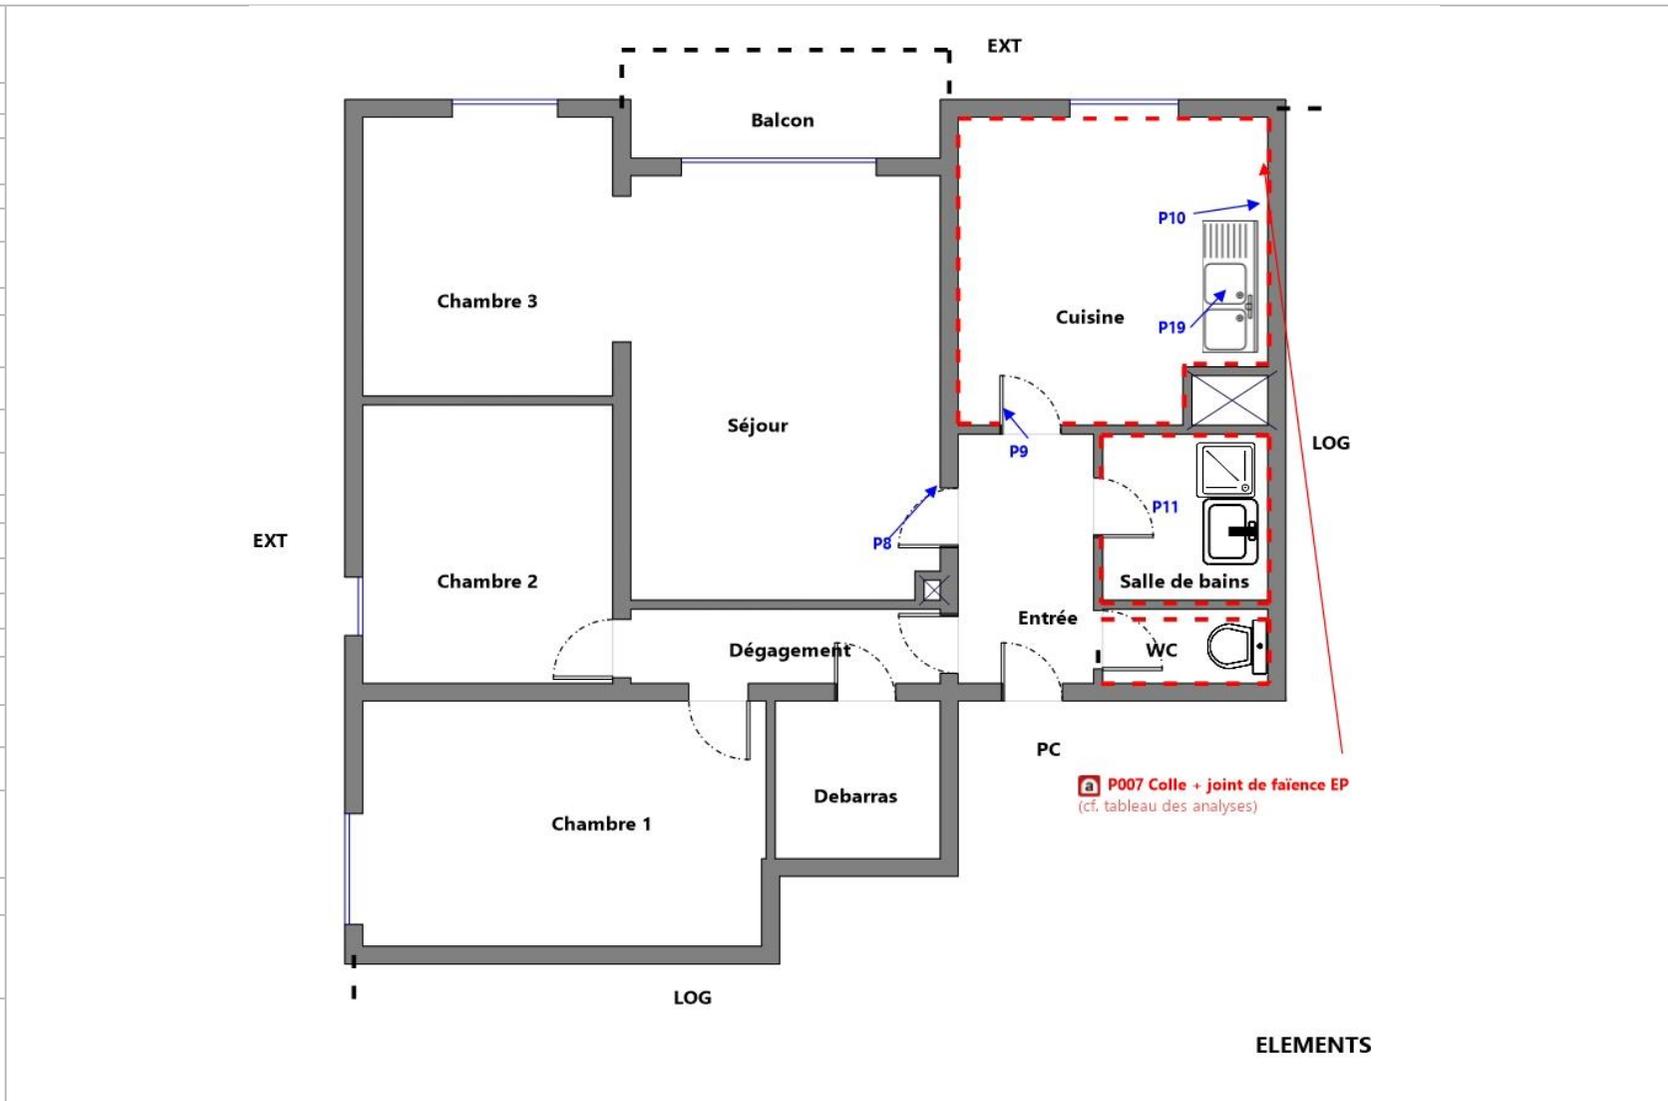

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	M0196698
Opération	Telmo DA MOTA GOMES
Site	45LAC0204
	3 Cité des Sablons
	77390 Guignes
Date de réalisation	03/06/2021
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité

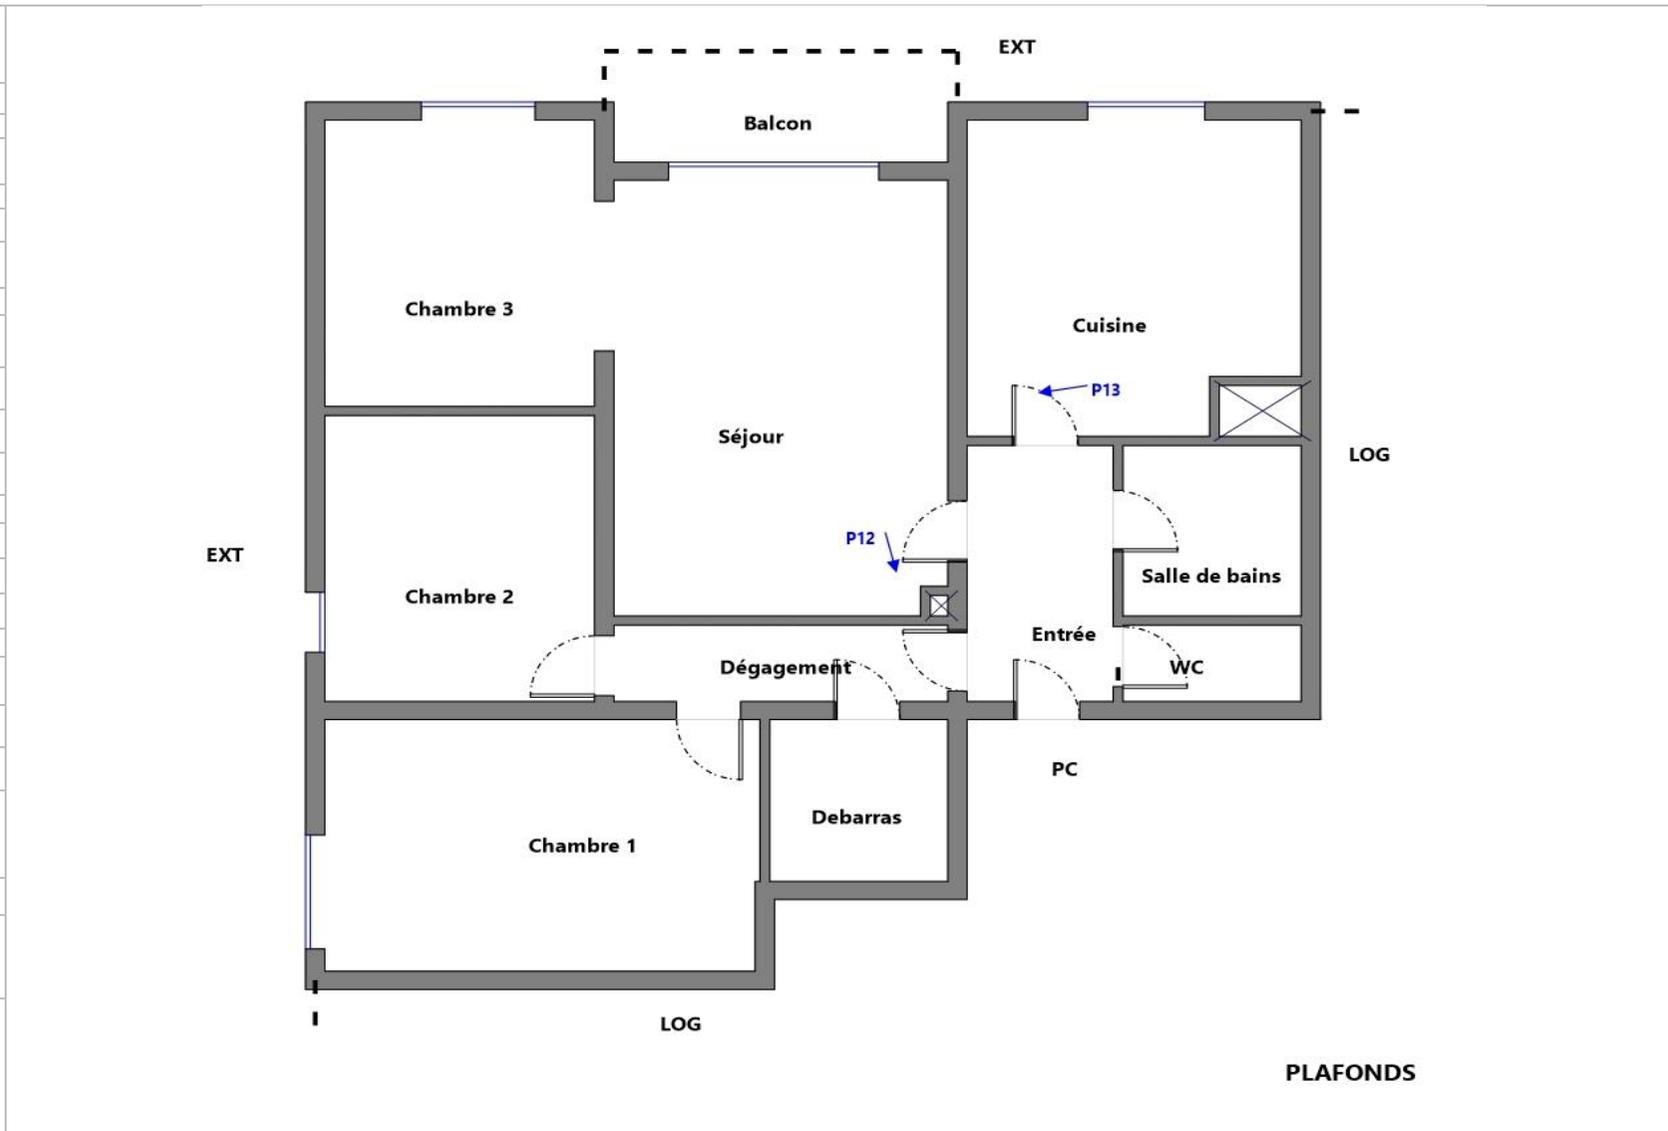

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	M0196698
Opération	Telmo DA MOTA GOMES
Site	45LAC0204
	3 Cité des Sablons
	77390 Guignes
Date de réalisation	03/06/2021
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité

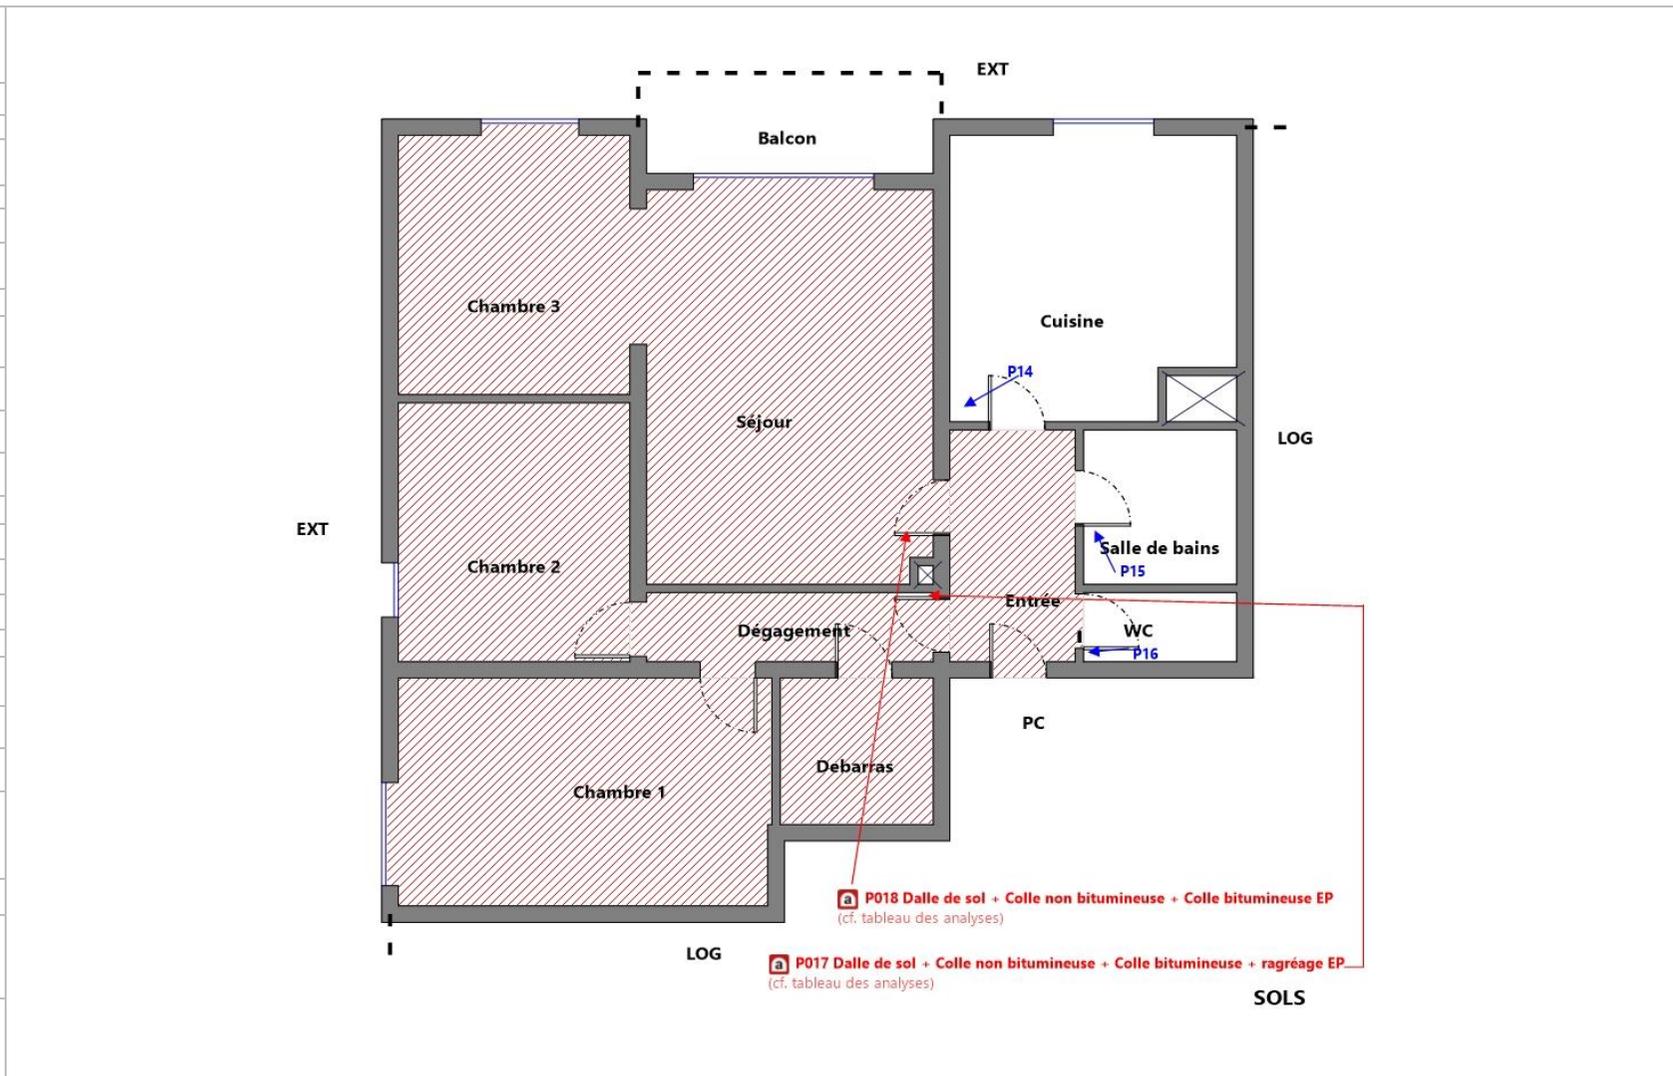

**Tableau des analyses réalisées:**

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : <b>Présence d'amiante</b>	<b>Présence d'amiante</b>
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) :	Non concluant
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence	- Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage	- Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type peinture (rouge) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) <b>Présence d'amiante</b> - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) <b>Présence d'amiante</b>	<b>Présence d'amiante</b>
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) <b>Présence d'amiante</b> - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) <b>Présence d'amiante</b>	<b>Présence d'amiante</b>
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	- Matériau souple de type plaque (bitumineux) (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

## 6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



### MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

**Important :** Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

#### FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

- N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
- N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
- N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois  
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

#### AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
- AC1 : Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
- AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

### Écart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Les écarts suivants sont à signaler :

Sur demande du donneur d'ordre les pièces sèches et les pièces humides n'ont pas été séparées, par conséquent le rapport ne respecte pas les préconisations de la norme NFX 46-020

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Bâtiment vide d'occupants	X		
Bâtiment vide de mobilier	X		
Les équipements et installations étaient en service		X	
Les équipements et installations étaient alimentés		X	
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

## 7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017

### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

**Sans objet**

### 2 - Parois verticales extérieures et Façades

**Sans objet**

### 3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Peinture + enduits à base de plâtre							
Niveau : 2ème étage PORTE 3024							
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Mur de refend	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Entrée : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> M0196698/P001, réf. labo.: 21RI048382-001 M0196698/P002, réf. labo.: 21RI048382-002 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; Absence d'amiante	
Dégagement	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> M0196698/P001, réf. labo.: 21RI048382-001 M0196698/P002, réf. labo.: 21RI048382-002 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002

Debarras	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Echantillon:</u>  M0196698/P001, réf. labo.: 21RI048382-001  M0196698/P002, réf. labo.: 21RI048382-002  <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u>  P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Chambre 1	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Echantillon:</u>  M0196698/P001, réf. labo.: 21RI048382-001  M0196698/P002, réf. labo.: 21RI048382-002  <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u>  P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Chambre 2	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Echantillon:</u>  M0196698/P001, réf. labo.: 21RI048382-001  M0196698/P002, réf. labo.: 21RI048382-002  <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u>  P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Séjour	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Echantillon:</u>  M0196698/P001, réf. labo.: 21RI048382-001  M0196698/P002, réf. labo.: 21RI048382-002  <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u>  P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002

Chambre 3	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P001, réf. labo.: 21RI048382-001 M0196698/P002, réf. labo.: 21RI048382-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Cuisine	8	Mur de refend	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Cuisine : Mur D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P001, réf. labo.: 21RI048382-001 M0196698/P002, réf. labo.: 21RI048382-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P002</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante</p>	
Salle de bains	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P001, réf. labo.: 21RI048382-001 M0196698/P002, réf. labo.: 21RI048382-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
WC	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P001, réf. labo.: 21RI048382-001 M0196698/P002, réf. labo.: 21RI048382-002</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002

**ZPSO002 : Peinture + enduits à base de plâtre**
**Niveau : 2ème étage PORTE 3024**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M0196698/P003, réf. labo.: 21RI048382-003 M0196698/P004, réf. labo.: 21RI048382-004 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Dégagement	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M0196698/P003, réf. labo.: 21RI048382-003 M0196698/P004, réf. labo.: 21RI048382-004 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Debarras	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M0196698/P003, réf. labo.: 21RI048382-003 M0196698/P004, réf. labo.: 21RI048382-004 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Chambre 1	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M0196698/P003, réf. labo.: 21RI048382-003 M0196698/P004, réf. labo.: 21RI048382-004 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004

Chambre 2	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M0196698/P003, réf. labo.: 21RI048382-003 M0196698/P004, réf. labo.: 21RI048382-004 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Séjour	6	Cloison	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Séjour : Mur D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M0196698/P003, réf. labo.: 21RI048382-003 M0196698/P004, réf. labo.: 21RI048382-004 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	
Chambre 3	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M0196698/P003, réf. labo.: 21RI048382-003 M0196698/P004, réf. labo.: 21RI048382-004 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Cuisine	8	Cloison	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Cuisine : Mur A	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M0196698/P003, réf. labo.: 21RI048382-003 M0196698/P004, réf. labo.: 21RI048382-004 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	

Salle de bains	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P003, réf. labo.: 21R1048382-003 M0196698/P004, réf. labo.: 21R1048382-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
WC	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P003, réf. labo.: 21R1048382-003 M0196698/P004, réf. labo.: 21R1048382-004</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004

**ZPSO003 : Peinture + enduits à base de plâtre**

**Niveau : 2ème étage PORTE 3024**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Chambre 1	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P005, réf. labo.: 21RI048382-005 M0196698/P006, réf. labo.: 21RI048382-006</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Chambre 2	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P005, réf. labo.: 21RI048382-005 M0196698/P006, réf. labo.: 21RI048382-006</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Séjour	3	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Séjour : Mur F	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P005, réf. labo.: 21RI048382-005 M0196698/P006, réf. labo.: 21RI048382-006</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P005</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante</p>	
Chambre 3	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P005, réf. labo.: 21RI048382-005 M0196698/P006, réf. labo.: 21RI048382-006</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006

Cuisine	5	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Cuisine : Mur C	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO003 <b>Echantillon:</b> M0196698/P005, réf. labo.: 21RI048382-005 M0196698/P006, réf. labo.: 21RI048382-006 <b>Description:</b> Peinture + enduits à base de plâtre <b>Composant de la construction:</b> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <b>Partie à sonder:</b> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b> P006 <b>Partie analysée par le laboratoire:</b> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante</p>	
---------	---	---------------------------	--	--	---	--

**ZPSO004 : Colle + joint de faïence**

**Niveau : 2ème étage PORTE 3024**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Plinthes	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Cuisine : Plinthes	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO004 <b>Réf. échantillon:</b> M0196698/P007 <b>Réf. laboratoire:</b> 21RI048382-007 <b>Description:</b> Colle + joint de faïence <b>Composant de la construction:</b> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <b>Partie à sonder:</b> Colle de faïence <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><b>Analyse:</b> P007 <b>Partie analysée par le laboratoire:</b> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Présence d'amiante</p>	
Salle de bains	2	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO004 <b>Réf. échantillon:</b> M0196698/P007 <b>Réf. laboratoire:</b> 21RI048382-007 <b>Description:</b> Colle + joint de faïence <b>Composant de la construction:</b> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <b>Partie à sonder:</b> Colle de faïence <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><b>Analyse:</b> P007</p>	Idem photo : P007
WC	3	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO004 <b>Réf. échantillon:</b> M0196698/P007 <b>Réf. laboratoire:</b> 21RI048382-007 <b>Description:</b> Colle + joint de faïence <b>Composant de la construction:</b> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <b>Partie à sonder:</b> Colle de faïence <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><b>Analyse:</b> P007</p>	Idem photo : P007

**ZPSO005 : Peinture + enduits à base de plâtre, Peinture**

**Niveau : 2ème étage PORTE 3024**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P008  <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-008  <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Dégagement	2	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P008  <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-008  <u>Description:</u> Peinture  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Debarras	3	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P008  <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-008  <u>Description:</u> Peinture  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Chambre 1	4	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P008  <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-008  <u>Description:</u> Peinture  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008

Chambre 2	5	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P008  <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-008  <u>Description:</u> Peinture  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P008</p>	Idem photo : P008
Séjour	6	Plinthes	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Séjour : Plinthes	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P008  <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-008  <u>Description:</u> Peinture  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P008  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Matériau de type peinture (beige) ;  matériau de type peinture (orange) ;  matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) :</p>	
Chambre 3	7	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P008  <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-008  <u>Description:</u> Peinture  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P008</p>	Idem photo : P008

ZPSO006 : Peinture							
Niveau : 2ème étage PORTE 3024							
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Huisseries + portes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P009 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-009 <u>Description:</u> Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Dégagement	2	Huisseries + portes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P009 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-009 <u>Description:</u> Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Debarras	3	Huisseries + portes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P009 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-009 <u>Description:</u> Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Chambre 1	4	Huisseries + portes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P009 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-009 <u>Description:</u> Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009

Chambre 2	5	Huisseries + portes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-009  <u>Description:</u> Peinture  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Séjour	6	Huisseries + portes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-009  <u>Description:</u> Peinture  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Chambre 3	7	Huisseries + portes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-009  <u>Description:</u> Peinture  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Cuisine	8	Huisseries + portes	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Cuisine : Huisseries + portes	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-009  <u>Description:</u> Peinture  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P009  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Matériau de type peinture (blanc) ;  matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) : Absence d'amiante</p>	

Salle de bains	9	Huisseries + portes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-009  <u>Description:</u> Peinture  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P009</p>	Idem photo : P009
WC	10	Huisseries + portes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-009  <u>Description:</u> Peinture  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P009</p>	Idem photo : P009

**ZPSO007 : Colle + joint de faïence**
**Niveau : 2ème étage PORTE 3024**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Faïence Mur D,E	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Cuisine : Mur D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007  <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P010  <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-010  <u>Description:</u> Colle + joint de faïence  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P010  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>                      - Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO008 : Colle + joint de faïence**

**Niveau : 2ème étage PORTE 3024**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle de bains	1	Faïence Mur B,C	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Salle de bains : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-011 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) : Absence d'amiante	

#### 4 - Plafonds et faux plafonds

**ZPSO009 : Peinture + enduits à base de plâtre**

**Niveau : 2ème étage PORTE 3024**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012, P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> M0196698/P012, réf. labo.: 21RI048382-012 M0196698/P013, réf. labo.: 21RI048382-013 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P012, P013	Idem photo : P012; P013
Dégagement	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012, P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> M0196698/P012, réf. labo.: 21RI048382-012 M0196698/P013, réf. labo.: 21RI048382-013 <u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P012, P013	Idem photo : P012; P013

Debarras	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012, P013	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P012, réf. labo.: 21RI048382-012 M0196698/P013, réf. labo.: 21RI048382-013</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P012, P013</p>	Idem photo : P012; P013
Chambre 1	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012, P013	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P012, réf. labo.: 21RI048382-012 M0196698/P013, réf. labo.: 21RI048382-013</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P012, P013</p>	Idem photo : P012; P013
Chambre 2	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012, P013	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P012, réf. labo.: 21RI048382-012 M0196698/P013, réf. labo.: 21RI048382-013</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P012, P013</p>	Idem photo : P012; P013
Séjour	6	Plafond	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Séjour : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P012, réf. labo.: 21RI048382-012 M0196698/P013, réf. labo.: 21RI048382-013</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P012</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante</p>	

Chambre 3	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012, P013	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P012, réf. labo.: 21RI048382-012 M0196698/P013, réf. labo.: 21RI048382-013</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P012, P013</p>	Idem photo : P012; P013
Cuisine	8	Plafond	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Cuisine : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P012, réf. labo.: 21RI048382-012 M0196698/P013, réf. labo.: 21RI048382-013</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P013</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante</p>	
Salle de bains	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012, P013	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P012, réf. labo.: 21RI048382-012 M0196698/P013, réf. labo.: 21RI048382-013</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P012, P013</p>	Idem photo : P012; P013
WC	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012, P013	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P012, réf. labo.: 21RI048382-012 M0196698/P013, réf. labo.: 21RI048382-013</p> <p><u>Description:</u> Peinture + enduits à base de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P012, P013</p>	Idem photo : P012; P013

### 5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO010 : Colle + joint de carrelage							
Niveau : 2ème étage PORTE 3024							
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Sol	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Cuisine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P014 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-014 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
ZPSO011 : Colle + joint de carrelage							
Niveau : 2ème étage PORTE 3024							
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle de bains	1	Sol	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Salle de bains : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-015 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	

**ZPSO012 : Colle + joint de carrelage**

**Niveau : 2ème étage PORTE 3024**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	1	Sol	Oui 2ème étage PORTE 3024 - WC : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-016 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type peinture (rouge) : Absence d'amiante	

**ZPSO013 : Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage**

**Niveau : 2ème étage PORTE 3024**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P017, réf. labo.: 21RI048382-017 M0196698/P018, réf. labo.: 21RI048382-018</p> <p><u>Description:</u> Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P017; P018
Dégagement	2	Sol	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Dégagement : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P017, réf. labo.: 21RI048382-017 M0196698/P018, réf. labo.: 21RI048382-018</p> <p><u>Description:</u> Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P017</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante</p>	
Debarras	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> M0196698/P017, réf. labo.: 21RI048382-017 M0196698/P018, réf. labo.: 21RI048382-018</p> <p><u>Description:</u> Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P017; P018

Chambre 1	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M0196698/P017, réf. labo.: 21RI048382-017 M0196698/P018, réf. labo.: 21RI048382-018 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<u>Analyse:</u> P017, P018	Idem photo : P017; P018
Chambre 2	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M0196698/P017, réf. labo.: 21RI048382-017 M0196698/P018, réf. labo.: 21RI048382-018 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<u>Analyse:</u> P017, P018	Idem photo : P017; P018
Séjour	6	Sol	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Séjour : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M0196698/P017, réf. labo.: 21RI048382-017 M0196698/P018, réf. labo.: 21RI048382-018 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante</p>	
Chambre 3	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M0196698/P017, réf. labo.: 21RI048382-017 M0196698/P018, réf. labo.: 21RI048382-018 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<u>Analyse:</u> P017, P018	Idem photo : P017; P018

## 6 - Conduits et accessoires intérieurs Sans objet

**7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques**

**Sans objet**

**8 - Équipements divers et accessoires**

ZPSO014 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles							
Niveau : 2ème étage PORTE 3024							
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Sous évier	Oui 2ème étage PORTE 3024 - Cuisine : Sous évier	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> M0196698/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RI048382-019 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques <u>Partie à sonder:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type plaque (bitumineux) (noir) : Absence d'amiante	

**9 - Fondations et soubassements**

**Sans objet**

**10 - Aménagements, voiries et réseaux divers**

**Sans objet**

**11 - Composants Hors norme**

**Sans objet**

Légende : « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

## 8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS SELON LES CRITERES DE LA LISTE A  
Aucune évaluation n'a été réalisée

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES SELON LES CRITERES DE LA LISTE A


### FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)



EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS SELON LES CRITERES DE LA LISTE B  
Aucune évaluation n'a été réalisée

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES SELON LES CRITERES DE LA LISTE B


### AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

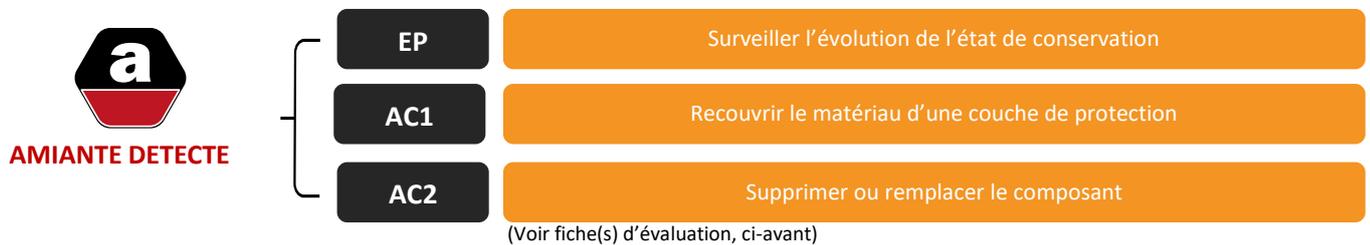

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE C  
Aucune évaluation n'a été réalisée

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES DE LA LISTE C

### AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

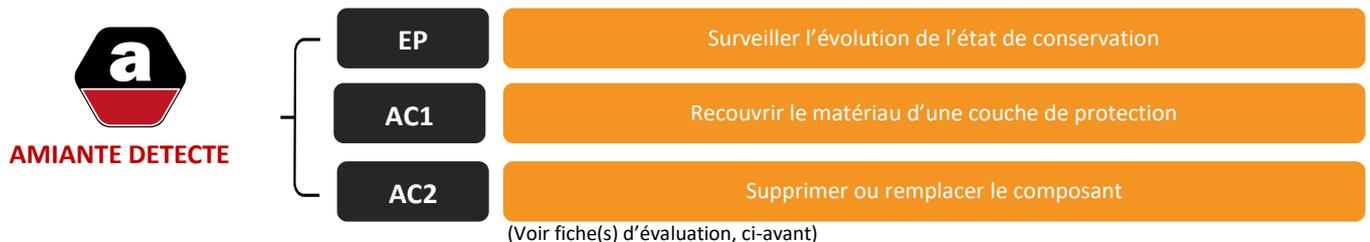

INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 9. RAPPORTS D'ANALYSES

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

AB 1609

**ADX GROUPE**  
**Telmo DA MOTA GOMES**  
Parc Saint Fiacre  
53200 CHATEAU GONTIER

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

**N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-038458-01**  
**Date d'émission de rapport : 02/06/2021 20:15**

Référence dossier Client:60ad56be72f87Dossier: M0196698  
Référence dossier N° : 21UV032074  
Référence laboratoire N° : 21RI048382

Reçu par MyEasyLab-St Herblain le : 28/05/2021 13:28  
Reçu par le laboratoire le : 28/05/2021

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage PORTE 3024 - Entree	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / VKJ9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage PORTE 3024 - Cuisine	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage PORTE 3024 - Sejour	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage PORTE 3024 - Cuisine	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / IN5M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage PORTE 3024 - Sejour	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

1/5



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-038458-01



AB 1609

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage PORTE 3024 - Cuisine	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle + joint de faïence - 2eme etage PORTE 3024 - Cuisine	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
008-01 (1)	P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture - 2eme etage PORTE 3024 - Sejour	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MOLP / D48S	- / -	-	Quantité insuffisante
009-01	P009 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture - 2eme etage PORTE 3024 - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01 (2)	P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle + joint de faïence - 2eme etage PORTE 3024 - Cuisine	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / S7TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle + joint de faïence - 2eme etage PORTE 3024 - Salle de bains	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / VKJ9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-038458-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage PORTE 3024 - Sejour	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P013 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + enduits a base de platre - 2eme etage PORTE 3024 - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle + joint de carrelage - 2eme etage PORTE 3024 - Cuisine	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle + joint de carrelage - 2eme etage PORTE 3024 - Salle de bains	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle + joint de carrelage - 2eme etage PORTE 3024 - WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type peinture (rouge)	MET / IN5M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

3/5



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-038458-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01 (i)	P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 2eme etage PORTE 3024 - Degagement	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)(i)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-02	P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 2eme etage PORTE 3024 - Degagement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / VKJ9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
017-03 (ii)	P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 2eme etage PORTE 3024 - Degagement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	MOLP / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
018-01	P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 2eme etage PORTE 3024 - Sejour	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-02	P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 2eme etage PORTE 3024 - Sejour	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
018-03 (ii)	P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Revêtement Souple + Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - 2eme etage PORTE 3024 - Sejour	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(ii)	MOLP / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

4/5

## Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-038458-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01	P019 - 8 - Equipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - 2eme etage PORTE 3024 - Cuisine	Matériau souple de type plaque (bitumineux) (noir)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :  
**23 analyses au laboratoire dont 20 par la technique identifiée sous le terme MET et 3 par la technique identifiée sous le terme MOLP.**

**Observation(s) échantillon(s)**

(1) Nous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car l'analyse nécessite plusieurs prises d'essai complémentaires que nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité.

(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

**Autre(s) observation(s)**

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP:**Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

**MET:**Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996

**Notes :**

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

**Martyna Strupinska**  
Chef d'équipe suppléant



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

5/5



**COURTIER**

CNA  
178 BOULEVARD PEREIRE  
75017 PARIS  
Tél : 01 40 68 02 02  
Fax : 01 40 68 05 00  
Email : CONTACT@CNASSUR.COM  
Portefeuille : 0114921220

**Vos références :**  
Contrat n° 3912280604  
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE  
COMPTABILITE FOURNISSEURS  
PARC SAINT FIACRE  
53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

**Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires**

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

**Les autres diagnostics**

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
  - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
  - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
  - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

1DD18R2X190917

AXA France IARD SA  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

**Garanties au contrat 1 - Ligne N° 3912280604**

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
<b>Dont :</b> <b>Dommages corporels</b>	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
<b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
<b>Autres garanties :</b>	
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente. Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 inclus, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 4 janvier 2021  
Pour la Société:

**Garanties au contrat 2 - Ligne N° 3912431104**

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE  
Dont :  
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

**Il est précisé que ces montants interviennent :**

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne.
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

AXA France IARD SA  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

# WI. CERT

## « CERTIFICATION DE COMPETENCES »

« Version 02 »

Décerné à : **DA MOTA GOMES TELMO** Sous le numéro : **C004-SE07-2019**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>SANS MENTION</b> )	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>MENTION</b> )	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	X
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	X
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>SANS MENTION</b> )	Du 13/07/19 Au 12/07/24
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>MENTION</b> )	Du 13/07/19 Au 12/07/24
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 , 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015.

Délivré à Thionville, le 19/07/2019

Par WI. CERT  
Direction



WI.CERT  
16 RUE DE VILLARS  
57100 THIONVILLE  
Tél : 03 72 52 02 45  
Siret N° 82885893600010 - APE 7120B