

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

5 SQUARE DES CHENES

5

77310 BOISSISE LE ROI



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	5
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	47PAE0000	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	21/05/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Lyes IZABACHENE	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	1378	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	03/09/2015	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	CEBTP ZAC La Clef Saint Pierre - 12 Avenue Gay Lussac - 78990 ELANCOURT	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 06/06/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Lyes IZABACHENE**



Rapport N° : 47PAE0000 21/05/2019

Version : 06/06/2019

2/52

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	29
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	44
ATTESTATION(S).....	48
CERTIFICAT DE COMPETENCES	49

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	47PAE0000P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	47PAE0000P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 47PAE0000 21/05/2019

Version : 06/06/2019

4/52

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Palier 2	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Palier 2	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Palier 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Palier 1	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	47PAE0000P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	RC	Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	Mur E	47PAE0000P017	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	Mur B	47PAE0000P017	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	Mur H	47PAE0000P017	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Conduit Amiante ciment		Conduits	47PAE0000P020	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Débarras	RC	Conduit Amiante ciment		Conduits	47PAE0000P021	JP	BON ETAT	Amiante détectée

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES

Rapport N° : 47PAE0000 21/05/2019

7/52

Version : 06/06/2019

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. MELUN PAYS SEINE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 11393 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance EX-MELUN VAL SEINE Objet HONORAIRES	SERVICE SCE MELUN PAYS SEINE ÉMETTEUR PYZIKIEWEZ FRANCOIS	
LOCALISATION Programme 47 BOISSISE LE ROI - LES CHENES Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AE Étage 00 Logement 0 Module 47PAE0000 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI	

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 20-05-2019 **AU** 03-06-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM147	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 51 ET	1,00	5,00	5,00
AM173	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS GARDIEN : 06 86 40 90 88	12,00	48,00	576,00
TOTAL H.T.				581,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				116,20
TOTAL T.T.C.				697,20

17-05-2019 travaux prévus:
 - sols et murs complets
 - démolition evier et falence cuisine + salle de bain
 - remplacement totalité des sanitaires

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES				
1 HONAMIA	A780	AME1	ME1	HONORAIRES DIAG AMIANTE		697,20

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET						
1 HONAMIA	47 1	A000	AE	47PAE0000	L 18522	697,20

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 11393

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Revêtement bitumineux sous baignoire/, Revêtement bitumineux sous evier/

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

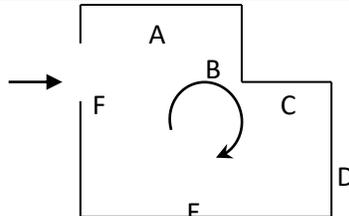

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Buanderie	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Débarras	RC		OUI	CONCERNEE
Palier 1	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+1		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+1		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Palier 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+1		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	RC	Briques	Carreaux de plâtre	Parpaing		Dalle de sol	Enduit			
Buanderie	RC	Briques	Parpaing			Peinture	Peinture			
WC	RC	Briques	Parpaing			Dalle de sol	Enduit			
Débarras	RC	Briques	Parpaing			Dalle de sol	Enduit			
Palier 1	RC	Parpaing	Briques			Dalle de sol	Enduit			
Séjour	RC	Briques	Parpaing			Dalle de sol	Enduit			
Cuisine	RC	Briques	Parpaing	Béton	Carreaux de plâtre	Dalle de sol	Enduit			
Chambre 3	R+1	Briques	Parpaing			Dalle de sol	Enduit			
Gaine technique	R+1									
Salle de bains	R+1	Briques	Parpaing			Dalle de sol	Dalle Polystyrène			
Chambre 2	R+1	Briques	Parpaing			Dalle de sol	Enduit			
Palier 2	R+1	Briques	Parpaing			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 1	R+1	Parpaing	Briques			Dalle de sol	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Palier 2	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 2	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	R+1	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Palier 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 1	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	47PAE0000P017	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	47PAE0000P017	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Conduit Amiante ciment		47PAE0000P020	Conduits	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Débarras	RC	Conduit Amiante ciment		47PAE0000P021	Conduits	BON ETAT	Amiante détectée	JP

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Débarras	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	47PAE0000P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Faïence 1	Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + matériau gris non séparable	47PAE0000P017	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	47PAE0000P001	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	47PAE0000P001	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	47PAE0000P00 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	47PAE0000P00 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	47PAE0000P00 1	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	47PAE0000P00 1	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	47PAE0000P00 1	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	47PAE0000P00 1	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	47PAE0000P00 1	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	47PAE0000P00 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	47PAE0000P00 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	47PAE0000P00 1	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 2	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 3	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 4	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 4	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 4	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 4	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 2	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 4	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 4	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Palier 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P00 4	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Crépi	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	47PAE0000P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Crépi	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	47PAE0000P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Crépi	Enduit blanc hétérogène + peinture non séparable	47PAE0000P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Buanderie	RC	Peinture	Matériau blanc	47PAE0000P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Buanderie	RC	Peinture	Peinture	47PAE0000P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Buanderie	RC	Peinture	Matériau blanc	47PAE0000P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Buanderie	RC	Peinture	Peinture	47PAE0000P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Buanderie	RC	Peinture	Matériau rouge	47PAE0000P009	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Buanderie	RC	Peinture	Matériau blanc + peinture non séparable	47PAE0000P009	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Buanderie	RC	Peinture	Matériau rouge	47PAE0000P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Buanderie	RC	Peinture	Matériau blanc + peinture non séparable	47PAE0000P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Buanderie	RC	Peinture	Matériau rouge	47PAE0000P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Buanderie	RC	Peinture	Matériau blanc + peinture non séparable	47PAE0000P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Buanderie	RC	Peinture	Matériau rouge	47PAE0000P009	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Buanderie	RC	Peinture	Matériau blanc + peinture non séparable	47PAE0000P009	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Buanderie	RC	Peinture	Matériau gris hétérogène	47PAE0000P010	Plafond	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Buanderie	RC	Peinture	Matériau blanc + peinture non séparable	47PAE0000P010	Plafond	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Buanderie	RC	Peinture	Peintures multiples en vrac	47PAE0000P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Buanderie	RC	Peinture	Peintures multiples en vrac	47PAE0000P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P012	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P012	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P012	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P012	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P012	Mur I	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P012	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P013	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P01 3	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P01 3	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P01 3	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P01 3	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P01 3	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P01 3	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P01 3	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	47PAE0000P01 3	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	47PAE0000P01 4	Mur J	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples en vrac	47PAE0000P01 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	RC	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples en vrac	47PAE0000P01 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit ciment	Enduit compact gris hétérogène	47PAE0000P01 6	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit ciment	Peintures multiples	47PAE0000P01 6	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit ciment	Enduit compact gris hétérogène	47PAE0000P01 6	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit ciment	Peintures multiples	47PAE0000P01 6	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit ciment	Enduit compact gris hétérogène	47PAE0000P01 6	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit ciment	Peintures multiples	47PAE0000P01 6	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit ciment	Enduit compact gris hétérogène	47PAE0000P01 6	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit ciment	Peintures multiples	47PAE0000P01 6	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Faïence 1	Carrelage	47PAE0000P01 7	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Faïence 1	Carrelage	47PAE0000P01 7	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Faïence 1	Carrelage	47PAE0000P01 7	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Carrelage	47PAE0000P01 8	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Colle beige avec couche souple + couche plâtreuse blanche non séparable	47PAE0000P018	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Carrelage	47PAE0000P018	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Colle beige avec couche souple + couche plâtreuse blanche non séparable	47PAE0000P018	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Carrelage	47PAE0000P018	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Colle beige avec couche souple + couche plâtreuse blanche non séparable	47PAE0000P018	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Carrelage	47PAE0000P018	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Faïence 2	Colle beige avec couche souple + couche plâtreuse blanche non séparable	47PAE0000P018	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Dalle de polystyrènes	Polystyrène	47PAE0000P019	Plafond	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Dalle de polystyrènes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + matériau plâtreux blanc	47PAE0000P019	Plafond	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 47PAE0000P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	47PAE0000 21/05/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	47PAE0000 21/05/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Débarras (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Débarras (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Crépi	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Crépi	Enduit blanc hétérogène + peinture non séparable	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	47PAE0000 21/05/2019		Buanderie (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Matériau blanc	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	47PAE0000 21/05/2019		Buanderie (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	47PAE0000 21/05/2019		Buanderie (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Matériau rouge	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	47PAE0000 21/05/2019		Buanderie (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Matériau blanc + peinture non séparable	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Buanderie (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Matériau gris hétérogène	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Buanderie (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Matériau blanc + peinture non séparable	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Buanderie (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P012

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	47PAE0000 21/05/2019		WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	47PAE0000 21/05/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur J		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	47PAE0000 21/05/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples en vrac	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	47PAE0000 21/05/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit ciment	Enduit compact gris hétérogène	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit ciment	Peintures multiples	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 47PAE0000P018			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Salle de bains (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Carrelage	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P018			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Salle de bains (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle beige avec couche souple + couche plâtreuse blanche non séparable	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

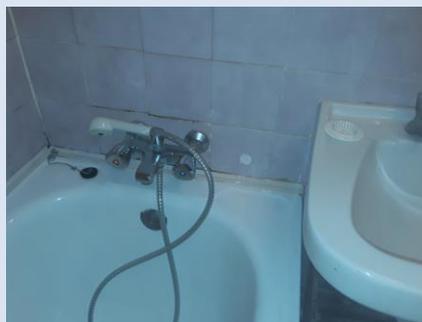

PRELEVEMENT : 47PAE0000P019			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Salle de bains (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Polystyrène	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P019			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Salle de bains (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + matériau plâtreux blanc	21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 47PAE0000P020			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	47PAE0000 21/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit Amiante ciment		21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante détectée	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 47PAE0000P021			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	47PAE0000 21/05/2019		Débarras (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit Amiante ciment		21/05/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante détectée	
EMPLACEMENT			

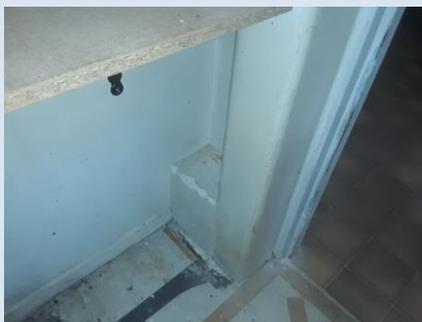

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-50432 EN DATE DU 05/06/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-50432 Réf. Commande Client : 47PAE000-01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				Réf échantillon ITGA : IT071905-54381
Réf échantillon client : 47PAE0000P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur F Enduit Peinture				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
¶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				Réf échantillon ITGA : IT071905-54382
Réf échantillon client : 47PAE0000P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur B Enduit Peinture				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
¶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				Réf échantillon ITGA : IT071905-54383
Réf échantillon client : 47PAE0000P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur E Enduit Peinture				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
¶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				Réf échantillon ITGA : IT071905-54384
Réf échantillon client : 47PAE0000P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit Peinture béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
¶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-50432 EN DATE DU 05/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				
Réf échantillon client : 47PAE0000P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071905-54385		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
* Dalle dure cassante grise	META (2)	1	04/06/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	MOLP	1	03/06/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				
Réf échantillon client : 47PAE0000P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur E Crépi		Réf échantillon ITGA : IT071905-54386		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1)	1	05/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				
Réf échantillon client : 47PAE0000P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Crépi		Réf échantillon ITGA : IT071905-54387		Description ITGA : Enduit blanc hétérogène / Peinture
* Enduit blanc hétérogène + peinture non séparable	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				
Réf échantillon client : 47PAE0000P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Buanderie Mur D Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071905-54388		Description ITGA : Matériau blanc / Peinture
* Matériau blanc	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
* Peinture	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				
Réf échantillon client : 47PAE0000P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Buanderie Mur E Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071905-54389		Description ITGA : Matériau rouge / Matériau blanc / Peinture
* Matériau rouge	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
* Matériau blanc + peinture non séparable	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				
Réf échantillon client : 47PAE0000P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Buanderie Plafond Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071905-54390		Description ITGA : Matériau gris hétérogène / Matériau blanc / Peinture
* Matériau gris hétérogène	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
* Matériau blanc + peinture non séparable	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				
Réf échantillon client : 47PAE0000P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Buanderie Sol Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071905-54391		Description ITGA : Peintures multiples en vrac
* Peintures multiples en vrac	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				
Réf échantillon client : 47PAE0000P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071905-54392		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-50432 EN DATE DU 05/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				Réf échantillon ITGA : IT071905-54393
Réf échantillon client : 47PAE0000P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur A Enduit Peinture				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	2	05/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				Réf échantillon ITGA : IT071905-54394
Réf échantillon client : 47PAE0000P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur J Enduit Peinture				Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peinture / Papier
* Enduit beige en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				Réf échantillon ITGA : IT071905-54395
Réf échantillon client : 47PAE0000P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peintures multiples en vrac
* Peintures multiples en vrac	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				Réf échantillon ITGA : IT071905-54396
Réf échantillon client : 47PAE0000P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur F Enduit ciment				Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples
* Enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
* Peintures multiples	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				Réf échantillon ITGA : IT071905-54397
Réf échantillon client : 47PAE0000P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur E Faïence 1				Description ITGA : Colle beige / Couche plâtréuse blanche / Matériau gris / Carrelage
* Colle beige + couche plâtréuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	META (1)	1	04/06/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Carrelage	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				Réf échantillon ITGA : IT071905-54398
Réf échantillon client : 47PAE0000P018 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Faïence 2				Description ITGA : Colle beige avec couche souple / Couche plâtréuse blanche / Carrelage
* Carrelage	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
* Colle beige avec couche souple + couche plâtréuse blanche non séparable	META (1)	2	05/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 47PAE0000-01 - 5 SQUARE DES CHENES 77310 BOISSISE LE ROI				Réf échantillon ITGA : IT071905-54399
Réf échantillon client : 47PAE0000P019 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Dalle de polystyrènes				Description ITGA : Polystyrène / Colle beige / Matériau cartonné / Matériau plâtreux blanc
* Polystyrène	META (2)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -
* Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	04/06/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

laboratoire

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-50432 EN DATE DU 05/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
				

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 164-01 rev 07

Page 4/4

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC
NF ISO 9001:2015

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.
La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

IZABACHENE Lyes sous le numéro 1378

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	03/09/2015	02/09/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	03/09/2015	02/09/2020
	<input type="checkbox"/> Mention Plomb: Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)		
<input checked="" type="checkbox"/>	Termites <input checked="" type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer: Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre mer	10/09/2015	09/09/2020
<input type="checkbox"/>	DPE Diagnostic de performance énergétique <input type="checkbox"/> Mention DPE: Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments		
<input checked="" type="checkbox"/>	GAZ Etat des installations intérieures de gaz	07/08/2015	06/08/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricité Etat des installations intérieures d'électricité	28/09/2015	27/09/2020

Légende: C=Certification - R=Recertification - T=Transfert

Le mercredi 30 septembre 2015

Le Directeur Ginger Cated
Michel KHATIB

E20 - v12 du 14/10/2013
Ref: 30137819CC2015




GINGER CATED – ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac - 78 990 ELANCOURT
Téléphone : 01 30 85 24 60 – Email : certificated.contact@gingergroupe.com - Site : www.cated.fr

page 1 sur 2







■ Conduit de ventilation amiante-ciment

Rdc

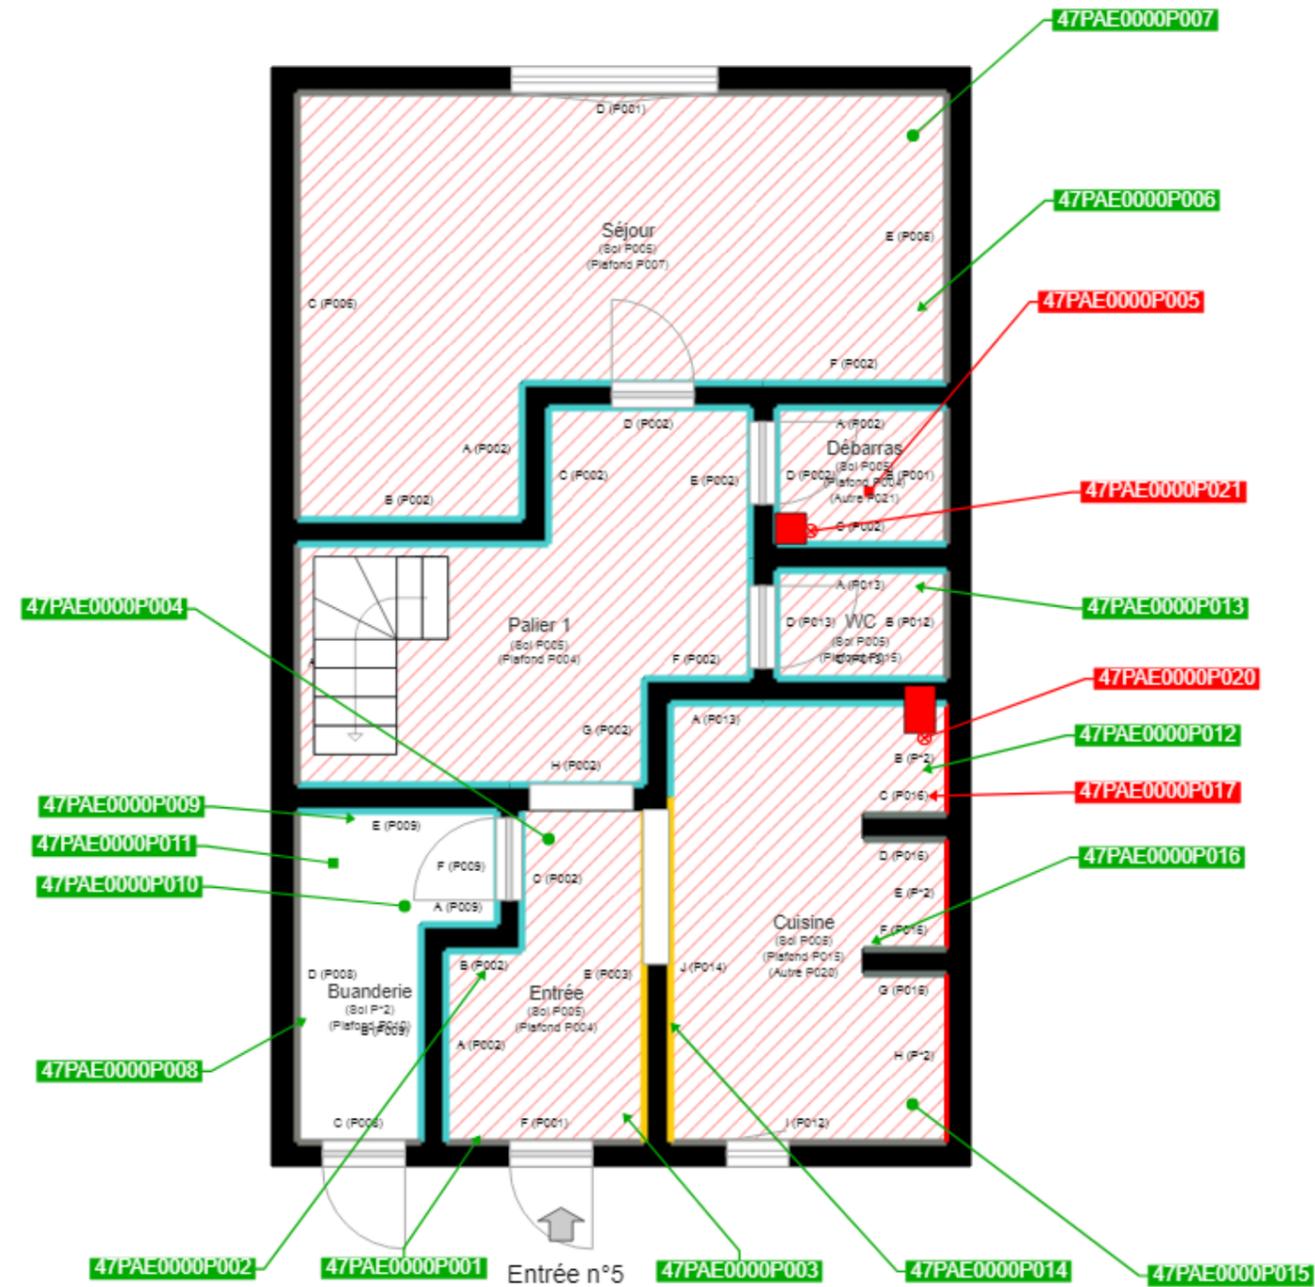

R+1

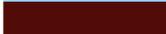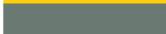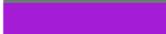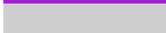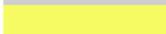

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	■ Prélèvements de sol amianté
	■ Prélèvements de sol non amiantés
	● Prélèvements de plafond amiantés
	● Prélèvements de plafond non amiantés
	→ Prélèvements de mur amiantés
	→ Prélèvements de mur non amiantés
	X Autres types de prélèvements amiantés
	X Autres types de prélèvements non amiantés
	/// Sols amiantés
	/// Plafonds amiantés
	⊗ Sols et plafonds amiantés
	⊕ Conduits amiantés
	⊕ Conduits non amiantés