

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

1  
77720 MORMANT



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	RC	Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	48LAP0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	23/01/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Ronald FRANCHINARD	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :		Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :		N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 31/01/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Ronald FRANCHINARD**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS .....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....	14
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....	27
ATTESTATION(S).....	31
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	31

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	RC	Colle carrelage	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Sol	48LAP0001P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	48LAP0001P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle beige	Sol	48LAP0001P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	48LAP0001P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	48LAP0001P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité	Sol	48LAP0001P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	48LAP0001P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	48LAP0001P015	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. PAYS DE LA BRIE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 421  EXPERT HABITAT INGENIERIE  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4474 1 <b>Provenance</b> EX -MELUN SENART- <b>Objet</b> DIVERS	<b>ÉMETTEUR</b> ERNST ERIC	
<b>SERVICE</b> SCE PAYS DE LA BRIE		
<b>LOCALISATION:</b> Programme 48 MORMANT - R P ET M CURIE Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AP Étage 00 Logement 1 Module 48LAP0001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
<b>ADRESSE</b> 21 RUE P. ET M. CURIE 77220 MORMANT		

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 15 JOURS **PÉRIODE DU** 21-01-2019 AU 04-02-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI75	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT PEINTURE + SOL DANS TOUT LE LOGEMENT CLÉ CHEZ GARDIEN MR HAVRET TEL 0686409197	13,00	48,00	624,00
<b>TOTAL H.T.</b>				629,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				125,80
<b>TOTAL T.T.C.</b>				754,80

AFFECTATION BUDGÉTAIRE				CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES		LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1	HONAMIA	A760	AEST EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE	754,80

AFFECTATION ANALYTIQUE					
CODE BUDGET		RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1	HONAMIA	48 1	D000 AP	48LAP0001 L 5726	754,80

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 421

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT



## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
NEANT				

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
NEANT										

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire	48LAP0001P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle beige	48LAP0001P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	48LAP0001P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité	48LAP0001P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée	RC	Colle carrelage	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	48LAP0001P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire	48LAP0001P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	48LAP0001P012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	48LAP0001P015	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Colle carrelage	Colle blanche + carrelage	48LAP0001P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	48LAP0001P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	48LAP0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable	48LAP0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en faible quantité non séparable	48LAP0001P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle beige + carrelage	48LAP0001P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	48LAP0001P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	RC	Colle carrelage	Colle blanche + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carrelage	48LAP0001P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + matériau rouge en faible quantité non séparable	48LAP0001P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant blanc + matériau gris hétérogène	48LAP0001P012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	48LAP0001P013	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	48LAP0001P014	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige + matériau gris hétérogène	48LAP0001P015	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Revêtement souple	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	48LAP0001P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Revêtement souple	Carrelage	48LAP0001P003	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard	RC	Dalle de sol	Matériau gris hétérogène	48LAP0001P009	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 48LAP0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	48LAP0001 23/01/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle blanche + carrelage	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 48LAP0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	48LAP0001 23/01/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 48LAP0001P002**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 48LAP0001P003**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**





PRELEVEMENT : 48LAP0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 48LAP0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle beige	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 48LAP0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Carrelage	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 48LAP0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 48LAP0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	48LAP0001 23/01/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 48LAP0001P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	48LAP0001 23/01/2019		Salle de bains (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en faible quantité non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 48LAP0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle beige + carrelage	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 48LAP0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 48LAP0001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 48LAP0001P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Placard (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 48LAP0001P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Placard (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 48LAP0001P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Placard (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau gris hétérogène	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 48LAP0001P010**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Couloir (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle blanche + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carrelage	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 48LAP0001P011**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + matériau rouge en faible quantité non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**





**PRELEVEMENT : 48LAP0001P012**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant blanc + matériau gris hétérogène	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 48LAP0001P012**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 48LAP0001P013**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 48LAP0001P014**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Chambre 3 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 48LAP0001P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + matériau gris hétérogène	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 48LAP0001P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	48LAP0001 23/01/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	23/01/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT






## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-6896 EN DATE DU 30/01/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-6896 Réf. Commande Client : 48LAP0001--01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/01/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 48LAP0001--01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT				Réf échantillon ITGA : IT071901-44525
Réf échantillon client : 48LAP0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Colle carrelage				Description ITGA : Colle blanche / Colle bitumineuse noire / Ragrèage gris en faible quantité / Sous couche de ragrèage blanche en faible quantité / Carrelage
* Colle blanche + carrelage	META (1)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -
* Colle bitumineuse noire + ragrèage gris en faible quantité non séparable + sous couche de ragrèage blanche en faible quantité non séparable	MOLP	1	29/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 48LAP0001--01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT				Réf échantillon ITGA : IT071901-44526
Réf échantillon client : 48LAP0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-6896 EN DATE DU 30/01/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 48LAP0001-01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAP0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Revêtement souple				
		Réf échantillon ITGA : IT071901-44527		Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Colle beige / Colle bitumineuse noire / Carrelage
† Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire	MOLP	1	29/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
† Revêtement souple gris avec couche fibreuse	META (1)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
† Colle beige	META (1)	1	30/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
† Carrelage	META (1)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 48LAP0001-01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAP0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Plafond Enduit béton				
		Réf échantillon ITGA : IT071901-44529		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
† Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 48LAP0001-01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAP0001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur C Enduit				
		Réf échantillon ITGA : IT071901-44530		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture en faible quantité
† Enduit plâtreux beige en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 48LAP0001-01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAP0001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur B Enduit plaque de plâtre				
		Réf échantillon ITGA : IT071901-44531		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en faible quantité
† Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau rouge en faible quantité non séparable	META (1)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 48LAP0001-01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAP0001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Sol Revêtement souple				
		Réf échantillon ITGA : IT071901-44532		Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère incolore avec poussières / Colle beige / Colle bitumineuse noire / Carrelage
† Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle beige + carrelage	META (1)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -
† Colle polymère incolore avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire	MOLP	1	29/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 48LAP0001-01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAP0001P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC Mur A Enduit béton				
		Réf échantillon ITGA : IT071901-44533		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
† Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/4



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-6896 EN DATE DU 30/01/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 48LAP0001-01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAP0001P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Sol Dalle de sol				
Description ITGA :		Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragrège gris en faible quantité / Matériau gris hétérogène		
■ Dalle dure cassante beige	META (2)	1	29/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
■ Colle bitumineuse noire + ragrège gris en faible quantité	MOLP	1	29/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
■ Matériau gris hétérogène	META (1)	2	30/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 48LAP0001-01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAP0001P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Sol Colle carrelage				
Description ITGA :		Colle blanche / Peinture en faible quantité en vrac / Carrelage		
■ Colle blanche + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carrelage	META (1)	2	30/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 48LAP0001-01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAP0001P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit plaque de plâtre				
Description ITGA :		Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité / Matériau gris en faible quantité / Matériau rouge en faible quantité		
■ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + matériau rouge en faible quantité non séparable	META (1)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 48LAP0001-01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAP0001P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol				
Description ITGA :		Revêtement cassant blanc / Colle polymère incolore avec poussières / Colle bitumineuse noire / Ragrège gris en faible quantité / Matériau gris hétérogène		
■ Revêtement cassant blanc + matériau gris hétérogène	META (1)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -
■ Colle polymère incolore avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragrège gris en faible quantité non séparable	MOLP	1	29/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 48LAP0001-01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAP0001P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur D Enduit				
Description ITGA :		Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité		
■ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 48LAP0001-01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAP0001P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur A Enduit béton				
Description ITGA :		Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité / Matériau gris en faible quantité		
■ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	29/01/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/4




RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-6896 EN DATE DU 30/01/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 48LAP0001--01 - 21 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 77720 MORMANT		Réf échantillon ITGA : IT071901-44540		
Réf échantillon client : 48LAP0001P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Colle bitumeuse noire / Ragréage gris en faible quantité / Matériau gris hétérogène		
* Revêtement souple beige + matériau gris hétérogène	META (1)	1	30/01/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumeuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	MOLP	1	29/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



## ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE                  DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE                  DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES                  CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )                  CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )                  REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION                  REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES                  DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU                  CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP)                  DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )                  RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION                  ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES                  ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )                  INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )                  MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN                  CALCULS DES MILLIMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.                  ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ                  ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )                  DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS                  DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE                  CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION                  DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO                  INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES                  THERMOGRAPHIE INFRAROUGE                  DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.                  DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE                  DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION                  DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL                  DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.                  DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES                  EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )                  ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION                  CENTRE DE FORMATION                  MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE                  DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR                  VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
---	--

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
 Pour la compagnie




## CERTIFICAT DE COMPETENCES

Aucun document disponible

Rapport N° : 48LAP0001 23/01/2019

Version : 31/01/2019

31/32

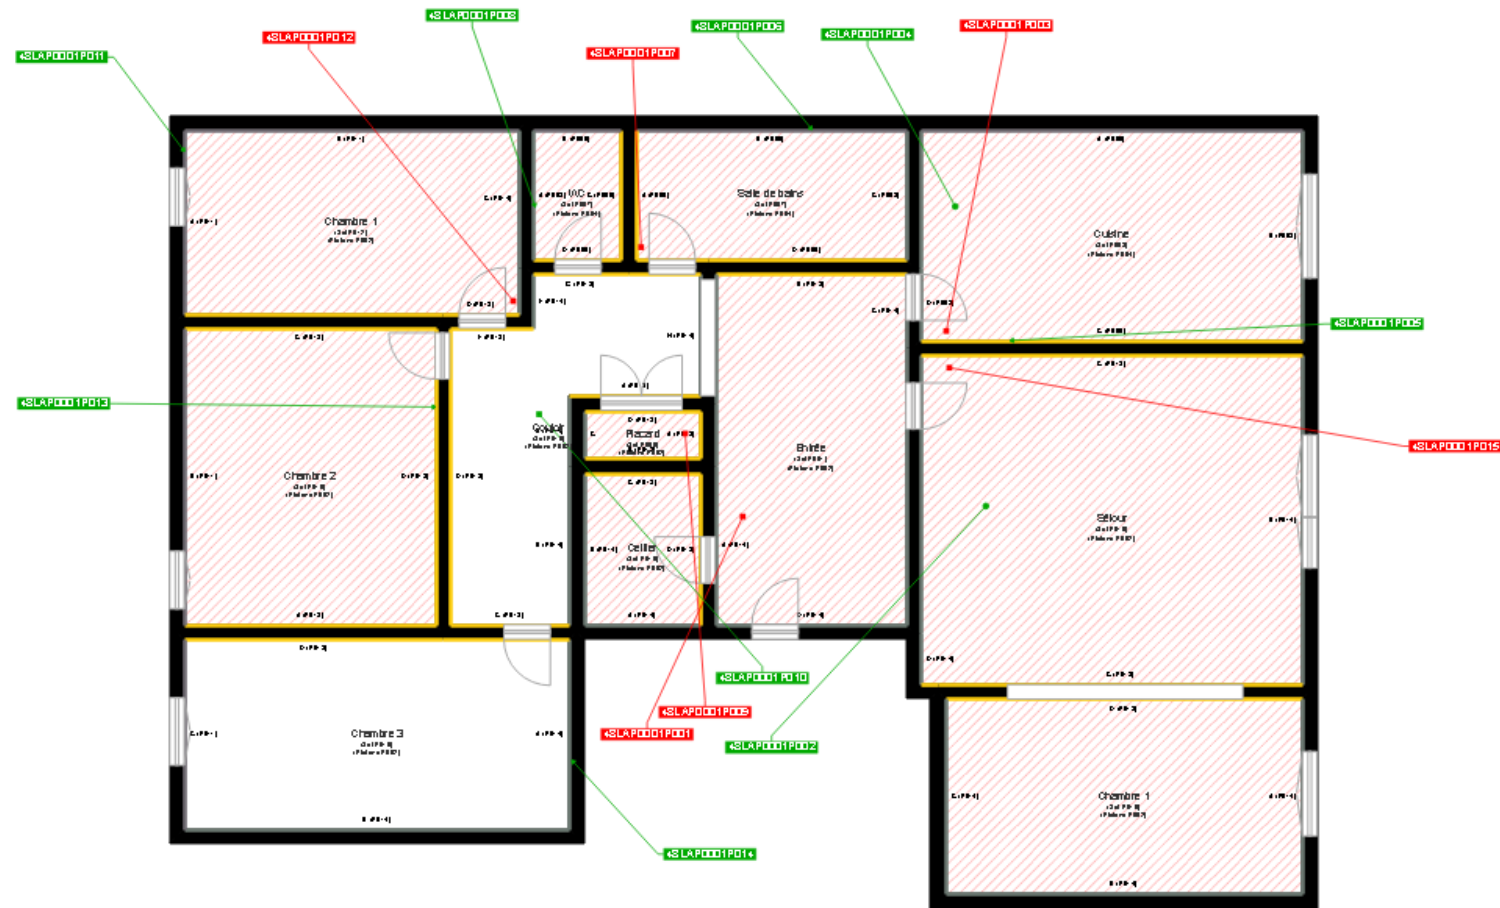

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

- Murs amiantés
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés
- Conduits amiantés
- Conduits non amiantés