

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

4 SQUARE DE LA MADELEINE

LOGEMENT 1

77220 TOURNAN EN BRIE

PHOTO NON DISPONIBLE

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	4 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+1	Porte :	LOGEMENT 1
Ref Cadastre :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	49LAD0101	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	09/09/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Yohan LEBON	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4698	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	27/12/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 19/09/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Yohan LEBON**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	18
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	27
ATTESTATION(S)	30
CERTIFICAT DE COMPETENCES	31

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	R+1	Colle	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris + colle polymère blanche non séparable	Sol	49LAD0101P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+1	Colle	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris + colle polymère blanche non séparable	Sol	49LAD0101P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Colle	Revêtement souple beige avec couche cartonnée + colle polymère jaune non séparable	Sol	49LAD0101P007	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Colle	Dalle dure cassante grise	Sol	49LAD0101P007	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Colle	Colle bitumineuse noire	Sol	49LAD0101P007	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiant e détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Dégagement	R+1	Colle	Revêtement souple beige avec couche cartonnée + colle polymère jaune non séparable	Sol	49LAD0101P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amianté détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+1	Colle	Dalle dure cassante grise	Sol	49LAD0101P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amianté détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+1	Colle	Colle bitumineuse noire	Sol	49LAD0101P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amianté détecté (Chrysotile)
WC	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	49LAD0101P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amianté détecté (Chrysotile)
Salle de bains	R+1	Colle	Dalle dure cassante grise	Sol	49LAD0101P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amianté détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. PAYS DE LA BRIE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 20376 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance PAYS DE LA BRIE Objet DIVERS	ÉMETTEUR BACHER ISABELLE			
SERVICE SCE PAYS DE LA BRIE				
LOCALISATION Programme 49 TOURNAN EN BRIE - PARC LAMBERT Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AD Étape 01 Logement 1 Module 49LAD0101 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN				
ADRESSE 4 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE				
DÉLAI D'EXÉCUTION 7 JOURS PÉRIODE DU 29-08-2019 AU 04-09-2019				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A			
AM76	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	10,00	48,00	480,00
	ANALYSE DE + 200 PRÉLEVEMENTS ISSUS D'UN			
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISÉ				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00
29-08-2019 PRELEVEMENT DES PEINTURES MURS ET PLAFONDS SEJOUR/CUISINE/ENTREE/DEGAGEMENT/WC/SALLE DE BAIN FAIENCE DE LA SALLE DE BAIN SOL ENTREE/DEGAGEMENT/WC/SALLE DE BAIN/SEJOUR/CH1 TEL GARDIEN MR GOMIS 06 86 40 91 51				
AFFECTATION BUDGETAIRE CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI				
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AEST EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00
AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	49 1 B000 AD 49LAD0101 L 36986		582,00	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 20376				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 49LAD0101 09/09/2019

Version : 19/09/2019

6/33

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
 Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com
 SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

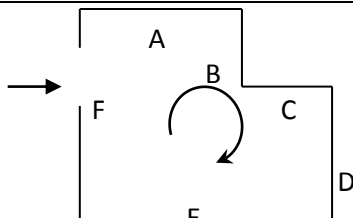

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Chambre 2	R+1		OUI	CONCERNEE
WC	R+1		OUI	CONCERNEE
Dégagement	R+1		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+1		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+1		OUI	CONCERNEE
Entrée	R+1		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+1		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Cellier	R+1		OUI	CONCERNEE
Gaines vide-ordures	R+1		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 2	R+1					Sol souple				
WC	R+1	Carreau x de plâtre				Dalle de sol	Peinture			
Dégagement	R+1	Carreau x de plâtre				Sol souple	Peinture			
Gaine technique 2	R+1									
Chambre 3	R+1									
Placard 1	R+1									
Salle de bains	R+1	Béton	Carreau x de plâtre			Sol souple	Peinture			
Entrée	R+1	Carreau x de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Séjour	R+1	Béton	Carreau x de plâtre				Peinture			
Chambre 1	R+1	Béton				Sol souple	Peinture			
Cuisine	R+1	Carreau x de plâtre	Béton				Peinture			

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Gaine technique 1	R+1									
Cellier	R+1									
Gaines vide-ordures	R+1									

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre 1	R+1	Colle	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris + colle polymère blanche non séparable	49LAD0101P00 1	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagemen t	R+1	Colle	Revêtement souple beige avec couche cartonnée + colle polymère jaune non séparable	49LAD0101P00 7	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagemen t	R+1	Colle	Dalle dure cassante grise	49LAD0101P00 7	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagemen t	R+1	Colle	Colle bitumineuse noire	49LAD0101P00 7	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	---------------------------	-------------	----------	------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	R+1	Colle	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris + colle polymère blanche non séparable	49LAD0101P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Colle	Revêtement souple beige avec couche cartonnée + colle polymère jaune non séparable	49LAD0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Colle	Dalle dure cassante grise	49LAD0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+1	Colle	Colle bitumineuse noire	49LAD0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+1	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	49LAD0101P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	R+1	Colle	Dalle dure cassante grise	49LAD0101P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Colle	Revêtement souple beige	49LAD0101P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Colle	Revêtement souple beige	49LAD0101P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P002	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P003	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P003	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P003	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAD0101P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAD0101P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAD0101P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAD0101P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAD0101P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAD0101P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAD0101P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAD0101P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAD0101P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAD0101P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAD0101P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P006	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P006	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	49LAD0101P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Colle	Matériau compact gris hétérogène	49LAD0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement	R+1	Colle	Matériau compact gris hétérogène	49LAD0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAD0101P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAD0101P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+1	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAD0101P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable	49LAD0101P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Colle	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	49LAD0101P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Colle faïence	Carrelage	49LAD0101P011	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Colle faïence	Colle beige	49LAD0101P011	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Colle faïence	Carrelage	49LAD0101P011	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Colle faïence	Colle beige	49LAD0101P011	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 49LAD0101P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Chambre 2 (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Revêtement souple beige	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAD0101P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Chambre 2 (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris + colle polymère blanche non séparable	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAD0101P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Cuisine (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 49LAD0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Cuisine (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 49LAD0101P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Cuisine (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAD0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Entrée (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

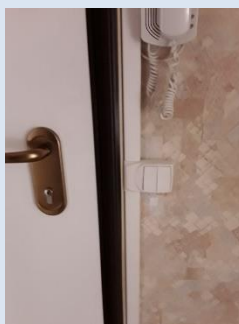

PRELEVEMENT : 49LAD0101P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Entrée (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAD0101P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Entrée (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Revêtement souple beige avec couche cartonnée + colle polymère jaune non séparable	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAD0101P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Entrée (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Dalle dure cassante grise	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 49LAD0101P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Entrée (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Colle bitumineuse noire	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 49LAD0101P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Entrée (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Matériau compact gris hétérogène	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 49LAD0101P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Entrée (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 49LAD0101P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		WC (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

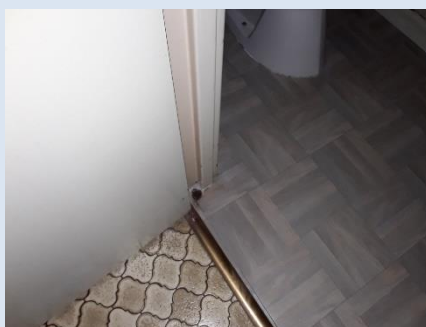

PRELEVEMENT : 49LAD0101P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		WC (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

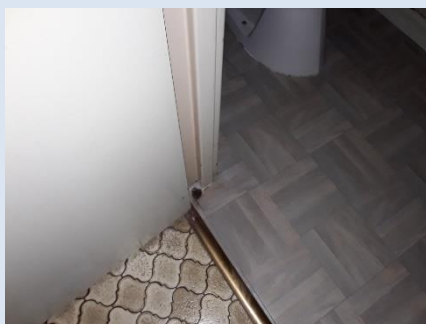

PRELEVEMENT : 49LAD0101P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Salle de bains (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAD0101P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Salle de bains (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Dalle dure cassante grise	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAD0101P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Salle de bains (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAD0101P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAD0101 09/09/2019		Salle de bains (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige	09/09/2019	LEBON Yohan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

 Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 www.itga.fr	Accréditation n° I-5967  Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
--	---

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-82021 EN DATE DU 18/09/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCIE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-82021 Réf. Commande Client : 49LAD0101-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/09/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou : - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 49LAD0101-01 - 4 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAD0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Colle				Réf échantillon ITGA : IT071909-25016 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère blanche / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Ragréage gris
* Revêtement souple beige	META (1)	1	17/09/2019	Amiante non détecté / -
* Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragréage gris + colle polymère blanche non séparable	META (2)	1	18/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 49LAD0101-01 - 4 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAD0101P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur E Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071909-25017 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	META (1)	1	17/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LAD0101-01 - 4 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAD0101P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur F Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071909-25018 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier peint
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	META (1)	1	17/09/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-82021 EN DATE DU 18/09/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 49LAD0101-01 - 4 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAD0101P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071909-25019 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peintures multiples en vrac
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	META (1)	2	17/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LAD0101-01 - 4 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAD0101P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071909-25020 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	17/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LAD0101-01 - 4 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAD0101P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur C Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071909-25021 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	META (1)	1	17/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LAD0101-01 - 4 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAD0101P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Colle				Réf échantillon ITGA : IT071909-25022 Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche cartonnée / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Matériau compact gris hétérogène
* Revêtement souple beige avec couche cartonnée + colle polymère jaune non séparable	MOLP	1	17/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Dalle dure cassante grise	META (2)	1	17/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	17/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	17/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LAD0101-01 - 4 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAD0101P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071909-25023 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peintures multiples en vrac
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	META (1)	1	17/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LAD0101-01 - 4 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAD0101P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / W.C Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071909-25024 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise
* Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable	META (1)	1	17/09/2019	Amiante non détecté / -
* Dalle dure cassante grise	META (2)	1	17/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 49LAD0101-01 - 4 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAD0101P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Colle				Réf échantillon ITGA : IT071909-25025 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise
* Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	META (1)	1	17/09/2019	Amiante non détecté / -
* Dalle dure cassante grise	META (2)	1	17/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

laboratoire

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-82021 EN DATE DU 18/09/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 49LAD0101-01 - 4 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE		Réf échantillon ITGA : IT071909-25026		
Réf échantillon client : 49LAD0101P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Colle faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige		
■ Carrelage	META (I)	1	17/09/2019	Amiante non détecté / -
■ Colle beige	META (I)	1	17/09/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION. AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.	ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE - ALUR - , A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
--	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.


Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES

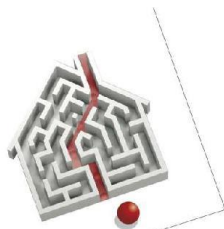

Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI4698 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEBON Yohan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 04/01/2018.

* Maisons de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attribution de prime en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
POUR
CERTIFICATION
DES PERSONNES
www.cofrac.fr

CPE DI FR 11 rev13

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+1	Vue de dessus
Auteur : LEBON Yohan	Bien : 49LAD0101 - LOGEMENT 1 4 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien BRIE

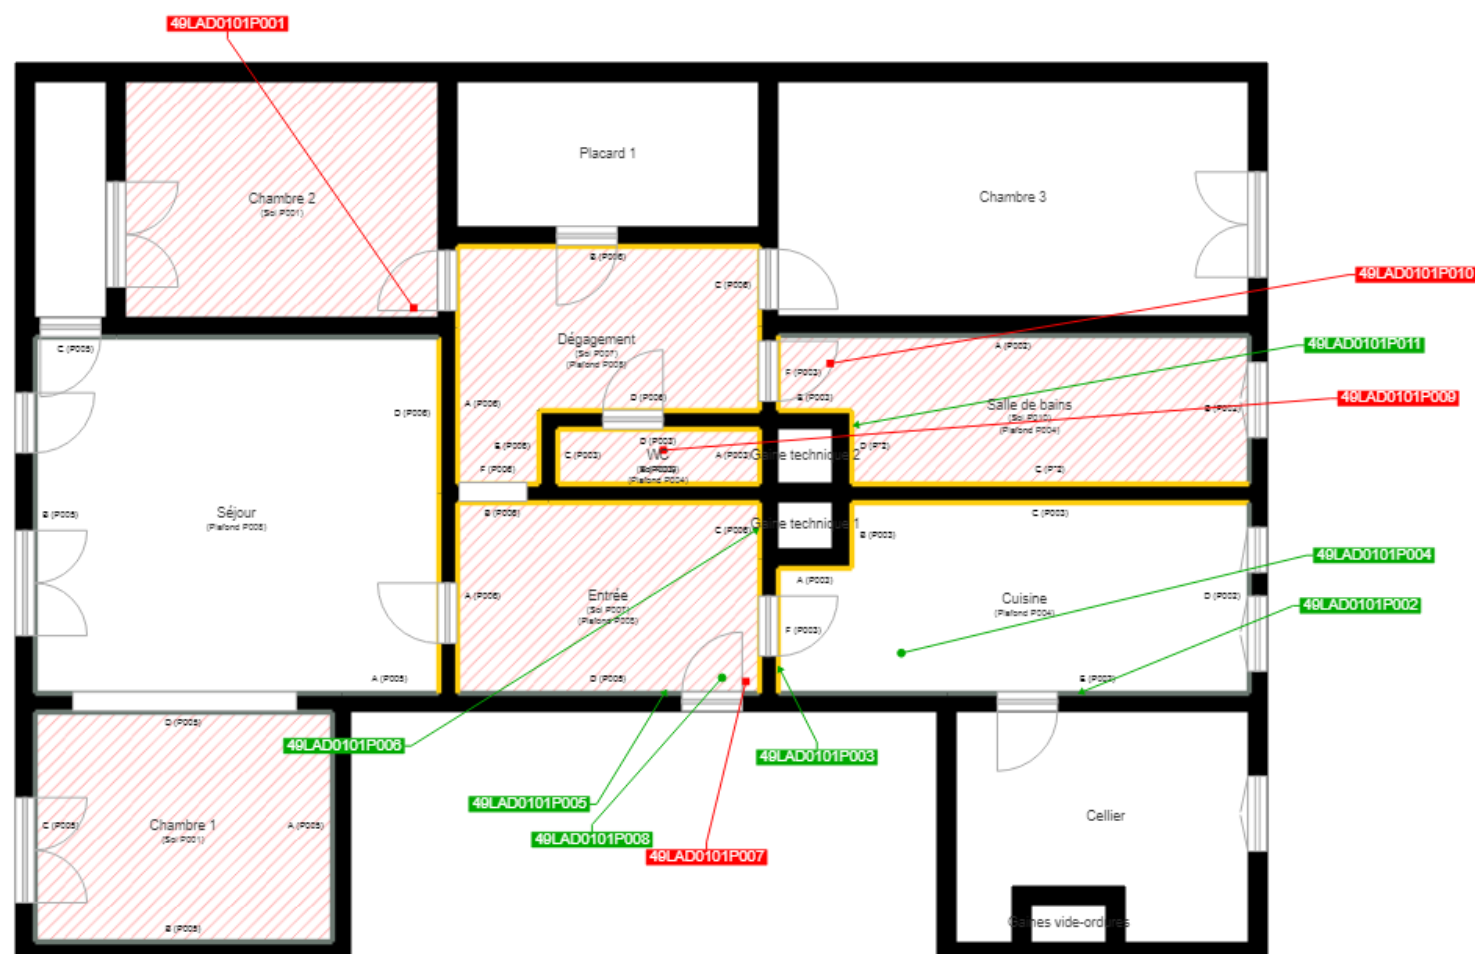

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

31

	Murs amiantés
	■ Prélèvements de sol amianté
	■ Prélèvements de sol non amiantés
	● Prélèvements de plafond amiantés
	● Prélèvements de plafond non amiantés
	→ Prélèvements de mur amiantés
	→ Prélèvements de mur non amiantés
	X Autres types de prélèvements amiantés
	X Autres types de prélèvements non amiantés
	/// Sols amiantés
	/// Plafonds amiantés
	/// Sols et plafonds amiantés
	⊕ Conduits amiantés
	⊕ Conduits non amiantés