

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

11 square de la madeleine

2

77220 TOURNAN EN BRIE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	11 square de la madeleine 77220 TOURNAN EN BRIE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	2
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	49LAI0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	02/10/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Abdessamad RHENZOUR	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3342	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	23/11/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	DEKRA 5 avenue Garlande - 92220 BAGNEUX	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 11/10/2019

Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Abdessamad RHENZOUR**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	21
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	29
ATTESTATION(S).....	32
CERTIFICAT DE COMPETENCES	33

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	49LAI0202P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	49LAI0202P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	49LAI0202P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	49LAI0202P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	49LAI0202P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	49LAI0202P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	49LAI0202P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Dégagement 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	49LAI0202P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	49LAI0202P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	49LAI0202P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	49LAI0202P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en vrac + ragréage blanc en faible quantité non séparable	Sol	49LAI0202P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	49LAI0202P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en vrac + ragréage blanc en faible quantité non séparable	Sol	49LAI0202P002	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	Sol	49LAI0202P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	49LAI0202P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	49LAI0202P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

 HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1	
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marne ANTI PAYS DE LA BRIE 26 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 21659	
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance PAYS DE LA BRIE Objet DIVERS		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY	
SERVICE SCE PAYS DE LA BRIE		Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR BACHER ISABELLE	
LOCALISATION Programme 49 TOURNAN EN BRIE - PARC LAMBERT Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AI		Étage 02 Logement 2 Module 49LAI0202 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
ADRESSE MME PEROT ROSARIO 11 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE		Tél. personnel 01 64 25 45 35	

DÉLAI D'EXÉCUTION 7 JOURS **PÉRIODE DU** 13-09-2019 **AU** 19-09-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A			
AM176	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	10,00	48,00	480,00
	ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN			
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

13-09-2019 LOGEMENT VACANT
 PRELEVEMENT DES SOLS /DES MURS ET PLAFONDS DU LOGEMENT
 TEL GARDIEN MR GOMIS 06 86 40 91 51

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES		LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AEST	EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582.00

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT			
1 HONAMIA	49 1 D000 AI 49LAI0202	L 10893 PEROT ROSARIO		582,00	

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 21659

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

Siège social : OPH 77 10 avenue Charles Péguy CS 90074 77002 Melun cedex Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 52 76 40 oph@oph77.fr www.oph77.net	Agence Nord Seine et Marne Pôle de Champs sur Marne 24 cours des Deux Poils 77420 Champs sur Marne Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 60 47 47 champs@oph77.fr	Agence Nord Seine et Marne Pôle de La Ferté sous Jouarre 29 square Montmirail 77260 La Ferté sous Jouarre Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 60 22 75 44 lafertesousjouarre@oph77.fr	Agence de Seine et Marne 10 avenue Charles Péguy CS 90074 77002 Melun cedex Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 14 14 94 melun@oph77.fr	Agence de Seine et Marne 2 rue Haute 77176 Savigny le Temple Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 60 63 55 56 savigny@oph77.fr	Agence Sud Seine et Marne Pôle de Nemours 5 square Beauregard 77140 Nemours Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 28 42 92 nemours@oph77.fr	Agence Sud Seine et Marne Pôle de Champigny sur Seine 4 square Coupain CS 43070 Champigny sur Seine 77811 Mandres les Usages Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 60 74 51 51 champigny@oph77.fr
--	--	---	--	--	--	--

SIRET : 2 777 000 19 00015 - RCS : 277 706 019 - Code APE : 6820 A - Code NAF : 702A

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

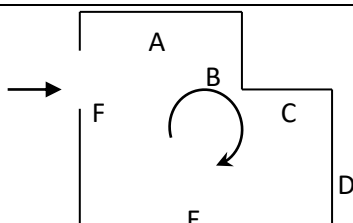

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Cellier	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour / Salon	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	RC		OUI	CONCERNEE
Loggia	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Dégagement 1	RC		OUI	CONCERNEE
Débarras	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	RC	Brique / Enduit	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Cellier	RC	Parpaing				Dalle de sol	Enduit			
Séjour / Salon	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Béton périphériqu e	Brique / Enduit		Dalle de sol	Enduit			
Chambre 3	RC	Béton périphériqu e	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Brique / Enduit		Dalle de sol	Enduit			
Loggia	RC	Plaque de plâtre	Béton périphériqu e	Porteur s et/ou mur de refend / Plaques de plâtre						

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 3	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre	Brique / Enduit		Moquette	Enduit			
Cuisine	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Béton périphérique	Brique / Enduit		Dalle de sol	Enduit			
WC	RC	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit			
Salle de bains	RC	Brique / Enduit	Béton périphérique	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre		Sol souple	Enduit			
Chambre 1	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Béton périphérique	Brique / Enduit		Parquet flottant	Enduit			
Dégagement 1	RC	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit			
Débarras	RC	Brique / Enduit	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Gaine technique 1	RC									

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	49LAI0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	49LAI0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	Rez de chaussé	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	49LAI0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	Rez de chaussé	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	49LAI0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	49LAI0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	49LAI0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	Rez de chaussé	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	49LAI0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	Rez de chaussé	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	49LAI0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	49LAI0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en vrac + ragréage blanc en faible quantité non séparable	49LAI0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	49LAI0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	49LAI0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	49LAI0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en vrac + ragréage blanc en faible quantité non séparable	49LAI0202P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	49LAI0202P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	49LAI0202P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	49LAI0202P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier	Rez de chaussé	Dalle de sol	Revêtement cassant marron + colle polymère incolore en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	49LAI0202P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	Rez de chaussé	Moquette	Moquette bleue avec couche en mousse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	49LAI0202P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAI0202P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAI0202P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAI0202P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAI0202P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAI0202P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAI0202P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAI0202P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAI0202P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAI0202P00 6	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	49LAI0202P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur E	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur E	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur E	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur E	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	49LAI0202P007	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé	Enduit / Peinture	Peintures multiples	49LAI0202P007	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P008	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Loggia	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Loggia	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	49LAI0202P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 49LAI0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Entrée (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAI0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Entrée (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

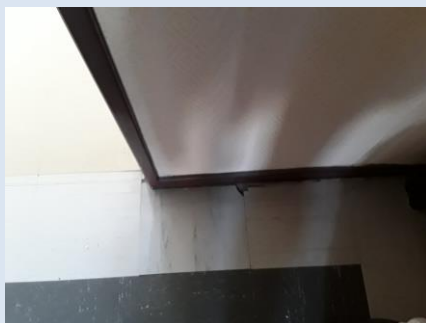

PRELEVEMENT : 49LAI0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Séjour / Salon (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAI0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Séjour / Salon (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en vrac + ragréage blanc en faible quantité non séparable	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAI0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Cellier (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant marron + colle polymère incolore en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAI0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAI0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAI0202P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Chambre 3 (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette bleue avec couche en mousse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAI0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAI0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAI0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peintures multiples	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 49LAI0202P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Chambre 3 (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAI0202P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Chambre 3 (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

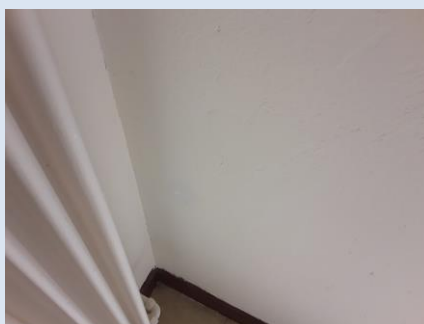

PRELEVEMENT : 49LAI0202P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Chambre 3 (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAI0202P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAI0202 02/10/2019		Loggia (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	02/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

	Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 www.itga.fr	Accréditation n° I-5967 Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr	
	L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :		
	RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-89490 EN DATE DU 09/10/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)		
	Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.		

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE POISSY 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-89490 Réf. Commande Client : 49LAB0202-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/10/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 ou
 - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
 Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 49LAB0202-01 - 11 square de la madeleine 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAB0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071910-13519 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité en vrac
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	09/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	MOLP	1	08/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 49LAB0202-01 - 11 square de la madeleine 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAB0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071910-13520 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire en vrac / Ragréage blanc en faible quantité
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	09/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire en vrac + ragréage blanc en faible quantité non séparable	MOLP	1	08/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 49LAB0202-01 - 11 square de la madeleine 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAB0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071910-13521 Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère incolore en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité
* Revêtement cassant marron + colle polymère incolore en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	3	09/10/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-89490 EN DATE DU 09/10/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 49LA0202-01 - 11 square de la madeleine 77220 TOURNAN EN BRIE				Réf échantillon ITGA : IT071910-13522
Réf échantillon client : 49LA0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple				Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Colle bitumeuse noire / Ragréage gris en faible quantité en vrac
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	09/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle polymère jaune non séparable + colle bitumeuse noire + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	MOLP	1	08/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 49LA0202-01 - 11 square de la madeleine 77220 TOURNAN EN BRIE				Réf échantillon ITGA : IT071910-13523
Réf échantillon client : 49LA0202P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Sol Moquette				Description ITGA : Moquette bleue avec couche en mousse / Colle polymère jaune en faible quantité
* Moquette bleue avec couche en mousse + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (2)	1	09/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LA0202-01 - 11 square de la madeleine 77220 TOURNAN EN BRIE				Réf échantillon ITGA : IT071910-13524
Réf échantillon client : 49LA0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peintures multiples en vrac
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	META (1)	1	09/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LA0202-01 - 11 square de la madeleine 77220 TOURNAN EN BRIE				Réf échantillon ITGA : IT071910-13525
Réf échantillon client : 49LA0202P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit Peinture				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc	META (1)	1	09/10/2019	Amiante non détecté / -
* Peintures multiples	META (1)	1	09/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LA0202-01 - 11 square de la madeleine 77220 TOURNAN EN BRIE				Réf échantillon ITGA : IT071910-13526
Réf échantillon client : 49LA0202P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur D Enduit Peinture béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	09/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LA0202-01 - 11 square de la madeleine 77220 TOURNAN EN BRIE				Réf échantillon ITGA : IT071910-13527
Réf échantillon client : 49LA0202P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur A Enduit Peinture béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	2	09/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LA0202-01 - 11 square de la madeleine 77220 TOURNAN EN BRIE				Réf échantillon ITGA : IT071910-13528
Réf échantillon client : 49LA0202P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc / Papier / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	09/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-89490 EN DATE DU 09/10/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 49LAI0202-01 - 11 square de la madeleine 77220 TOURNAN EN BRIE			Réf échantillon ITGA : IT071910-13529	
Réf échantillon client : 49LAI0202P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Loggia Mur B Enduit Peinture béton			Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	09/10/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Flavien HOUIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC, 1 rue des Dardanelles 75017 Paris

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE : ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES PLOMB : DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT PARASITAIRE : ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR) MESURES : MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. AUTRES : ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.	ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE. ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012. DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSEMIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINS DE LEVAGE ET DE CHANTIER DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BATIMENTS
---	--

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 6 SEPTEMBRE 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Le Bouscat, le 06/09/2019
Pour la compagnie

VD ASSOCIES
P.O. 81, Bd Pierre Pionnier
33110 LE BOUSCAT
RCS+794 672 J280045 0000220
TEL : 05 56 20 85 75

CERTIFICAT DE COMPETENCES

[illegible]

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : RHENZOUR Abdessamad	Bien : 49LAI0202 - 2 11 square de la madeleine 77220 TOURNAN EN BRIE	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien



	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

	Murs amiantés
	■ Prélèvements de sol amianté
	■ Prélèvements de sol non amiantés
	● Prélèvements de plafond amiantés
	● Prélèvements de plafond non amiantés
	→ Prélèvements de mur amiantés
	→ Prélèvements de mur non amiantés
	X Autres types de prélèvements amiantés
	X Autres types de prélèvements non amiantés
	/// Sols amiantés
	/// Plafonds amiantés
	⊗ Sols et plafonds amiantés
	⊕ Conduits amiantés
	⊕ Conduits non amiantés