

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

11 SQUARE DE LA MADELEINE

77220 TOURNAN EN BRIE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

|  |                      |                |  |
|--|----------------------|----------------|--|
| Nature du bâtiment :                                 | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse :      | 11 SQUARE DE LA MADELEINE<br>77220 TOURNAN EN BRIE |
| Date du permis de construire ou date de construction |                      | Bâtiment :     |  |
| Etage :  |                      | Porte :        |  |
| Ref Cadastrale :                                     | NC                   | Propriété de : | OPH77<br>10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN    |

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

|           |  |                            |  |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom :     | OPH77                                  | Documents remis :          |  |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN | Moyens mis à disposition : |  |

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

|                         |               |   |  |
|-------------------------|---------------|---|--|
| RAPPORT N° :            | 49LAI0301     | Laboratoire d'Analyses :                | ITGA   |
| Repérage réalisé le :   | 03/09/2019    | Adresse laboratoire :                   | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537<br>35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur :        |               | Numéro d'accréditation :                | 1-5967   |
| Par :                   | Serge TAVARES | Organisme d'assurance professionnelle : | AXA France   |
| N° certificat :         | DTI3472       | Adresse assurance :                     | 313 Terrasses de l'Arche<br>92727 NANTERRE CEDEX             |
| Date d'obtention :      | 20/08/2018    | N° de contrat d'assurance :             | 10158549604  |
| Organisme certificateur |               | Date de validité :                      | 31/12/2019   |

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 13/09/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Serge TAVARES**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

|   |    |
|---|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES .....                                | 2  |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....                             | 2  |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....                      | 2  |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....                              | 2  |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....                              | 2  |
| C \ SOMMAIRE .....  | 3  |
| D \ CONCLUSIONS .....   | 4  |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....                                 | 5  |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....                 | 7  |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....                                    | 7  |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....                       | 8  |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 15 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....                       | 25 |
| ATTESTATION(S).....   | 28 |
| CERTIFICAT DE COMPETENCES .....                                 | 29 |

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

| PIECE     | ETAGE           | ELEMENTS     | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | REPERAGE | Echantillon   | METHODE          | ETAT                  | RESULTAT                         |
|-----------|-----------------|--------------|---|----------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Chambre 1 | Rez de chaussée | Moquette     | Dalle dure cassante jaune + colle polymère incolore avec couche souple non séparable + peintures multiples non séparable + moquette grise non séparable | Sol      | 49LAI0301P001 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile)     |
| Entrée    | Rez de chaussée | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable  | Sol      | 49LAI0301P002 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Couloir   | Rez de chaussée | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | Sol      | 49LAI0301P003 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Cellier 2 | Rez de chaussée | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | Sol      | 49LAI0301P003 | ZPSO             | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 | Rez de chaussée | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | Sol      | 49LAI0301P003 | ZPSO             | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 3 | Rez de chaussée | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | Sol      | 49LAI0301P003 | ZPSO             | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 4 | Rez de chaussée | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | Sol      | 49LAI0301P003 | ZPSO             | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Cuisine   | Rez de chaussée | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | Sol      | 49LAI0301P003 | ZPSO             | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |

| PIECE          | ETAGE           | ELEMENTS     | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | REPERAGE | Echantillon   | METHODE          | ETAT                  | RESULTAT                         |
|----------------|-----------------|--------------|--|----------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Placard        | Rez de chaussée | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire  | Sol      | 49LAI0301P003 | ZPSO             | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Salle de bains | Rez de chaussée | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire  | Sol      | 49LAI0301P003 | ZPSO             | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Séjour         | Rez de chaussée | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire  | Sol      | 49LAI0301P003 | ZPSO             | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| WC             | Rez de chaussée | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable | Sol      | 49LAI0301P007 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT |       |                  |

*Liste des éléments non inspectés et justification*

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT |       |          |          |          |

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX  | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
|                   | LOGEMENTS COLLECTIFS  |          | Selon BT |          |                 |                         |

| HABITAT 77 - oph de seine et marne   |  | PAGE N° 1  |                                    |                       |
|--|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| <b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b><br>HABITAT 77 - oph de seine et marne<br>ANT. PAYS DE LA BRIE<br>29 SQUARE MONTMIRAIL<br>77260 LA FERTE SOUS JOUARRE<br>Tél: 01 64 14 11 11<br>Siret: 27770001900015 |  | <b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 20209<br><br>EXPERT HABITAT INGENIERIE<br><br>33 BIS BOULEVARD GAMBETTA<br>3EME ETAGE<br>78300 POISSY<br><br>Téléphone 0321734144 |                                    |                       |
| <b>Réf. fournisseur</b> F / 5149<br><b>Marché n°</b> 2017 4474 1<br><b>Provenance</b> PAYS DE LA BRIE<br><b>Objet</b> DIVERS   | <b>ÉMETTEUR</b> BACHER ISABELLE<br><br><b>LOCALISATION</b> Programme 49 TOURNAN EN BRIE - PARC LAMBERT<br>Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AI Étage 03 Logement 1 Module 49LAI0301<br>Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN |  |                                    |                       |
| <b>ADRESSE</b> MME OU M GAGET NELLY OU MICHEL<br>11 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE   |  | <b>Tél. professionnel</b> 0164766621<br><b>Tél. personnel</b> 01 64 08 41 82   |                                    |                       |
| <b>DELAI D'EXECUTION</b> 5 JOURS   |  | <b>PERIODE DU</b> 27-08-2019 AU 31-08-2019   |                                    |                       |
| <b>ARTICLE</b>   | <b>DÉSIGNATION</b>   | <b>QUANTITE</b>  | <b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>          | <b>TOTAL H.T.</b>     |
| AMI45  | REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX<br>D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A  | 1,00   | 5,00                               | 5,00                  |
| AMI76  | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET<br>ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN   | 1,00   | 48,00                              | 48,00                 |
| <b>TOTAL H.T.</b>  |  |  |                                    | 53,00                 |
| <b>H.T. ACTUALISE</b>  |  |  |                                    |                       |
| <b>COEFFICIENT REGIONAL</b>  |  |  |                                    |                       |
| <b>RABAIS</b>  |  |  |                                    |                       |
| <b>TOTAL H.T.</b>  |  |  |                                    |                       |
| <b>T.V.A.</b> 20,00 %  |  |  |                                    | 10,60                 |
| <b>TOTAL T.T.C.</b>  |  |  |                                    | 63,60                 |
| 27-08-2019 PRELEVEMENT DES SOL DU LOGEMENTS<br>PRELEVEMENT DES PEINTURES + FAIENCE DE LA CUISINE<br>TEL GARDIEN MR GOMIS 06 86 40 91 51  |  |  |                                    |                       |
| <b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>  |  | <b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA :</b> TECHNI  |                                    |                       |
| <b>CODE BUDGET</b>   | <b>RUBRIQUE</b>  | <b>INSTANCES</b>   | <b>LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE</b> | <b>MONTANT T.T.C.</b> |
| 1 HONAMIA  | A760   | AEST EST   | HONORAIRES DIAG AMIANTE            | 63,60                 |
| <b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>  |  |  |                                    |                       |
| <b>CODE BUDGET</b>   | <b>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</b>   |  | <b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b>         | <b>MONTANT T.T.C.</b> |
| 1 HONAMIA  | 49 1   | D000 AI 49LAI0301  | L1000917 GAGET NELLY OU MICHEL     | 63,60                 |
| Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019. 20209  |  |  |                                    |                       |
| ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE   |  |  |                                    |                       |

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 49LAI0301 03/09/2019

Version : 13/09/2019

6/31

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|-------|-------|---------------|--------|---------|
| NEANT |       |               |        |         |

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | ETAGE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER<br>BAS | PLANCHER<br>HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-------|-------|------|------|------|------|-----------------|------------------|--------|----------|----------|
| NEANT |       |      |      |      |      |                 |                  |        |          |          |

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE          | ETAGE            | ELEMENTS     | DESCRIPTIF<br>LABORATOIRE | Echantillon   | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT                         | METHODE |
|----------------|------------------|--------------|---------------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|---------|
| Cellier 2      | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO    |
| Chambre 2      | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO    |
| Chambre 3      | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO    |
| Chambre 4      | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO    |
| Cuisine        | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO    |
| Placard        | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO    |
| Salle de bains | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO    |
| Séjour         | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZPSO    |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF<br>LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|---------------------------|-------------|----------|------|----------|
|-------|-------|----------|---------------------------|-------------|----------|------|----------|

Rapport N° : 49LAI0301 03/09/2019

8/31

Version : 13/09/2019

| PIECE     | ETAGE           | ELEMENTS     | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT                         |
|-----------|-----------------|--------------|---|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|
| Chambre 1 | Rez de chaussée | Moquette     | Dalle dure cassante jaune + colle polymère incolore avec couche souple non séparable + peintures multiples non séparable + moquette grise non séparable | 49LAI0301P001 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante détecté (Chrysotile)     |
| Entrée    | Rez de chaussée | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable  | 49LAI0301P002 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Couloir   | Rez de chaussée | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire   | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| WC        | Rez de chaussée | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable  | 49LAI0301P007 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

| PIECE   | ETAGE           | ELEMENTS     | DESCRIPTIF LABORATOIRE    | Echantillon   | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT                | METHODE          |
|---------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Entrée  | Rez de chaussée | Dalle de sol | Dalle dure cassante beige | 49LAI0301P002 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée  | Rez de chaussée | Dalle de sol | Revêtement cassant gris   | 49LAI0301P002 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée  | Rez de chaussée | Dalle de sol | Matériau compact gris     | 49LAI0301P002 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr4:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Couloir | Rez de chaussée | Dalle de sol | Dalle dure cassante beige | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Couloir | Rez de chaussée | Dalle de sol | Ragréage gris             | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE          | ETAGE            | ELEMENTS     | DESCRIPTIF LABORATOIRE    | Echantillon   | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT                 | METHODE |
|----------------|------------------|--------------|---------------------------|---------------|----------|-----------------------|--------------------------|---------|
| Cellier 2      | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Dalle dure cassante beige | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Cellier 2      | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Ragréage gris             | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Chambre 2      | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Dalle dure cassante beige | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Chambre 2      | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Ragréage gris             | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Chambre 3      | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Dalle dure cassante beige | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Chambre 3      | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Ragréage gris             | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Chambre 4      | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Dalle dure cassante beige | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Chambre 4      | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Ragréage gris             | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Cuisine        | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Dalle dure cassante beige | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Cuisine        | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Ragréage gris             | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Placard        | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Dalle dure cassante beige | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Placard        | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Ragréage gris             | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Salle de bains | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Dalle dure cassante beige | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Salle de bains | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Ragréage gris             | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Séjour         | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Dalle dure cassante beige | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiant e non détecté | ZPSO    |
| Séjour         | Rez de chaussé e | Dalle de sol | Ragréage gris             | 49LAI0301P003 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiant e non détecté | ZPSO    |

| PIECE     | ETAGE           | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT                | METHODE          |
|-----------|-----------------|-------------------------|---|---------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Entrée    | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 49LAI0301P004 | Plafond  | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Cellier 2 | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 49LAI0301P004 | Plafond  | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Chambre 1 | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 49LAI0301P004 | Plafond  | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Chambre 2 | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 49LAI0301P004 | Plafond  | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Chambre 3 | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 49LAI0301P004 | Plafond  | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Chambre 4 | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 49LAI0301P004 | Plafond  | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Couloir   | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 49LAI0301P004 | Plafond  | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Placard   | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 49LAI0301P004 | Plafond  | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Séjour    | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 49LAI0301P004 | Plafond  | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Cuisine   | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P005 | Plafond  | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine   | Rez de chaussée | Colle faïence           | Colle beige + peintures multiples non séparable                   | 49LAI0301P006 | Mur A    | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine   | Rez de chaussée | Colle faïence           | Carrelage   | 49LAI0301P006 | Mur A    | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE          | ETAGE           | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon   | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT                | METHODE          |
|----------------|-----------------|-------------------------|---|---------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| WC             | Rez de chaussée | Dalle de sol            | Revêtement souple beige   | 49LAI0301P007 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| WC             | Rez de chaussée | Dalle de sol            | Dalle dure cassante beige   | 49LAI0301P007 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée         | Rez de chaussée | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P008 | Mur A    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée         | Rez de chaussée | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P008 | Mur B    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Entrée         | Rez de chaussée | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P008 | Mur C    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Entrée         | Rez de chaussée | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P008 | Mur D    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Entrée         | NC              | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P009 | Mur D    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine        | Rez de chaussée | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 49LAI0301P010 | Mur D    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine        | Rez de chaussée | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 49LAI0301P010 | Mur D    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| Salle de bains | Rez de chaussée | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 49LAI0301P010 | Mur D    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZPSO             |
| WC             | Rez de chaussée | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable            | 49LAI0301P010 | Mur D    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté     | ZPSO             |

| PIECE          | ETAGE           | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon       | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT            | METHODE          |
|----------------|-----------------|-------------------------|---|-------------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Cuisine        | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P01<br>1 | Mur C    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine        | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P01<br>1 | Mur A    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Cuisine        | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P01<br>1 | Mur B    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Salle de bains | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P01<br>1 | Mur A    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Salle de bains | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P01<br>1 | Mur B    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO             |
| Salle de bains | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P01<br>1 | Mur C    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO             |
| WC             | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P01<br>1 | Mur A    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO             |
| WC             | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P01<br>1 | Mur B    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO             |
| WC             | Rez de chaussée | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 49LAI0301P01<br>1 | Mur C    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZPSO             |

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage



## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 49LAI0301P001  |   |                              |                             |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|
| NOM DU CLIENT  | NUMERO DU DOSSIER   |                              | PIECE OU LOCAL              |
| OPH77  | 49LAI0301 03/09/2019  |                              | Chambre 1 (Rez de chaussée) |
| ELEMENT  | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT          | NOM DE L'OPERATEUR          |
| Moquette   | Dalle dure cassante jaune + colle polymère incolore avec couche souple non séparable + peintures multiples non séparable + moquette grise non séparable | 03/09/2019                   | TAVARES Serge               |
| LOCALISATION   |   | RESULTAT                     |                             |
| Sol  |   | Amiante détecté (Chrysotile) |                             |
| EMPLACEMENT  |   |                              |                             |
|  |   |                              |                             |

| PRELEVEMENT : 49LAI0301P002  |                           |                         |                          |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| NOM DU CLIENT  | NUMERO DU DOSSIER         |                         | PIECE OU LOCAL           |
| OPH77  | 49LAI0301 03/09/2019      |                         | Entrée (Rez de chaussée) |
| ELEMENT  | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR       |
| Dalle de sol   | Dalle dure cassante beige | 03/09/2019              | TAVARES Serge            |
| LOCALISATION   |                           | RESULTAT                |                          |
| Sol  |                           | Fr1:Amiante non détecté |                          |
| EMPLACEMENT  |                           |                         |                          |
|  |                           |                         |                          |

| PRELEVEMENT : 49LAI0301P002 |                           |                          |                    |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL           |                    |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019      | Entrée (Rez de chaussée) |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT      | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol                | Revêtement cassant gris   | 03/09/2019               | TAVARES Serge      |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                 |                    |
| Sol                         |                           | Fr2:Amiante non détecté  |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 49LAI0301P002 |  |                                  |                    |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL                   |                    |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019   | Entrée (Rez de chaussée)         |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol                | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable | 03/09/2019                       | TAVARES Serge      |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |  | Fr3:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 49LAI0301P002 |                           |                         |                          |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         |                         | PIECE OU LOCAL           |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019      |                         | Entrée (Rez de chaussée) |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR       |
| Dalle de sol                | Matériau compact gris     | 03/09/2019              | TAVARES Serge            |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                |                          |
| Sol                         |                           | Fr4:Amiante non détecté |                          |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 49LAI0301P003 |                           |                         |                           |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         |                         | PIECE OU LOCAL            |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019      |                         | Couloir (Rez de chaussée) |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR        |
| Dalle de sol                | Dalle dure cassante beige | 03/09/2019              | TAVARES Serge             |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                |                           |
| Sol                         |                           | Fr1:Amiante non détecté |                           |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 49LAI0301P003 |                           |                                  |                           |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         |                                  | PIECE OU LOCAL            |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019      |                                  | Couloir (Rez de chaussée) |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR        |
| Dalle de sol                | Colle bitumineuse noire   | 03/09/2019                       | TAVARES Serge             |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                         |                           |
| Sol                         |                           | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |                           |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 49LAI0301P003 |                           |                         |                           |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         |                         | PIECE OU LOCAL            |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019      |                         | Couloir (Rez de chaussée) |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR        |
| Dalle de sol                | Ragréage gris             | 03/09/2019              | TAVARES Serge             |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                |                           |
| Sol                         |                           | Fr3:Amiante non détecté |                           |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 49LAI0301P004 |  |                     |                          |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER                                      |                     | PIECE OU LOCAL           |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019                                   |                     | Entrée (Rez de chaussée) |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR       |
| Enduit / Peinture béton     | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 03/09/2019          | TAVARES Serge            |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT            |                          |
| Plafond                     |  | Amiante non détecté |                          |

EMPLACEMENT

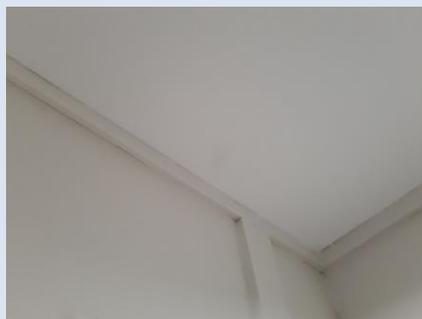

| PRELEVEMENT : 49LAI0301P005 |   |                     |                           |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   |                     | PIECE OU LOCAL            |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019  |                     | Cuisine (Rez de chaussée) |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR        |
| Enduit / Peinture béton     | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 03/09/2019          | TAVARES Serge             |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT            |                           |
| Plafond                     |   | Amiante non détecté |                           |

EMPLACEMENT

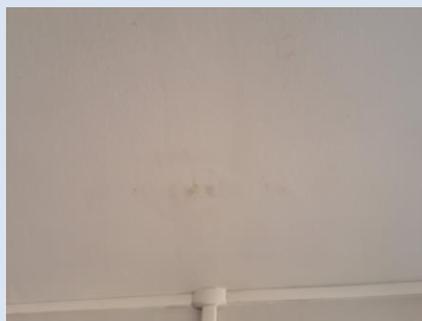


| PRELEVEMENT : 49LAI0301P006 |   |                           |                    |
|-----------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER                               | PIECE OU LOCAL            |                    |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019                            | Cuisine (Rez de chaussée) |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                       | DATE DE PRELEVEMENT       | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle faïence               | Colle beige + peintures multiples non séparable | 03/09/2019                | TAVARES Serge      |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT                  |                    |
| Mur A                       |   | Fr1:Amiante non détecté   |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 49LAI0301P006 |                           |                           |                    |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL            |                    |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019      | Cuisine (Rez de chaussée) |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT       | NOM DE L'OPERATEUR |
| Colle faïence               | Carrelage                 | 03/09/2019                | TAVARES Serge      |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                  |                    |
| Mur A                       |                           | Fr2:Amiante non détecté   |                    |

EMPLACEMENT

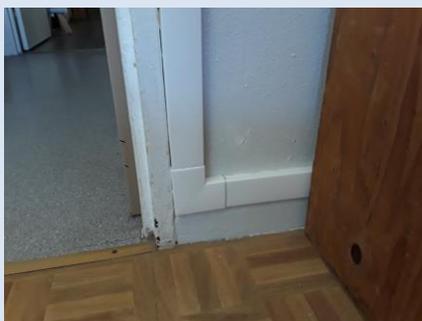


| PRELEVEMENT : 49LAI0301P007 |                           |                         |                    |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL          |                    |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019      | WC (Rez de chaussée)    |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol                | Revêtement souple beige   | 03/09/2019              | TAVARES Serge      |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                |                    |
| Sol                         |                           | Fr1:Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 49LAI0301P007 |  |                                  |                    |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL                   |                    |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019   | WC (Rez de chaussée)             |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT              | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol                | Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable | 03/09/2019                       | TAVARES Serge      |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT                         |                    |
| Sol                         |  | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |                    |

EMPLACEMENT

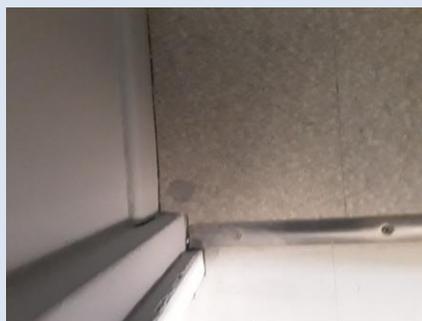

| PRELEVEMENT : 49LAI0301P007 |                           |                         |                      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER         |                         | PIECE OU LOCAL       |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019      |                         | WC (Rez de chaussée) |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT     | NOM DE L'OPERATEUR   |
| Dalle de sol                | Dalle dure cassante beige | 03/09/2019              | TAVARES Serge        |
| LOCALISATION                |                           | RESULTAT                |                      |
| Sol                         |                           | Fr3:Amiante non détecté |                      |

EMPLACEMENT

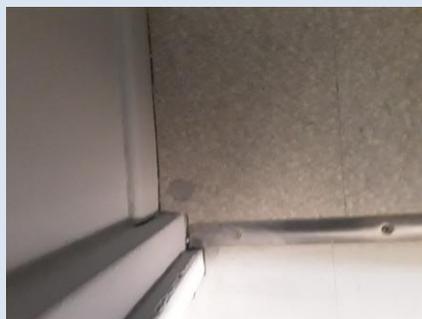


| PRELEVEMENT : 49LAI0301P008 |   |                     |                          |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   |                     | PIECE OU LOCAL           |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019  |                     | Entrée (Rez de chaussée) |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR       |
| Enduit / Peinture           | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 03/09/2019          | TAVARES Serge            |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT            |                          |
| Mur A                       |   | Amiante non détecté |                          |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 49LAI0301P009 |   |                     |                    |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019  |                     | Entrée (NC)        |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton     | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 03/09/2019          | TAVARES Serge      |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT            |                    |
| Mur D                       |   | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT

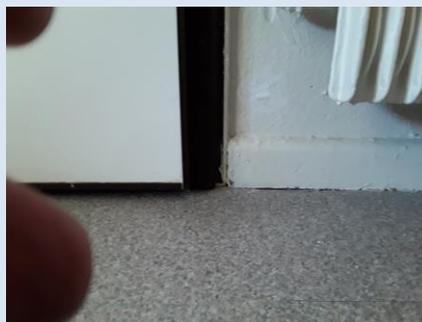

| PRELEVEMENT : 49LAI0301P010 |  |                     |                           |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER                                      |                     | PIECE OU LOCAL            |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019                                   |                     | Cuisine (Rez de chaussée) |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR        |
| Enduit / Peinture           | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 03/09/2019          | TAVARES Serge             |
| LOCALISATION                |  | RESULTAT            |                           |
| Mur D                       |  | Amiante non détecté |                           |

EMPLACEMENT

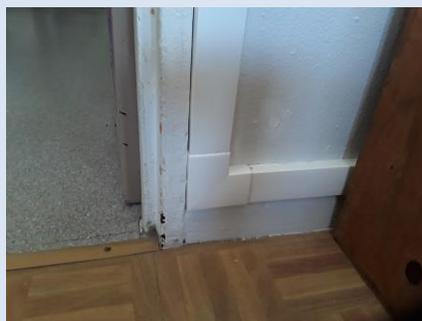

| PRELEVEMENT : 49LAI0301P011 |   |                           |                    |
|-----------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL            |                    |
| OPH77                       | 49LAI0301 03/09/2019  | Cuisine (Rez de chaussée) |                    |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT       | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton     | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 03/09/2019                | TAVARES Serge      |
| LOCALISATION                |   | RESULTAT                  |                    |
| Mur C                       |   | Amiante non détecté       |                    |
| EMPLACEMENT                 |   |                           |                    |



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-80168 EN DATE DU 11/09/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|  |  |
|--|--|
| Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)<br>EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE<br>2 rue Traversière<br>78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA : IT0719-80168<br>Réf. Commande Client : 49LAB0301-01 |
|--|--|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/09/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée  | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante   |
|--|---|------------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 49LAB0301-01 - 11 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE<br>Réf échantillon client : 49LAB0301P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1 Sol Moquette  |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071909-13784<br>Description ITGA : Dalle dure cassante jaune / Colle polymère incolore avec couche souple / Peintures multiples / Moquette grise                                |
| * Dalle dure cassante jaune + colle polymère incolore avec couche souple non séparable + peintures multiples non séparable + moquette grise non séparable                          | META (2)                                      | 1                      | 10/09/2019     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile  |
| Réf dossier client : 49LAB0301-01 - 11 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE<br>Réf échantillon client : 49LAB0301P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée Sol Dalle de sol |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071909-13785<br>Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Revêtement cassant gris / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris |
| * Dalle dure cassante beige  | META (2)                                      | 1                      | 10/09/2019     | Amiante non détecté / -  |
| * Revêtement cassant gris  | META (1)                                      | 1                      | 10/09/2019     | Amiante non détecté / -  |
| * Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable   | MOLP  | 1                      | 10/09/2019     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile  |
| * Matériau compact gris  | META (1)                                      | 3                      | 11/09/2019     | Amiante non détecté / -  |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-80168 EN DATE DU 11/09/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique (Méthode de préparation) | Nombre de préparations | Date d'analyse | Résultat / Variété d'amiante  |
|---|---|------------------------|----------------|---|
| Réf dossier client : 49LAB0301-01 - 11 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE                         |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071909-13786   |
| Réf échantillon client : 49LAB0301P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Sol Dalle de sol              |   |                        |                | Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris  |
| * Dalle dure cassante beige   | META (2)                                      | 1                      | 10/09/2019     | Amiante non détecté / -   |
| * Colle bitumineuse noire   | MOLP  | 1                      | 10/09/2019     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile   |
| * Ragréage gris   | META (1)                                      | 1                      | 10/09/2019     | Amiante non détecté / -   |
| Réf dossier client : 49LAB0301-01 - 11 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE                         |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071909-13787   |
| Réf échantillon client : 49LAB0301P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit Peinture béton  |   |                        |                | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture   |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | META (1)                                      | 1                      | 10/09/2019     | Amiante non détecté / -   |
| Réf dossier client : 49LAB0301-01 - 11 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE                         |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071909-13788   |
| Réf échantillon client : 49LAB0301P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton |   |                        |                | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples  |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable   | META (1)                                      | 1                      | 10/09/2019     | Amiante non détecté / -   |
| Réf dossier client : 49LAB0301-01 - 11 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE                         |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071909-13789   |
| Réf échantillon client : 49LAB0301P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Colle faïence           |   |                        |                | Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples / Carrelage  |
| * Colle beige + peintures multiples non séparable   | META (1)                                      | 1                      | 10/09/2019     | Amiante non détecté / -   |
| * Carrelage   | META (1)                                      | 1                      | 10/09/2019     | Amiante non détecté / -   |
| Réf dossier client : 49LAB0301-01 - 11 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE                         |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071909-13790   |
| Réf échantillon client : 49LAB0301P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol                   |   |                        |                | Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Revêtement souple beige / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris |
| * Revêtement souple beige   | META (1)                                      | 1                      | 10/09/2019     | Amiante non détecté / -   |
| * Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable                | MOLP  | 1                      | 10/09/2019     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile   |
| * Dalle dure cassante beige   | META (2)                                      | 3                      | 10/09/2019     | Amiante non détecté / -   |
| Réf dossier client : 49LAB0301-01 - 11 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE                         |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071909-13791   |
| Réf échantillon client : 49LAB0301P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur A Enduit Peinture          |   |                        |                | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples  |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable   | META (1)                                      | 1                      | 10/09/2019     | Amiante non détecté / -   |
| Réf dossier client : 49LAB0301-01 - 11 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE                         |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071909-13792   |
| Réf échantillon client : 49LAB0301P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Enduit Peinture béton    |   |                        |                | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples  |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable   | META (1)                                      | 1                      | 10/09/2019     | Amiante non détecté / -   |
| Réf dossier client : 49LAB0301-01 - 11 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE                         |   |                        |                | Réf échantillon ITGA : IT071909-13793   |
| Réf échantillon client : 49LAB0301P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture         |   |                        |                | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture   |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable  | META (1)                                      | 1                      | 11/09/2019     | Amiante non détecté / -   |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-80168 EN DATE DU 11/09/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation) | Nombre de<br>préparations  | Date<br>d'analyse | Résultat / Variété d'amiante |
|---|--|--|-------------------|------------------------------|
| Réf dossier client : 49LAI0301-01 - 11 SQUARE DE LA<br>MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE                        |  | Réf échantillon ITGA : IT071909-13794                                  |                   |                              |
| Réf échantillon client : 49LAI0301 P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS -<br>- - / Cuisine Mur C Enduit Peinture béton |  | Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples |                   |                              |
| * Enduit plâtreux blanc en vrac +<br>peintures multiples non séparable  | META (1)   | 1  | 10/09/2019        | Amiante non détecté / -      |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNM )  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC  
NF ISO 9001:2015

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.  
La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| PLANCHE DE REPÉRAGE    | Zone : Rez de chaussée   | Vue de dessus   |
| Auteur : TAVARES Serge | Bien : 49LAI0301 - 11 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE | Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien |



|  |
|--|
| Cloisons Plaques de plâtre                                 |
| Murs Bois  |
| Murs Brique  |
| Murs périphériques / Plaques de plâtre                     |
| Murs carreaux de plâtre                                    |
| Murs Béton / Enduit  |
| Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre      |
| Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
| Torchis  |
| Murs Amiantés  |
| Murs Brique / Enduit                                       |
| Murs Brique plâtrière                                      |
| Murs Pierre  |

|   |
|---|
| Murs amiantés                               |
| ■ Prélèvements de sol amianté               |
| ■ Prélèvements de sol non amiantés          |
| ● Prélèvements de plafond amiantés          |
| ● Prélèvements de plafond non amiantés      |
| → Prélèvements de mur amiantés              |
| → Prélèvements de mur non amiantés          |
| X Autres types de prélèvements amiantés     |
| X Autres types de prélèvements non amiantés |
| /// Sols amiantés                           |
| /// Plafonds amiantés                       |
| ⊗ Sols et plafonds amiantés                 |
| ⊕ Conduits amiantés                         |
| ⊕ Conduits non amiantés                     |