

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

16 SQUARE DE LA MADELEINE

1

77220 TOURNAN EN BRIE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	49LAN0301	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	22/08/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Serge TAVARES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3472	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	20/08/2018	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 30/08/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Serge TAVARES**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	17
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	28
ATTESTATION(S).....	31
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	32

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	49LAN0301P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	49LAN0301P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	49LAN0301P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	49LAN0301P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	49LAN0301P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	49LAN0301P006	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère beige en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	49LAN0301P006	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + ragréage beige en faible quantité non séparable	Sol	49LAN0301P007	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Sol	49LAN0301P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Présence de fibres d'amiante (*)
Cellier	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Sol	49LAN0301P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 1	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Sol	49LAN0301P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 2	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Sol	49LAN0301P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 3	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Sol	49LAN0301P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Présence de fibres d'amiante (*)
Entrée	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Sol	49LAN0301P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Présence de fibres d'amiante (*)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Sol	49LAN0301P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Présence de fibres d'amiante (*)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. PAYS DE LA BRIE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 18656  EXPERT HABITAT INGENIERIE  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321 734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4474 1 <b>Provenance</b> PAYS DE LA BRIE <b>Objet</b> DIVERS	<b>ÉMETTEUR</b> BACHER ISABELLE Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
<b>SERVICE</b> SCE PAYS DE LA BRIE <b>LOCALISATION</b> Programme 49 TOURNAN EN BRIE - PARC LAMBERT Tranche 1 Ensemble F000 Escalier AN Étage 03 Logement 1 Module 49LAN0301	<b>ADRESSE</b> MME ZMIEFF ANGELIQUE 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Tél. personnel 06 16 80 70 65	
<b>DELAI D'EXECUTION</b> 7 JOURS		<b>PÉRIODE DU</b> 07-08-2019 AU 13-08-2019
<b>ARTICLE</b> AM45 REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	<b>DÉSIGNATION</b> REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	<b>QUANTITÉ</b> 1,00 <b>PRIX UNITAIRE H.T.</b> 5,00 <b>TOTAL H.T.</b> 5,00
<b>ARTICLE</b> AM176 ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN	<b>DÉSIGNATION</b> ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN	<b>QUANTITÉ</b> 10,00 <b>PRIX UNITAIRE H.T.</b> 48,00 <b>TOTAL H.T.</b> 480,00
<b>TOTAL H.T.</b> 485,00 <b>H.T. ACTUALISE</b> <b>COEFFICIENT REGIONAL</b> <b>RABAIS</b> <b>TOTAL H.T.</b> <b>T.V.A.</b> 20,00 % <b>TOTAL T.T.C.</b> 582,00		
07-08-2019 PRELEVEMENT DES TOUS LES MURS ET PLAFONDS ET TOUS LES SOLS TEL LOCATAIRE 06 16 80 70 65		
<b>APPECTION BUDGETAIRE</b> CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES 1 HONAMIA A760 AEST EST		<b>CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG</b> LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE MONTANT T.T.C. HONORAIRES DIAG AMIANTE 582,00
<b>APPECTION ANALYTIQUE</b> CODE BUDGET 49 1 F000 AN 49LAN0301 L 1000748 ZMIEFF ANGELIQUE		<b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b> MONTANT T.T.C. 582,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 18656		
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE		

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 49LAN0301 22/08/2019

Version : 30/08/2019

7/34

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

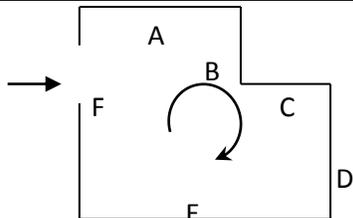

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Chambre 3	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Cellier	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Placard	RC		OUI	CONCERNEE
Dégagement	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 3	RC	Béton	Carreau x de plâtre			Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
Salle de bains	RC	Béton	Carreau x de plâtre			Sol souple	Peinture	BOIS	PVC	
WC	RC	Carreau x de plâtre				Dalle de sol	Peinture	BOIS		
Entrée	RC	Carreau x de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture	METALLIQUE		
Cuisine	RC	Carreau x de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
Cellier	RC	Béton				Dalle de sol	Aucun	BOIS	PVC	
Chambre 1	RC	Béton				Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
Séjour	RC	Béton	Carreau x de plâtre			Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
Chambre 2	RC	Béton	Carreau x de plâtre			Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
Placard	RC	Carreau x de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture	BOIS		

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Dégagement	RC	Carreaux de plâtre				Dalle de sol	Peinture	BOIS		

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	49LAN0301P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	49LAN0301P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cellier	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	49LAN0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Présence de fibres d'amiante (*)	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	49LAN0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Présence de fibres d'amiante (*)	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	49LAN0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Présence de fibres d'amiante (*)	ZPSO
Chambre 3	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	49LAN0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Présence de fibres d'amiante (*)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	49LAN0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Présence de fibres d'amiante (*)	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	49LAN0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Présence de fibres d'amiante (*)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	49LAN0301P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	49LAN0301P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	49LAN0301P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	49LAN0301P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère beige en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	49LAN0301P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + ragréage beige en faible quantité non séparable	49LAN0301P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	49LAN0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Présence de fibres d'amiante (*)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	Rez de chaussée	Dalle de sol	Ragréage gris hétérogène	49LAN0301P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard	Rez de chaussée	Dalle de sol	Ragréage gris hétérogène	49LAN0301P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	49LAN0301P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	49LAN0301P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	49LAN0301P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard	Rez de chaussée	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard	Rez de chaussée	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	Rez de chaussée	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple gris	49LAN0301P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	49LAN0301P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère blanche non séparable + dalle dure cassante grise	49LAN0301P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple beige	49LAN0301P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement cassant gris	49LAN0301P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement cassant gris	49LAN0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement cassant gris	49LAN0301P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P010	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P010	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P011	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P011	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P011	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P011	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Papier peint	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P012	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P01 2	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P01 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P01 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P01 2	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P01 2	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Papier peint	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	49LAN0301P01 2	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Papier peint	Papier non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	49LAN0301P01 3	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Papier peint	Papier non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	49LAN0301P013	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Papier peint	Papier non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	49LAN0301P013	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Papier peint	Papier non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	49LAN0301P013	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Papier peint	Papier non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	49LAN0301P013	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 49LAN0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAN0301 22/08/2019		Placard (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteDetecte	

### EMPLACEMENT

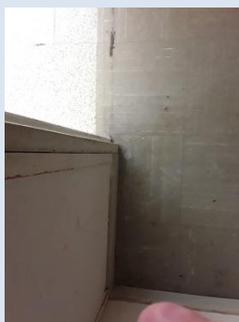

PRELEVEMENT : 49LAN0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAN0301 22/08/2019		Placard (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteDetecte	

### EMPLACEMENT

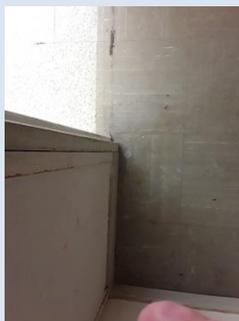

**PRELEVEMENT : 49LAN0301P001**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	49LAN0301 22/08/2019	Placard (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Ragréage gris hétérogène	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 49LAN0301P002**


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	49LAN0301 22/08/2019	Placard (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		AmianteNonDetecte	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 49LAN0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAN0301 22/08/2019		Placard (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		AmianteNonDetecte	


EMPLACEMENT

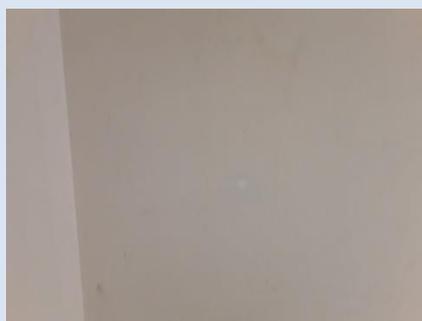


PRELEVEMENT : 49LAN0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAN0301 22/08/2019		Placard (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAN0301P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAN0301 22/08/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	
EMPLACEMENT			
			

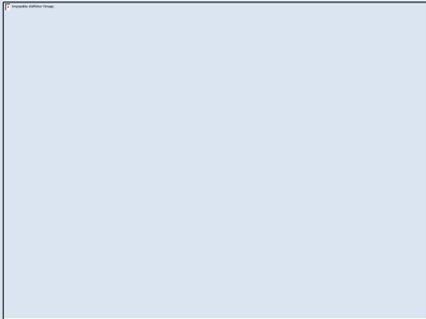PRELEVEMENT : 49LAN0301P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAN0301 22/08/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 49LAN0301P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	49LAN0301 22/08/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAN0301P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	49LAN0301 22/08/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère blanche non séparable + dalle dure cassante grise	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAN0301P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAN0301 22/08/2019		WC (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAN0301P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	49LAN0301 22/08/2019		WC (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAN0301P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	49LAN0301 22/08/2019	WC (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère beige en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAN0301P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	49LAN0301 22/08/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 49LAN0301P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	49LAN0301 22/08/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + ragréage beige en faible quantité non séparable	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteDetecte	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 49LAN0301P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	49LAN0301 22/08/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT

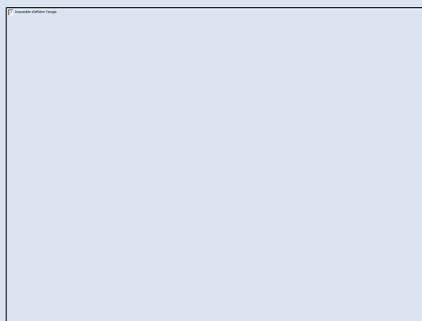


PRELEVEMENT : 49LAN0301P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	49LAN0301 22/08/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		PresenceDeFibres	

EMPLACEMENT

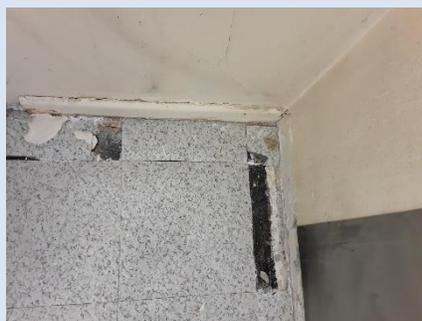


PRELEVEMENT : 49LAN0301P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	49LAN0301 22/08/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT

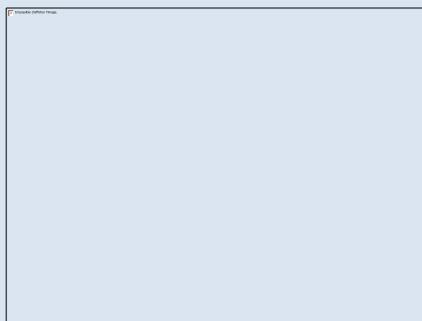

PRELEVEMENT : 49LAN0301P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	49LAN0301 22/08/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT

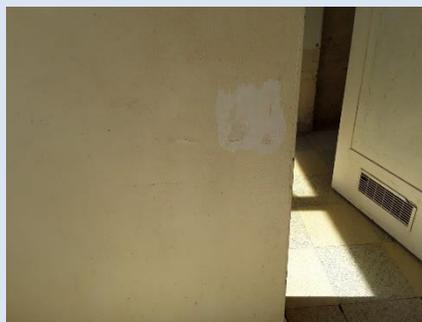

PRELEVEMENT : 49LAN0301P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	49LAN0301 22/08/2019	Cuisine (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAN0301P012

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	49LAN0301 22/08/2019	Entrée (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Papier peint	Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		AmianteNonDetecte	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 49LAN0301P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	49LAN0301 22/08/2019	Entrée (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Papier peint	Papier non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	22/08/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT

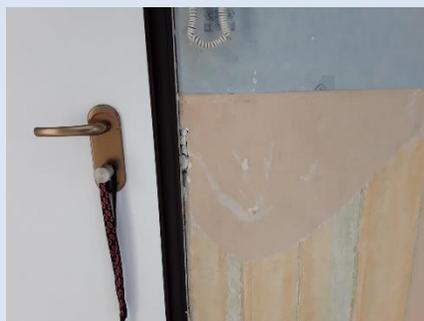

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-77198 EN DATE DU 29/08/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-77198 Réf. Commande Client : 49LAN0301-01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 27/08/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 49LAN0301-01 - 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE				Réf échantillon ITGA : IT141908-31652
Réf échantillon client : 49LAN0301P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Sol Dalle de sol				Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	28/08/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	27/08/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Ragréage gris hétérogène	META (1)	1	28/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LAN0301-01 - 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE				Réf échantillon ITGA : IT141908-31653
Réf échantillon client : 49LAN0301P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Plafond Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	28/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LAN0301-01 - 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE				Réf échantillon ITGA : IT141908-31654
Réf échantillon client : 49LAN0301P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Mur B Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	28/08/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-77198 EN DATE DU 29/08/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante	
Réf dossier client : 49LAN0301--01 - 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAN0301P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Mur A Enduit Peinture					
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac		META (1)	1	28/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LAN0301--01 - 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAN0301P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple					
* Revêtement souple gris		META (1)	1	28/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène		META (1)	1	28/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle bitumineuse noire en faible quantité		MOLP	1	27/08/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle polymère blanche non séparable + dalle dure cassante grise		META (2)	2	29/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LAN0301--01 - 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAN0301P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol					
* Revêtement souple beige		META (1)	1	28/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise		META (2)	1	28/08/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle polymère beige en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire		MOLP	1	27/08/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 49LAN0301--01 - 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAN0301P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol					
* Revêtement cassant gris		META (1)	1	28/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère incolore avec poussières non séparable + ragréage beige en faible quantité non séparable		META (2)	1	28/08/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 49LAN0301--01 - 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAN0301P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol					
* Revêtement cassant gris		META (1)	1	28/08/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable		META (1)	4	29/08/2019	Présence de fibres d'amiante (*) / Chrysotile
Réf dossier client : 49LAN0301--01 - 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAN0301P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton					
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac		META (1)	1	28/08/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

laboratoire

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3


**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-77198 EN DATE DU 29/08/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 49LAN0301--01 - 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAN0301P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT141908-31661 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	28/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LAN0301--01 - 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAN0301P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT141908-31662 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	28/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LAN0301--01 - 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAN0301P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur B Papier peint				Réf échantillon ITGA : IT141908-31663 Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	28/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 49LAN0301--01 - 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE Réf échantillon client : 49LAN0301P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Papier peint				Réf échantillon ITGA : IT141908-31664 Description ITGA : Papier / Peinture / Enduit plâtreux blanc
* Papier non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	28/08/2019	Amiante non détecté / -

(0) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse

(\*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

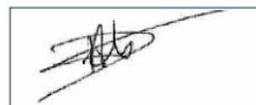

ATTESTATION(S)



**AXA**

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p><b>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES</b>  <b>CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )</b>  <b>CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )</b>  <b>REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION</b>  <b>REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</b>  <b>DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU</b>  <b>CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )</b>  <b>DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )</b>  <b>RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</b>  <b>ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES</b>  <b>ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )</b>  <b>INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )</b>  <b>MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN</b>  <b>CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</b>  <b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ</b>  <b>ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNM )</b>  <b>DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</b></p>	<p><b>ETAT DES LIEUX LOCATIFS</b>  <b>DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE</b>  <b>CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION</b>  <b>DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO</b>  <b>INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES</b>  <b>THERMOGRAPHIE INFRAROUGE</b>  <b>DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.</b>  <b>DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE</b>  <b>DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION</b>  <b>DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.</b>  <b>DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES</b>  <b>EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )</b>  <b>ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION</b>  <b>CENTRE DE FORMATION</b>  <b>MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE</b>  <b>DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR</b>  <b>VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.


Fait à Pessac, le 26/11/2018  
 Pour la compagnie



PEFC® 10-31-1483 / Certifié PEFC  
 AD  
 N° 100000103 2008-002



<b>PLANCHE DE REPÉRAGE</b>	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : TAVARES Serge	Bien : 49LAN0301 - 1 16 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien



Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

21

- Murs amiantés**
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sols amiantés
- /// Plafonds amiantés
- /// Sols et plafonds amiantés
- ⊕ Conduits amiantés
- ⊕ Conduits non amiantés