

# RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

Norme NF X46-020 (12/2008) & Code de la santé Publique, articles R1334-14 à 29 (abrogeant le décret 96-97 du 07 février 96) - Programme de repérage de la liste C du décret 2011-629 du 03 juin 2011  
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

Version : V2017-03-21



Bien expertisé

4 SQUARE PAUL ALGIS ESC AD 50LAD0404 (50LAD0404)  
77360 VAIRES SUR MARNE



Résultat du repérage						
Détail en page 5						
Etat :	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3
Nombre :	11	0	0	0	0	0

**Important :** Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

## SYNTHESE DES CONCLUSIONS GENERALES DU REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (RESULTATS DETAILLES EN PAGE 5) :

**PRESENCE**

Pièces non visitées : voir Page 5

Des investigations complémentaires devront être réalisées sur ces éléments non inspectés afin de compléter le repérage.

CE RAPPORT NE PEUT ETRE REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE ET AVEC L'AUTORISATION D'ALLO DIAGNOSTIC

**ALLODIAGNOSTIC ILE-DE-FRANCE EST**

Capital : 6 990 495€  
RCS : 50503704400029  
123, ZI Courbuisson  
77920  
SAMOIS SUR SEINE

**ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE :**

AXA n° 3912280604

réinventons / notre métier



Diagnostic effectué par :

**Geraud DE LAFFON**  
CPDI 2336

**Diagnosticueur certifié par un organisme accrédité COFRAC**

Certification n° CPDI 2336  
Décernée par I.Cert

**Vérifiez vous-même sur Internet la certification de notre diagnosticueur !**  
Coordonnées : [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par I.Cert. N° de certification CPDI 2336 délivré le 20/06/2013 et expirant le 19/06/2018.

Edité à SAMOIS SUR SEINE, le 30/04/2017

**Par : Geraud DE LAFFON**

SAS Alldiagnostic | Siège administratif :  
Parc Saint Fiacre, 53200 Château-Gontier  
Tél. 02 57 40 01 39 | [info@alldiagnostic.com](mailto:info@alldiagnostic.com)  
RCS 505037044



## SOMMAIRE

1. QUELS SONT LES INTERVENANTS SUR CETTE EXPERTISE ? .....	2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS .....	3
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS .....	3
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	4
5. CONCLUSIONS DU REPERAGE.....	5
6. CROQUIS DE REPERAGE .....	8
8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS.....	18
9. RAPPORTS D'ANALYSES.....	23
10. PROGRAMME DE REPERAGE DE LA NORME NF X 46-020 .....	59
11. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE.....	63
12. ANNEXES / ATTESTATION D'ASSURANCE /CERTIFICATIONS.....	66

## 1. QUELS SONT LES INTERVENANTS SUR CETTE EXPERTISE ?

### Propriétaire

**Société OPH 77**  
**10 AVENUE CHARLES PEGUY**  
**77000 MELUN**

### Donneur d'ordre

**OPH 77** En qualité de Autre  
**77000 MELUN**

### Diagnostiqueur

Certifié par  
N° de certification  
Date d'obtention de la certification

**Geraud DE LAFFON**  
**I.Cert**  
**CPDI 2336**  
**20/06/2013**

### Accompagnateur (le cas échéant)

**autre - VACANT**

### Compagnie d'assurance

N° de police  
Date de validité

**AXA**  
**3912280604**  
**31/12/2017**

### Laboratoire d'analyse (le cas échéant)

Nom  
Adresse

**Institut technique des gaz et de l'air (ITGA)**  
**Parc d'affaires - Espace Performances - Bât K**  
**35768 SAINT-GREGOIRE**

Expertise demandé le  
Visite effectuée le

**2017-04-03 12:48:34**  
**2017/03/28**

Références cadastrales :

Numéro de lot :  
Numéro de mission :  
Référence client :  
Visite effectuée le :

**Etage 4; Porte 4 Lot numéro 50LAD0404,**  
**862738**  
**SN77049**  
**2017/03/28**

*Nota : Pour la réalisation de cette expertise, la société Alلودiagnostic n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).*

## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Tableau des documents en lien avec cette expertise

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autre documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Document relatif au projet de travaux (projet, APS, APD, DCE, etc.)	Non
Rapport de repérage antérieur	Non

Observations :

Néant

## 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

**4ème étage :** Entrée, Wc, Couloir, Placard, Salle de bain, Cagibis 1, Chambre 1, Séjour, Chambre 2, Cuisine, Cagibis 2

Descriptif des travaux :

Rénovation générale du logement, sol, murs, plinthes, faïences, garde corps, plafond.

**A la demande du donneur d'ordre, inscrit dans le cahier des charges, nous avons distingué, quand c'était possible, les sol de surface et de ce que nous avons trouvé en dessous.**

Important :

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à Allo Diagnostic un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

## 4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage (Cf. annexe 4) de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le programme de repérage de la liste C du décret du 3 juin 2011 et de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

### Sondages :

Tous nos sondages ont été réalisés en suivant scrupuleusement le programme de repérage de l'annexe A de la norme NF X 46-020.

Chaque sondage est décrit dans la section 6 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe B de la norme NF X 46-020, les prélèvements réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux. Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, tous les prélèvements sont localisés sur les croquis / plans disponibles en annexe du présent rapport.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'Allo diagnostic dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.



### Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :





Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Bâtiment vide d'occupants	X		
Bâtiment vide de mobilier	X		
Les équipements et installations étaient en services	X		
Les équipements et installations étaient alimentés	X		
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

## 5. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
4ème étage - Entrée	<b>Identifiant:</b> 0002 <b>Prélèvement:</b> 862738/GDL0002-280317 <b>Description:</b> Dalle dure cassante grise <b>Composant de la construction:</b> - <b>Partie à sonder:</b> -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Score EP (Z-III-RF)	
4ème étage - Couloir	<b>Identifiant:</b> 0078 <b>Prélèvement:</b> 862738/GDL0002-280317 <b>Description:</b> Dalle dure cassante grise <b>Composant de la construction:</b> - <b>Partie à sonder:</b> -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Score EP (Z-III-RF)	
4ème étage - Placard	<b>Identifiant:</b> 0080 <b>Prélèvement:</b> 862738/GDL0002-280317 <b>Description:</b> Dalle dure cassante grise <b>Composant de la construction:</b> - <b>Partie à sonder:</b> -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Score EP (Z-III-RF)	
4ème étage - Salle de bain	<b>Identifiant:</b> 0017 <b>Prélèvement:</b> 862738/GDL0011-280317 <b>Description:</b> Colle grise + couche plâtrée + peintures multiples (plinthe) <b>Composant de la construction:</b> - <b>Partie à sonder:</b> -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Score EP (Z-III-RF)	IDEM GDL0011
	<b>Identifiant:</b> 0018 <b>Prélèvement:</b> 862738/GDL0011-280317 <b>Description:</b> Colle grise non séparable + couche plâtrée blanche avec poussières non séparable + peintures multiples non séparable <b>Composant de la construction:</b> - <b>Partie à sonder:</b> -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Score EP (Z-III-RF)	IDEM GDL0011
4ème étage - Cagibis 1	<b>Identifiant:</b> 0034 <b>Prélèvement:</b> 862738/GDL0030-280317 <b>Description:</b> Ragréage + colle <b>Composant de la construction:</b> - <b>Partie à sonder:</b> -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Score EP (Z-III-RF)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
4ème étage - Chambre 1	<p><b>Identifiant:</b> 0039 <b>Prélèvement:</b> 862738/GDL0015-280317 <b>Description:</b> Dalle dure cassante grise <b>Composant de la construction:</b> - <b>Partie à sonder:</b> -</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Score EP (Z-III-RF)	
	<p><b>Identifiant:</b> 0039 <b>Prélèvement:</b> 862738/GDL0015-280317-2 <b>Description:</b> Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable <b>Composant de la construction:</b> - <b>Partie à sonder:</b> -</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Score EP (Z-III-RF)	IDEM GDL0015
4ème étage - Séjour	<p><b>Identifiant:</b> 0047 <b>Prélèvement:</b> 862738/GDL0032-280317 <b>Description:</b> Dalle dure cassante grise <b>Composant de la construction:</b> - <b>Partie à sonder:</b> -</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Score EP (Z-III-RF)	
4ème étage - Chambre 2	<p><b>Identifiant:</b> 0053 <b>Prélèvement:</b> 862738/GDL0034-280317 <b>Description:</b> Ragréage + colle <b>Composant de la construction:</b> - <b>Partie à sonder:</b> -</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Score EP (Z-III-RF)	
4ème étage - Cagibis 2	<p><b>Identifiant:</b> 0069 <b>Prélèvement:</b> 862738/GDL0002-280317 <b>Description:</b> Dalle dure cassante grise <b>Composant de la construction:</b> - <b>Partie à sonder:</b> -</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Score EP (Z-III-RF)	

**MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :**

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

**FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)**

- N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
- N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
- N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois  
 (Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

**AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)**

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
- AC1: Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
- AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

## 6. CROQUIS DE REPERAGE

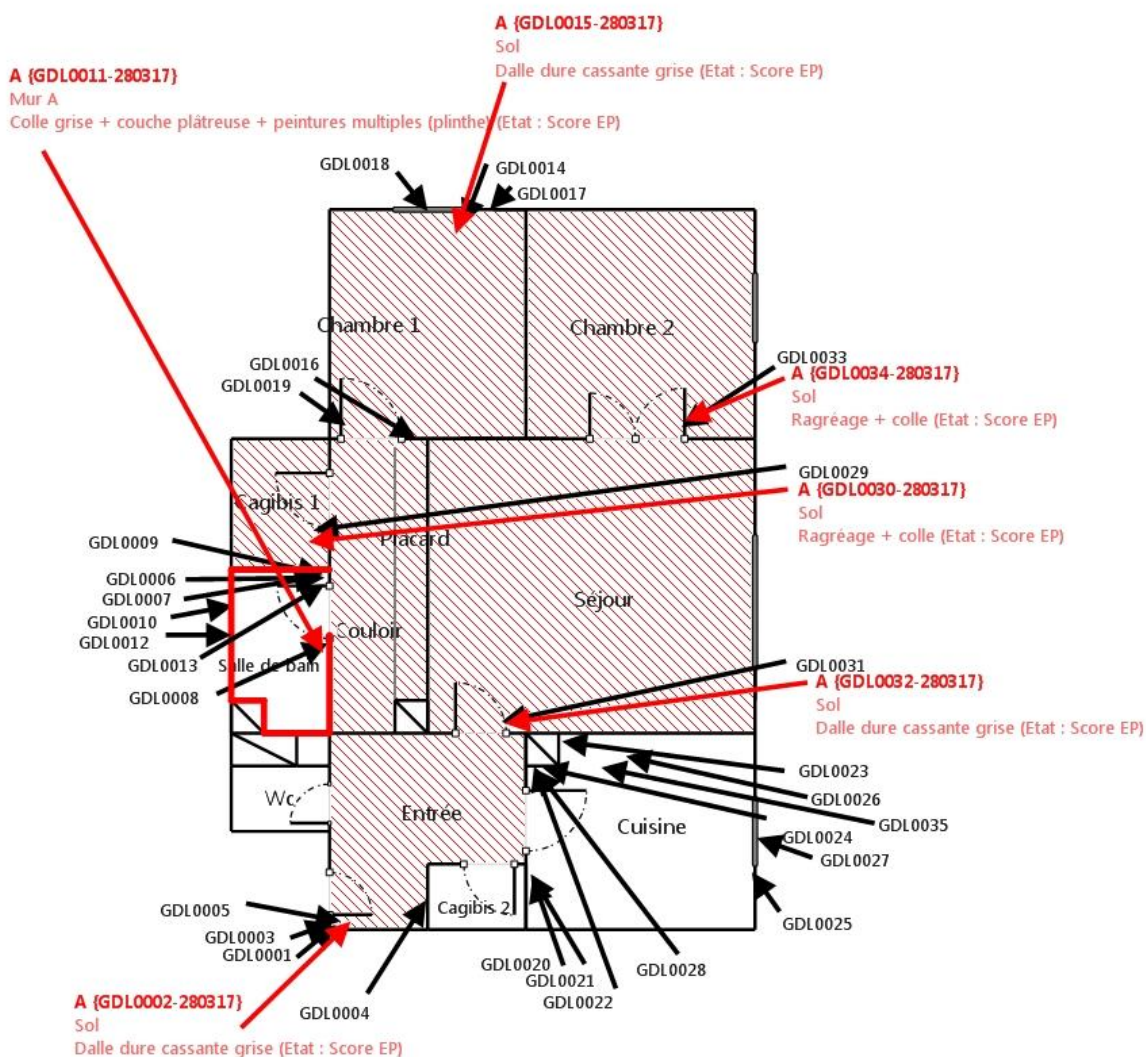




Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ALLODIAGNOSTIC, auteur : Geraud DE LAFFON  
Dossier n° 862738 du  
Adresse du bien : 4 SQUARE PAUL ALGIS ESC AD 50LAD0404 (50LAD0404) 77360 VAIRES SUR MARNE

Légende		
	Surface de matériaux amiantés	N° prélèvement Matériaux prélevés – négatif
	Linéaire de matériaux amiantés	A N° prélèvement (matériaux-état) Matériaux prélevés – positif



## 7. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

### 7.1 Liste des pièces visitées :





**4ème étage :** Entrée, Wc, Couloir, Placard, Salle de bain, Cagibis 1, Chambre 1, Séjour, Chambre 2, Cuisine, Cagibis 2


### 7.2 Immeuble ou parties d'immeuble non visitées et justification :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

### 7.3 Descriptions des investigations réalisées :

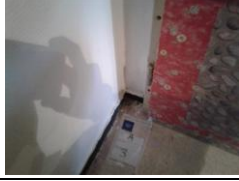



Legende : « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.


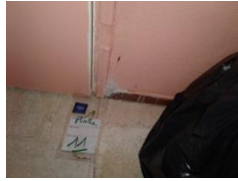



Niveau : 4ème étage			Pièce : Entrée			
Zone	N°Sondage	Matériaux constitutifs	Prélèvement	Etat de conservation	N° de Prélèvement	Photo
Sol	0001	ragréage + Colle + revêtement souple	oui	Absence	GDL0001-280317-862738	
Sol	0002	Dalle dure cassante grise	oui	Présence Score EP	GDL0002-280317-862738	
Mur A	0003	Béton + plâtre + peinture	oui	Absence	GDL0003-280317-862738	
Mur F	0004	Béton + plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0003-280317-862738	Absence	GDL0003-280317-862738	idem photo analyse GDL0003-280317-862738
Mur E	0005	plâtre + peinture	oui	Absence	GDL0004-280317-862738	
Mur B,C,D	0006	plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0004-280317-862738	Absence	GDL0004-280317-862738	idem photo analyse GDL0004-280317-862738



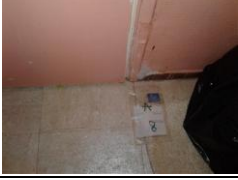


Plafond	0007	Béton + plâtre + peinture Plafond	oui	Absence	GDL0005-280317-862738	
Sol	0008	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0002-280317-2-862738	Absence	GDL0002-280317-2-862738	idem photo analyse GDL0002-280317-2-862738


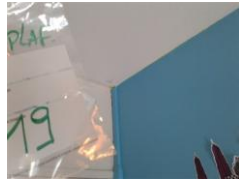


Niveau : 4ème étage			Pièce : Wc			
Zone	N°Sondage	Matériaux constitutifs	Prélèvement	Etat de conservation	N° de Prélèvement	Photo
Sol	0009	ragréage + Colle + revêtement souple	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0006-280317-862738	Absence	GDL0006-280317-862738	idem photo analyse GDL0006-280317-862738
Sol	0010	Ragréage + colle	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0007-280317-862738	Absence	GDL0007-280317-862738	idem photo analyse GDL0007-280317-862738
Mur A D	0011	plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0009-280317-862738	Absence	GDL0009-280317-862738	idem photo analyse GDL0009-280317-862738
Mur B,C	0012	Béton + plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0008-280317-862738	Absence	GDL0008-280317-862738	idem photo analyse GDL0008-280317-862738
Plafond	0013	Béton + plâtre + peinture Plafond	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0013-280317-862738	Absence	GDL0013-280317-862738	idem photo analyse GDL0013-280317-862738

Niveau : 4ème étage			Pièce : Couloir			
Zone	N°Sondage	Matériaux constitutifs	Prélèvement	Etat de conservation	N° de Prélèvement	Photo
Mur D	0014	Porte bois des placards	non			
Mur A	0015	Béton + plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0003-280317-862738	Absence	GDL0003-280317-862738	idem photo analyse GDL0003-280317-862738
Mur B,C	0016	Béton + plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0003-280317-862738	Absence	GDL0003-280317-862738	idem photo analyse GDL0003-280317-862738
Plafond	0017	Béton + plâtre + peinture Plafond	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0005-280317-862738	Absence	GDL0005-280317-862738	idem photo analyse GDL0005-280317-862738
Sol	0018	ragréage + Colle + revêtement souple	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0001-280317-862738	Absence	GDL0001-280317-862738	idem photo analyse GDL0001-280317-862738

Sol	0019	Dalle dure cassante grise	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0002-280317-862738	Présence Score EP	GDL0002-280317-862738	idem photo analyse GDL0002-280317-862738
Niveau : 4ème étage			Pièce : Placard			
Zone	N°Sondage	Matériaux constitutifs	Prélèvement	Etat de conservation	N° de Prélèvement	Photo
Mur A	0020	Porte bois placards brut	non			
Mur B,C,D	0021	Béton + plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0003-280317-862738	Absence	GDL0003-280317-862738	idem photo analyse GDL0003-280317-862738
Plafond	0022	Béton + plâtre + peinture Plafond	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0005-280317-862738	Absence	GDL0005-280317-862738	idem photo analyse GDL0005-280317-862738
Sol	0023	ragréage + Colle + revêtement souple	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0001-280317-862738	Absence	GDL0001-280317-862738	idem photo analyse GDL0001-280317-862738
Sol	0024	Dalle dure cassante grise	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0002-280317-862738	Présence Score EP	GDL0002-280317-862738	idem photo analyse GDL0002-280317-862738
Niveau : 4ème étage			Pièce : Salle de bain			
Zone	N°Sondage	Matériaux constitutifs	Prélèvement	Etat de conservation	N° de Prélèvement	Photo
Sol	0025	ragréage + Colle + revêtement souple	oui	Absence	GDL0006-280317-862738	
Sol	0026	Ragréage + colle	oui	Absence	GDL0007-280317-862738	
Mur A	0027	Béton + plâtre + peinture	oui	Absence	GDL0008-280317-862738	
Mur C D E	0028	Béton + plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0008-280317-862738	Absence	GDL0008-280317-862738	idem photo analyse GDL0008-280317-862738
Mur F	0029	plâtre + peinture	oui	Absence	GDL0009-280317-862738	

Mur B	0030	plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0009-280317-862738	Absence	GDL0009-280317-862738	idem photo analyse GDL0009-280317-862738
Mur E	0031	faïence + colle	oui	Absence	GDL0010-280317-862738	
Mur D	0032	faïence + colle	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0010-280317-862738	Absence	GDL0010-280317-862738	idem photo analyse GDL0010-280317-862738
Mur A	0033	Colle grise + couche plâtrée + peintures multiples (plinthe)	oui ! - matériaux indissociables*	Présence Score EP	GDL0011-280317-862738	
Mur B,C,D E F	0034	Colle grise non séparable + couche plâtrée blanche avec poussières non séparable + peintures multiples non séparable	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0011-280317-862738 ! - matériaux indissociables*	Présence Score EP	GDL0011-280317-862738	idem photo analyse GDL0011-280317-862738
Mur E	0035	Joint d'étanchéité	oui	Absence	GDL0012-280317-862738	
Plafond	0036	Béton + plâtre + peinture Plafond	oui	Absence	GDL0013-280317-862738	
Mur A	0037	Carrelage	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0011-280317-2-862738	Absence	GDL0011-280317-2-862738	idem photo analyse GDL0011-280317-2-862738
Mur B,C,D E F	0038	Carrelage	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0011-280317-2-862738	Absence	GDL0011-280317-2-862738	idem photo analyse GDL0011-280317-2-862738
Niveau : 4ème étage			Pièce : Cagibis 1			
Zone	N°Sondage	Matériaux constitutifs	Prélèvement	Etat de conservation	N° de Prélèvement	Photo
Sol	0039	ragréage + Colle + dalles de sol noires	oui	Absence	GDL0029-280317-862738	


Sol	0040	Ragréage + colle	oui	Présence Score EP	GDL0030-280317-862738	
Mur C,D	0041	Béton + plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0003-280317-862738	Absence	GDL0003-280317-862738	idem photo analyse GDL0003-280317-862738
Mur A,B	0042	plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0004-280317-862738	Absence	GDL0004-280317-862738	idem photo analyse GDL0004-280317-862738
Plafond	0043	Béton + plâtre + peinture Plafond	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0005-280317-862738	Absence	GDL0005-280317-862738	idem photo analyse GDL0005-280317-862738
Niveau : 4ème étage			Pièce : Chambre 1			
Zone	N°Sondage	Matériaux constitutifs	Prélèvement	Etat de conservation	N° de Prélèvement	Photo
Sol	0044	ragréage + Colle + revêtement souple	oui	Absence	GDL0014-280317-862738	
Sol	0045	Dalle dure cassante grise	oui	Présence Score EP	GDL0015-280317-862738	
Mur A	0046	Béton + plâtre + peinture	oui	Absence	GDL0016-280317-862738	
Mur B	0047	Béton + plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0016-280317-862738	Absence	GDL0016-280317-862738	idem photo analyse GDL0016-280317-862738
Mur C	0048	plâtre + peinture	oui	Absence	GDL0017-280317-862738	
Mur D	0049	plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0017-280317-862738	Absence	GDL0017-280317-862738	idem photo analyse GDL0017-280317-862738

Mur C garde corp	0050	métal + peinture	oui	Absence	GDL0018-280317-862738	
Plafond	0051	Béton + plâtre + peinture Plafond	oui	Absence	GDL0019-280317-862738	
Sol	0052	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0015-280317-2-862738  ! - matériaux indissociables*	Présence Score EP	GDL0015-280317-2-862738	idem photo analyse GDL0015-280317-2-862738
Niveau : 4ème étage			Pièce : Séjour			
Zone	N°Sondage	Matériaux constitutifs	Prélèvement	Etat de conservation	N° de Prélèvement	Photo
Sol	0053	ragréage + Colle + dalles de sol	oui	Absence	GDL0031-280317-862738	
Sol	0054	Dalle dure cassante grise	oui	Présence Score EP	GDL0032-280317-862738	
Mur A,B,C	0055	Béton + plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0003-280317-862738	Absence	GDL0003-280317-862738	idem photo analyse GDL0003-280317-862738
Mur D	0056	plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0004-280317-862738	Absence	GDL0004-280317-862738	idem photo analyse GDL0004-280317-862738
Mur D	0057	métal + peinture sur Garde corp	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0018-280317-862738	Absence	GDL0018-280317-862738	idem photo analyse GDL0018-280317-862738
Plafond	0058	Béton + plâtre + peinture Plafond	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0005-280317-862738	Absence	GDL0005-280317-862738	idem photo analyse GDL0005-280317-862738
Sol	0059	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0032-280317-2-862738	Absence	GDL0032-280317-2-862738	idem photo analyse GDL0032-280317-2-862738

Niveau : 4ème étage			Pièce : Chambre 2			
Zone	N°Sondage	Matériaux constitutifs	Prélèvement	Etat de conservation	N° de Prélèvement	Photo
Sol	0060	ragréage + Colle + dalles souple	oui	Absence	GDL0033-280317-862738	
Sol	0061	Ragréage + colle	oui ! - matériaux indissociables*	Présence Score EP	GDL0034-280317-862738	
Mur A	0062	Béton + plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0016-280317-862738	Absence	GDL0016-280317-862738	idem photo analyse GDL0016-280317-862738
Mur B,C,D	0063	plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0017-280317-862738	Absence	GDL0017-280317-862738	idem photo analyse GDL0017-280317-862738
Mur D	0064	métal + peinture sur Garde corp	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0018-280317-862738	Absence	GDL0018-280317-862738	idem photo analyse GDL0018-280317-862738
Plafond	0065	Béton + plâtre + peinture Plafond	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0019-280317-862738	Absence	GDL0019-280317-862738	idem photo analyse GDL0019-280317-862738
Niveau : 4ème étage			Pièce : Cuisine			
Zone	N°Sondage	Matériaux constitutifs	Prélèvement	Etat de conservation	N° de Prélèvement	Photo
Sol	0066	ragréage + Colle + carrelage	oui	Absence	GDL0020-280317-862738	
Sol	0067	Ragréage	oui	Absence	GDL0021-280317-862738	
Sol	0068	Ragréage + colle + dalles de sol noire	oui	Absence	GDL0035-280317-862738	

Mur B	0069	Pliinthe faïence + colle	oui	Absence	GDL0022-280317-862738	
Mur A,C,D E F	0070	Pliinthe faïence + colle	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0022-280317-862738	Absence	GDL0022-280317-862738	idem photo analyse GDL0022-280317-862738
Mur C	0071	faïence + colle	oui	Absence	GDL0023-280317-862738	
Mur D	0072	faïence + colle	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0023-280317-862738	Absence	GDL0023-280317-862738	idem photo analyse GDL0023-280317-862738
Mur B	0073	béton + plâtre + peinture	oui	Absence	GDL0024-280317-862738	
Mur C,D F	0074	béton + plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0024-280317-862738	Absence	GDL0024-280317-862738	idem photo analyse GDL0024-280317-862738
Mur E	0075	Plâtre + colle + toile + peinture	oui	Absence	GDL0025-280317-862738	
Mur A	0076	Plâtre + colle + toile + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0025-280317-862738	Absence	GDL0025-280317-862738	idem photo analyse GDL0025-280317-862738
Mur D sous évier	0077	plaque bitumineuse collée	oui	Absence	GDL0026-280317-862738	
Mur E	0078	Métal + peinture sur garde corp	oui	Absence	GDL0027-280317-862738	



Plafond	0079	Béton + plâtre + peinture Plafond	oui	Absence	GDL0028-280317-862738	
Niveau : 4ème étage			Pièce : Cagibis 2			
Zone	N°Sondage	Matériaux constitutifs	Prélèvement	Etat de conservation	N° de Prélèvement	Photo
Sol	0080	ragréage + Colle + revêtement souple	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0001-280317-862738	Absence	GDL0001-280317-862738	idem photo analyse GDL0001-280317-862738
Sol	0081	Dalle dure cassante grise	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0002-280317-862738	Présence Score EP	GDL0002-280317-862738	idem photo analyse GDL0002-280317-862738
Mur A,D	0082	plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0004-280317-862738	Absence	GDL0004-280317-862738	idem photo analyse GDL0004-280317-862738
Mur B C	0083	Béton + plâtre + peinture	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0003-280317-862738	Absence	GDL0003-280317-862738	idem photo analyse GDL0003-280317-862738
Plafond	0084	Béton + plâtre + peinture Plafond	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0005-280317-862738	Absence	GDL0005-280317-862738	idem photo analyse GDL0005-280317-862738
Sol	0085	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	sondage et extension de la zone homogène du prélèvement n°GDL0002-280317-2-862738	Absence	GDL0002-280317-2-862738	idem photo analyse GDL0002-280317-2-862738

## 8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.


### Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée


### Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée


### Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste C

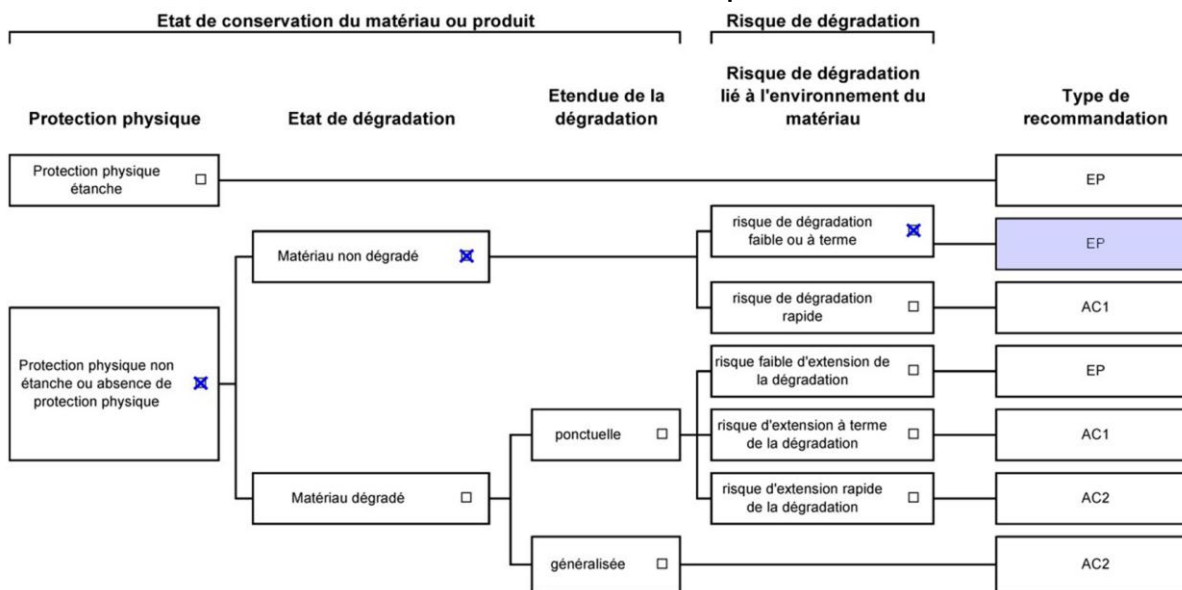


Dossier n° 862738  
Date de l'évaluation : 2017/03/28  
Bâtiment / local ou zone homogène : 4ème étage - Entrée  
Identifiant Matériau : 0002  
Matériau : Dalle dure cassante grise  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

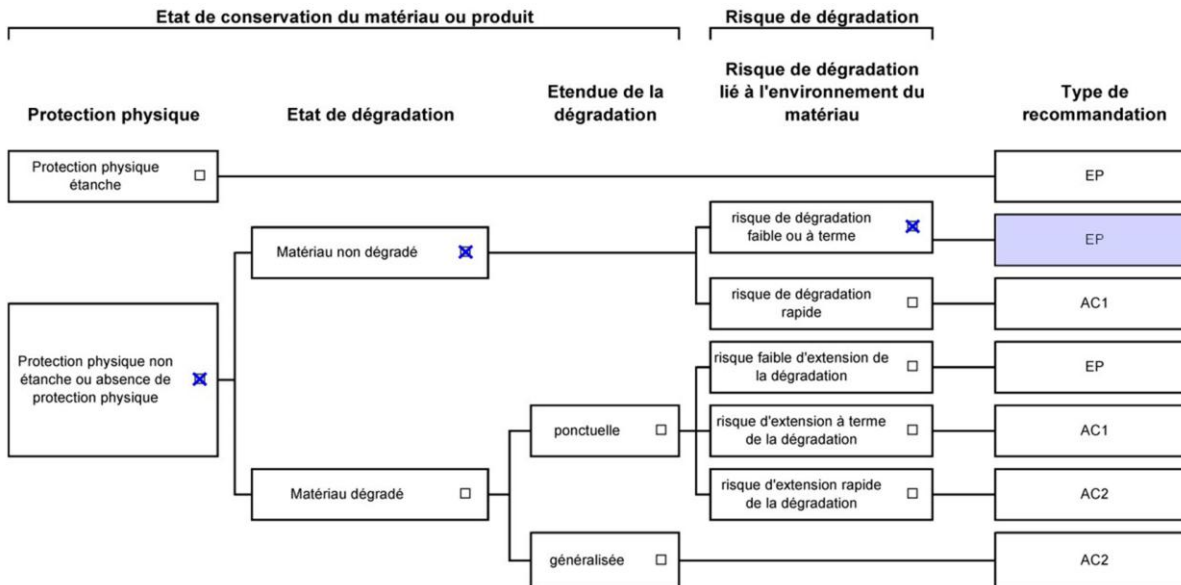


Dossier n° 862738  
Date de l'évaluation : 2017/03/28  
Bâtiment / local ou zone homogène : 4ème étage - Couloir  
Identifiant Matériau : 0078  
Matériau : Dalle dure cassante grise  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

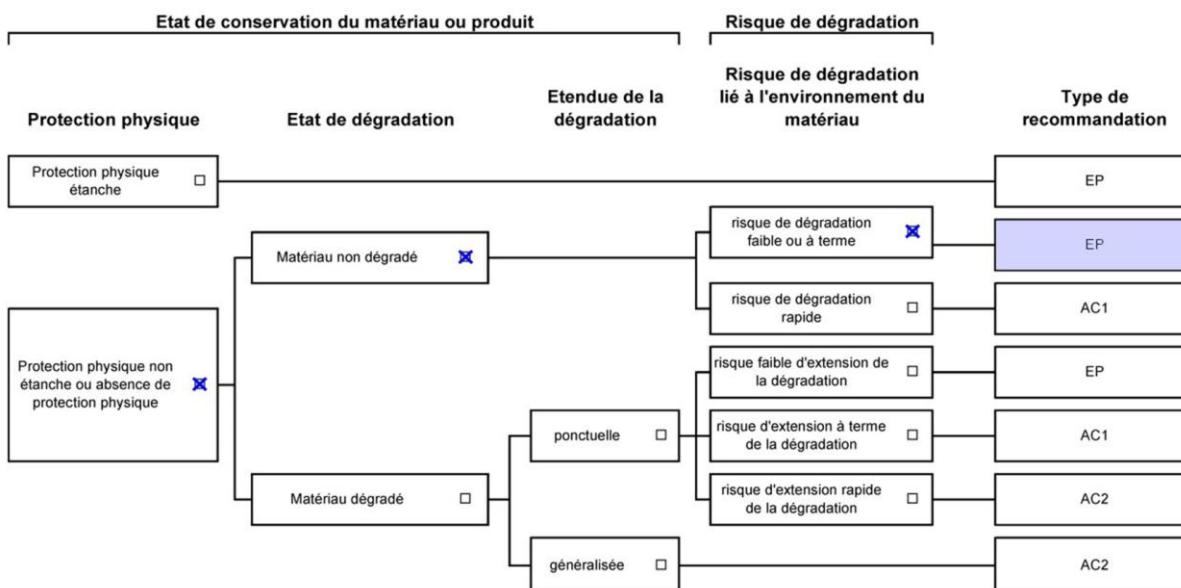


Dossier n° 862738  
Date de l'évaluation : 2017/03/28  
Bâtiment / local ou zone homogène : 4ème étage - Placard  
Identifiant Matériau : 0080  
Matériau : Dalle dure cassante grise  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

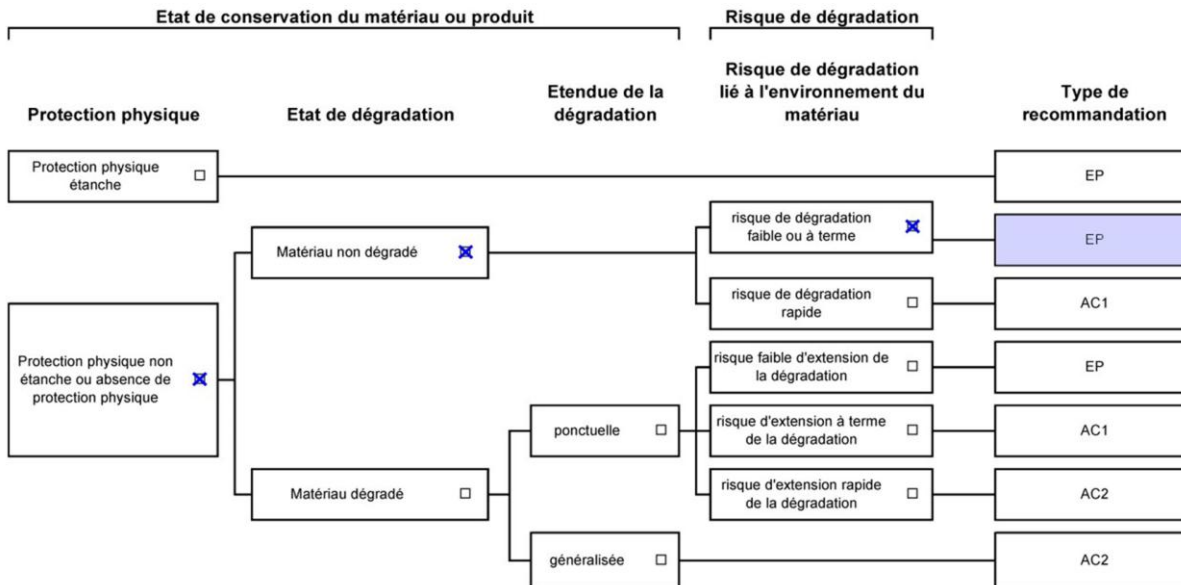


Dossier n° 862738  
Date de l'évaluation : 2017/03/28  
Bâtiment / local ou zone homogène : 4ème étage - Salle de bain  
Identifiant Matériau : 0017  
Matériau : Colle grise + couche plâtreuse + peintures multiples (plinthe)  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

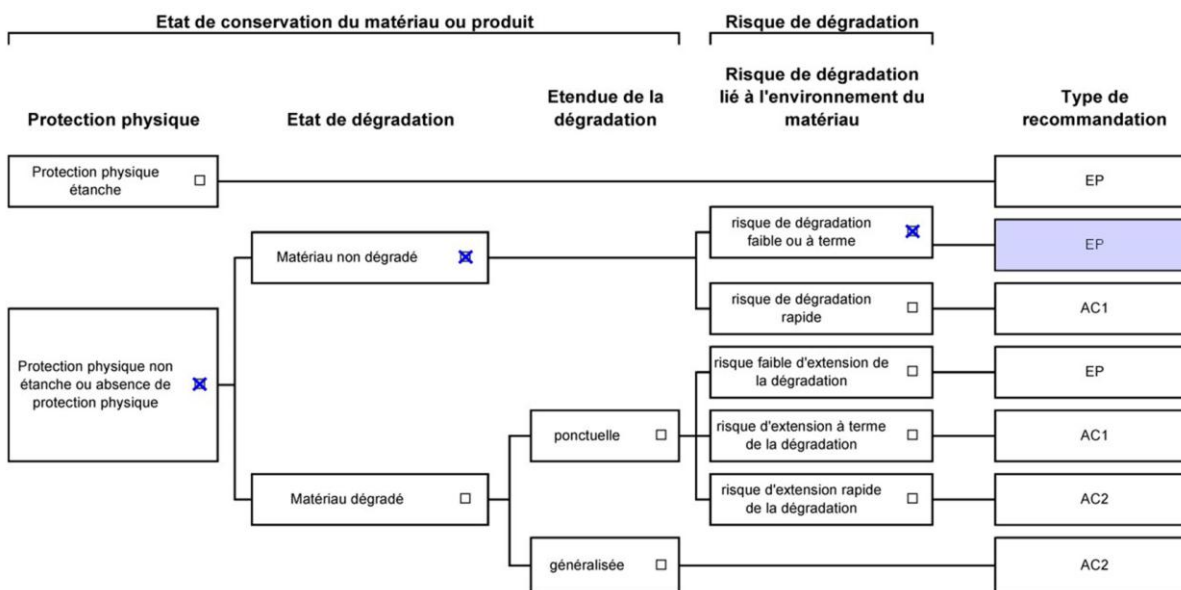


Dossier n° 862738  
Date de l'évaluation : 2017/03/28  
Bâtiment / local ou zone homogène : 4ème étage - Salle de bain  
Identifiant Matériau : 0018  
Matériau : Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche avec poussières non séparable + peintures multiples non séparable  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

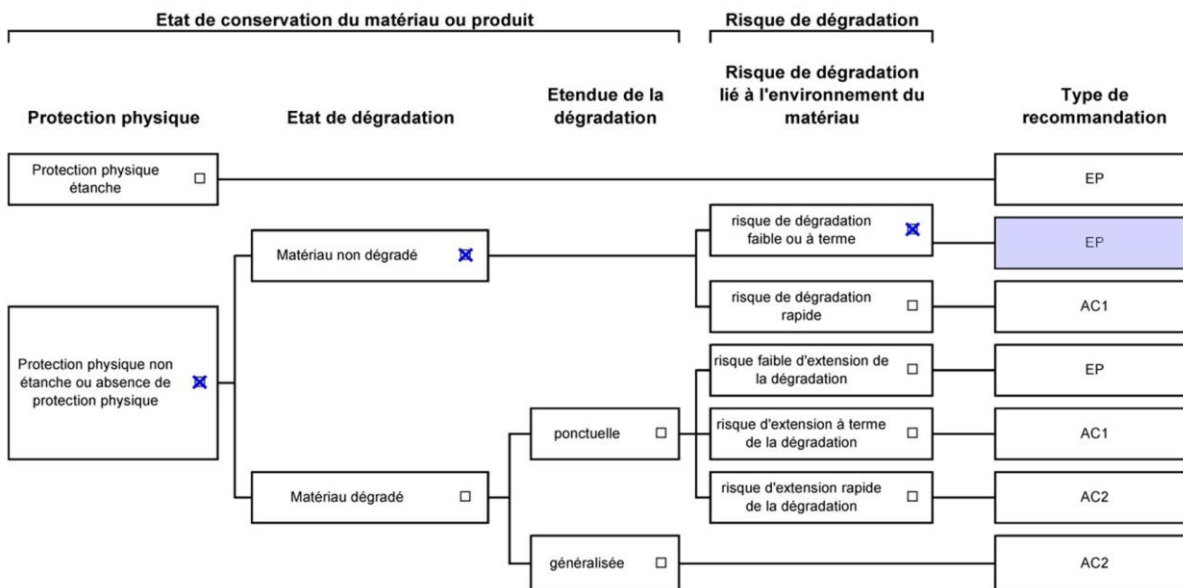


Dossier n° 862738  
Date de l'évaluation : 2017/03/28  
Bâtiment / local ou zone homogène : 4ème étage - Cagibis 1  
Identifiant Matériau : 0034  
Matériau : Ragréage + colle  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

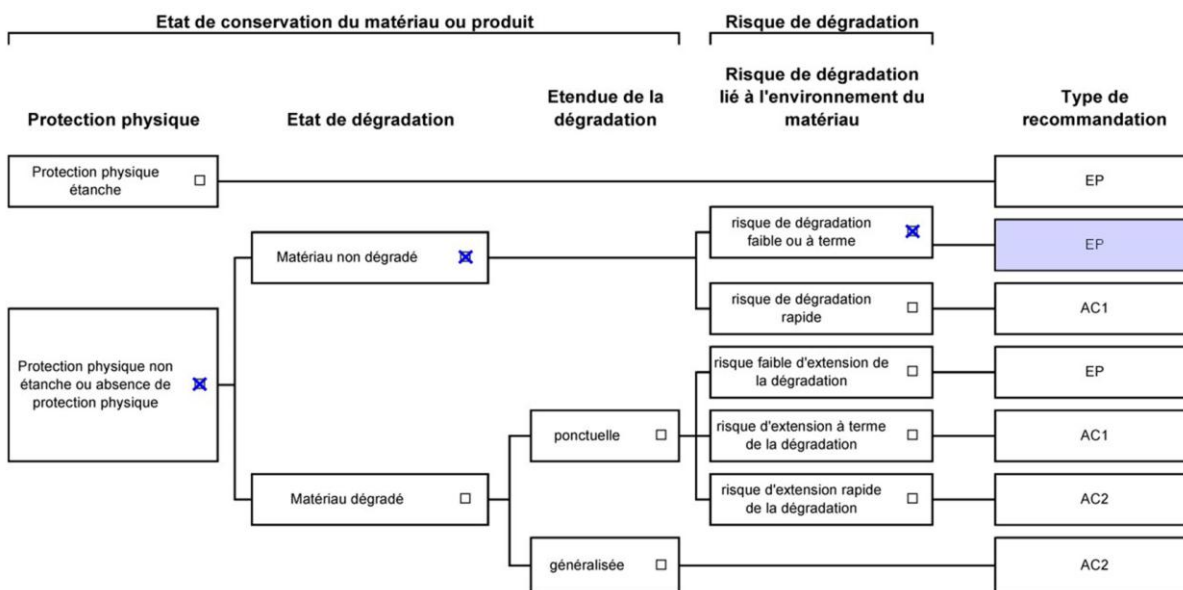


Dossier n° 862738  
Date de l'évaluation : 2017/03/28  
Bâtiment / local ou zone homogène : 4ème étage - Chambre 1  
Identifiant Matériau : 0039  
Matériau : Dalle dure cassante grise  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

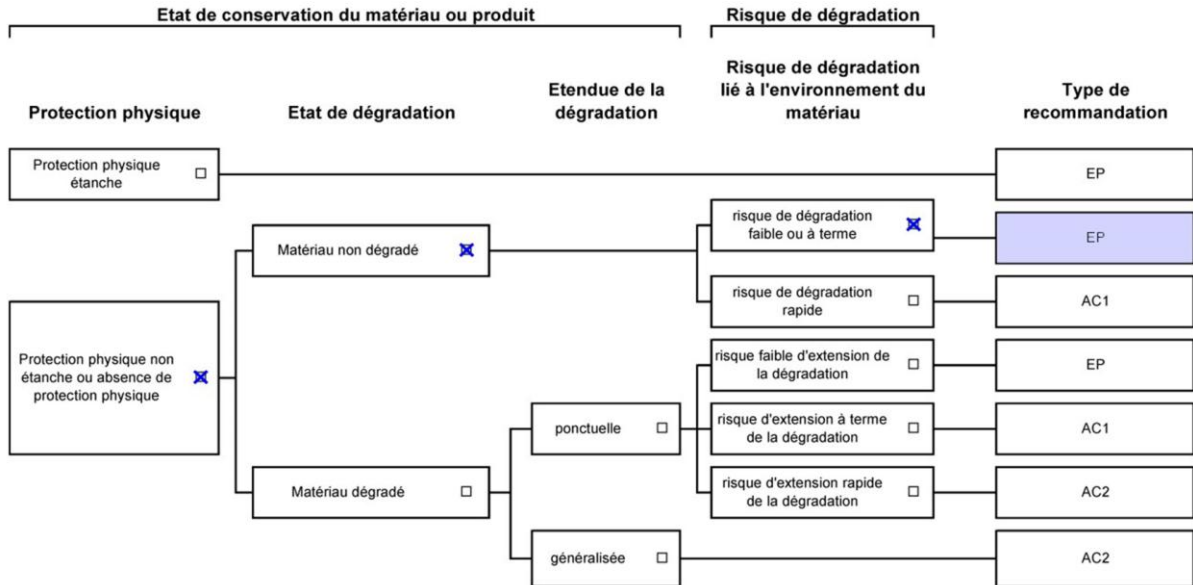


Dossier n° 862738  
Date de l'évaluation : 2017/03/28  
Bâtiment / local ou zone homogène : 4ème étage - Chambre 1  
Identifiant Matériau : 0039-2  
Matériau : Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

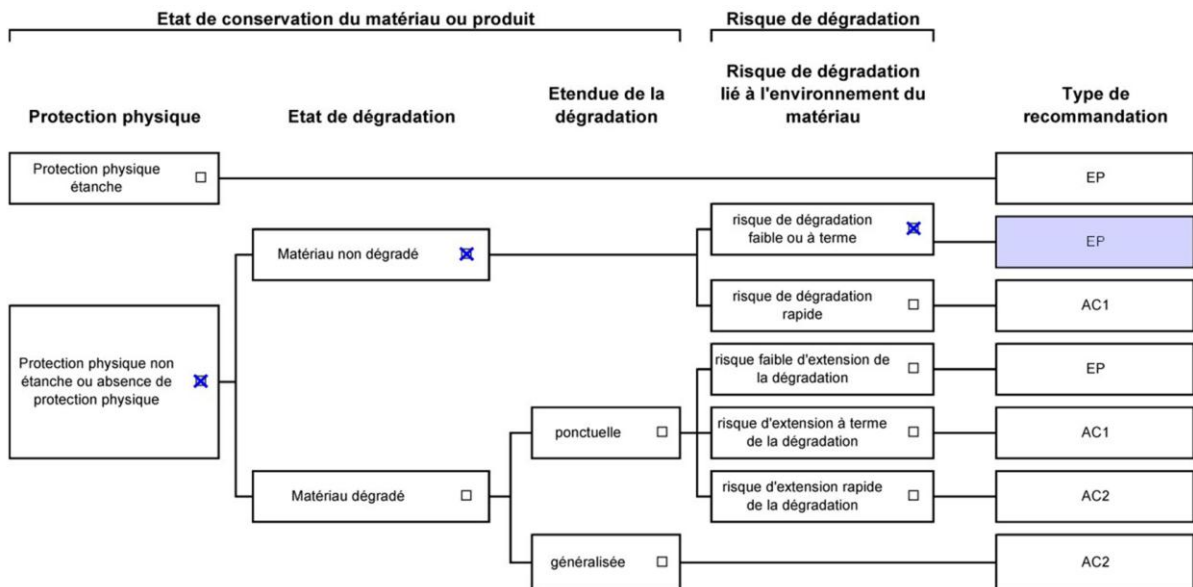

Dossier n° 862738  
Date de l'évaluation : 2017/03/28  
Bâtiment / local ou zone homogène : 4ème étage - Séjour  
Identifiant Matériau : 0047  
Matériau : Dalle dure cassante grise  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

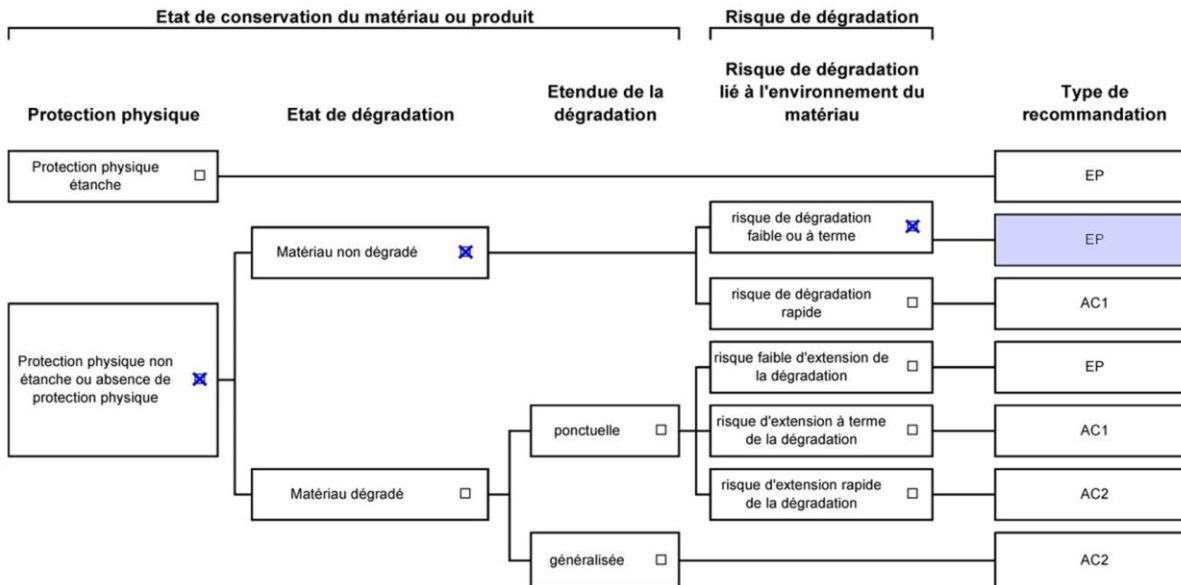

Dossier n° 862738  
Date de l'évaluation : 2017/03/28  
Bâtiment / local ou zone homogène : 4ème étage - Chambre 2  
Identifiant Matériau : 0053  
Matériau : Ragréage + colle  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

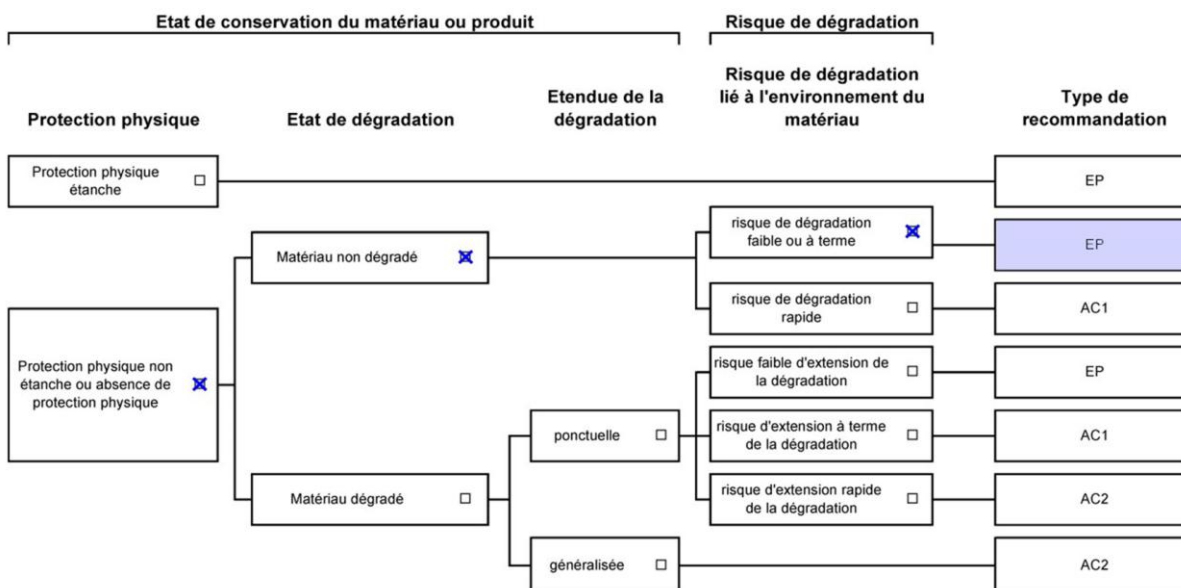

Dossier n° 862738  
Date de l'évaluation : 2017/03/28  
Bâtiment / local ou zone homogène : 4ème étage - Cagibis 2  
Identifiant Matériau : 0069  
Matériau : Dalle dure cassante grise  
Résultat Score EP (Z-III-RF)

## 9. RAPPORTS D'ANALYSES (page suivante)



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18385 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18385  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0001-280317 - ragreage + Colle + revêtement souple - 4eme etage - Entree
Description ITGA	Revêtement cassant beige / Colle polymère incolore avec poussières / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement cassant beige + colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

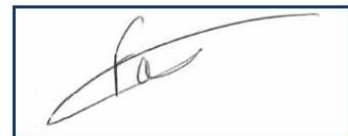

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.





Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18386 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18386  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0002-280317 - Ragraage + colle - 4eme etage - Entree
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Ragraage gris / Sous couche de ragraage blanche / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante grise	META le 12/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragraage gris non séparable + sous couche de ragraage blanche non séparable + peinture non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

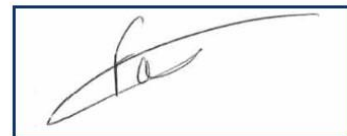

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18387 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18387  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0003-280317 - Beton + plâtre + peinture - 4eme etage - Entree
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

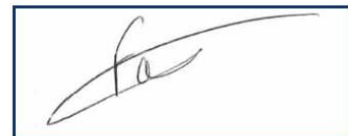

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18388 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18388  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0004-280317 - platre + peinture - 4eme etage - Entree
Description ITGA	Matériau compact beige hétérogène

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact beige hétérogène	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

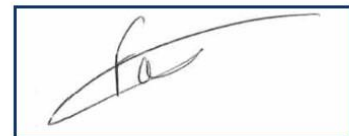

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18389 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18389  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0005-280317 - Beton + plâtre + peinture Plafond - 4eme etage - Entree
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18390 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18390  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0006-280317 - ragréage + Colle + revêtement souple - 4eme etage - Wc
Description ITGA	Revêtement cassant beige / Colle polymère incolore avec poussières / Ragréage gris

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement cassant beige + colle polymère incolore avec poussières non séparable + ragréage gris non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18391 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18391  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0007-280317 - Ragraage + colle - 4eme etage - Wc
Description ITGA	Colle grise / Carrelage

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise + carrelage	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18392 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18392  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0008-280317 - Beton + plâtre + peinture - 4eme etage - Wc
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18393 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18393  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0009-280317 - platre + peinture - 4eme etage - Wc
Description ITGA	Matériau gris en vrac / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

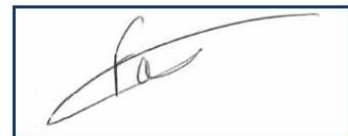

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.





Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18394 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18394  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0010-280317 - faïence + colle - 4eme etage - Salle de bain
Description ITGA	Peintures multiples / Carrelage

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peintures multiples + carrelage	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

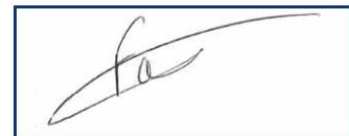

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18395 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18395  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0011-280317 - Plinthe faïence + colle - 4eme etage - Salle de bain
Description ITGA	Colle grise / Couche plâtreuse blanche avec poussières / Peintures multiples / Carrelage

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche avec poussières non séparable + peintures multiples non séparable	META le 12/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Carrelage	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

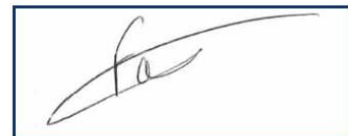

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18396 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18396  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0012-280317 - Joint d'étanchéité - 4eme etage - Salle de bain
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple blanc avec poussières	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

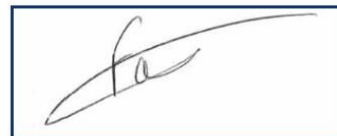

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18397 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18397  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0013-280317 - Beton + plâtre + peinture Plafond - 4eme etage - Wc
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18398 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18398  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0014-280317 - ragreage + Colle + revêtement souple - 4eme etage - Chambre 1
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18399 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18399  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0015-280317 - Ragraage + colle - 4eme etage - Chambre 1
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragraage gris en faible quantité

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante grise	META le 12/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Colle bitumineuse noire + ragraage gris en faible quantité non séparable	MOLP le 12/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

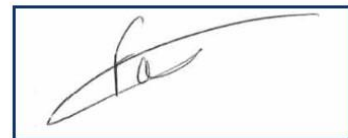

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18400 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18400  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0016-280317 - Beton + plâtre + peinture - 4eme etage - Chambre 1
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Matériau gris / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris non séparable + peintures multiples non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18401 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18401  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0017-280317 - platre + peinture - 4eme etage - Chambre 1
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Matériau gris / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris non séparable + peintures multiples non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

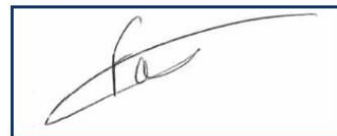

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.





Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18402 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18402  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0018-280317 - métal + peinture - 4eme etage - Chambre 1
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peintures multiples en vrac	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

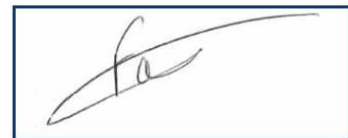

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18403 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18403  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0019-280317 - Beton + plâtre + peinture Plafond - 4eme etage - Chambre 1
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

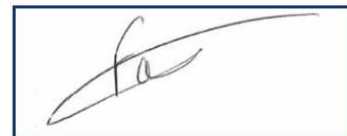

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18404 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18404  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0020-280317 - ragreage + Colle + carrelage - 4eme etage - Cuisine
Description ITGA	Colle grise / Peinture / Matériau métallique / Carrelage

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise non séparable + peinture non séparable + matériau métallique + carrelage	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

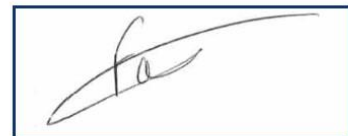

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18405 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18405  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0021-280317 - Ragraage - 4eme etage - Cuisine
Description ITGA	Ragréage gris en vrac / Matériau rouge en vrac / Matériau gris en vrac / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Ragréage gris en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18406 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18406  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0022-280317 - Plinthe faïence + colle - 4eme etage - Cuisine
Description ITGA	Colle grise en vrac / Peintures multiples / Carrelage

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carrelage	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

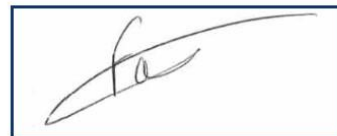

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18407 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18407  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0023-280317 - faïence + colle - 4eme etage - Cuisine
Description ITGA	Carrelage en vrac

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Carrelage en vrac	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

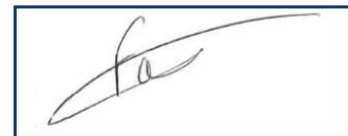

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18408 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18408  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0024-280317 - beton + platre + peinture - 4eme etage - Cuisine
Description ITGA	Matériau beige en vrac hétérogène / Toile fibreuse blanche / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau beige en vrac hétérogène non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18409 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18409  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0025-280317 - Plâtre + colle + toile + peinture - 4eme etage - Cuisine
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

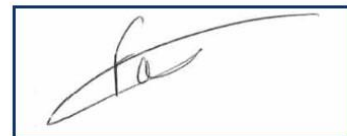

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.





Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18410 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18410  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0026-280317 - plaque bitumineuse collée - 4eme etage - Cuisine
Description ITGA	Matériau bitumineux noir

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

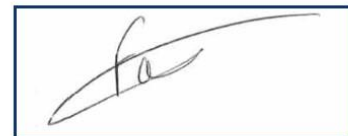

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18411 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18411  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0027-280317 - Metal + peinture sur garde corp - 4eme etage - Cuisine
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Peintures multiples en vrac	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

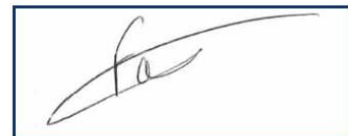

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18412 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18412  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0028-280317 - Beton + plâtre + peinture Plafond - 4eme etage - Cuisine
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

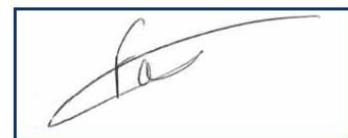

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18413 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18413  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0029-280317 - ragreage + Colle + dalles de sol noires - 4eme etage - Cagibis 1
Description ITGA	Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore avec poussières / Peinture en faible quantité en vrac

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement cassant gris + colle polymère incolore avec poussières non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18414 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18414  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0030-280317 - Ragraage + colle - 4eme etage - Cagibis 1
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Peinture / Ragraage gris

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante grise	META le 12/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP le 12/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2
▶ Peinture non séparable + ragraage gris	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

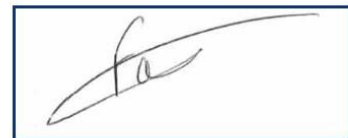

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18415 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18415  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0031-280317 - ragreage + Colle + dalles de sol - 4eme etage - Sejour
Description ITGA	Revêtement cassant beige / Colle polymère incolore avec poussières

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement cassant beige + colle polymère incolore avec poussières non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

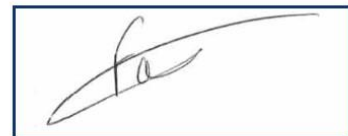

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18416 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18416  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0032-280317 - Ragraage + colle - 4eme etage - Sejour
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragraage gris / Sous couche de ragraage blanche / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante grise	META le 12/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragraage gris non séparable + sous couche de ragraage blanche non séparable + peinture non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

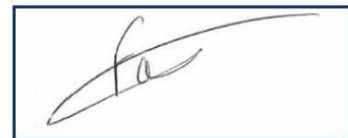

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18417 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18417  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0033-280317 - ragreage + Colle + dalles souple - 4eme etage - Chambre 2
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

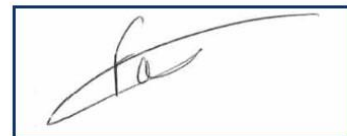

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.





Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18418 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18418  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0034-280317 - Ragraage + colle - 4eme etage - Chambre 2
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune avec poussières

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune avec poussières non séparable	META le 12/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste

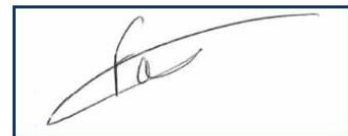

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141704-18419 EN DATE DU 13/04/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

ALLO DIAGNOSTIC  
M. Géraud DE LAFFON  
PARC ST FIACRE  
53200 CHATEAU-GONTIER

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT1417-13258  
Echantillon ITGA : IT141704-18419  
Reçu au laboratoire le : 06/04/2017

**Réf. Client :**

Commande	862738_2017_04_03_1523_5448
Dossier client	862738
Echantillon	GDL0035-280317 - Ragraage + colle + dalles de sol noire - 4eme etage - Cuisine
Description ITGA	Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore avec poussières

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement cassant gris + colle polymère incolore avec poussières non séparable	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fatima BELARBI - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

## 10. PROGRAMME DE REPERAGE DE LA NORME NF X 46-020

### Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante

COMPOSANT de la construction	PARTIE DE COMPOSANT A VERIFIER ou à sonder
<b>1- Toiture, terrasse et étanchéité</b>	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibre-ciment y compris les panneaux type "sous tuile"
	Plaques en matériau bitumineux
Ardoises	Ardoises composites
	Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumés (type "Shingle")	
Éléments de sous-toiture	Pare-vapeur, pare-pluie et autres panneaux structurels
	Isolants sous-toiture
	Flocage
Complexe d'étanchéité pour toiture (y compris toiture-terrasse) pouvant être constitué d'une ou plusieurs couches	Bandes bitumineuses notamment renfort de cuvelage, produits d'accrochage et colle
	Isolants
	Complexes asphaltés
Éléments ponctuels	Conduits de cheminée, de ventilation, etc.
	Tout élément complémentaire à la toiture y compris les chéneaux
	Conduits de ventilation, conduits eaux pluviales
<b>2- Parois verticales extérieures</b>	
Panneaux sandwichs	Plaques
	Joints d'assemblages
	Joints d'étanchéité
	Tresses
	Mastics
Bardages	Plaques et "bacs" en fibres-ciment
	Ardoises composites ou fibres-ciment
Bardages Métalliques à simple ou double peau	Revêtement intérieur, peinture
Isolants sous bardages	Flocage, carton
Murs et cloison "en dur"	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés
	Colle de carrelage
	Étanchéité extérieure des fondations
	Appui de fenêtre
<b>3- Parois verticales intérieures</b>	
Murs et cloison "en dur"	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)
	Joints (de dilatation, d'assemblage)
Poteaux (périphérie et intérieurs)	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)
	Joints (de dilatation, d'assemblage, de liaison avec la poutraison)
	Entourages de poteaux (cartons, fibres-ciment, matériaux sandwich, carton + plâtre)
	Coffrage perdu
Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (notamment IGH/ERP: tresses, cartons, fibres-ciments)
Gaines et coffres verticaux (vérification des intérieurs et des extérieurs)	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)
	Panneaux
	Jonctions entre panneaux
Portes coupe-feu. Portes pare-flamme	Vantaux et joints (sur battants et dormants y compris oculus, etc.)
Revêtements de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Sous-couches des tissus muraux
	Revêtements durs (plaques revêtues d'amiante-ciment, fibres-ciment)
	Colles des carrelages
	Peintures (intumescentes, bitumineuses, décoratives)

4- Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)
	Panneaux collés, vissés
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
	Cales de ferrailage
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures) - DEBUT	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)
	Joint (de dilatation, d'assemblage, de liaison), plaques de ripage
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures) - SUITE	Entourages de poutres (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre)
	Coffrage perdu
	Peintures (intumescents, bitumineuses, décoratives)
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies
	Jonctions avec la façade
	Calfeutrements
	Joint de dilatation
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)
	Panneaux
	Jonctions entre panneaux
Faux plafonds	Panneaux et plaques.
	Jonctions entre faux plafonds et structure
	Joint entre panneaux ou plaques
	Pare-vapeur (le pare-vapeur est celui du complexe isolant placé au-dessus du panneau de faux plafond)
	Isolant de faux plafond (l'isolant à rechercher est celui déroulé ou posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond)
	Cantonnements (le cantonnement à rechercher est celui constitué dans le plénum en jonction entre les cloisons ou murs et le plancher haut supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocage
	Protections en plâtre
	Peintures intumescents
5- Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol y compris revêtements de sols sportifs (en cas de travaux, l'analyse concerne chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques
	Dalles moquettées avec entre-couche noire
	Lés en matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche
	Nez de marche
	Colles
Planchers	Etanchéité de cuvelage
	Coffrage perdu
	Chape maigre (base ciment)
	Ragréage
	Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP)
6- Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)	Calorifugeages, rubans adhésifs
	Enveloppe de calorifuge
	Conduit
	Joint entre éléments mastic
	Tresses
	Manchons
Câbles électriques	Câbles électriques (isolant souvent de couleur orange) d'alimentation de secours
Clapet/volet coupe-feu.	Clapet
	Volets
	Rebouchage
	Ossature
Vide ordures	Conduit
	Joint d'étanchéité des trappes
7- Ascenseurs et monte-charges	
Portes intérieures et extérieures de l'ascenseur et portes palières de l'étage	Portes et cloisons palières
Machinerie	Frein
Trémie, machinerie	Calfeutrements entre mur / plancher (Joint, bourre) Trappe

8- Equipements divers et accessoires	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anti-condensation, plaques isolantes (interne et externe), tissus, revêtements de câbles métalliques
9- Installations industrielles	
Equipements et éléments spécifiques à vérifier en fonction du process industriel (fours, étuves, tuyauteries, racks)	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anti-condensation, plaques isolantes (interne et externe), tissus
10- Voies et Réseaux divers	
Conduits	Fibres-ciment
Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche

**OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :**

### Faux plafonds

Conformément à l'arrêté du 15 janvier 1998, une grille d'évaluation de l'état de conservation est rédigée pour que chaque faux plafond contenant de l'amiante et ceci par zone homogène. Cette grille d'évaluation tient compte, notamment, de l'accessibilité du matériau (hauteur sous plafond), des dégradations recensées (plaque cassée, fissurée, etc.), de l'état de fixation et des supports des plaques (une mauvaise fixation favorise les effets dus aux vibrations).

En fonction des critères énoncés ci-dessus, l'action à entreprendre est définie dans les mêmes conditions que les flocages calorifugeages et ceci par zones réputées homogènes.

### Calorifugeages et flocages

Conformément à l'article 3 du décret n°96-97 modifié, une grille d'évaluation est rédigée pour chaque calorifuge et flocage contenant de l'amiante et ceci par zone homogène. Cette grille d'évaluation tient compte, notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs, et à des vibrations enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène concernée.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
  - Si le niveau d'empoussièrement, est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres / litre, le propriétaire procède à un contrôle de l'état de conservation des matériaux dans les conditions de l'article 3 (triennal).
  - Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres / litre, le propriétaire procède à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mise en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres / litre.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

**OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE.  
(CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :**

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique que cette évaluation périodique consiste à :

- contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
  - rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.  
A cette recommandation est associé, le cas échéant, un rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à :
    - rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer
    - procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
    - veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
    - contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste à :
    - prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.  
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
    - procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
    - mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
    - contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation.

## 11. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels

Soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- Perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- Remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- Travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

#### b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

#### c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.



#### d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

#### e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## 12. ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION



# Diagnostic Plomb Avant Travaux



## Bien expertisé :

4 SQUARE PAUL ALGIS ESC AD 50LAD0404 (50LAD0404)  
77360 VAIRES SUR MARNE

Numéro de mission : 862738  
Visite effectuée le : 2017/03/28

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'autorisation d'ALLODIAGNOSTIC.

### ALLODIAGNOSTIC ILE-DE-FRANCE EST

Capital : 6 990 495€  
RCS : 50503704400029  
123, ZI Courbuisson  
77920  
SAMOIS SUR SEINE  
Visite effectuée le : 2017/03/28

ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE :  
AXA n° 3912280604



Edité à SAMOIS SUR SEINE, le 2017/03/28

Diagnostic Plomb



## DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,  
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,  
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,  
Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

### Bien objet de la mission:

**4 SQUARE PAUL ALGIS ESC AD 50LAD0404 (50LAD0404)  
77360 VAIRES SUR MARNE**

Références Cadastres  
Lot(s)

Etage 4; Porte 4 Lot numéro  
50LAD0404,

Laboratoire d'analyse (le cas échéant)

Nom **Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse**

### Propriétaire

**Société OPH 77  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN**

### Diagnosticteur

Certifié par  
N° de certification  
Date d'obtention de la certification

**Geraud DE LAFFON  
I.Cert  
CPDI 2336  
20/06/2013**

### Commanditaire du constat

**OPH 77  
10 AVENUE CHARLES PEGUY,  
77000 MELUN**

### Compagnie d'assurance

N° de police  
Date de validité

**AXA  
3912280604  
31/12/2017**

### Parties privatives occupées

Présence de mineurs

Nombre

Dont mineurs < 6 ans

L'occupant est

Si différent du propriétaire

Nom

**NON**

**NON**

**0**

**0**

**Vacant**

**Vacant**

### Appareil à fluorescence X utilisé

Marque

Modèle

N° de série

N° et type de source

Activité

Date de la source

Visite effectuée le

**PROTEC**

**LPA-1**

**2708**

**Co57**

**444 MBq**

**13/11/2015**

**2017/03/28**

### Champ de la mission

- Les parties privatives  
 Les parties occupées  
 Les parties communes d'un immeuble
- Avant la vente  
Avant la mise en location  
 Avant travaux

N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP

## CONCLUSION :

**Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet de mesures**

Des investigations complémentaires devront être réalisées sur ces éléments non inspectés afin de compléter le repérage : (Néant)

Nota : Seules les parties ou pièces mentionnées explicitement plus haut ont été visitées.

- Les indications concernant le bien (constitution, situation, référence cadastrales, n° des lots, propriétaire...) nous ont été communiquées oralement par le mandataire, propriétaire, agence ou étude notariale.
- Ce constat sera nul de plein droit, quel que soit le bénéficiaire, si l'acquéreur procède à des interventions ou modifications substantielles de nature à modifier le constat établi.
- Pour la réalisation de cette expertise, la société Allo Diagnostic n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par I.Cert. N° de certification CPDI 2336 délivré le 20/06/2013 et expirant le 19/06/2018.

Edité à SAMOIS SUR SEINE, le 2017/03/28

Par : Geraud DE  
LAFFON

 **allo diagnostic**

SAS Allodiagnostic | Siège administratif :  
Parc Saint Flore, 53200 Château-Gontier  
Tél. 02 57 40 01 39 | info@alلودiagnostic.com  
RCS 505037044



## SOMMAIRE

<b>Bien objet de la mission:</b>	<b>2</b>
<b>1 - Cadre de la mission</b>	<b>4</b>
<b>2 - Rappel du cadre réglementaire</b>	<b>5</b>
<b>3 - Méthodologie du diagnostic</b>	<b>5</b>
3.1 Stratégie de mesurage	5
3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire	6
<b>4 - Présentation des résultats</b>	<b>7</b>
<b>5 - Résultats des mesures</b>	<b>8</b>
<i>Relevé détaillé des mesures :</i>	8
<b>6 - Localisation des mesures sur croquis de repérage</b>	<b>13</b>
<b>7 - Autres documents et rapports antérieurs</b>	<b>14</b>
<b>8 - Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)</b>	<b>14</b>



## 1 - CADRE DE LA MISSION

### 1.1.1 Préambule

Ce rapport de repérage des revêtements contenant du plomb dans les principaux éléments de la construction est établi dans le cadre **des travaux sis** :

**Immeuble :** **4 SQUARE PAUL ALGIS ESC AD 50LAD0404 (50LAD0404)**  
**77360 VAIRES SUR MARNE**

#### LISTE DES PIECES VISITEES :

**4ème étage :** Entrée, Wc, Couloir, Placard, Salle de bain, Cagibis 1, Chambre 1, Séjour, Chambre 2, Cuisine, Cagibis 2

#### IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

Néant

### 1.1.2 But de la mission

Etablir un repérage de la présence éventuelle de revêtements contenant du plomb dans les éléments de la construction susceptibles d'être affectés par les travaux.

Ce rapport de repérage est établi selon la méthodologie du constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'article L. 1334-5 du Code de la Santé Publique, qui consiste à mesurer la **concentration en plomb des revêtements** du bien concerné, aussi appelés **Unités de Diagnostic**, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non et à décrire leur état de conservation.

**Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage.**

#### Périmètre des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant
Appartement 444, Bâtiment 4, 4ème étage, Porte 4	Rénovation générale du logement	Non communiqué par le donneur d'ordre

*Tableau issu de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.*

### 1.1.3 Limite de la mission

Les mesures réalisées ont été effectuées sur les matériaux de construction apparents le jour de la visite ainsi que sur les éléments accessibles après investigations approfondies pouvant nécessiter des sondages destructifs (cloisons de doublages, dépose d'éléments lourds, ...)

**Les canalisations au plomb et autres matériaux en plomb massif ne font pas partie de la présente mission et n'ont donc ni fait l'objet de mesure ni fait l'objet d'un repérage (sauf en cas d'arrêté préfectoral particulier).**

Les revêtements de type carrelage et les éléments en PVC brut contiennent souvent du plomb mais ne sont pas visés par cette mission de repérage car ce plomb n'est pas accessible.

La totalité des lieux concernés a été visitée sous réserve que la personne nous accompagnant nous ait donné l'accès à tous les locaux le jour de notre visite.



## 2 - RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

## 3 - METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

### 3.1 Stratégie de mesurage

#### Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) : 1 mg/cm<sup>2</sup>.

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).



### 3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel l'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g





## 4 - Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

### DENOMINATION DES PIECES & DES ZONES DE DIAGNOSTIC :

Les pièces, et dans chaque pièce les éléments à contrôler (ou « unités de diagnostic »), sont inspectés dans le sens des aiguilles d'une montre, de la gauche vers la droite. En annexe à ce rapport figure un croquis, dont le but est de désigner de manière irréfutable le nom que nous avons attribué aux pièces visitées.

Chaque local visté et reproduit sur le croquis, est divisé en « zones de diagnostic » : à chaque zone est attribuée arbitrairement une lettre (A, B, C...).

La « zone A » comprend toutes les unités de diagnostic présentes sur le mur par lequel l'expert a pénétré dans la pièce, et ainsi de suite.

## 5 - Résultats des mesures

### Relevé détaillé des mesures :

#### 4ème étage - Entrée

Nombre d'unités de diagnostic : 25

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
3					mesure 2	<0.9	
4	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
5					mesure 2	<0.9	
6	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
7					mesure 2	<0.9	
8	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
9					mesure 2	<0.9	
10	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
11					mesure 2	<0.9	
12	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
13					mesure 2	<0.9	
14	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
15					partie haute (> 1m)	<0.9	
16	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
17					partie haute (> 1m)	<0.9	
18	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
19					partie haute (> 1m)	<0.9	
20	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
21					partie haute (> 1m)	<0.9	
22	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
23					partie haute (> 1m)	<0.9	
24	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
25					partie haute (> 1m)	<0.9	
26	A	Porte (P1)	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
27					partie haute (> 1m)	<0.9	
28	A	Huisserie Porte (P1)	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
29					partie haute (> 1m)	<0.9	
-	A	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie basse	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	partie basse	-	Elément récent
-	B	Porte (P3)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P4)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Porte (P5)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Porte (P6)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Huisserie Porte (P6)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
30		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0.9	
31					mesure 2	<0.9	

#### 4ème étage - Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	B	Plinthes	Béton	Céramique	mesure 1	-	Elément récent
-	C	Plinthes	Béton	Céramique	mesure 1	-	Elément récent
-	D	Plinthes	Béton	Céramique	mesure 1	-	Elément récent
32	A	Mur	béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
33					partie haute (> 1m)	<0.9	
34	B	Mur	béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
35					partie haute (> 1m)	<0.9	
36	C	Mur	béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
37					partie haute (> 1m)	<0.9	
38	D	Mur	béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
39					partie haute (> 1m)	<0.9	
-	A	Porte (P2)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P2)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
40		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	<0.9	
41					mesure 2	<0.9	

#### 4ème étage - Couloir

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
42	A	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
43					mesure 2	<0.9	
44	B	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
45					mesure 2	<0.9	
46	C	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
47					mesure 2	<0.9	
48	D	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
49					mesure 2	<0.9	
50	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
51					partie haute (> 1m)	<0.9	
52	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	



53					partie haute (> 1m)	<0.9	
54	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
55					partie haute (> 1m)	<0.9	
56	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
57					partie haute (> 1m)	<0.9	
-	A	Porte (P3)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P3)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P9)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P9)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P10)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P10)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P11)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P11)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Porte (P12)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Huisserie Porte (P12)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
58		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	<0.9	
59					mesure 2	<0.9	

#### 4ème étage - Placard

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
60	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
61					partie haute (> 1m)	<0.9	
62	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
63					partie haute (> 1m)	<0.9	
64	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
65					partie haute (> 1m)	<0.9	
66	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
67					partie haute (> 1m)	<0.9	
-	A	Porte (P13)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P13)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-		Plafond	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

#### 4ème étage - Salle de bain

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Plinthes	Béton	Céramique	mesure 1	-	Elément récent
-	B	Plinthes	Béton	Céramique	mesure 1	-	Elément récent
-	C	Plinthes	Béton	Céramique	mesure 1	-	Elément récent
68	A	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
69					partie haute (> 1m)	<0.9	
70	B	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
71					partie haute (> 1m)	<0.9	
72	C	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
73					partie haute (> 1m)	<0.9	
74	D	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
75					partie haute (> 1m)	<0.9	
76	E	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
77					partie haute (> 1m)	<0.9	
78	F	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
79					partie haute (> 1m)	<0.9	
-	A	Porte (P14)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P14)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
80		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	<0.9	
81					mesure 2	<0.9	

#### 4ème étage - Cagibis 1

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
82	A	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
83					mesure 2	<0.9	
84	B	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
85					mesure 2	<0.9	
86	C	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
87					mesure 2	<0.9	
88	D	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
89					mesure 2	<0.9	
90	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
91					partie haute (> 1m)	<0.9	
92	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
93					partie haute (> 1m)	<0.9	
94	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
95					partie haute (> 1m)	<0.9	
96	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
97					partie haute (> 1m)	<0.9	
-	A	Porte (P15)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P15)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
98		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	<0.9	



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
99					mesure 2	<0.9	
<b>4ème étage - Chambre 1</b>							
Nombre d'unités de diagnostic : 18							
100	A	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
101					mesure 2	<0.9	
102	B	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
103					mesure 2	<0.9	
104	C	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
105					mesure 2	<0.9	
106	D	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
107					mesure 2	<0.9	
108	A	Mur	béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
109					partie haute (> 1m)	<0.9	
110	B	Mur	béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
111					partie haute (> 1m)	<0.9	
112	C	Mur	béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
113					partie haute (> 1m)	<0.9	
114	D	Mur	béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
115					partie haute (> 1m)	<0.9	
-	A	Porte (P16)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huissierie Porte (P16)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
116	B	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	1.4	
117	B	tuyaux	Métal	peinture	mesure 1	1.6	
-	C	Fenêtre intérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre extérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
118	C	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	14	
119		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	<0.9	
120					mesure 2	<0.9	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
121	A	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
122					mesure 2	<0.9	
123	B	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
124					mesure 2	<0.9	
125	C	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
126					mesure 2	<0.9	
127	D	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
128					mesure 2	<0.9	
129	A	Mur	béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
130					partie haute (> 1m)	<0.9	
131	B	Mur	béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
132					partie haute (> 1m)	<0.9	
133	C	Mur	béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
134					partie haute (> 1m)	<0.9	
135	D	Mur	béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
136					partie haute (> 1m)	<0.9	
-	A	Porte (P18)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huissierie Porte (P18)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Fenêtre intérieure (F3)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Huissierie Fenêtre intérieure (F3)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Fenêtre extérieure (F3)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Huissierie Fenêtre extérieure (F3)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
137	D	garde-corps	Métal	peinture	mesure 1	17	
138	C	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 2	1.3	
139	C	tuyaux	Métal	peinture	mesure 1	1.6	
140		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	<0.9	
141					mesure 2	<0.9	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
142	A	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
143					mesure 2	<0.9	
144	B	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
145					mesure 2	<0.9	
146	C	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
147					mesure 2	<0.9	
148	D	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
149					mesure 2	<0.9	



150	A	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
151					partie haute (> 1m)	<0.9	
152	B	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
153					partie haute (> 1m)	<0.9	
154	C	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
155					partie haute (> 1m)	<0.9	
156	D	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
157					partie haute (> 1m)	<0.9	
-	A	Porte (P19)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huissierie Porte (P19)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Fenêtre intérieure (F4)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huissierie Fenêtre intérieure (F4)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre extérieure (F4)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huissierie Fenêtre extérieure (F4)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
158	C	garde-corps	Métal	peinture	mesure 1	13	
159	A	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	1.6	
160					mesure 1	<0.9	
161		Plafond	bois	Peinture	mesure 2	<0.9	

#### 4ème étage - Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Plinthes	Béton	Céramique	mesure 1	-	Elément récent
-	B	Plinthes	Béton	Céramique	mesure 1	-	Elément récent
-	C	Plinthes	Béton	Céramique	mesure 1	-	Elément récent
-	D	Plinthes	Béton	Céramique	mesure 1	-	Elément récent
-	E	Plinthes	Béton	Céramique	mesure 1	-	Elément récent
-	F	Plinthes	Béton	Céramique	mesure 1	-	Elément récent
162	A	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
163					partie haute (> 1m)	<0.9	
164	B	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
165					partie haute (> 1m)	<0.9	
166	C	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
167					partie haute (> 1m)	<0.9	
168	D	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
169					partie haute (> 1m)	<0.9	
170	E	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
171					partie haute (> 1m)	<0.9	
172	F	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
173					partie haute (> 1m)	<0.9	
174	A	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	1.3	
175	A	tuyaux	Métal	peinture	mesure 2	1.3	
-	C	Fenêtre intérieure (F4)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huissierie Fenêtre intérieure (F4)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre extérieure (F4)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huissierie Fenêtre extérieure (F4)	PVC		Non mesurée	-	Absence de revêtement
176	C	garde-corps	Métal	peinture	mesure 1	14	
177					mesure 1	<0.9	
178		Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	<0.9	

#### 4ème étage - Cagibis 2

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
179	A	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
180					mesure 2	<0.9	
181	B	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
182					mesure 2	<0.9	
183	C	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
184					mesure 2	<0.9	
185	D	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	<0.9	
186					mesure 2	<0.9	
187	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
188					partie haute (> 1m)	<0.9	
189	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
190					partie haute (> 1m)	<0.9	
191	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
192					partie haute (> 1m)	<0.9	
193	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	<0.9	
194					partie haute (> 1m)	<0.9	
-	A	Porte (P20)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huissierie Porte (P20)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
195		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	<0.9	
196					mesure 2	<0.9	



### 5.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

#### Constatations diverses :

**NEANT**

#### Validité du constat :

#### Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

**NEANT**

#### Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

**AUTRE - VACANT**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par I.Cert. N° de certification CPDI 2336 délivré le 20/06/2013 et expirant le 19/06/2018.


Edité à SAMOIS SUR SEINE, le 2017/03/28

Par : Geraud DE  
LAFFON

**allo**diagnostic

SAS AlloDiagnostic | Siège administratif :  
Parc Saint Fiacre, 55200 Châteauneuf  
Tél. 02 57 40 01 39 | info@alldiagnostic.com  
RCS 505037044

## 6 - Localisation des mesures sur croquis de repérage

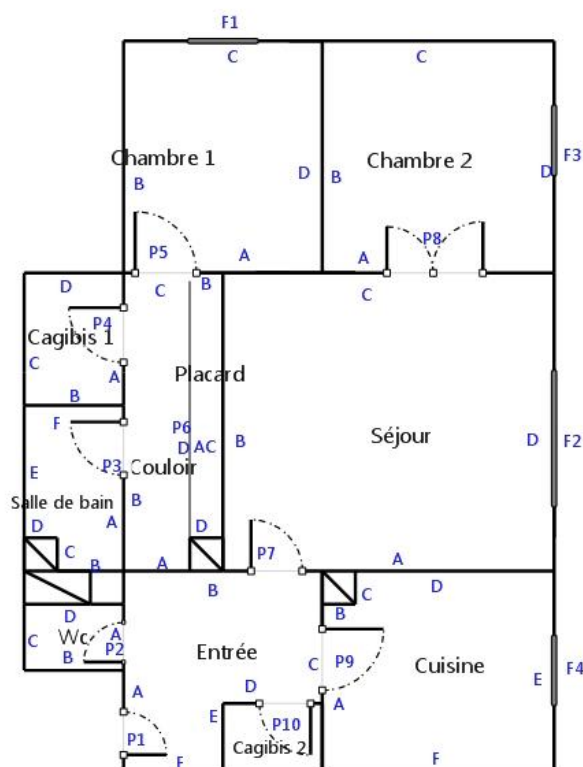



## 7 - AUTRES DOCUMENTS ET RAPPORTS ANTERIEURS

## 8 - Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

### Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

### Comment se contamine –t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

### Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

### Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

### Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,





- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable. **Contactez votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :**
  - des conseils dans le choix des protections,
  - une aide à l'information et à la formation,
  - une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

**Des documents vous informent :**

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :  
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur [www.preventionbtp.fr](http://www.preventionbtp.fr)) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur [www.inrs.fr](http://www.inrs.fr))

SAS ALLO DIAGNOSTIC  
37 RUE DE LA VICTOIRE  
75009 PARIS

**ATTESTATION D'ASSURANCE**

Nous, soussignés, **VERSPIEREN** – 8 avenue du Stade de France – 93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX, certifions par la présente que :

**SAS ALLO DIAGNOSTIC**  
37 RUE DE LA VICTOIRE  
75009 PARIS

a souscrit, par notre intermédiaire, auprès de la compagnie **AXA France IARD, dont le siège social est 313 terrasses de l'Arches 92727 Nanterre cedex,**

un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1<sup>ère</sup> ligne n° 3912280604 et un contrat d'assurance Responsabilité Civile 2<sup>ème</sup> ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

- Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires
  - Repérage amiante avant-vente
  - Constat des risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic de performance énergétique
  - Etat de l'installation intérieure de gaz
  - Etat de l'installation intérieure d'électricité
  - Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
  - Etat des risques naturels, miniers et technologiques
  - L'Infiltrométrie
  
- Les autres diagnostics
  - Dossier Technique Amiante (DTA)
  - Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
  - Contrôle du plomb après travaux
  - Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
  - Repérage de l'amiante avant travaux
  - Repérage de l'amiante avant démolition
  - Repérage du plomb avant travaux
  - Diagnostic accessibilité handicapés
  - Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
  - Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
  - Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
  - Etat des lieux locatif
  - Diagnostic de pollution des sols

**Etablissement de Saint-Denis :**  
8 avenue du Stade de France  
93218 La Plaine Saint-Denis cedex

**Tél. :** 01 49 64 10 64  
**Fax :** 01 49 64 10 65  
[www.verspieren.com](http://www.verspieren.com)

**Siège social :**  
1 avenue François Mitterrand  
BP 30200 - 59446 Wasquehal cedex

- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement

#### Garanties du contrat 1 Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Nature des Dommages	LIMITES DE GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après )	9 000 000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont :	
- Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance et par sinistre
- Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confonfus) (article 3.1 des conditions générales)	750 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	Par expert : 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre
Reconstitution de documents/médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30 000 € par sinistre

#### Garanties contrat 2<sup>ème</sup> Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle : Tous dommages confondus 3.000.000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE dont :

**Siège social :**  
1 avenue François Mitterrand  
BP 30200 - 59446 Wasquehal cedex

**Tél. :** 03 20 45 71 00  
**Fax :** 03 20 73 82 94  
[www.verspieren.com](http://www.verspieren.com)

**Etablissement de Saint-Denis :**  
8 avenue du Stade de France  
93218 La Plaine Saint-Denis cedex

**Tél. :** 01 49 64 10 64  
**Fax :** 01 49 64 10 65

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1.500.000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE.

Il est précisé que ces montants interviennent:

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne.

En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

La présente attestation, valable du **01.01.2017 au 31.12.2017** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat. Elle est délivrée, pour servir et valoir ce que de droit, et ne saurait engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

Fait à La Plaine Saint Denis, le 10.01.2017.  
POUR DELEGATION



**Siège social :**  
1 avenue François Mitterrand  
BP 30200 - 59446 Wasquehal cedex

**Tél. :** 03 20 45 71 00  
**Fax :** 03 20 73 82 94  
[www.verspieren.com](http://www.verspieren.com)

**Etablissement de Saint-Denis :**  
8 avenue du Stade de France  
93218 La Plaine Saint-Denis cedex

**Tél. :** 01 49 64 10 64  
**Fax :** 01 49 64 10 65

# CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

N° CPDI 2336

Version 02

Je soussigné  
Philippe TROYAUX,  
Directeur Général d'I.Cert,  
atteste que :

## **Monsieur Géraud DE LAFFON**

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes I.Cert pour la réalisation des missions suivantes :

*Amiante*

**Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**

Date d'effet : 20/06/2013, date d'expiration : 19/06/2018

*DPE*

**Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel**

Date d'effet : 11/09/2013, date d'expiration : 10/09/2018

*Electricité*

**Etat de l'installation intérieure électrique**

Date d'effet : 23/01/2014, date d'expiration : 22/01/2019

*Gaz*

**Etat de l'installation intérieure gaz**

Date d'effet : 27/12/2013, date d'expiration : 26/12/2018

*Plomb*

**Plomb: Constat du risque d'exposition au plomb**

Date d'effet : 20/06/2013, date d'expiration : 19/06/2018

*Termites*

**Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine**

Date d'effet : 04/07/2013, date d'expiration : 03/07/2018

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire  
Le 12/02/2014

