

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux


R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

51 RUE DES PECHEURS

2

77360 VAIRES SUR MARNE



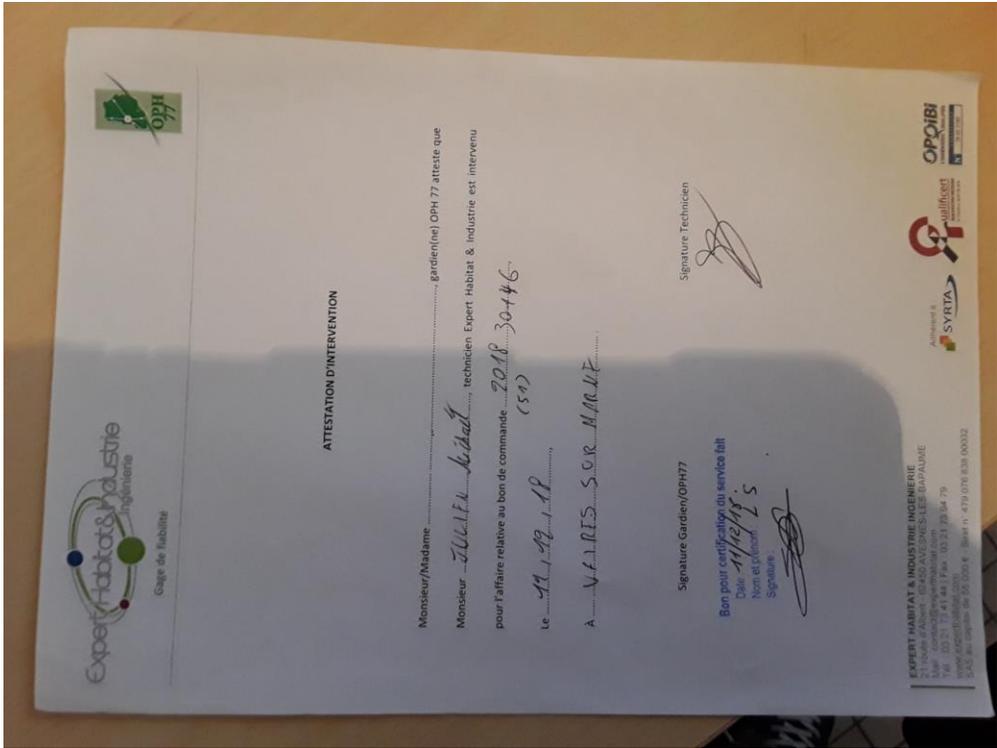

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+2	Porte :	2
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	35LAT0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	11/12/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 02/01/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 35LAT0202 11/12/2018

Version : 02/01/2019

3/39

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	3
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	3
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	3
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	3
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	3
C \ SOMMAIRE	4
D \ CONCLUSIONS	5
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	25
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	33
ATTESTATION(S).....	36
CERTIFICAT DE COMPETENCES	37

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	35LAT0202P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	35LAT0202P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	Sol	35LAT0202P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	35LAT0202P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	35LAT0202P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	35LAT0202P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	35LAT0202P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	35LAT0202P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	35LAT0202P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Couloir	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	35LAT0202P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	35LAT0202P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	35LAT0202P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	35LAT0202P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	35LAT0202P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	35LAT0202P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	35LAT0202P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	35LAT0202P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	35LAT0202P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	Sol	35LAT0202P007	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	35LAT0202P007	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
-------	-------	------------------

Rapport N° : 35LAT0202 11/12/2018

6/39

Version : 02/01/2019

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Paros 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2018 30146 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS	Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR MENDY VALERIE	
SERVICE CHAMPS Techniciens	LOCALISATION Programme 35 VAIRES SUR MARNE - LES PECHEURS Tranche 1 Ensemble J000 Escalier AT Étage 02 Logement 2 Module 35LAT0202 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
ADRESSE 51 RUE DES PECHEURS 77380 VAIRES SUR MARNE		

DÉLAI D'EXÉCUTION : 7 JOURS PÉRIODE DU 05-12-2018 AU 11-12-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - IVX	1,00	5,00	5,00
AM73	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE ME F ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	13,00	48,00	624,00
TOTAL H.T.				629,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				125,80
TOTAL T.T.C.				754,80

05-12-2018 DAPP ET RAAT
 LES TRAVAUX PREVUS SONT DI ANCHIMENT COMPLET DU LOGEMENT DE TYPE F4
 DPOSE DE EVIER EN GRE ET PAILLIACE CARLAGE
 REMPLACEMENT DES SOLS COMPLET DU LOGEMENT

AFFECTATION BUDGÉTAIRE				CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES		LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A780	CH	SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	754,80

AFFECTATION ANALYTIQUE					
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A780	CH	J000 AT 35LAT0202	L 10257	754,80

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2018 30146

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

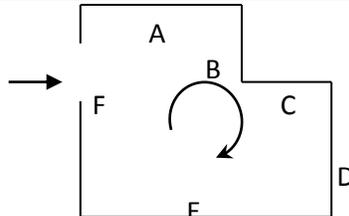

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+2		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+2		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+2		OUI	CONCERNEE
Couloir	R+2		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+2		OUI	CONCERNEE
WC	R+2		OUI	CONCERNEE
Loggia	R+2		OUI	CONCERNEE
Débarras	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+2		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Entrée	R+2	Béton	Brique / Enduit			Dalle béton	Dalle béton	METALLIQUE		
Placard 1	R+2	Béton	Brique / Enduit			Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	R+2	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Gaine technique	R+2									
Couloir	R+2	Béton	Brique / Enduit			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Salle de bains	R+2	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
WC	R+2	Brique / Enduit				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Loggia	R+2	Béton				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Débarras	R+2	Béton	Brique / Enduit			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 3	R+2	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Chambre 2	R+2	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	PVC	PVC	
Chambre 1	R+2	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Séjour	R+2	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	PVC		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	35LAT0202P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	35LAT0202P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Débarras	R+2	Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	35LAT0202P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	35LAT0202P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	35LAT0202P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	35LAT0202P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0202P005	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P008	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Colle carrelage	Colle grise + ragréage gris hétérogène non séparable + carrelage	35LAT0202P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Colle faïence	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	35LAT0202P011	Paillasse	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Peinture	Peintures multiples	35LAT0202P012	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra s	R+2	Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	35LAT0202P007	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	35LAT0202P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	35LAT0202P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	35LAT0202P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	35LAT0202P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	35LAT0202P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	35LAT0202P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	35LAT0202P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	35LAT0202P002	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0202P005	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0202P005	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	35LAT0202P005	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Colle carrelage	Colle grise + ragréage gris hétérogène non séparable + carrelage	35LAT0202P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle carrelage	Colle grise + ragréage gris hétérogène non séparable + carrelage	35LAT0202P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Colle carrelage	Colle grise + ragréage gris hétérogène non séparable + carrelage	35LAT0202P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Colle faïence	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	35LAT0202P011	Paillasse	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+2	Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	35LAT0202P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarra s	R+2	Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	35LAT0202P00 1	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Chamb re 3	R+2	Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	35LAT0202P00 1	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Chamb re 2	R+2	Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	35LAT0202P00 1	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Chamb re 1	R+2	Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	35LAT0202P00 1	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	35LAT0202P00 7	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P00 3	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P00 3	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P00 3	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P00 3	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	35LAT0202P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	35LAT0202P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	35LAT0202P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	35LAT0202P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	35LAT0202P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	35LAT0202P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	35LAT0202P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	35LAT0202P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	35LAT0202P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	35LAT0202P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	35LAT0202P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P008	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	35LAT0202P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Colle plinthe	Colle grise + carrelage	35LAT0202P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 35LAT0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAT0202 11/12/2018		Débarras (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAT0202 11/12/2018		Débarras (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0202 11/12/2018	Débarras (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0202 11/12/2018	Chambre 3 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0202 11/12/2018	Chambre 1 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0202 11/12/2018	Couloir (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0202P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0202 11/12/2018	Salle de bains (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0202 11/12/2018	WC (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAT0202 11/12/2018		Séjour (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante bleue	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 35LAT0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	35LAT0202 11/12/2018		Séjour (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 35LAT0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0202 11/12/2018	Séjour (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0202P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0202 11/12/2018	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur G		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0202P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0202 11/12/2018	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise + ragréage gris hétérogène non séparable + carrelage	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0202P010

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0202 11/12/2018	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle grise + carrelage	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur H		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0202P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0202 11/12/2018	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle grise + couche plâtrée blanche non séparable + carrelage	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Paillasse		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 35LAT0202P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	35LAT0202 11/12/2018	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples	11/12/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-129428 EN DATE DU 20/12/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-129428 Réf. Commande Client : 35LAT0202-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/12/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 35LAT0202-01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT151812-8307
Réf échantillon client : 35LAT0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Sol Dalle de sol				Description ITGA : Peinture en faible quantité / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
↳ Peinture en faible quantité non séparable + dalle dure cassante grise	META (2)	1	20/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
↳ Colle bitumineuse noire	MOLP	1	19/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
↳ Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-129428 EN DATE DU 20/12/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 35LAT0202-01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151812-8308 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0202-01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit				Réf échantillon ITGA : IT151812-8309 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0202-01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151812-8310 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0202-01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0202P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151812-8311 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac / Matériau gris en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0202-01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT151812-8312 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peinture
* Enduit beige en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0202-01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0202P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT151812-8313 Description ITGA : Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
* Dalle dure cassante bleue	META (2)	1	20/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	19/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-129428 EN DATE DU 20/12/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 35LAT0202-01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0202P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur G Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151812-8314 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0202-01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0202P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Colle carrelage				Réf échantillon ITGA : IT151812-8315 Description ITGA : Colle grise / Ragraéage gris hétérogène / Carrelage
* Colle grise + ragraéage gris hétérogène non séparable + carrelage	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0202-01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0202P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur H Colle plinthe				Réf échantillon ITGA : IT151812-8316 Description ITGA : Colle grise / Carrelage
* Colle grise + carrelage	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0202-01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0202P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Pailasse Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT151812-8317 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Carrelage
* Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 35LAT0202-01 - 51 RUE DES PECHEURS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 35LAT0202P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Réseaux de distribution Peinture				Réf échantillon ITGA : IT151812-8318 Description ITGA : Peintures multiples
* Peintures multiples	META (1)	1	20/12/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2019.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 DU 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM7)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE RECHAUFFE 22 20105 561

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les bâtiments autres que ceux visés par la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 5, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions visées à l'issue des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'exposition au plomb des personnes ou des conseils après travaux en plomb et des critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'installation physique de l'état de conservation des matériaux et produits mentionnés de l'annexe et d'inspection visuelle dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance des bâtiments et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de performance énergétique et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des critères de certification des organismes de certification



I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
DE REPERAGE
IMMOBILIER

CPE DI DR 11 rev12

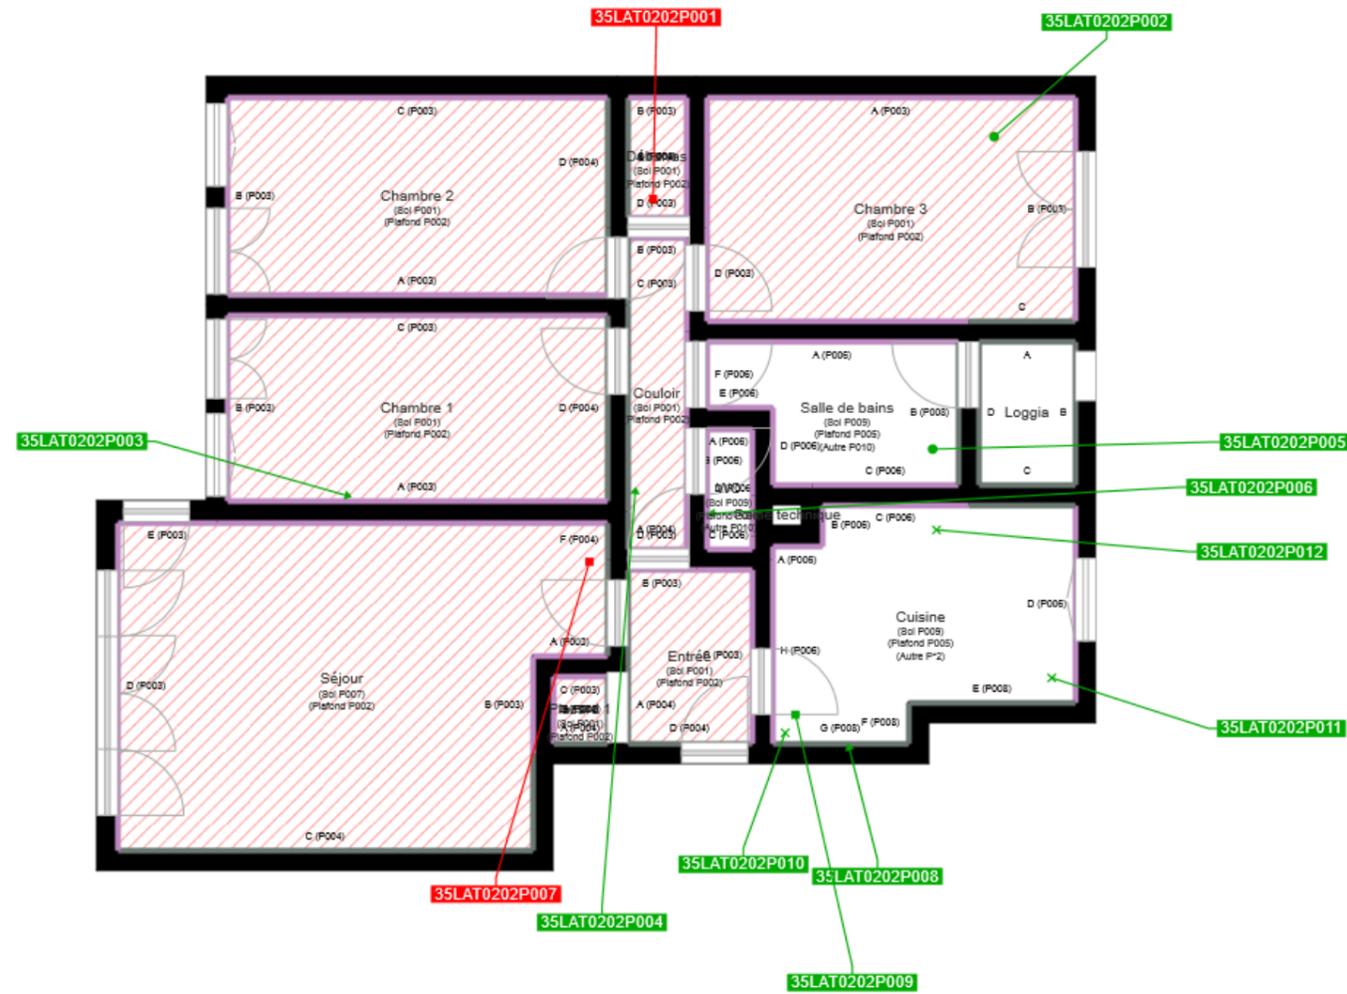

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés

