

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

4 SQUARE P. ALGIS

77360 VAIRES SUR MARNE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	50LAD0503	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	09/05/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 17/05/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C \ SOMMAIRE.....	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	25
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	34
ATTESTATION(S).....	37
CERTIFICAT DE COMPETENCES	38

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Couloir		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	Sol	50LAD0503P004	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + peinture non séparable	Mur A	50LAD0503P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	Sol	50LAD0503P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Couloir		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	Sol	50LAD0503P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	Sol	50LAD0503P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	Sol	50LAD0503P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	Sol	50LAD0503P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	Sol	50LAD0503P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	Sol	50LAD0503P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cellier		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	Sol	50LAD0503P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	Sol	50LAD0503P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Salon		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	Sol	50LAD0503P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + peinture non séparable	Mur A	50LAD0503P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Plinthes	Colle beige + peinture non séparable	Mur B	50LAD0503P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Plinthes	Colle beige + peinture non séparable	Mur D	50LAD0503P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél: 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 9829 EXPERT HABITAT INGENIERIE 2 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS LE ROI
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS	Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR DILMI REZK	
SERVICE CHAMPS Techniciens LOCALISATION Programme 50 VAIRES SUR MARNE (P. ALGIS) Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AD Étage 05 Logement 3 Module 50LAD0503 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE	ADRESSE MME DE ORNELAS MARIA LUIZA 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Tél. personnel 0160202548	
DÉLAI D'EXÉCUTION 5 JOURS		PÉRIODE DU 19-04-2018 AU 23-04-2018
ARTICLE AM46 REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET AM73 ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	DESIGNATION REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	QUANTITE 1,00 10,00
PRIX UNITAIRE H.T. 5,00 48,00		TOTAL H.T. 5,00 480,00
TOTAL H.T. 485,00 H.T. ACTUALISE COEFFICIENT REGIONAL RABAIS TOTAL H.T. T.V.A. 20,00 % 97,00 TOTAL T.T.C. 582,00		
19-04-2018 LOGEMENT OCCUPE BLANCHIMENT COMPLET REFECTION COMPLET GARDIEN 06.86.40.91.79 LOCATAIRE 01.80.20.25.48		
AFFECTATION BUDGETAIRE CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA A760 CH SC HONORAIRES DIAG AMIANTE 582,00	CODES STRUCTURE ET SCHEMA TECHNI	
AFFECTATION ANALYTIQUE CODE BUDGET REFERENCES PATRIMOINE REFERENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C. 1 HONAMIA 50 1 D000 AD 50LAD0503 L 3773 DE ORNELAS MARIA LUIZA 582,00		
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 9829		
ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE		

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 50LAD0503 09/05/2018

Version : 17/05/2018

6/40

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Salon			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Couloir	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
WC	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS		
Placard 1	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Placard 2	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Enduit			
Débarras	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 2	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 1	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cellier	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	Béton	Brique / Enduit			Carrelage	Enduit	BOIS		
Séjour	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	PVC	PVC	
Salon	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	PVC		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salon		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + peinture non séparable	50LAD0503P008	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle beige + peinture non séparable	50LAD0503P008	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle beige + peinture non séparable	50LAD0503P008	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Couloir		Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + peinture non séparable	50LAD0503P008	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Peinture	Peintures multiples	50LAD0503P002	Radiateurs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Peinture	Peinture en faible quantité en vrac	50LAD0503P005	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle grise + carrelage	50LAD0503P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + joint cassant gris + carrelage	50LAD0503P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	50LAD0503P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	50LAD0503P012	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P013	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir avec fibres	50LAD0503P014	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Plinthes	Carrelage	50LAD0503P008	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Carrelage	Colle grise + joint cassant gris + carrelage	50LAD0503P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + joint cassant gris + carrelage	50LAD0503P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Carrelage	Colle grise + joint cassant gris + carrelage	50LAD0503P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir avec fibres	50LAD0503P014	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salon		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	50LAD0503P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle grise + carrelage	50LAD0503P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle grise + carrelage	50LAD0503P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle grise + carrelage	50LAD0503P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	50LAD0503P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	50LAD0503P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	50LAD0503P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	50LAD0503P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	50LAD0503P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	50LAD0503P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	50LAD0503P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	50LAD0503P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	50LAD0503P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarra s		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr e 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr e 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr e 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr e 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr e 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	50LAD0503P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	50LAD0503P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	50LAD0503P012	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P013	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P013	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	50LAD0503P013	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Carrelage	50LAD0503P008	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Carrelage	50LAD0503P008	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Carrelage	50LAD0503P008	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 50LAD0503P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	50LAD0503 09/05/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	50LAD0503 09/05/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Radiateurs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	50LAD0503 09/05/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	50LAD0503 09/05/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante verte	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	50LAD0503 09/05/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	50LAD0503 09/05/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en faible quantité en vrac	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	50LAD0503 09/05/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle grise + carrelage	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	50LAD0503 09/05/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + joint cassant gris + carrelage	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	50LAD0503 09/05/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle beige + peinture non séparable	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	50LAD0503 09/05/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Carrelage	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	50LAD0503 09/05/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	50LAD0503 09/05/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	50LAD0503 09/05/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P012

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	50LAD0503 09/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	50LAD0503 09/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 50LAD0503P014

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	50LAD0503 09/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir avec fibres	09/05/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-50675 EN DATE DU 16/05/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-50675 Ref. Commande Client : 50LAD0503-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/05/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 50LAD0503-01 - 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 50LAD0503P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT151805-6858 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peinture
* Enduit beige en vrac + peinture non séparable	META	1	16/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 50LAD0503-01 - 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 50LAD0503P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Radiateurs Peinture				Réf échantillon ITGA : IT151805-6859 Description ITGA : Peintures multiples
* Peintures multiples	META	1	16/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 50LAD0503-01 - 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 50LAD0503P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151805-6860 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	16/05/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-50675 EN DATE DU 16/05/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : SOLAD0503-01 - 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : SOLAD0503P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT151805-6861 Description ITGA : Dalle dure cassante verte / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
▶ Dalle dure cassante verte	META	1	15/05/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	META	1	15/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SOLAD0503-01 - 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : SOLAD0503P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Réseaux de distribution Peinture				Réf échantillon ITGA : IT151805-6862 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac
▶ Peinture en faible quantité en vrac	META	1	16/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SOLAD0503-01 - 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : SOLAD0503P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT151805-6863 Description ITGA : Colle grise / Carrelage
▶ Colle grise + carrelage	META	1	16/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SOLAD0503-01 - 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : SOLAD0503P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT151805-6864 Description ITGA : Colle grise / Joint cassant gris / Carrelage
▶ Colle grise + joint cassant gris + carrelage	META	1	16/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SOLAD0503-01 - 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : SOLAD0503P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Plinthes				Réf échantillon ITGA : IT151805-6865 Description ITGA : Colle beige / Carrelage / Peinture
▶ Colle beige + peinture non séparable	META	1	16/05/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Carrelage	META	1	16/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SOLAD0503-01 - 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : SOLAD0503P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151805-6866 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en vrac
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META	1	15/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SOLAD0503-01 - 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : SOLAD0503P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151805-6867 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	15/05/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-50675 EN DATE DU 16/05/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 50LAD0503-01 - 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 50LAD0503P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur D Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151805-6868 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau beige en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	META	1	15/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 50LAD0503-01 - 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 50LAD0503P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Falence 1				Réf échantillon ITGA : IT151805-6869 Description ITGA : Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Carrelage
* Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + carrelage	META	3	16/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 50LAD0503-01 - 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 50LAD0503P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT151805-6870 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	15/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 50LAD0503-01 - 4 SQUARE P. ALGIS 77360 VAIRES SUR MARNE Réf échantillon client : 50LAD0503P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT151805-6871 Description ITGA : Tampon bitumineux noir avec fibres
* Tampon bitumineux noir avec fibres	META	1	15/05/2018	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier AXA

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Certifié PEFC
UNE REPART 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES

Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004



Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments existants ou sous réserve de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments existants. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inondation par le plomb des personnes ou des installations, après travaux en présence de plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions d'évaluation énergétique de l'état de conservation des matériaux et produits existants de l'ensemble et d'évaluer leurs impacts dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 22 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance énergétique dans les bâtiments et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de leur conformité de la réglementation thermique, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C de composition des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments existants.




Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC
ACCREDITATION
N° 4402
N° 1075
CERTIFICATION
CONFORMITÉ SUR
CEI 17025

CPE DI DR 11 rev12

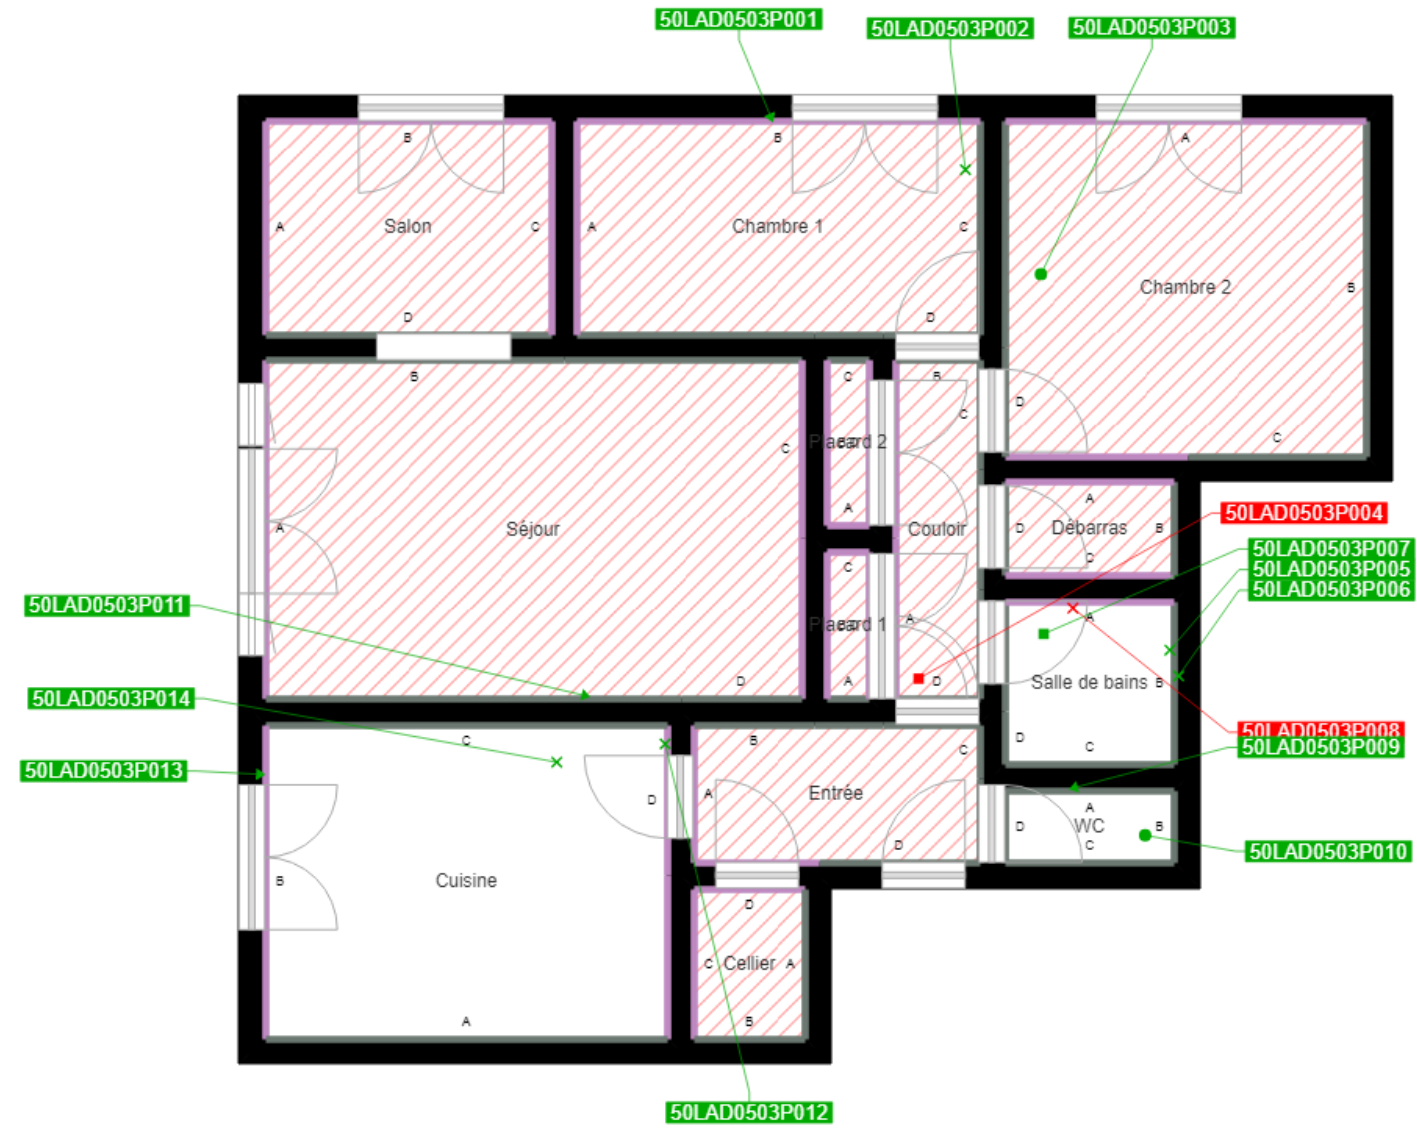

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

-  Prélèvements de sol amiantés
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafonds amiantés
-  Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sol amianté
-  Plafond amianté
-  Sol et Plafond amiantés