

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

7 BD CHATEAUBRIAND

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	7 BD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	52LAC0402	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	19/12/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Guillaume ROGEZ	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	8073002	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	09/10/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	BUREAU VERITAS 60 Avenue du General de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 02/01/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Guillaume ROGEZ**



**Rapport N° : 52LAC0402 19/12/2018**

Version : 02/01/2019

2/37

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	22
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	32
ATTESTATION(S).....	35
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	36

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Couloir	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAC0402P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Sol	52LAC0402P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAC0402P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAC0402P003	ZPSO	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Sol	52LAC0402P003	ZPSO	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAC0402P003	ZPSO	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Sol	52LAC0402P003	ZPSO	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAC0402P003	ZPSO	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Sol	52LAC0402P003	ZPSO	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAC0402P005	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.84.14.11.11 Fax : 01.84.14.14.94 Siret : 2772001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2018 31647		
<b>ÉMETTEUR</b> EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY		Téléphone 0321731144 <b>ÉMETTEUR</b> JOUSSE FREDERIC		
<b>N°f. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> <b>Objet</b> HONORAIRES	<b>SERVICE</b> V. SEINE Techniciens			
<b>LOCALISATION</b> Programme 52 MELUN - CHATEAUBRIAND/LAMARTINE Tranche 1 Ensemble ACOO Escalier AC Étage 04 Logement 2 Module 52LAC0402				
<b>ADRESSE</b> 7 BOULEVARD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN				
<b>DELAI D'EXECUTION</b> 1 JOUR		<b>PERIODE DU</b> 7/12/2019 AU 13/12/2019		
ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM48	REPERAGE AMANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU REPARATIONS ENTRE 1 A SCL ET MUR COMPLET A HOCHERF	1,00	5,00	5,00
AM73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE T A 10 PRELEVEMENTS ISSUS PLOMBERIE ET FAIENCE A REFAIRE CS85.40.02.31	15,00	46,00	720,00
<b>TOTAL H.T.</b>				725,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>Coefficient régional</b>				
<b>SABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				145,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				870,00
<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA</b> TELJUNT		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>NUMEROUS</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBRE / 4311 POSTE BUDGETAIRE</b>	
1 HONAMA	A700	VLS	SVLA HONORAIRES DIAS AMANTE	
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		<b>MONTAHT T.T.C.</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>REPERAGE RATE HOCHERF</b>	<b>REPARATIONS PLOMBERIE</b>		
1 HONAMA	52 1 ACOO AC 52LAC0402	1 3702	670,00	
Voir au page 218 suite du BON DE TRAVAUX 2018 31647				
ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 52LAC0402 19/12/2018

Version : 02/01/2019

6/37

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

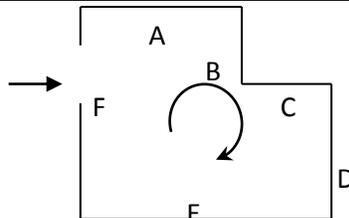

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Placard	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Salle d'eau	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir	RC		OUI	CONCERNEE
Débarras	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Entrée	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Placard	RC					Dalle béton	Dalle béton			
Séjour	RC	Béton	Brique Plâtrière			Dalle béton	Dalle béton			
Salle d'eau	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	RC	Béton	Brique Plâtrière			Dalle béton	Dalle béton			
Couloir	RC	Brique Plâtrière				Dalle béton	Dalle béton			
Débarras	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2	RC	Béton	Brique Plâtrière			Dalle béton	Dalle béton			
WC	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Gaine technique 1	RC									
Cuisine	RC	Béton	Brique Plâtrière			Dalle béton	Dalle béton			
Gaine technique 2	RC									

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAC0402P003	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	52LAC0402P003	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAC0402P003	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	52LAC0402P003	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAC0402P003	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	52LAC0402P003	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAC0402P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Couloir	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAC0402P003	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	52LAC0402P003	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAC0402P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	52LAC0402P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	52LAC0402P002	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	52LAC0402P002	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	52LAC0402P004	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Revêtement de sols	Revêtement cassant gris + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	52LAC0402P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra s	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	52LAC0402P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable	52LAC0402P008	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P011	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 3	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle faïence	Carrelage + colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable	52LAC0402P01 4	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau	RC	Colle faïence	Carrelage + colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable	52LAC0402P01 5	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	52LAC0402P00 5	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	52LAC0402P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	52LAC0402P00 2	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	52LAC0402P00 2	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	52LAC0402P002	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	52LAC0402P002	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	52LAC0402P004	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Revêtement de sols	Revêtement cassant gris + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	52LAC0402P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	52LAC0402P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P013	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P013	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P013	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P013	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P013	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P013	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P013	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	52LAC0402P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable	52LAC0402P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable	52LAC0402P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable	52LAC0402P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable	52LAC0402P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable	52LAC0402P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable	52LAC0402P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable	52LAC0402P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable	52LAC0402P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable	52LAC0402P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable	52LAC0402P008	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P009	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P011	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P011	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P011	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P011	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P011	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 1	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 1	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 1	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 1	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 1	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 1	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 1	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 1	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 1	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 1	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra s	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	52LAC0402P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 52LAC0402P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAC0402 19/12/2018		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAC0402P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAC0402 19/12/2018		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAC0402P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAC0402 19/12/2018	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAC0402P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAC0402 19/12/2018	Couloir (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAC0402P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAC0402 19/12/2018	Couloir (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAC0402P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAC0402 19/12/2018	Salle d'eau (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAC0402P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAC0402 19/12/2018		Chambre 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 52LAC0402P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAC0402 19/12/2018		Chambre 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 52LAC0402P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAC0402 19/12/2018	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement cassant gris + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAC0402P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAC0402 19/12/2018	Débarras (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAC0402P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAC0402 19/12/2018		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur H		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAC0402P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAC0402 19/12/2018		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAC0402P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAC0402 19/12/2018		Salle d'eau (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 52LAC0402P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAC0402 19/12/2018		Couloir (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur G		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 52LAC0402P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAC0402 19/12/2018	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAC0402P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAC0402 19/12/2018	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAC0402P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAC0402 19/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage + colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAC0402P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAC0402 19/12/2018	Salle d'eau (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage + colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc scientifique Haute Norme - Parc Plaza Elab 13 - 31 Av de l'Harmonie  
83610 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tel : 03 20 86 20 72  
Fax : 03 20 87 94 78  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5973



Liste des sites et postes  
imprimés sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui leur est délivrée par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-132151 EN DATE DU 31/12/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retravaillées et interprétées comme telles.

<p>Client : AGENCE DE BIEN-ÊTRE MAITRAUX- EXPERT HABITAT &amp; INDUSTRIE NORMANDE 2 rue Yvertois 78380 LES ALLUETS LE ROI</p>	<p>Réf. Commande ITGA : IT0718-132151 Réf. Commande Client : 52LAC0402-01</p>
---	---

Prélèvement(s) : Réçu au laboratoire le : 26/12/2018

Préparations(s) : Effectués de façon à être représentatifs de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adaptés sur lame de microscope
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (MET) selon fonction de la nature de la prise d'échantillon :
  - (1) - Brassage en milieu aqueux et désaggrégation des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT05)
  - (2) - Attaque chimique, brassage et désaggrégation des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT06)

Technique(s) : - Microscope Optique à Lumière Polarisée (modèle IHO 288 - Appendice 2) - Morphologie et critères optiques

Analyses(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (selon pertinence de la norme NF X 43-050) - Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résumé(s) :

Échantillon	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'annonce
Réf. échantillon client : 52LAC0402-01 - 7 BD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN	Réf. échantillon ITGA : IT01812-23989			
Réf. échantillon client : 52LAC0402P001 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisinière Sol Revêtement de sol	Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Bragage gris / Sans couche de bragage blanche			
* Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + bragage gris + sans couche de bragage blanche non séparable	META (1)	2	31/12/2018	Absence non détectée / -
Réf. échantillon client : 52LAC0402-01 - 7 BD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN	Réf. échantillon ITGA : IT01812-23989			
Réf. échantillon client : 52LAC0402P002 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Solaire Sol Dalle de sol	Description ITGA : Peinture / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Bragage gris			
* Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	META (2)	1	31/12/2018	Absence non détectée / -
* Colle polymère jaune non séparable + bragage gris	META (3)	1	31/12/2018	Absence non détectée / -
Réf. échantillon client : 52LAC0402-01 - 7 BD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN	Réf. échantillon ITGA : IT01812-23989			
Réf. échantillon client : 52LAC0402P003 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol	Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Revêtement ciment gris / Colle polymère jaune / Bragage gris			
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	31/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Revêtement ciment gris + colle polymère jaune non séparable + bragage gris	META (3)	2	31/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Seul demande particulières et écrit de client, les échantillons sont conservés pendant 9 mois et les rapports pendant 2 ans.

DEA 144-01 rev 07

Page 1/1

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-132151 EN DATE DU 31/12/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fracture analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'exposition
<b>Ref dossier client :</b> 52LAC002-01 - 7 RD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN <b>Ref clientèle client :</b> 52LAC002P904 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - : - Salle d'eau Sol Dalle de sol				<b>Ref clientèle ITGA :</b> ITG1812-23992 <b>Description ITGA :</b> Revêtement caoutch beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
* Revêtement caoutch beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (3)	1	31/12/2018	Amiante non détecté / -
<b>Ref dossier client :</b> 52LAC002-04 - 7 RD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN <b>Ref clientèle client :</b> 52LAC002P905 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - : - Chambre 2 Sol Dalle de sol				<b>Ref clientèle ITGA :</b> ITG1812-23993 <b>Description ITGA :</b> Dalle dalle caoutch beige / Revêtement caoutch gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Pontaise
* Dalle dalle caoutch beige	META (3)	1	31/12/2018	Présence de fibres d'amiante - Chrysotile
* Revêtement caoutch gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + pontaise non séparable	META (3)	1	31/12/2018	Amiante non détecté / -
<b>Ref dossier client :</b> 52LAC002-01 - 7 RD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN <b>Ref clientèle client :</b> 52LAC002P906 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - : - WC Sol Revêtement de sol				<b>Ref clientèle ITGA :</b> ITG1812-23994 <b>Description ITGA :</b> Revêtement caoutch gris / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
* Revêtement caoutch gris + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (3)	1	31/12/2018	Amiante non détecté / -
<b>Ref dossier client :</b> 52LAC002-01 - 7 RD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN <b>Ref clientèle client :</b> 52LAC002P907 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - : - Diverter Sol Dalle de sol				<b>Ref clientèle ITGA :</b> ITG1812-23995 <b>Description ITGA :</b> Revêtement caoutch beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
* Revêtement caoutch beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (3)	1	31/12/2018	Amiante non détecté / -
<b>Ref dossier client :</b> 52LAC002-01 - 7 RD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN <b>Ref clientèle client :</b> 52LAC002P908 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - : - Cuisine Mur H Enduit - Pontaise				<b>Ref clientèle ITGA :</b> ITG1812-23996 <b>Description ITGA :</b> Pontaises multiples / Enduit plâtreux blanc / Matériau gris en vrac
* Pontaises multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable	META (3)	1	31/12/2018	Amiante non détecté / -
<b>Ref dossier client :</b> 52LAC002-01 - 7 RD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN <b>Ref clientèle client :</b> 52LAC002P909 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - : - Cuisine Mur C Enduit - Pontaise				<b>Ref clientèle ITGA :</b> ITG1812-23997 <b>Description ITGA :</b> Pontaises multiples / Enduit plâtreux blanc
* Pontaises multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (3)	1	31/12/2018	Amiante non détecté / -
<b>Ref dossier client :</b> 52LAC002-04 - 7 RD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN <b>Ref clientèle client :</b> 52LAC002P910 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - : - Salle d'eau Plafond Enduit - Pontaise				<b>Ref clientèle ITGA :</b> ITG1812-23998 <b>Description ITGA :</b> Pontaise / Enduit plâtreux blanc
* Pontaise non séparable + enduit plâtreux blanc	META (3)	1	31/12/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport sans autorisation que nous se faire interdite - ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de  
l'émission.


Seul document partiellement en date de client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 2 ans.

DEA184-01 rev07

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-132151 EN DATE DU 31/12/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fracture analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'exposition
Référence client : 52LAC0402-01 - 7 RD CHATEAUBRIAND 77000 MELLEUN Référence client : 52LAC0402P01.1 : LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Maréchal Enduse : Peinture	META (1)	1	31/12/2018	Amiante non détecté / -
* Peinture non séparable + enduse plâtreux blanc				
Référence client : 52LAC0402-01 - 7 RD CHATEAUBRIAND 77000 MELLEUN Référence client : 52LAC0402P01.2 : LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Sijet Mir A Enduse : Peinture	META (1)	1	31/12/2018	Amiante non détecté / -
* Peintures multiples non séparable + enduse plâtreux blanc				
Référence client : 52LAC0402-01 - 7 RD CHATEAUBRIAND 77000 MELLEUN Référence client : 52LAC0402P01.3 : LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Pâliard Enduse : Peinture	META (1)	1	31/12/2018	Amiante non détecté / -
* Peinture non séparable + enduse plâtreux blanc				
Référence client : 52LAC0402-01 - 7 RD CHATEAUBRIAND 77000 MELLEUN Référence client : 52LAC0402P01.4 : LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Maréchal Enduse : Carrelage	META (1)	1	31/12/2018	Amiante non détecté / -
* Carrelage + colle blanche + colle plâtreuse blanche non séparable				
Référence client : 52LAC0402-01 - 7 RD CHATEAUBRIAND 77000 MELLEUN Référence client : 52LAC0402P01.5 : LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Maréchal Enduse : Carrelage	META (1)	1	31/12/2018	Amiante non détecté / -
* Carrelage + colle blanche + colle plâtreuse blanche non séparable				

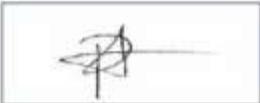

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de l'émission.  
 Seul demande particulière et écrite de client, les échéanciers sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 2 ans.  
 DEA 144-01 rev 07

ATTESTATION(S)



**réinventons / notre métier** 

**Votre attestation Responsabilité Civile**

SAS France SASD atteste que :

**EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE**  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Et délivre au contrat d'assurance n° 3000221006 ayant pris effet le 01/03/2019.  
Et garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile assurant la réparation du fait de l'exécution des activités susdites.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, INCLUSES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/OU AUTRES  
IMMOBILIERS ET MAISSONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE ENLIVRANT DANS LA CITE ULTIMATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODEIQUE (AMIANTE)  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET D'INCLUSION  
REPERAGE AMIANTE ET TRAFIC SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBEE  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CEP)  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PENTURES (DRIF)  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / BRANLEMENT  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE (MURILUS, VILLETTES, LYCTUS)  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (SOD ALUR)  
MESURAGE (C)I CARREZ ET (C)I BOUTIN  
CALCULS DES MILLIÈRES -TANDIÈRES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 85-557 DU 10 JUILLET 1985,  
DECRET 67-225 DU 17 MARS 1967, DECRET 2006-479 du 27 mai 2006 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMOBILES BÂTIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIRS ET TECHNOLOGIQUES (ENRANT)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
CPE INDICATEUR POUR BÂTIMENTS INDIVIDUELS, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMOBILES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI  
QUE LES ATTESTATIONS DE PRESENCE (C)NTE DE LA RELEMENTATION THERMIQUE  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE  
ETUDE RELEMENTATION THERMIQUE 2000 ET 2002  
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTRÔLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE INCENDIE  
CERTIFICAT DE DEFACE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
INFR THERMIQUE MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AEREAUX  
THERMOISOLATION PARISOLUT  
DIAGNOSTIC RADON (INDICATEUR POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMOBILES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP)  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LEI 833 AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC D'ACHATS DE CHANTIER - ARTICLES R 411-43 A R 411-45 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT ANNEXE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 280-3, R L 330-2 OU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - CDE N° 2014-046 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE + ALUR +, A  
L'EXCLUSION DE MESURES RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (DOUS RESERVE D'IDENTIFICATION DE FORMATION)  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

**La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.**

La présente attestation est valable en vertu de la Loi n° 85-557 du 10 juillet 1985 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de bénéficier d'un Agence d'Assurance et de Responsabilité Civile Professionnelle (ARPC) et des dispositions de l'article R211-3 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) n° 2006-1231 en ce qui concerne les diagnostics techniques mentionnés pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 du CCH.  
Cependant, dans les cas où des certifications de compétence ont été réalisées, celles-ci sont soumises à la validation de la commission de l'emploi des salariés en  
des conditions de personnes physiques qui disposent de telles certifications de compétence en cas de validation pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L334-2  
du Code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut, la garantie n'est pas assurée.

La présente attestation, établie par AIA, est valable jusqu'au 01/03/2023 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue  
aucune garantie présumant l'application des garanties et ne peut engager AIA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie  
apparaissent au souscripteur le sera également aux bénéficiaires de l'assurance (habitation, radon, règle proportionnelle, exclusion, déchéance, ...)

Toute adhésion autre que le contrat et la signature du représentant de la société est réputée nulle et  
nulle.

Fait à Paris, le 15/03/2019 - Pour la Compagnie,

**VD ASSOCIES**  
81, Bd Gerpe Premier  
93110 Le BOUSCAT  
BOS 794 672 238 ORNA - 13010211  
Tél. : 05 56 30 95 75

CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat**  
Attribué à  
**Monsieur Guillaume ROGEZ**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitat et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

**DOMAINES TECHNIQUES**

Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
<b>Arrière sans mention</b> Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de rétroscopie, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits constituant de l'ouvrage, et d'examen visuel après travaux dans les enveloppes bâties et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
<b>Electricité</b> Arrêté du 8 juillet 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation électrique d'éclairage et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
<b>Gas</b> Arrêté du 6 avril 2017 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
<b>Ploché sans mention</b> Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des sondes de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des cordons après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
<b>Terrasses métropole</b> Arrêté du 30 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022

Date : 25/10/2017      Numéro de certificat : 6073002

**Jacques MATHEON - Directeur Général**




\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur : [www.bureauveritas.com/certification.php](http://www.bureauveritas.com/certification.php)

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense



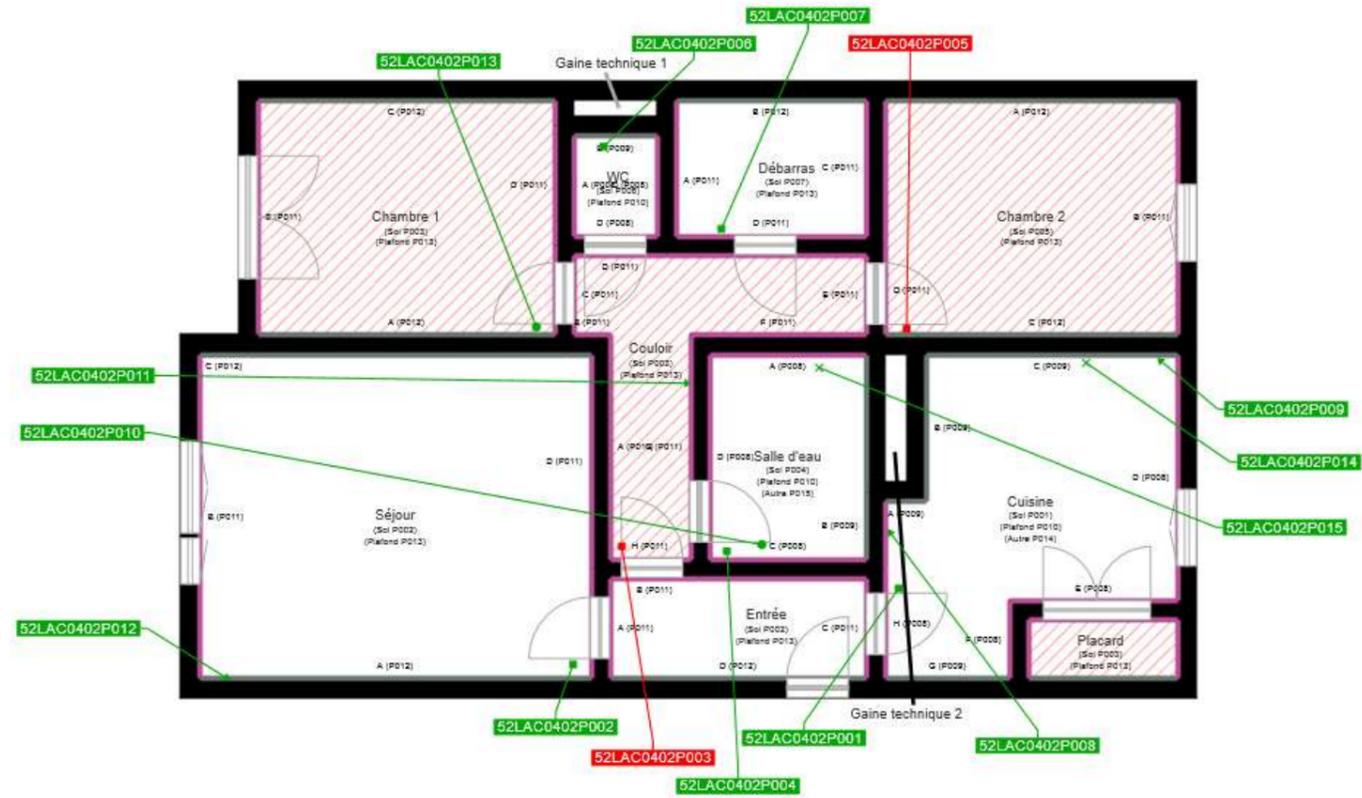

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés