

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

11 BOULEVARD CHATEAUBRIAND

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	11 BOULEVARD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	52LAG0301	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	19/12/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Guillaume ROGEZ	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	8073002	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	09/10/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	BUREAU VERITAS 60 Avenue du General de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 02/01/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Guillaume ROGEZ**



Rapport N° : 52LAG0301 19/12/2018

Version : 02/01/2019

2/38

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	10
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	12
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	13
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	28
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	34
ATTESTATION(S).....	36
CERTIFICAT DE COMPETENCES	37

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAG0301P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	Sol	52LAG0301P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur A	52LAG0301P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	52LAG0301P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Entrée	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salon	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	Sol	52LAG0301P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	52LAG0301P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	52LAG0301P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	52LAG0301P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	52LAG0301P006	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur D	52LAG0301P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur I	52LAG0301P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur A	52LAG0301P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur D	52LAG0301P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur A	52LAG0301P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur C	52LAG0301P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	Mur D	52LAG0301P004	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELLUN Tél : 01.84.14.11.11 Fax : 01.84.14.14.94 SIRET : 8772001500015		BON DE TRAVAUX 2018 31641		
REF. FOURNISSEUR F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144		
SERVICE V.SEINE Techniciens ÉMETTEUR JOUSSE FREDERIC				
LOCALISATION Programme 03 MELUN - CHATEAUBRIAND/LAMARTINE Tranche 1 Ensemble 9000 Escalier AG Étage 03 Logement 1 Module 52LAG001				
ADDRESS 11 BOULEVARD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN				
DELAI D'EXECUTION 1 JOUR PÉRIODE DU 7/12/2018 AU 17/12/2018				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
A008	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVA DÉPENTE DENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A COL ET MUR COMPLET PEINTURE	1,00	5,00	5,00
A073	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRÉLEVEMENTS ISSUS MEUBLE OVER HEVER REVISION CUCO 00.30.41.00.31	15,00	48,00	720,00
TOTAL H.T.				725,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				145,00
TOTAL T.T.C.				870,00
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA		TEC NI
CODE BUDGET	SUBORDINE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMA	A785	VLS	SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE	870,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES PATRIMOINE		REFERENCES OCCUPANT
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMA	52 1 9000 AG 52LAG001	L 20577	870,00	
Vol en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2018 31641				
ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 52LAG0301 19/12/2018

Version : 02/01/2019

11/38

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

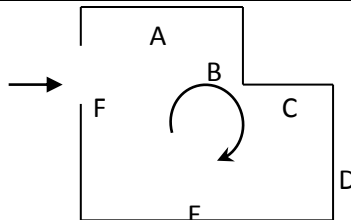

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	RC		OUI	CONCERNEE
Salle d'eau	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Débarras	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Balcon	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Salon	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Entrée	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Placard 1	RC					Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	RC	Béton	Brique Plâtrière			Dalle béton	Dalle béton			
Gaine technique 1	RC									
Salle d'eau	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Couloir	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2	RC	Béton	Brique Plâtrière			Dalle béton	Dalle béton			
Gaine technique 2	RC									
WC	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Débarras	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	RC	Béton	Brique Plâtrière			Dalle béton	Dalle béton			
Balcon	RC									

Rapport N° : 52LAG0301 19/12/2018

13/38

Version : 02/01/2019

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Séjour	RC	Béton	Brique Plâtrière			Dalle béton	Dalle béton			
Salon	RC	Brique Plâtrière	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Placard 2	RC					Dalle béton	Dalle béton			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salon	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salon	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	52LAG0301P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	52LAG0301P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	52LAG0301P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	52LAG0301P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAG0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAG0301P004	Mur I	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAG0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAG0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAG0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAG0301P004	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAG0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Débarras	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Débarras	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	52LAG0301P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAG0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	52LAG0301P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Trémolite)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Colle carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris + carrelage	52LAG0301P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	52LAG0301P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris + carrelage	52LAG0301P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Colle carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris + carrelage	52LAG0301P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	52LAG0301P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P005	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P005	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salon	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAG0301P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 52LAG0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAG0301 19/12/2018		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris + carrelage	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAG0301P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAG0301 19/12/2018		WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAG0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAG0301 19/12/2018		Débarras (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 52LAG0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAG0301 19/12/2018		Débarras (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 52LAG0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAG0301 19/12/2018	Salle d'eau (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Trémolite)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAG0301P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAG0301 19/12/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAG0301P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAG0301 19/12/2018		Salle d'eau (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Trémolite)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAG0301P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAG0301 19/12/2018		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAG0301P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAG0301 19/12/2018		Couloir (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAG0301P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAG0301 19/12/2018		Couloir (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	19/12/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Idreus - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
55768 SARTY-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 33 41 41
Fax : 02 99 33 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Unité des sites et postes
d'imprimés sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la conformité des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-132152 EN DATE DU 31/12/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retravaillées et présentées comme telles.

<p>Client : AGENCE DE Bât - COMPTE MATRIAU - EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INCHEURE 2 rue Yvertois 78340 LES ALUETS LE ROI</p>	<p>Réf. Commande ITGA : IT0718-132152 Réf. Commande Client : 52LAG0301-01</p>
---	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/12/2018

Préparations(s) : Effectués de façon à être représentatifs de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adaptés sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (MET) selon fonction de la nature de la prise d'échantillon :
 - (1) - Brassage en milieu aqueux et désorption des particules sur grilles de microscopie (méthode interne - IT05)
 - (2) - Attaque chimique, lavage et désorption des particules sur grilles de microscopie (méthode interne - IT06)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode ISO 248 - Appendice 2) Morphologie et critères optiques

Analyses(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (méthode ISO 248 - Appendice 2) Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résumé(s) :

Échantillon	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'annonce
Réf. échantillon client : 52LAG0301-01 - 11 BOULEVARD CHATEAUBRAND 77099 MELLEU Réf. échantillon client : 52LAG0301001 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - C/2ème Sol Colle carrelage	Réf. échantillon ITGA : Description ITGA :		IT071812-44038 Colle gris / Matériau compact gris / Carrelage	
* Colle gris non séparable + matériau compact gris + carrelage	META (1)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf. échantillon client : 52LAG0301-01 - 11 BOULEVARD CHATEAUBRAND 77099 MELLEU Réf. échantillon client : 52LAG0301002 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - WC Sol Revêtement de sol	Réf. échantillon ITGA : Description ITGA :		IT071812-44038 Revêtement souple beige / Colle polystyrène jaune / Ragréage rose en faible quantité	
* Revêtement souple beige + colle polystyrène jaune non séparable + ragréage rose en faible quantité non séparable	META (1)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf. échantillon client : 52LAG0301-01 - 11 BOULEVARD CHATEAUBRAND 77099 MELLEU Réf. échantillon client : 52LAG0301003 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - D'habitat Sol Dalle de sol	Réf. échantillon ITGA : Description ITGA :		IT071812-44038 Dalle béton caisson beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène	
* Dalle béton caisson beige	META (2)	1	28/12/2018	Présence de fibres d'amiante - Chlorite
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	MOLP	1	27/12/2018	Présence de fibres d'amiante - Chlorite

La reproduction de ce rapport s'est autorisée sans en faire mention. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Seul document partiellement et écrit de client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DEA 144-01 rev 07

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-132152 EN DATE DU 31/12/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Valeur d'exposition
Ref dossier client : 52LAG0301-01 - (1) BOULEVARD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN Ref échantillon client : 52LAG0301P004 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'escalier - Peinture				Ref échantillon ITGA : IT071812-44001 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture / Enduit blanc en vrac
* Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable + tôle fibreuse blanche en vrac non séparable	META (3)	2	28/12/2018	Présence de fibres d'amiante : Trouvée
Ref dossier client : 52LAG0301-01 - (1) BOULEVARD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN Ref échantillon client : 52LAG0301P003 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mar F Enduit - Peinture				Ref échantillon ITGA : IT071812-44002 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture
* Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META (3)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 52LAG0301-01 - (1) BOULEVARD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN Ref échantillon client : 52LAG0301P008 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'escalier Enduit - Peinture				Ref échantillon ITGA : IT071812-44003 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + matériaux gris en faible quantité en vrac non séparable	META (3)	1	31/12/2018	Présence de fibres d'amiante : Trouvée
Ref dossier client : 52LAG0301-01 - (1) BOULEVARD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN Ref échantillon client : 52LAG0301P007 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mar D Enduit - Peinture				Ref échantillon ITGA : IT071812-44004 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture
* Enduit gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META (3)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 52LAG0301-01 - (1) BOULEVARD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN Ref échantillon client : 52LAG0301P009 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mar B Enduit - Peinture				Ref échantillon ITGA : IT071812-44005 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (3)	2	28/12/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 52LAG0301-01 - (1) BOULEVARD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN Ref échantillon client : 52LAG0301P005 - LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plâtre Enduit - Peinture				Ref échantillon ITGA : IT071812-44006 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (3)	1	28/12/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Fabien HADO - Chef d'équipe



La reproduction de ce rapport sans autorisation que nous se trouve interdite : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de l'émission.
 Seul document partiellement en copie de client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 2 ans.
 DEA144-01 rev07

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier 

Votre attestation Responsabilité Civile

AAA France (A&D atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'Assurance n° 3000221006 ayant pris effet le 01/03/2019.
Et contre garantie du souscripteur préalable de la Responsabilité Civile assurant la régularité du fait de l'exercice des activités susdites.)

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, RECAUSES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/OU AUTRES
IMMOBILITÉS ET MAIRONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE ENLISTANT TANT LA DATE LIMITATIVE CI-DESSOUS
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT / APRES TRAVAUX ET D'INCLUSION
REPERAGE AMIANTE ET TRAFIC SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBEE
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CEP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PENTURES (DRIP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / BRANLEMENT
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MURILUS, VILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (SOD ALLE)
MESURAGE (C)I CARREZ ET (C)I BOUTIN
CALCULS DES MILLIÈRES - TANDIÈRES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 85-557 DU 10 JUILLET 1985,
DECRET 67-225 DU 17 MARS 1967, DECRET 2006-479 DU 27 AVRIL 2006 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMOBILITES BÂTIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIRS ET TECHNOLOGIQUES (ENRANT)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGIEQUE
CPE INDICATEUR POUR BÂTIMENTS INDIVIDUELS, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMOBILITES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI
QUE LES ATTESTATIONS DE PRESENCE L'ONFPE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2007
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTRÔLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE INCENDIE
CERTIFICAT DE DEFACE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFR THERMIQUE MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AEREAUX
THERMOISOLANT PAR RAPPORT
DIAGNOSTIC RADON (INDICATEUR POUR MAIRONS INDIVIDUELS ET IMMOBILITES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES CPE)
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LEI 833 AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC D'ACHATS DE CHANTIER - ARTICLES R 411-43 A R 411-45 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT ANNEXE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - ARTICLES 2 298-3, 31, R 320-2 OU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - CDE N° 2014-346 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE + ALUR v. A
L'EXCLUSION DE MESURES RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILISER.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (DOUS RESERVE D'IDENTIFICATION DE FORMATIONS)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

Le présent certificat est valable en vertu de la Loi n° 84-1021 du 10/10/2018 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de bénéficier d'un Agence d'Assurance des Responsabilités Professionnelles (ARPP) et des dispositions de l'article R211-3 du Code de la Construction et de
l'Habitat (article n° 2018-131) de la Loi n° 2018-1021 du 10/10/2018 et de la Loi n° 2018-1021 du 10/10/2018 et de la Loi n° 2018-1021 du 10/10/2018 et de la Loi n° 2018-1021 du 10/10/2018.
Cependant, dans les cas où une certification de compétence est requise, celle-ci est obtenue par les signataires concernés dans le cadre de la certification de compétence des salariés ou
des titulaires de la certification de compétence.
A défaut de certification, la garantie n'est pas assurée.

Le présent document, établi par AAA, est valable jusqu'au 01/03/2023 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue
aucune garantie présumée d'application des garanties et ne peut engager AAA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie
apparaissent au souscripteur le cas échéant aux conditions de l'Assurance (franchise, plafonds, règles proportionnelles, exclusions, rétrocessions, ...)

Toute adhésion autre que le contrat et la signature du représentant de la société est réputée nulle et
nulle.

Fait à Paris, le 15/03/2019 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Gerpe Premier
63110 LE BOUSCAT
BCE : 714 672 238 OVA : 1301021
Tél. : 05 56 30 95 75

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat
Attribué à
Monsieur Guillaume ROGEZ

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitat et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Arrière sans mention Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de rétrograde, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits constituant de l'ouvrage, et d'examen visuel après travaux dans les envolées béton et les zones d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
Electricité Arrêté du 8 juillet 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation technique d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
Gas Arrêté du 6 avril 2017 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
Ploché sans mention Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des sondages de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des cordons après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
Terrasses métropole Arrêté du 30 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022

Date : 25/10/2017 Numéro de certificat : 6073002

Jacques MATHEON - Directeur Général






* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur : www.bureauctification.com

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense



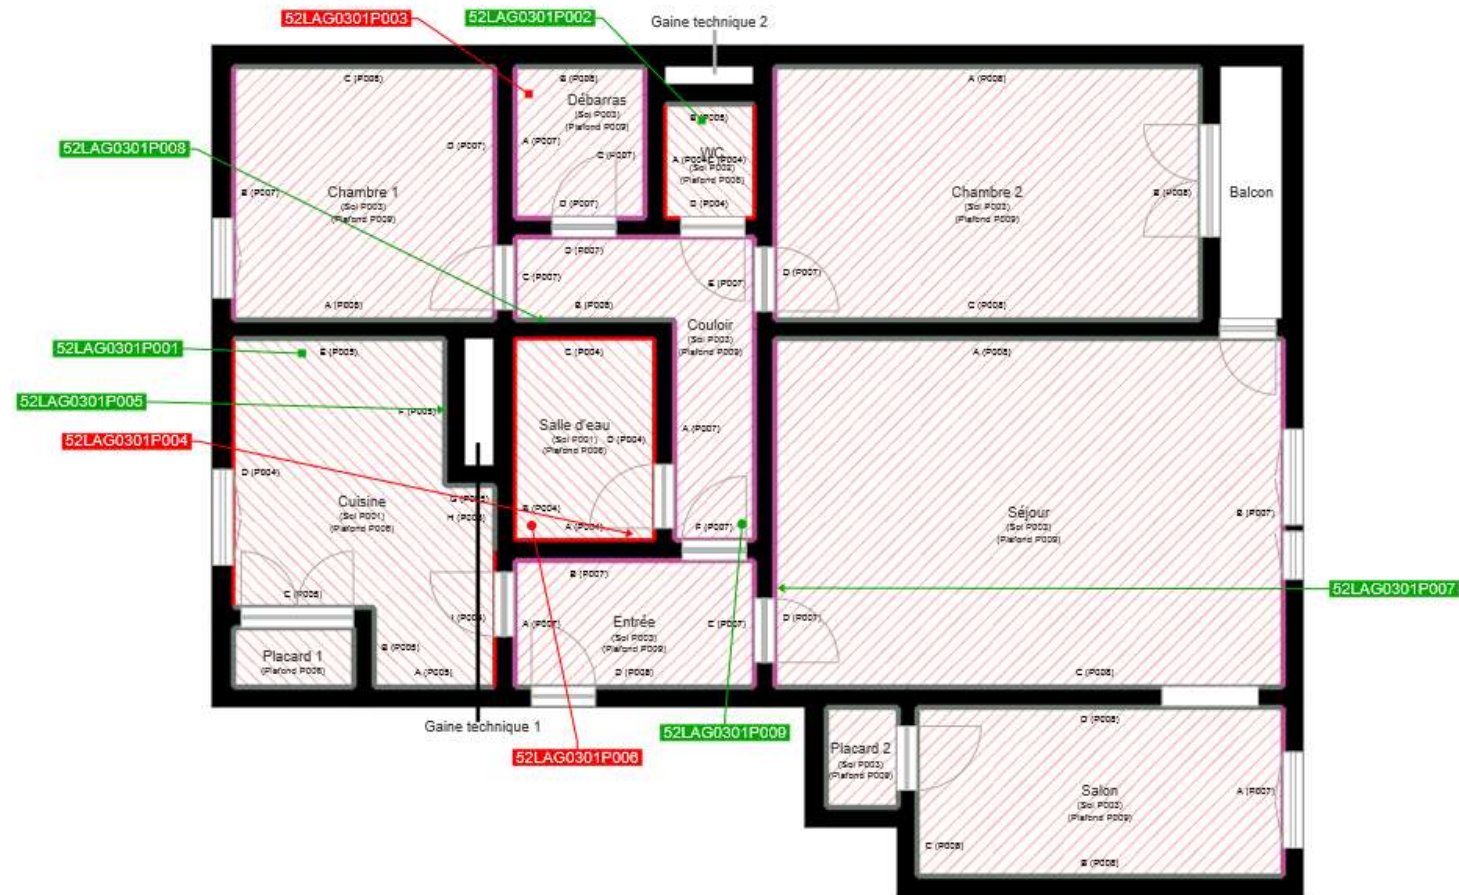

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés