

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

16 BLD CHATEAUBRIAND

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	16 BLD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	52LAL0402	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	17/07/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Amadou SY	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4148	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	09/11/2016	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 26/07/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Amadou SY**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	22
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	27
ATTESTATION(S).....	29
CERTIFICAT DE COMPETENCES	30

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 16713
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
SERVICE V.SEINE Techniciens		ÉMETTEUR JOUSSE FREDERIC
LOCALISATION Programme 52 MELUN - CHATEAUBRIAND/LAMARTINE Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AL Étage 04 Logement 2 Module 52LAL0402		
ADRESSE 16 BOULEVARD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN		

DÉLAI D'EXECUTION : JOUR **PÉRIODE DU** 10-07-2018 AU 10-07-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM145	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A PEINTURE ENTREE DEGAGEMENT CUISINE SDB 1 CHAMBRE WC	1,00	5,00	5,00
AM173	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS MEUBLE EVER REPRISE MUR DEGAGEMENT FAIENCE CUISINE 06.86.40.92.31	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA		TECHNI	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	
CODE BUDGET				MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	52 1	B000 AL 52LAL0402	L 9927929	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 16713

ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 52LAL0402 17/07/2018

Version : 26/07/2018

5/31

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Séjour	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Peinture		PVC	
Chambre 1	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Peinture		PVC	
Débarras	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Peinture	BOIS		
Gaine technique									
WC	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Peinture	BOIS		
Chambre 2	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Peinture	BOIS	PVC	
Salle d'eau	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Peinture	BOIS		
Entrée	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Peinture	BOIS		
Dégagement	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Peinture	BOIS		
Gaine technique									
Cuisine	Béton	Brique / Enduit			Carrelage	Peinture	BOIS	METALLIQUE	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Gaine technique									
Gaine technique									
Placard	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Peinture	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAL0402P001	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAL0402P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAL0402P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit / Peinture	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	52LAL0402P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAL0402P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAL0402P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	52LAL0402P007	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	52LAL0402P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAL0402P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAL0402P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAL0402P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	52LAL0402P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAL0402P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAL0402P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAL0402P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAL0402P001	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAL0402P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAL0402P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAL0402P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAL0402P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAL0402P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAL0402P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAL0402P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAL0402P002	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	52LAL0402P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	52LAL0402P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	52LAL0402P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	52LAL0402P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	52LAL0402P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit / Peinture	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	52LAL0402P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	52LAL0402P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	52LAL0402P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit / Peinture	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	52LAL0402P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	52LAL0402P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAL0402P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAL0402P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAL0402P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAL0402P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAL0402P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAL0402P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	52LAL0402P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	52LAL0402P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	52LAL0402P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	52LAL0402P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	52LAL0402P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	52LAL0402P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	52LAL0402P008	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 52LAL0402P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAL0402 17/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	17/07/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur H		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 52LAL0402P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAL0402 17/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	17/07/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAL0402P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAL0402 17/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	17/07/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

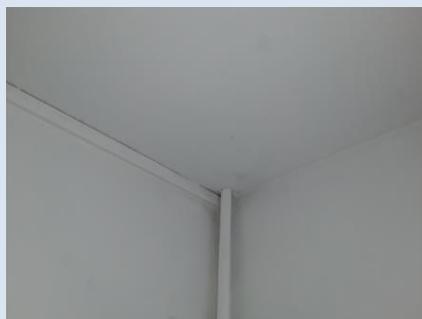

PRELEVEMENT : 52LAL0402P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAL0402 17/07/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	17/07/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAL0402P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAL0402 17/07/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	17/07/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAL0402P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAL0402 17/07/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	17/07/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

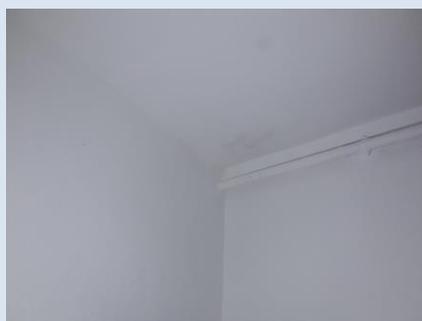

PRELEVEMENT : 52LAL0402P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAL0402 17/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	17/07/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAL0402P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAL0402 17/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	17/07/2018	SY Amadou
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-76779 EN DATE DU 25/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-76779 Réf. Commande Client : 52LAL0402-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/07/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 52LAL0402-01 - 16 BLD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAL0402P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur H Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071807-43269 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	24/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 52LAL0402-01 - 16 BLD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAL0402P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071807-43270 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	24/07/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-76779 EN DATE DU 25/07/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 52LAL0402--01 - 16 BLD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAL0402P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071807-43271 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	24/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 52LAL0402--01 - 16 BLD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAL0402P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur C Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071807-43272 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche en faible quantité
* Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	META	1	24/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 52LAL0402--01 - 16 BLD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAL0402P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071807-43273 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Toile fibreuse blanche en vrac
* Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en vrac non séparable	META	1	25/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 52LAL0402--01 - 16 BLD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAL0402P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071807-43274 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	24/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 52LAL0402--01 - 16 BLD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAL0402P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT071807-43275 Description ITGA : Tampon bitumineux noir / Peinture en faible quantité
* Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	META	1	24/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 52LAL0402--01 - 16 BLD CHATEAUBRIAND 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAL0402P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071807-43276 Description ITGA : Colle grise / Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène / Carrelage
* Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + carrelage	META	1	24/07/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/2

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM7)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERALIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE RECHAUFFE 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier**

N° CPDI 4148 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SY Amadou

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante Repérage et diagnostic amiante dans les Immeubles bâtis
Date d'effet : 09/11/2016 - Date d'expiration : 08/11/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 12/12/2016.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par le plomb des peintures ou des cordons après travaux en peinture de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance de ventilation dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 14 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'estimation de prix en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR11 rév 12



■	Murs périphériques / Plaques de plâtre
■	Murs Bois
■	Murs Brique
■	Murs Béton brut
■	Cloisons Plaques de plâtre
■	Murs carreaux de plâtre
■	Murs Béton / Enduit
■	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
■	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
■	Torchis
■	Murs Amiantés
■	Murs Brique / Enduit
■	Murs Brique plâtrière
■	Murs Pierre

■	Prélèvements de sol amiantés
■	Prélèvements de sol non amiantés
●	Prélèvements de plafonds amiantés
●	Prélèvements de plafonds non amiantés
→	Prélèvements de murs amiantés
→	Prélèvements de murs non amiantés
X	Autres types de prélèvements amiantés
X	Autres types de prélèvements non amiantés
▨	Sol amianté
▨	Plafond amianté
▩	Sol et Plafond amiantés