

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

2 SQUARE A. DE LAMARTINE

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	2 SQUARE A. DE LAMARTINE 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	52LAO0304	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	04/09/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4715	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	17/01/2018	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 13/09/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	31
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	37
ATTESTATION(S).....	40
CERTIFICAT DE COMPETENCES	41

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAO0304P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	52LAO0304P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement bitumineux / Peinture	Tampon bitumineux noir en vrac	Sous évier	52LAO0304P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée 4		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée 4		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	52LAO0304P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement bitumineux / Peinture	Tampon bitumineux noir en vrac	Sous évier	52LAO0304P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 20404 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	SERVICE V.SEINE Techniciens ÉMETTEUR BLEDE CYNTHIA	
LOCALISATION Programme 52 MELUN - CHATEAUBRIAND/LAMARTINE Tranche 2 Ensemble C000 Escalier AO Étage 03 Logement 4 Module 52LAO0304 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 2 SQUARE A. DE LAMARTINE 77000 MELUN	

DÉLAI D'EXÉCUTION 3 JOURS **PÉRIODE DU** 27-08-2018 **AU** 29-08-2018

ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLET SOLS MURS ,EVIER, FAIENCE SALLE DE BAIN CONTACTER GARDIEN 06 85 40 90 89	8,00	48,00	384,00
TOTAL H.T.				389,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			77,80
TOTAL T.T.C.				466,80

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A780	VLS	SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	466,80

AFFECTATION ANALYTIQUE					
CODE BUDGET	RUBRIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	52 2	C000 AO 52LAO0304	L 9921947		466,80

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 20404

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 52LAO0304 04/09/2018

Version : 13/09/2018

7/43

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

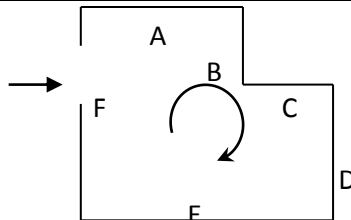

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Entrée 4			OUI	CONCERNEE
Couloir 2			OUI	CONCERNEE
Couloir 1			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Balcon			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Béton	Brique Plâtrière			Dalle de sol	Peinture			
Placard 1	Béton	Brique Plâtrière			Dalle de sol	Peinture			
WC	Béton	Brique Plâtrière			Dalle de sol	Peinture			
Salle de bains	Brique Plâtrière	Béton			Carrelage	Peinture			
Gaine technique					Aucun	Aucun			
Placard 2	Brique Plâtrière	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Placard 3	Brique Plâtrière	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Entrée 4	Béton	Brique Plâtrière			Dalle de sol	Peinture			
Couloir 2	Brique Plâtrière	Béton			Dalle de sol	Peinture			
Couloir 1	Béton	Brique Plâtrière			Dalle de sol	Peinture			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Séjour	Béton				Dalle de sol	Peinture			
Chambre 1	Béton				Dalle de sol	Peinture			
Gaine technique					Aucun	Aucun			
Chambre 2	Béton				Dalle de sol	Peinture			
Cuisine	Béton	Brique Plâtrière			Carrelage	Peinture			
Balcon									
Gaine technique					Aucun	Aucun			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée 4		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée 4		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement bitumineux / Peinture	Tampon bitumineux noir en vrac	52LAO0304P009	Sous évier	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	52LAO0304P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement bitumineux / Peinture	Tampon bitumineux noir en vrac	52LAO0304P009	Sous évier	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAO0304P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 3		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + joint cassant gris non séparable + carrelage	52LAO0304P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris en vrac	52LAO0304P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	52LAO0304P007	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche + joint cassant beige en faible quantité non séparable + peinture + carrelage	52LAO0304P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAO0304P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAO0304P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAO0304P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAO0304P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAO0304P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAO0304P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée 4		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAO0304P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir 2		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAO0304P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir 1		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAO0304P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAO0304P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAO0304P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAO0304P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	52LAO0304P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + joint cassant gris non séparable + carrelage	52LAO0304P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Carrelage	Colle grise + joint cassant gris non séparable + carrelage	52LAO0304P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris en vrac	52LAO0304P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée 4		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée 4		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	52LAO0304P001	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée 4		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée 4		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir 2		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir 2		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir 2		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir 1		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir 1		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	52LAO0304P003	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	52LAO0304P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	52LAO0304P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	52LAO0304P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	52LAO0304P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	52LAO0304P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	52LAO0304P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	52LAO0304P007	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	52LAO0304P007	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	52LAO0304P007	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche + joint cassant beige en faible quantité non séparable + peinture + carrelage	52LAO0304P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche + joint cassant beige en faible quantité non séparable + peinture + carrelage	52LAO0304P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche + joint cassant beige en faible quantité non séparable + peinture + carrelage	52LAO0304P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 52LAO0304P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAO0304 04/09/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAO0304P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAO0304 04/09/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAO0304P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAO0304 04/09/2018	Placard 3	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAO0304P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAO0304 04/09/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAO0304P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAO0304 04/09/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAO0304P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAO0304 04/09/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + joint cassant gris non séparable + carrelage	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAO0304P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAO0304 04/09/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris en vrac	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAO0304P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAO0304 04/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur G		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAO0304P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAO0304 04/09/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche + joint cassant beige en faible quantité non séparable + peinture + carrelage	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAO0304P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAO0304 04/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux / Peinture	Tampon bitumineux noir en vrac	04/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-93005 EN DATE DU 12/09/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-93005 Ref. Commande Client : 52LAO0304-01
---	--

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/09/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 52LAO0304-01 - 2 SQUARE A. DE LAMARTINE 77000 MELUN Ref échantillon client : 52LAO0304P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Béton		Ref échantillon ITGA : IT071809-13762		
	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples / Papier peint			
Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	META	1	11/09/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 52LAO0304-01 - 2 SQUARE A. DE LAMARTINE 77000 MELUN Ref échantillon client : 52LAO0304P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton		Ref échantillon ITGA : IT071809-13763		
	Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples			
Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	11/09/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 04

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-93005 EN DATE DU 12/09/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 52LAO0304-01 - 2 SQUARE A. DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAO0304P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 3 Mur A Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071809-13764 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture
▸ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	META	1	12/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 52LAO0304-01 - 2 SQUARE A. DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAO0304P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071809-13765 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité
▸ Dalle dure cassante grise	META	1	12/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▸ Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	MOLP	1	11/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 52LAO0304-01 - 2 SQUARE A. DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAO0304P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071809-13766 Description ITGA : Colle grise / Joint cassant gris / Carrelage
▸ Colle grise + joint cassant gris non séparable + carrelage	META	2	12/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 52LAO0304-01 - 2 SQUARE A. DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAO0304P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071809-13767 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Ragréage gris en vrac
▸ Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris en vrac	META	1	12/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 52LAO0304-01 - 2 SQUARE A. DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAO0304P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur G Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071809-13768 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtréuse blanche en vrac / Carrelage
▸ Colle grise non séparable + couche plâtréuse blanche en vrac + carrelage	META	1	12/09/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 52LAO0304-01 - 2 SQUARE A. DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAO0304P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071809-13769 Description ITGA : Colle beige en vrac / Couche plâtréuse blanche / Joint cassant beige en faible quantité / Peinture / Carrelage
▸ Colle beige en vrac non séparable + couche plâtréuse blanche + joint cassant beige en faible quantité non séparable + peinture + carrelage.	META	2	12/09/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 04

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-93005 EN DATE DU 12/09/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 52LAO0304-01 - 2 SQUARE A. DE LAMARTINE 77000 MELUN		Ref échantillon ITGA : IT071809-13770		
Ref échantillon client : 52LAO0304P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux Peinture		Description ITGA : Tampon bitumineux noir en vrac		
► Tampon bitumineux noir en vrac	META	1	12/09/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 04

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERALIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.

A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,


VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC



UNE RECHAUFFE 22 20105 503

CERTIFICAT DE COMPETENCES

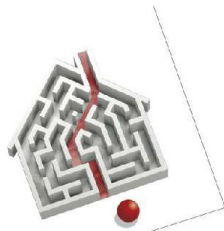

Certificat de compétences Diagnosticneur Immobilier

N° CPDI4715 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEITE LOPES Alain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 23/08/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 15/01/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1, 3, 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Annexé du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'infiltration par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant du formaldéhyde, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 3 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.




Certification de personnes
Diagnosticneur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DIFR 11 rev13

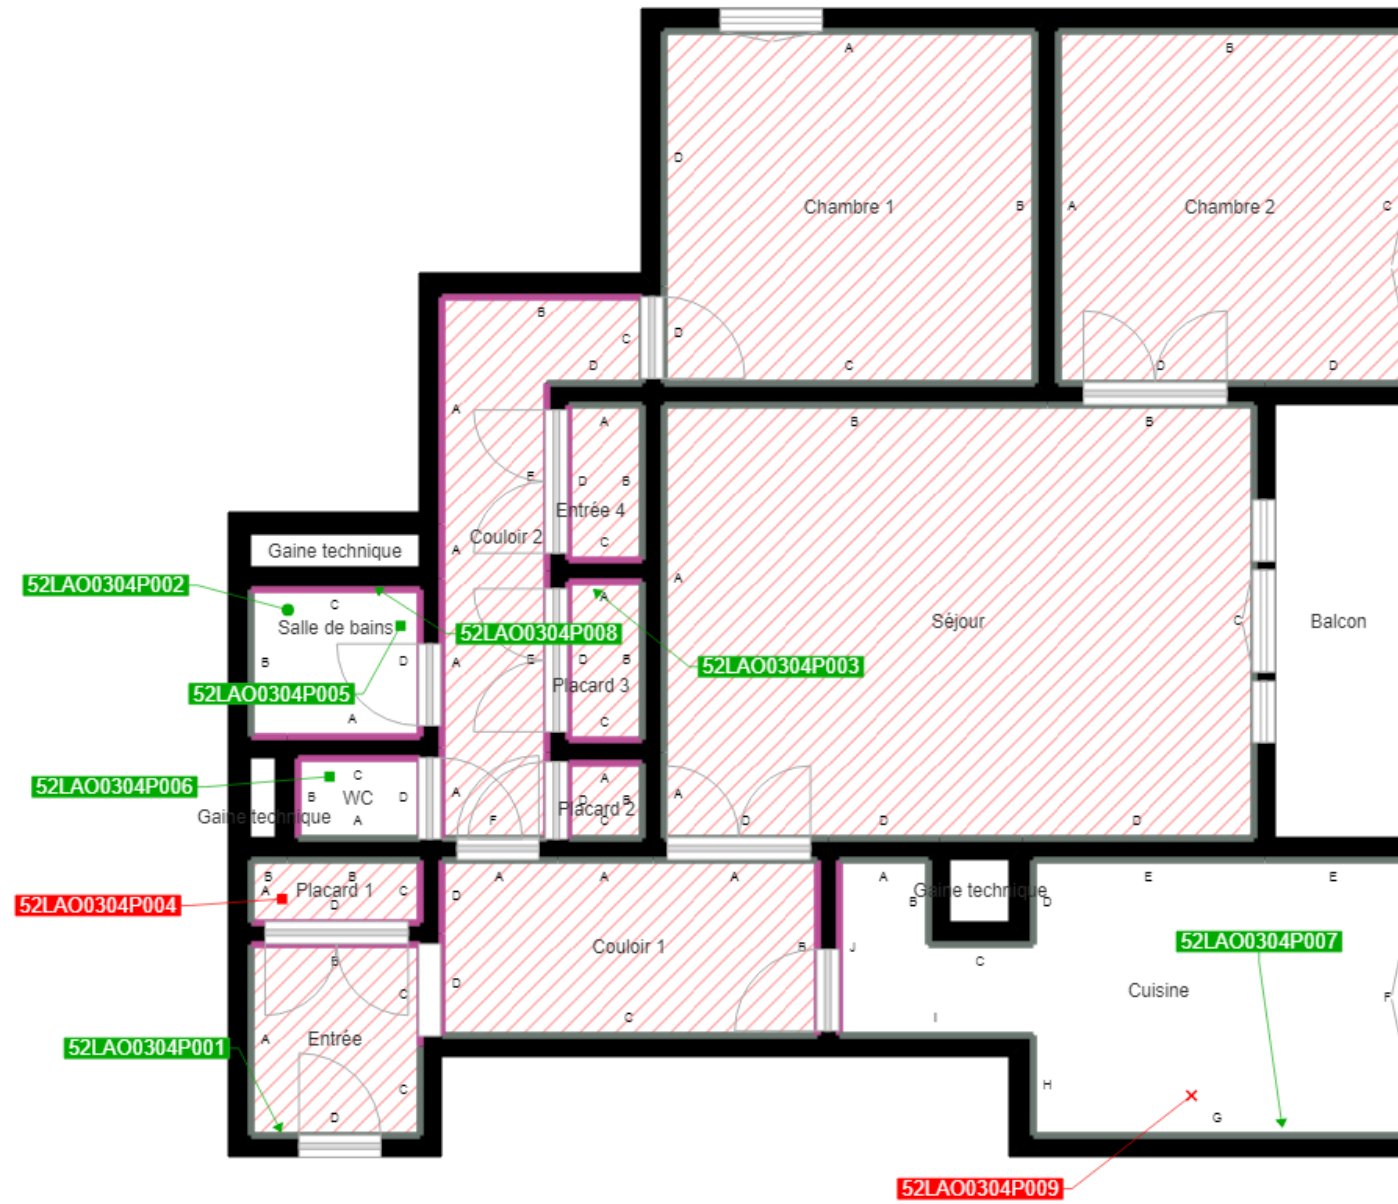

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés