

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

1 SQUARE A.DE LAMARTINE

77000 MELUN

PHOTO NON DISPONIBLE

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	52LAN1601	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	28/09/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Yoann IMBERT	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	17-1019	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	22/11/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	ABCIDIA Domaine de Saint Paul - Bat A6 102 route de Limours - 78470 SAINT- REMY-LES-CHEVREUSE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 10/10/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Yoann IMBERT**



Rapport N° : 52LAN1601 28/09/2018

Version : 10/10/2018

2/47

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	32
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	42
ATTESTATION(S).....	45
CERTIFICAT DE COMPETENCES	46

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Revêtement souple	Colle polymère incolore non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	52LAN1601P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac	Sol	52LAN1601P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAN1601P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAN1601P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAN1601P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAN1601P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	52LAN1601P007	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAN1601P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	52LAN1601P007	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAN1601P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	52LAN1601P007	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAN1601P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	52LAN1601P007	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAN1601P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable	Sol	52LAN1601P008	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAN1601P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable	Sol	52LAN1601P008	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	Sol	52LAN1601P009	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	52LAN1601P009	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Colle polymère incolore non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	52LAN1601P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAN1601P005	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Revêtement souple	Colle polymère incolore non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	52LAN1601P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	52LAN1601P005	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N° : 52LAN1601 28/09/2018

Version : 10/10/2018

6/47

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 22348		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY		
SERVICE V. SEINE Techniciens LOCALISATION Programme 52 MELUN - CHATEAUBRIAND/LAMARTINE Tranche 2 Ensemble C000 Escaller AN Étage 16 Logement 1 Module 52LAN1601		ÉMETTEUR JOUSSE FREDERIC Téléphone 0321734144		
ADRESSE 1 SQUARE A. DE LAMARTINE 77000 MELUN				
DÉLAI D'EXÉCUTION 1 JOUR PÉRIODE DU 19-09-2018 AU 19-09-2018				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI48	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI73	REFFECTION COMPLETE PEINTURE ET SOLS ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS REFFECTION LAVABO/ EVIE/ FAIENCE SDB2 06.89.40.82.31	20,00	48,00	960,00
TOTAL H.T.				965,00
H.T. ACTUALISE				
CORRECTIF REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				965,00
T.V.A. 20,00 %				193,00
TOTAL T.T.C.				1.158,00
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : ENTLOG		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	1.158,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		MONTANT T.T.C.		
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT		
1 HONAMIA	62 2 C000 AN 52LAN1601	L700C502	1.158,00	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 22348				
ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 52LAN1601 28/09/2018

Version : 10/10/2018

8/47

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

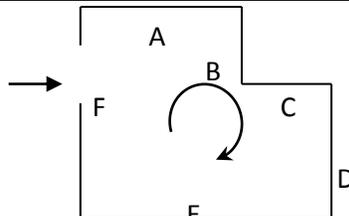

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 1	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture			
Entrée	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture			
Séjour	Béton				Sol souple	Peinture			
Cuisine	Béton	Carreaux de plâtre			Carrelage	Peinture			
WC	Carreaux de plâtre	Béton			Carrelage	Peinture			
Placard 2	Béton				Dalle de sol	Peinture			
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton			Carrelage	Peinture			
Placard 3	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Débarras	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture			

Rapport N° : 52LAN1601 28/09/2018

10/47

Version : 10/10/2018

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 1	Béton				Dalle de sol	Peinture			
Chambre 2	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture			
Chambre 3	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Salle d'eau	Carreaux de plâtre	Béton			Carrelage	Peinture			
Dégagement	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAN1601P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	52LAN1601P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAN1601P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	52LAN1601P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAN1601P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	52LAN1601P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAN1601P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	52LAN1601P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	52LAN1601P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable	52LAN1601P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	52LAN1601P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable	52LAN1601P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	52LAN1601P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris non séparable	52LAN1601P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Revêtement souple	Colle polymère incolore non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	52LAN1601P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	52LAN1601P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Revêtement souple	Colle polymère incolore non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	52LAN1601P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	52LAN1601P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Dégagement		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac	52LAN1601P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	52LAN1601P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	52LAN1601P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	52LAN1601P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable	52LAN1601P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	52LAN1601P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris non séparable	52LAN1601P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Colle polymère incolore non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	52LAN1601P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	52LAN1601P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac + joint cassant beige non séparable + matériau compact gris en faible quantité non séparable + carrelage	52LAN1601P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement cassant gris	52LAN1601P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	52LAN1601P010	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement		Revêtement souple	Revêtement cassant marron	52LAN1601P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement cassant gris	52LAN1601P008	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement cassant gris	52LAN1601P009	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement cassant gris	52LAN1601P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Revêtement souple	Revêtement cassant gris	52LAN1601P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	52LAN1601P010	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Revêtement cassant gris	52LAN1601P008	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement cassant gris	52LAN1601P008	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement cassant gris	52LAN1601P009	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac + joint cassant beige non séparable + matériau compact gris en faible quantité non séparable + carrelage	52LAN1601P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac + joint cassant beige non séparable + matériau compact gris en faible quantité non séparable + carrelage	52LAN1601P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P002	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	52LAN1601P003	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 52LAN1601P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac + joint cassant beige non séparable + matériau compact gris en faible quantité non séparable + carrelage	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 52LAN1601P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAN1601 28/09/2018		Salle d'eau
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAN1601P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	52LAN1601 28/09/2018		Salle d'eau
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAN1601P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAN1601P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement cassant gris	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 52LAN1601P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère incolore non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 52LAN1601P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 52LAN1601P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Dégagement	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

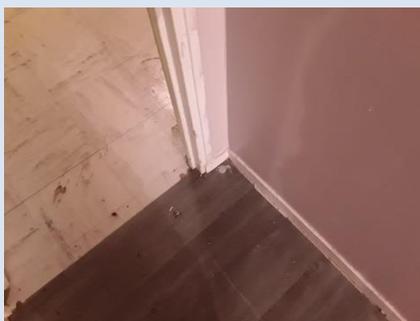

PRELEVEMENT : 52LAN1601P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Dégagement	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement cassant marron	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	


EMPLACEMENT

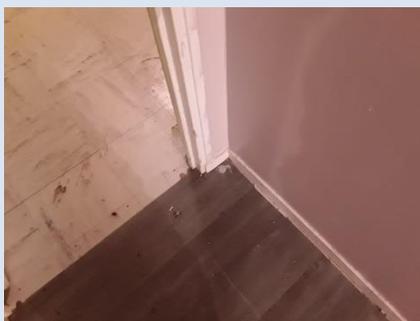

PRELEVEMENT : 52LAN1601P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT

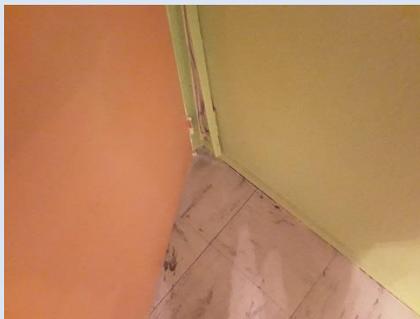

PRELEVEMENT : 52LAN1601P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

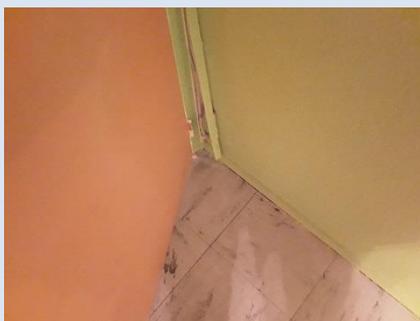

PRELEVEMENT : 52LAN1601P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 52LAN1601P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 52LAN1601P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement cassant gris	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 52LAN1601P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

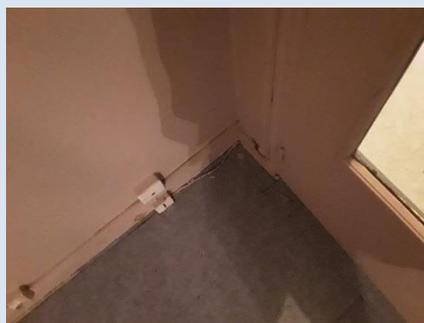


PRELEVEMENT : 52LAN1601P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris non séparable	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

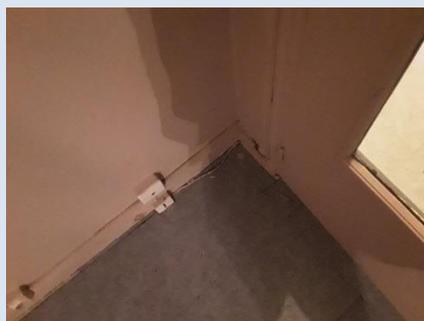

PRELEVEMENT : 52LAN1601P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement cassant gris	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

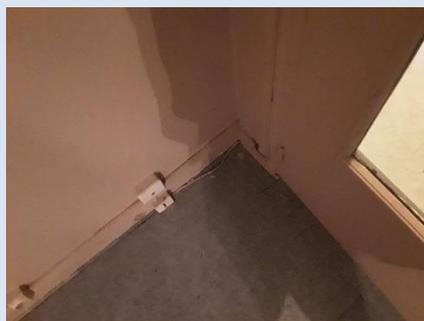

PRELEVEMENT : 52LAN1601P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	52LAN1601 28/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	28/09/2018	IMBERT Yoann
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-103429 EN DATE DU 09/10/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-103429 Ref. Commande Client : 52LAN1601-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/10/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La méthode de préparation couplée à la technique analytique employée permet de garantir une limite de détection de 0.1 % massique en fibres d'amiante optiquement observable (fibres présentant un diamètre supérieur à 0.2 µm) avec une probabilité de 95 % dans chaque prise d'essai analysée.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 - La méthode de préparation couplée à la technique analytique employée permet de garantir une limite de détection de 0.1 % massique en fibres d'amiante avec une probabilité de 95 % dans chaque prise d'essai analysée.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 52LAN1601-01 - 1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN			Ref échantillon ITGA : IT071810-12748	
Ref échantillon client : 52LAN1601P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur B Faïence 1			Description ITGA : Colle beige avec poussières / Couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac / Joint cassant beige / Matériau compact gris en faible quantité / Carrelage	
↳ Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac + joint cassant beige non séparable + matériau compact gris en faible quantité non séparable + carrelage	META (1)	1	09/10/2018	Amiante non détecté / - (la prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante)

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-103429 EN DATE DU 09/10/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 52LAN1601-01 - 1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAN1601P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur A Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071810-12749 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peintures multiples en faible quantité
Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	META (1)	1	09/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)
Réf dossier client : 52LAN1601-01 - 1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAN1601P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur B Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071810-12750 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en faible quantité
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	META (1)	1	09/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)
Réf dossier client : 52LAN1601-01 - 1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAN1601P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071810-12751 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en faible quantité
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	META (1)	1	09/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)
Réf dossier client : 52LAN1601-01 - 1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAN1601P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071810-12752 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Peinture en faible quantité / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
Revêtement cassant gris	META (1)	1	09/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)
Colle polymère incolore non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	09/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Dalle dure cassante grise	META (2)	1	09/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 52LAN1601-01 - 1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAN1601P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071810-12753 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en vrac
Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en vrac	META (2)	1	09/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Revêtement cassant marron	META (1)	2	09/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-103429 EN DATE DU 09/10/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 52LAN1601-01 - 1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAN1601P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol				
Réf dossier client : 52LAN1601-01 - 1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN		Réf échantillon ITGA : IT071810-12754		
Réf échantillon client : 52LAN1601P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac		
* Dalle dure cassante grise	META (2)	1	09/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	MOLP	1	09/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 52LAN1601-01 - 1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAN1601P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Revêtement souple				
Réf dossier client : 52LAN1601-01 - 1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN		Réf échantillon ITGA : IT071810-12755		
Réf échantillon client : 52LAN1601P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Revêtement souple		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Ragréage gris / Peintures multiples		
* Dalle dure cassante grise	META (2)	1	09/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore + ragréage gris non séparable + peintures multiples non séparable	MOLP	1	09/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Revêtement cassant gris	META (1)	1	09/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)
Réf dossier client : 52LAN1601-01 - 1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAN1601P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple				
Réf dossier client : 52LAN1601-01 - 1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN		Réf échantillon ITGA : IT071810-12756		
Réf échantillon client : 52LAN1601P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Ragréage gris		
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	09/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris non séparable	MOLP	1	08/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Revêtement cassant gris	META (1)	1	09/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)
Réf dossier client : 52LAN1601-01 - 1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN Réf échantillon client : 52LAN1601P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				
Réf dossier client : 52LAN1601-01 - 1 SQUARE A.DE LAMARTINE 77000 MELUN		Réf échantillon ITGA : IT071810-12757		
Réf échantillon client : 52LAN1601P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux		Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
* Tampon bitumineux noir	META (2)	1	09/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05

Page 3/3

ATTESTATION(S)

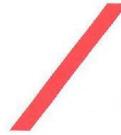

réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.

A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC



UNE RECHAUFFE 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

IMBERT Yoann
sous le numéro 17-1019

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- Amiante** sans mention Prise d'effet : 22/11/2017 Validité : 21/11/2022
Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Gaz** Prise d'effet : 13/10/2017 Validité : 12/10/2022
Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.
- CREP** Prise d'effet : 13/10/2017 Validité : 12/10/2022
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011
- Termites** Prise d'effet : 13/10/2017 Validité : 12/10/2022
Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011
- Electricité** Prise d'effet : 22/11/2017 Validité : 21/11/2022
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009



Accréditation
n°4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr


Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014

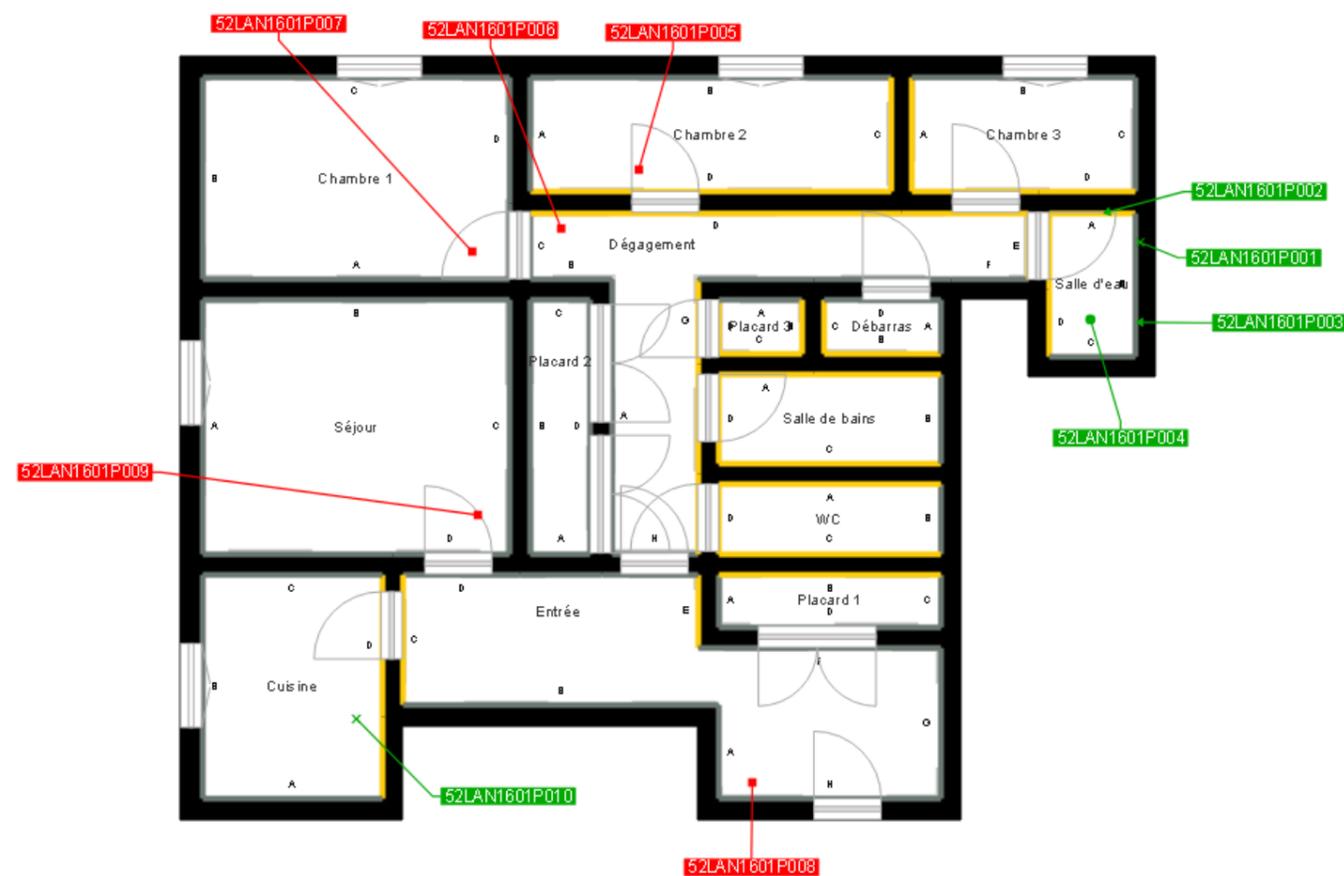

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés