

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

3 RUE A. ROUSSEL

77510 REBAIS



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	54LAB0101	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	16/07/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 26/07/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	9
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	11
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	11
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	12
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	26
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	43
ATTESTATION(S).....	47
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	48

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche cartonnée	Sol	54LAB0101P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	Sol	54LAB0101P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	54LAB0101P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur A	54LAB0101P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	54LAB0101P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	Sous évier	54LAB0101P020	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Moquette	Dalle dure cassante beige	Sol	54LAB0101P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Moquette	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	54LAB0101P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	54LAB0101P007	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 54LAB0101 16/07/2018

Version : 26/07/2018

4/49

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante verte	Sol	54LAB0101P009	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	Sol	54LAB0101P009	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	54LAB0101P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	54LAB0101P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère incolore avec couche en papier non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	54LAB0101P016	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	Sol	54LAB0101P016	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche cartonnée	Sol	54LAB0101P005	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	Sol	54LAB0101P005	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	54LAB0101P005	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Moquette	Dalle dure cassante beige	Sol	54LAB0101P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Moquette	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	54LAB0101P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	54LAB0101P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	54LAB0101P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante verte	Sol	54LAB0101P009	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	Sol	54LAB0101P009	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	54LAB0101P013	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	54LAB0101P013	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement souple	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	54LAB0101P013	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	54LAB0101P013	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère incolore avec couche en papier non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	54LAB0101P016	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	Sol	54LAB0101P016	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur A	54LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur B	54LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur C	54LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur D	54LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur A	54LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur C	54LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur D	54LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur D	54LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur A	54LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur C	54LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur D	54LAB0101P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	54LAB0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	54LAB0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	54LAB0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur A	54LAB0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		



Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE LA FERTE S/JOUARRE 29 Square Montmirail 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél : 01.60.22.75.49 Fax : 01.60.22.75.44 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 16362		
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> LE FERTE S/JOUARRE <b>Objet</b> ENTRETIEN		<b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b> 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY		
<b>Service</b> FERTE Administratifs <b>LOCALISATION</b> Programme 54 REBAIS - LE CHAMP GIBLOIS Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AB Étage 01 Logement 1 Module 54LAB0101		<b>ÉMETTEUR</b> CHAUDET ALAIN Téléphone 0321734144		
<b>ADRESSE</b> 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS				
<b>DÉLAI D'EXECUTION</b> 2 JOURS		<b>PÉRIODE DU</b> 05-07-2018 AU 06-07-2018		
ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM145	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM173	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	12,00	48,00	576,00
<b>TOTAL H.T.</b>				581,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				116,20
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				697,20
<b>TOTAL T.T.C.</b>				
05-07-2018 LGT REFAIT EN TOTALITE MURS / SOLS / PLAFONDS / SANITAIRE				
<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA</b> TECHN		<b>MONTANT T.T.C.</b>
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RUBRIQUE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE</b>	
1 HONAMIA	A760	FER	SF HONORAIRES DIAG AMIANTE	697,20
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		<b>REFERENCES PATRIOTAQUE</b>		<b>MONTANT T.T.C.</b>
<b>CODE BUDGET</b>	<b>REFERENCES PATRIOTAQUE</b>	<b>REFERENCES OCCUPANT</b>		
1 HONAMIA	54 1 A000 AB 54LAB0101			697,20
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 16362				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Plinthes carrelage/,Sol sous meuble d'evier/

**Rapport N° : 54LAB0101 16/07/2018**

Version : 26/07/2018

**10/49**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

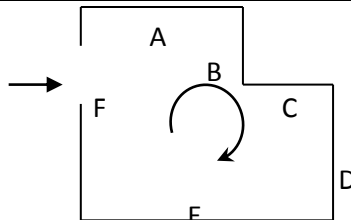

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Gaines vide-ordures			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Dalle Polystyrène	BOIS		
Salle de bains	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
WC	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Dalle Polystyrène	BOIS		
Gaines vide-ordures									
Cuisine	Bois	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Séjour	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Débarras	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Enduit	BOIS		
Chambre 1	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Moquette	Enduit		PVC	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 2	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche cartonnée	54LAB0101P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	54LAB0101P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	54LAB0101P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Moquette	Dalle dure cassante beige	54LAB0101P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Moquette	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	54LAB0101P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	54LAB0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	54LAB0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante verte	54LAB0101P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	54LAB0101P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	54LAB0101P013	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	54LAB0101P013	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Revêtement souple	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	54LAB0101P013	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	54LAB0101P013	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère incolore avec couche en papier non séparable + dalle dure cassante beige	54LAB0101P016	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	54LAB0101P016	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	54LAB0101P008	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	54LAB0101P008	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	54LAB0101P008	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	54LAB0101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	54LAB0101P008	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	54LAB0101P008	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	54LAB0101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	54LAB0101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	54LAB0101P008	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	54LAB0101P008	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	54LAB0101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P010	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P010	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P010	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P010	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche cartonnée	54LAB0101P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	54LAB0101P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	54LAB0101P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	54LAB0101P008	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P010	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	54LAB0101P020	Sous évier	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Moquette	Dalle dure cassante beige	54LAB0101P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Moquette	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	54LAB0101P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	54LAB0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante verte	54LAB0101P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	54LAB0101P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	54LAB0101P013	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	54LAB0101P013	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère incolore avec couche en papier non séparable + dalle dure cassante beige	54LAB0101P016	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	54LAB0101P016	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Colle	Moquette rose avec couche en mousse et poussières	54LAB0101P001	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 54LAB0101 16/07/2018

17/49

Version : 26/07/2018

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre 1		Moquette	Moquette beige avec couche en mousse et poussières	54LAB0101P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	54LAB0101P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Colle polystyrène	Colle polymère jaune + peinture non séparable + polystyrène expansé (billes) blanc	54LAB0101P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra s		Revêtement souple	Revêtement souple marron + moquette verte avec couche en mousse + moquette rouge	54LAB0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + ragréage gris hétérogène	54LAB0101P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Colle polystyrène	Polystyrène expansé (billes) blanc avec poussières + peinture	54LAB0101P011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	54LAB0101P012	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple marron + ragréage gris hétérogène	54LAB0101P013	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + carrelage	54LAB0101P014	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P015	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + ragréage gris hétérogène	54LAB0101P016	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Peinture	Peinture	54LAB0101P017	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P018	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Colle faïence	Colle grise + carrelage	54LAB0101P019	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	54LAB0101P005	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Moquette	Moquette beige avec couche en mousse et poussières	54LAB0101P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Colle polystyrène	Colle polymère jaune + peinture non séparable + polystyrène expansé (billes) blanc	54LAB0101P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple marron + moquette verte avec couche en mousse + moquette rouge	54LAB0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Revêtement souple	Revêtement souple marron + moquette verte avec couche en mousse + moquette rouge	54LAB0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + ragréage gris hétérogène	54LAB0101P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Colle polystyrène	Polystyrène expansé (billes) blanc avec poussières + peinture	54LAB0101P011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple marron + ragréage gris hétérogène	54LAB0101P013	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Revêtement souple marron + ragréage gris hétérogène	54LAB0101P013	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P015	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P015	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + ragréage gris hétérogène	54LAB0101P016	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	54LAB0101P005	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Colle	Moquette rose avec couche en mousse et poussières	54LAB0101P001	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Colle	Moquette rose avec couche en mousse et poussières	54LAB0101P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	54LAB0101P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	54LAB0101P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	54LAB0101P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	54LAB0101P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	54LAB0101P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	54LAB0101P012	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	54LAB0101P012	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	54LAB0101P012	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + carrelage	54LAB0101P014	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + carrelage	54LAB0101P014	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + carrelage	54LAB0101P014	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P018	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P018	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P018	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P018	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P018	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P018	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P018	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAB0101P018	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle faïence	Colle grise + carrelage	54LAB0101P019	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle faïence	Colle grise + carrelage	54LAB0101P019	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle faïence	Colle grise + carrelage	54LAB0101P019	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage







## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 54LAB0101P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	54LAB0101 16/07/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Moquette rose avec couche en mousse et poussières	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	54LAB0101 16/07/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette beige avec couche en mousse et poussières	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Dalle dure cassante beige	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche cartonnée	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Matériau compact gris hétérogène	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





PRELEVEMENT : 54LAB0101P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	54LAB0101 16/07/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle polystyrène	Colle polymère jaune + peinture non séparable + polystyrène expansé (billes) blanc	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	54LAB0101 16/07/2018		Débarras
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + moquette verte avec couche en mousse + moquette rouge	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Débarras	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Débarras	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT





PRELEVEMENT : 54LAB0101P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + ragréage gris hétérogène	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante verte	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle polystyrène	Polystyrène expansé (billes) blanc avec poussières + peinture	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

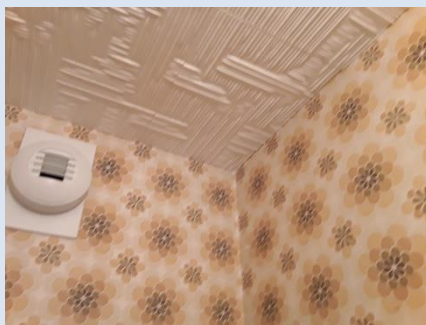

PRELEVEMENT : 54LAB0101P012

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + ragréage gris hétérogène	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + carrelage	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

PRELEVEMENT : 54LAB0101P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + ragréage gris hétérogène	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère incolore avec couche en papier non séparable + dalle dure cassante beige	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 54LAB0101P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT





PRELEVEMENT : 54LAB0101P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 54LAB0101P018			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAB0101 16/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			



PRELEVEMENT : 54LAB0101P019			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	54LAB0101 16/07/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle grise + carrelage	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAB0101P020			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	54LAB0101 16/07/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	16/07/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-77271 EN DATE DU 25/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Cliant : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-77271 Réf. Commande Client : 54LAB0101-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/07/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS				Réf échantillon ITGA : IT151807-12174
Réf échantillon client : 54LAB0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Colle				Description ITGA : Moquette rose avec couche en mousse et poussières
Moquette rose avec couche en mousse et poussières	META	1	25/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS				Réf échantillon ITGA : IT151807-12175
Réf échantillon client : 54LAB0101P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Moquette				Description ITGA : Moquette beige avec couche en mousse et poussières / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
Moquette beige avec couche en mousse et poussières	META	1	24/07/2018	Amiante non détecté / -
Dalle dure cassante beige	META	1	24/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	24/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Hélène COCHET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-77271 EN DATE DU 25/07/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAB0101P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151807-12176 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	25/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAB0101P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT151807-12177 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	2	25/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAB0101P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT151807-12178 Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche cartonnée / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
▸ Revêtement souple beige avec couche cartonnée	MOLP	1	24/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▸ Dalle dure cassante beige	META	1	24/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▸ Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	24/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▸ Matériau compact gris hétérogène	META	2	25/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAB0101P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Colle polystyrène				Réf échantillon ITGA : IT151807-12179 Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture / Polystyrène expansé (billes) blanc
▸ Colle polymère jaune + peinture non séparable + polystyrène expansé (billes) blanc	META	1	24/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAB0101P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT151807-12180 Description ITGA : Revêtement souple marron / Moquette verte avec couche en mousse / Moquette rouge / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige
▸ Revêtement souple marron + moquette verte avec couche en mousse + moquette rouge	META	1	25/07/2018	Amiante non détecté / -
▸ Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	META	1	24/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-77271 EN DATE DU 25/07/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Ref échantillon client : 54LAB0101P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Ref échantillon ITGA : IT151807-12181 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	META	2	25/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Ref échantillon client : 54LAB0101P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple				Ref échantillon ITGA : IT151807-12182 Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante verte / Colle bitumineuse noire / Peinture / Ragréage gris hétérogène
* Revêtement souple beige avec couche fibreuse + ragréage gris hétérogène	META	1	25/07/2018	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante verte	META	1	24/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	MOLP	1	24/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Ref échantillon client : 54LAB0101P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Enduit béton				Ref échantillon ITGA : IT151807-12183 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	2	25/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ref dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Ref échantillon client : 54LAB0101P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Colle polystyrène				Ref échantillon ITGA : IT151807-12184 Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) blanc avec poussières / Peinture
* Polystyrène expansé (billes) blanc avec poussières + peinture	META	3	25/07/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Ref échantillon client : 54LAB0101P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur C Enduit plaque de plâtre				Ref échantillon ITGA : IT151807-12185 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	25/07/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Ref échantillon client : 54LAB0101P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple				Ref échantillon ITGA : IT151807-12186 Description ITGA : Revêtement souple marron / Peinture / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène
* Revêtement souple marron + ragréage gris hétérogène	META	1	25/07/2018	Amiante non détecté / -
* Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	META	1	24/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	24/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/4



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-77271 EN DATE DU 25/07/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAB0101P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Colle falence				Réf échantillon ITGA : IT151807-12187 Description ITGA : Colle beige / Carrelage
↳ Colle beige + carrelage	META	1	25/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAB0101P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151807-12188 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
↳ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	25/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAB0101P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT151807-12189 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère incolore avec couche en papier / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Peinture / Ragréage gris hétérogène
↳ Revêtement souple beige + ragréage gris hétérogène	META	1	25/07/2018	Amiante non détecté / -
↳ Colle polymère incolore avec couche en papier non séparable + dalle dure cassante beige	META	1	24/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
↳ Colle bitumineuse noire + peinture non séparable	MOLP	1	24/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAB0101P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Réseaux de distribution Peinture				Réf échantillon ITGA : IT151807-12190 Description ITGA : Peinture
↳ Peinture	META	1	25/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAB0101P018 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151807-12191 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
↳ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	2	25/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAB0101P019 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Colle falence				Réf échantillon ITGA : IT151807-12192 Description ITGA : Colle grise / Carrelage
↳ Colle grise + carrelage	META	1	25/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAB0101-01 - 3 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAB0101P020 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT151807-12193 Description ITGA : Tampon bitumineux noir
↳ Tampon bitumineux noir	META	1	24/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 4/4

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC  
UNE REPARTITION DE 2010S 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage de l'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par le plomb des personnes ou des enfants, après travaux en peinture de plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de l'annexe 1 et l'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état initial et la performance de certains dans les bâtiments et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de leur conformité de la réglementation thermique, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation de gaz et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation de plomb et les critères de certification des organismes de certification



**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)


Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC  
ACCREDITATION  
N° 4402  
LABORATOIRES  
D'ESSAIS

CPE DI DR 11 rev12



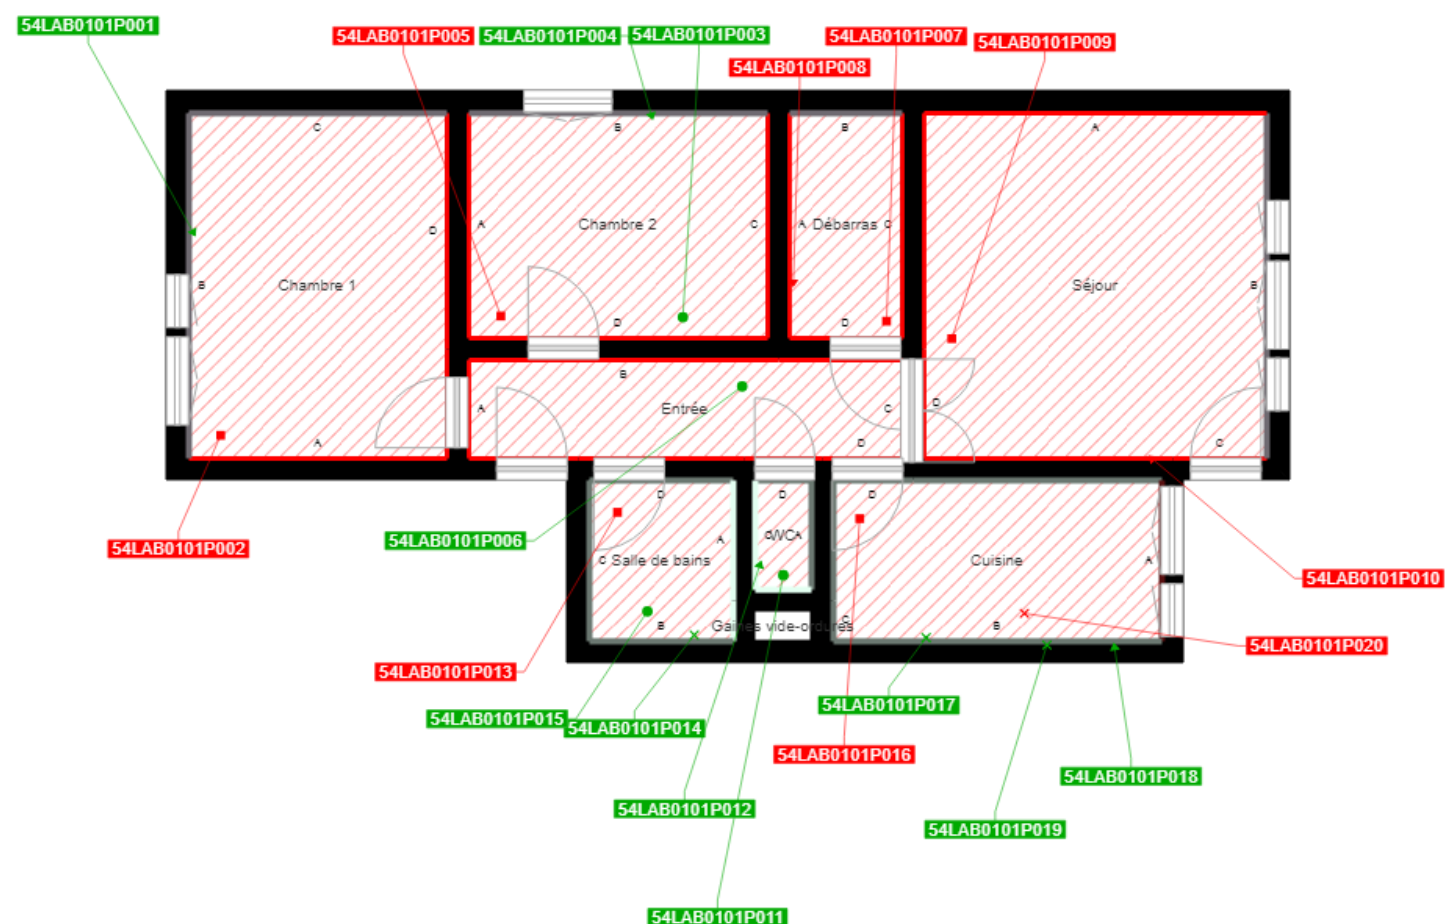

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés