

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

2 RUE CHAMP GIBLOIS

7700 REBAIS



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	2 RUE CHAMP GIBLOIS 7700 REBAIS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	54LAL0101	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	08/01/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 17/01/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



**Rapport N° : 54LAL0101 08/01/2019**

Version : 17/01/2019

2/40

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS .....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....	28
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....	35
ATTESTATION(S).....	38
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	39

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Couloir	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Mur H	54LAL0101P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	54LAL0101P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir avec poussières	Sous baignoire	54LAL0101P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	54LAL0101P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	54LAL0101P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	54LAL0101P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	54LAL0101P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	54LAL0101P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	54LAL0101P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Plafond	54LAL0101P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Mur F	54LAL0101P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Mur B	54LAL0101P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Mur A	54LAL0101P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Mur B	54LAL0101P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Mur H	54LAL0101P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	Mur B	54LAL0101P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Aucun document disponible

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

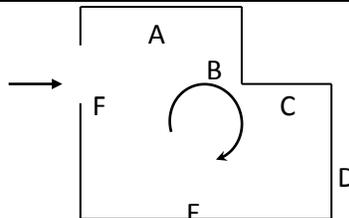

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Placard	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR 1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	RC	Plaqu e de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	METALLIQ UE		
Placard	RC	Plaqu e de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton	METALLIQ UE		
WC	RC	Plaqu e de plâtre				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Gaine technique	RC									
Cuisine	RC	Plaqu e de plâtre	Périphériqu es / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Séjour	RC	Béton	Périphériqu es / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle béton	Dalle béton	PVC	PVC	

PIECE	ETAG E	MUR 1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Salle de bains	RC	Plaqu e de plâtre	Périphériq ues / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Chambr e 1	RC	Plaqu e de plâtre	Périphériq ues / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Chambr e 2	RC	Plaqu e de plâtre	Périphériq ues / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle béton	Dalle béton		PVC	
Couloir	RC	Plaqu e de plâtre	Périphériq ues / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Chambr e 3	RC	Plaqu e de plâtre	Béton	Périphériq ues / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	54LAL0101P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	54LAL0101P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	54LAL0101P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	54LAL0101P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	54LAL0101P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	54LAL0101P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	54LAL0101P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	54LAL0101P002	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	54LAL0101P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	54LAL0101P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	54LAL0101P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	54LAL0101P002	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	54LAL0101P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Couloir	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	54LAL0101P002	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	54LAL0101P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir avec poussières	54LAL0101P005	Sous baignoire	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	54LAL0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAL0101P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + revêtement bicouche cassant beige et noir + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	54LAL0101P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	54LAL0101P011	Sols sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Peinture	Peintures multiples en faible quantité en vrac	54LAL0101P01 2	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture en vrac	54LAL0101P01 3	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 6	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 6	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 6	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	54LAL0101P00 7	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	54LAL0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	54LAL0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	54LAL0101P007	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Revêtement t souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	54LAL0101P00 7	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Revêtement t souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	54LAL0101P00 7	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	RC	Revêtement t souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	54LAL0101P00 7	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + revêtement bicouche cassant beige et noir + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	54LAL0101P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + revêtement bicouche cassant beige et noir + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	54LAL0101P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + revêtement bicouche cassant beige et noir + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	54LAL0101P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	54LAL0101P01 1	Sols sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	54LAL0101P00 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 4	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 4	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 4	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 4	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 4	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 4	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P00 4	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAL0101P00 8	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAL0101P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAL0101P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAL0101P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAL0101P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	54LAL0101P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	54LAL0101P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage






## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 54LAL0101P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	54LAL0101 08/01/2019		Chambre 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	08/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT

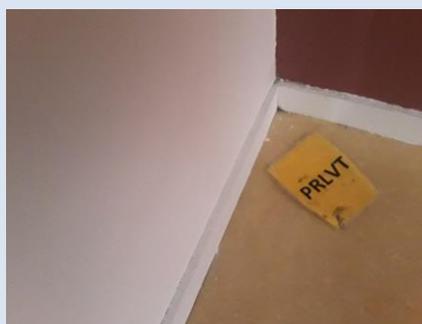

PRELEVEMENT : 54LAL0101P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	54LAL0101 08/01/2019		Couloir (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	08/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur H		Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAL0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAL0101 08/01/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	08/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAL0101P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAL0101 08/01/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	08/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAL0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAL0101 08/01/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir avec poussières	08/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous baignoire		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAL0101P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAL0101 08/01/2019	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	08/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAL0101P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAL0101 08/01/2019	Placard (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	08/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAL0101P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAL0101 08/01/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	08/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAL0101P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAL0101 08/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + revêtement bicouche cassant beige et noir + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	08/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 54LAL0101P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAL0101 08/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	08/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAL0101P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAL0101 08/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	08/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

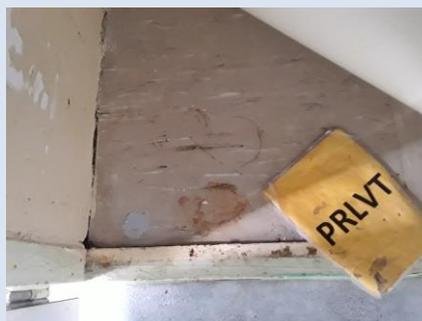

PRELEVEMENT : 54LAL0101P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	54LAL0101 08/01/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en faible quantité en vrac	08/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 54LAL0101P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	54LAL0101 08/01/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture en vrac	08/01/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



**itga**  
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-597



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-2382 EN DATE DU 16/01/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

<p>Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT &amp; INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI</p>	<p>Réf. Commande ITGA : IT0719-2382 Réf. Commande Client : 54LAL0101--01</p>
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/01/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 54LAL0101--01 - 2 RUE CHAMP GIBLOIS 7700 REBAIS				Réf échantillon ITGA : IT071901-16553
Réf échantillon client : 54LAL0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité / Peinture
¶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	15/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAL0101--01 - 2 RUE CHAMP GIBLOIS 7700 REBAIS				Réf échantillon ITGA : IT071901-16354
Réf échantillon client : 54LAL0101P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Mur H Enduit béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture / Matériau gris
¶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable + matériau gris non séparable	META (1)	1	15/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 54LAL0101--01 - 2 RUE CHAMP GIBLOIS 7700 REBAIS				Réf échantillon ITGA : IT071901-16355
Réf échantillon client : 54LAL0101P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Plafond Enduit béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité
¶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	15/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-2382 EN DATE DU 16/01/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 54LAL0101-01 - 2 RUE CHAMP GIBLOIS 7700 REBAIS Réf échantillon client : 54LAL0101P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT071901-16356 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peintures multiples		
Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	15/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAL0101-01 - 2 RUE CHAMP GIBLOIS 7700 REBAIS Réf échantillon client : 54LAL0101P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sous baignoire Revêtement bitumineux		Réf échantillon ITGA : IT071901-16357 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières		
Matériau bitumineux noir avec poussières	META (2)	2	15/01/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 54LAL0101-01 - 2 RUE CHAMP GIBLOIS 7700 REBAIS Réf échantillon client : 54LAL0101P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT071901-16358 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peintures multiples		
Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	2	16/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAL0101-01 - 2 RUE CHAMP GIBLOIS 7700 REBAIS Réf échantillon client : 54LAL0101P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT071901-16359 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement souple beige + colle polymère jaune + revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	15/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAL0101-01 - 2 RUE CHAMP GIBLOIS 7700 REBAIS Réf échantillon client : 54LAL0101P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Enduit plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT071901-16360 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	15/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAL0101-01 - 2 RUE CHAMP GIBLOIS 7700 REBAIS Réf échantillon client : 54LAL0101P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT071901-16361 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Revêtement bicouche cassant beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité		
Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + revêtement bicouche cassant beige et noir + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	15/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAL0101-01 - 2 RUE CHAMP GIBLOIS 7700 REBAIS Réf échantillon client : 54LAL0101P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT071901-16362 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peintures multiples		
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	15/01/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-2382 EN DATE DU 16/01/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 54LAL0101-01 - 2 RUE CHAMP GIBLOIS 7700 REBAIS				Réf échantillon ITGA : IT071901-16363
Réf échantillon client : 54LAL0101P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sols sous évier Dalle de sol				Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris
* Revêtement bicouche souple beige et noir + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	META (1)	1	15/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAL0101-01 - 2 RUE CHAMP GIBLOIS 7700 REBAIS				Réf échantillon ITGA : IT071901-16364
Réf échantillon client : 54LAL0101P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Réseaux de distribution Peinture				Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac
* Peintures multiples en faible quantité en vrac	META (1)	1	15/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAL0101-01 - 2 RUE CHAMP GIBLOIS 7700 REBAIS				Réf échantillon ITGA : IT071901-16365
Réf échantillon client : 54LAL0101P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux Peinture				Description ITGA : Peinture en vrac
* Peinture en vrac	META (1)	2	15/01/2019	Amiante non détecté / -



Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP)  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-14893 / Certifié PEFC  
 N° 10000109 2008-202  
 AD

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.  
La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





**I.Cert**  
Institut de Certification


Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4402  
LABORATOIRES  
DE RESSOURCES  
HUMANES

CPE DI DR 11 rev12

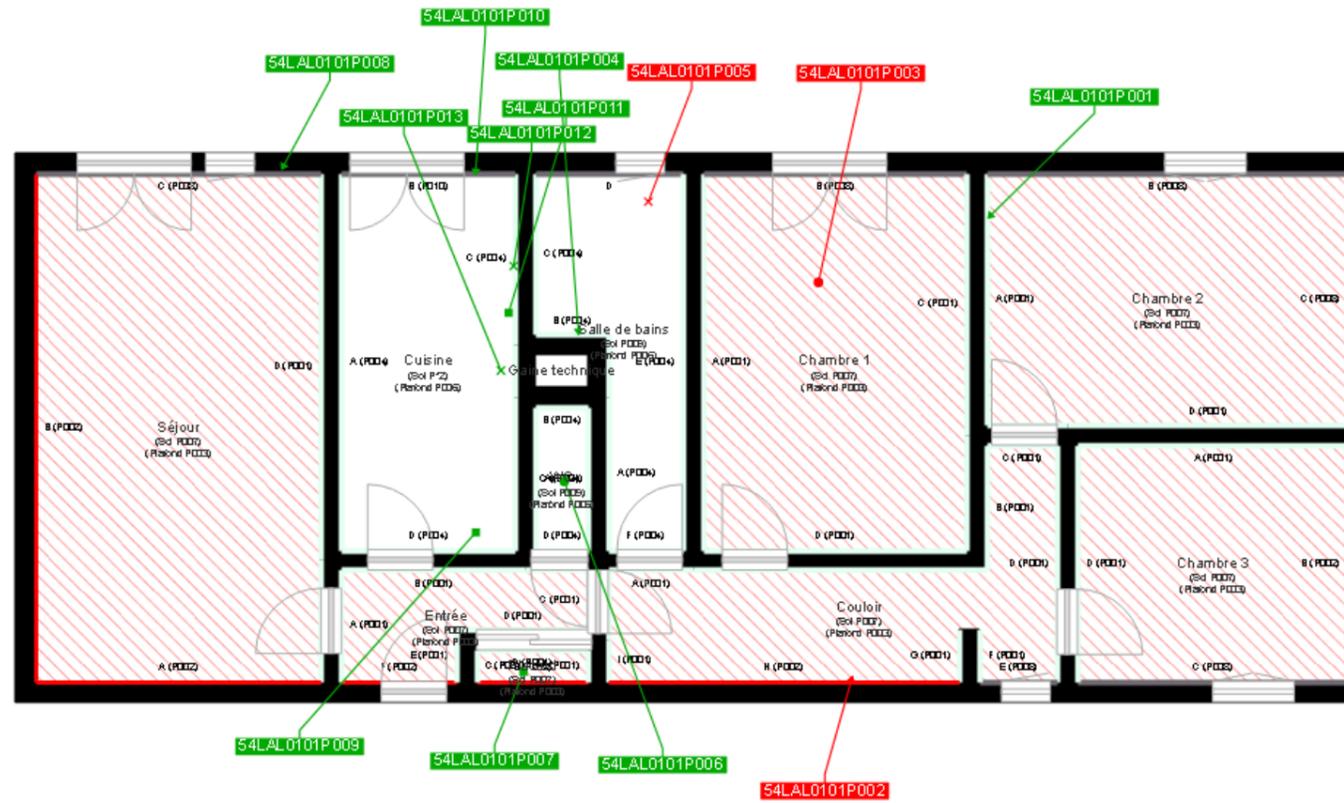

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés