

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

52 SQUARE DE LA CITE

77540 ROZAY EN BRIE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	58LBI0101	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	29/10/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 08/11/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 58LBI0101 29/10/2018

Version : 08/11/2018

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	27
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	35
ATTESTATION(S).....	38
CERTIFICAT DE COMPETENCES	39

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 25953		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance MELUN SENART Objet DIVERS		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY		
SERVICE SENART Techniciens ÉMETTEUR ERNST ERIC		LOCALISATION Programme 58 ROZAY EN BRIE - SQ. DE LA CITE Tranche 3 Ensemble S000 Escalier BI Étage 01 Logement 1 Module 58LBI0101 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE				
DELAI D'EXECUTION 15 JOURS PERIODE DU 24-10-2018 AU 07-11-2018				
ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU REPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI75	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE S1 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS PEINTURE + SOL DANS TOUT LE LOGEMENT + CARRELAGE SDB + CUISINE + PLOMBERIE SDB + CUISINE CLÉ GARDIEN MR DIDIER 0685409228	12,00	48,00	576,00
TOTAL H.T.				581,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				116,20
T.V.A 20,00 %				
TOTAL T.T.C.				697,20
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	SENT SNTA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	697,20
AFFECTATION ANALYTIQUE		REPERENCES OCCUPANT		
CODE BUDGET	REPERENCES PATRIMOINE	REPERENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	58 3 S000 BI 58LBI0101	L 7000794		697,20
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 25953				
EXEMPLAIRE A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA FACTURE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 58LBI0101 29/10/2018

Version : 08/11/2018

5/42

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Salon			OUI	CONCERNEE
Palier			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Dégagement	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Placard 1	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Enduit			
WC	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Gaine technique									
Salle de bains	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Débarras	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS	BOIS	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 1	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit		BOIS	
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS	BOIS	
Salon	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit		BOIS	
Palier	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Placoplatre	BOIS		
Placard 2	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Placoplatre	BOIS		
Gaine technique 2									
Chambre 3	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Placoplatre	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P001	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir avec couche souple	58LBI0101P002	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Peinture	Peintures multiples en vrac + bois en faible quantité non séparable	58LBI0101P003	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage	58LBI0101P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement bicouche cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	58LBI0101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P01 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P01 4	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement bicouche cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement bicouche cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement bicouche cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement bicouche cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement bicouche cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement bicouche cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement bicouche cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement bicouche cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement bicouche cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cave 3		Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement bicouche cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	58LBI0101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	58LBI0101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	58LBI0101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	58LBI0101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	58LBI0101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	58LBI0101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	58LBI0101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cave 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P01 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P01 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	58LBI0101P01 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage	58LBI0101P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage	58LBI0101P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage	58LBI0101P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage	58LBI0101P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage	58LBI0101P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 6	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 6	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P00 7	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P007	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P01 1	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P01 1	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	58LBI0101P01 4	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 58LBI0101P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	58LBI0101 29/10/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 58LBI0101P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	58LBI0101 29/10/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir avec couche souple	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

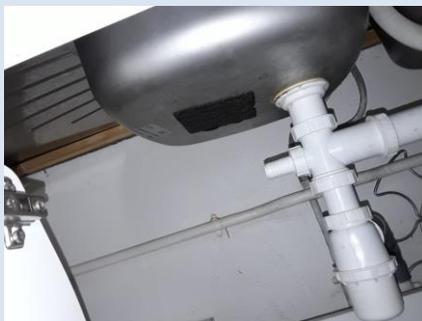

PRELEVEMENT : 58LBI0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	58LBI0101 29/10/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac + bois en faible quantité non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 58LBI0101P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	58LBI0101 29/10/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + carrelage	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 58LBI0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	58LBI0101 29/10/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 58LBI0101P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	58LBI0101 29/10/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 58LBI0101P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	58LBI0101 29/10/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 58LBI0101P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	58LBI0101 29/10/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + revêtement bicouche cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 58LBI0101P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	58LBI0101 29/10/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

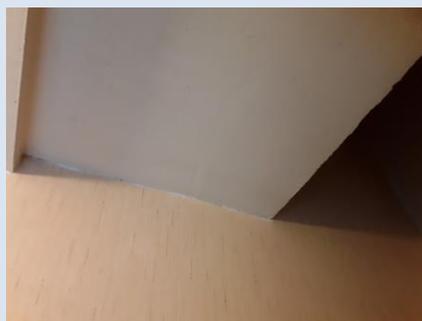

PRELEVEMENT : 58LBI0101P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	58LBI0101 29/10/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 58LBI0101P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	58LBI0101 29/10/2018		Chambre 3
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 58LBI0101P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	58LBI0101 29/10/2018		Chambre 3
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 58LBI0101P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	58LBI0101 29/10/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 58LBI0101P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	58LBI0101 29/10/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	29/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-114150 EN DATE DU 07/11/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-114150 Réf. Commande Client : 58LBI0101-01
---	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/11/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 58LBI0101-01 - 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE				Réf échantillon ITGA : IT151811-1201
Réf échantillon client : 58LBI0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
↳ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	07/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 58LBI0101-01 - 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE				Réf échantillon ITGA : IT151811-1202
Réf échantillon client : 58LBI0101P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Description ITGA : Tampon bitumineux noir avec couche souple
↳ Tampon bitumineux noir avec couche souple	META (2)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-114150 EN DATE DU 07/11/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 58LBI0101-01 - 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE Réf échantillon client : 58LBI0101P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Réseaux de distribution Peinture				Réf échantillon ITGA : IT151811-1203 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Bois en faible quantité
▶ Peintures multiples en vrac + bois en faible quantité non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 58LBI0101-01 - 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE Réf échantillon client : 58LBI0101P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT151811-1204 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtréuse blanche avec couche cartonnée / Carrelage
▶ Colle beige + couche plâtréuse blanche avec couche cartonnée + carrelage	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 58LBI0101-01 - 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE Réf échantillon client : 58LBI0101P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT151811-1205 Description ITGA : Enduit plâtréux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtréux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 58LBI0101-01 - 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE Réf échantillon client : 58LBI0101P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151811-1206 Description ITGA : Enduit plâtréux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtréux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 58LBI0101-01 - 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE Réf échantillon client : 58LBI0101P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur D Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT151811-1207 Description ITGA : Enduit plâtréux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtréux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 58LBI0101-01 - 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE Réf échantillon client : 58LBI0101P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT151811-1208 Description ITGA : Revêtement souple beige / Revêtement bicouche cassant beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
▶ Revêtement souple beige + revêtement bicouche cassant beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	06/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-114150 EN DATE DU 07/11/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 58LBI0101-01 - 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE Réf échantillon client : 58LBI0101P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151811-1209 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture / Matériau rouge en faible quantité en vrac
* Enduit gris en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	07/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 58LBI0101-01 - 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE Réf échantillon client : 58LBI0101P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur A Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT151811-1210 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	07/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 58LBI0101-01 - 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE Réf échantillon client : 58LBI0101P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur D Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT151811-1211 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	07/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 58LBI0101-01 - 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE Réf échantillon client : 58LBI0101P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT151811-1212 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	07/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 58LBI0101-01 - 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE Réf échantillon client : 58LBI0101P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT151811-1213 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	2	07/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 58LBI0101-01 - 52 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE Réf échantillon client : 58LBI0101P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT151811-1214 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	07/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM7)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE REPART 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr


Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
DE RESSOURCES
HUMANES EN IAT

CPE DI DR 11 rev12



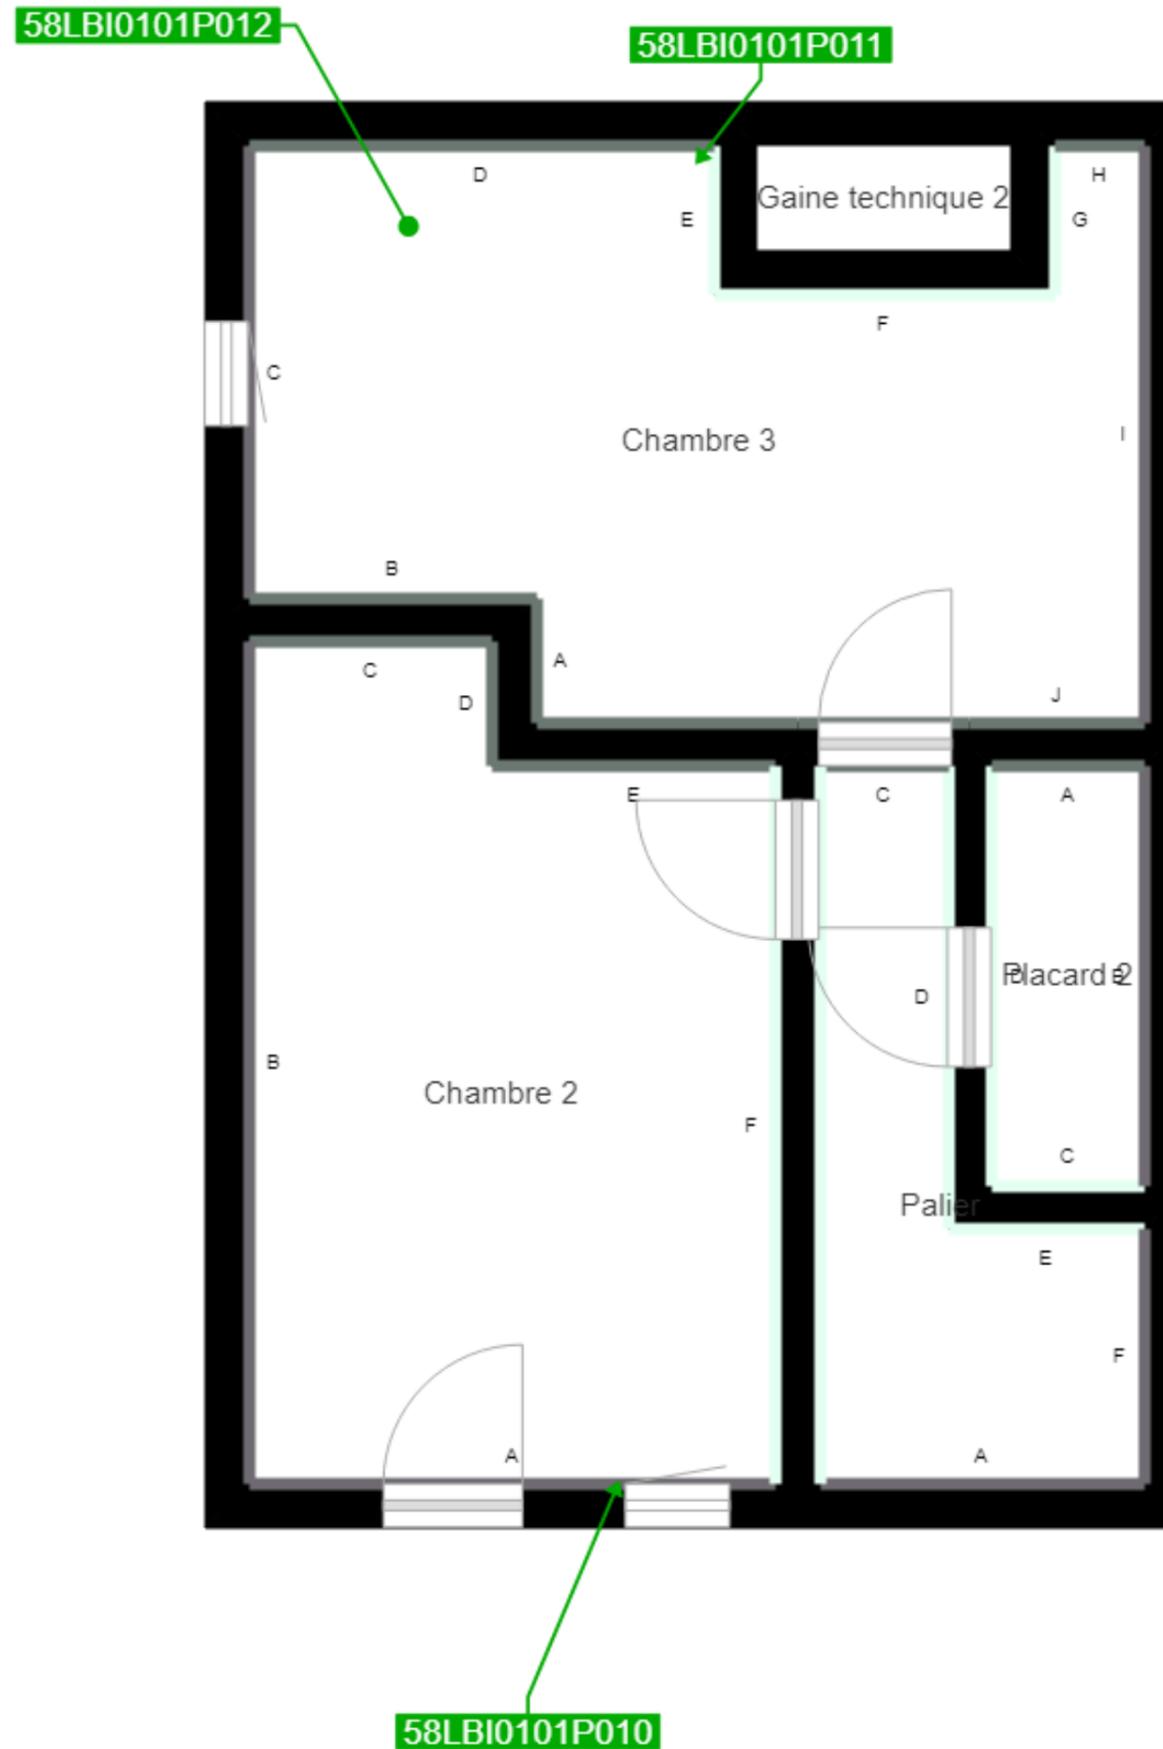

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés