

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1

77540 ROZAY EN BRIE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAY EN BRIE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+1	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	58LBT0101	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	09/01/2020	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 16/01/2020

Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DELATTRE Olivier**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	33
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	43
ATTESTATION(S).....	56
CERTIFICAT DE COMPETENCES	58

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marn		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marn ANT. PAYS DE LA BRIE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77280 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél: 01 64 14 11 11 Siret: 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 30124 SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT) 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance PAYS DE LA BRIE Objet DIVERS	SERVICE SCE PAYS DE LA BRIE ÉMETTEUR BACHER ISABELLE	
LOCALISATION Programme 58 ROZAY EN BRIE - SQ. DE LA CITE Tranche 3 Ensemble Y000 Escaller BT Étage 01 Logement 1 Module 58LBT0101 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE M OU MME CLARISSE JOHANY / BARBARY CINDY 74 SQUARE DE LA CITE 77540 ROZAY EN BRIE		

DELAI D'EXECUTION 5 JOURS **PERIODE DU** 16-12-2019 AU 20-12-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE I A	1,00	5,00	5,00
AMI76	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

16-12-2019 PRELEVER L'ENSEMBLE DES MURS ET PLAFONDS DU PAVILLON + TOUS LES SOLS
TEL LOCATAIRE 06.86.40.82.28

AFFECTATION BUDGETAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A780	AEST EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE			REFERENCES PATRIMOINE		REFERENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	58 3	Y000 BT	58LBT0101	L 9927123	CLARISSE JOHANY / BARBARY CI		582,00
1 HONAMIA							

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 30124

ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

HABITAT 77 - oph de seine et marn		PAGE N° 2
BON DE TRAVAUX		2019 30124

		Édité le 16-12-2019
Le Service Émetteur		
<i>Isabelle BACHER</i> Gestionnaire de Secteur Paris de la BNE		

ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D'ANTENNE DÈS LA FIN DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

JE SOUSSIGNÉ CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. 2019 30124
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE LE

HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT	POUR L'ENTREPRISE
HEURE DE DÉPART :			

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Eléments de la liste A/,Plinthes carrelage/,Sol sous baignoire/

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

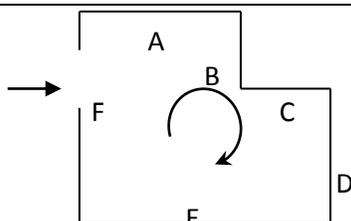

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

Néant

H \ RESULTATS DETAILES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+1		OUI	CONCERNEE
Dégagement	R+1		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+1		OUI	CONCERNEE
WC	R+1		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+1		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+1		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Palier	R+2		OUI	CONCERNEE
Escalier	R+2		OUI	CONCERNEE
Débarras	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 4	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 5	R+2		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+2		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	R+1	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Dégagement	R+1	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Placard 1	R+1	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
WC	R+1	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Gaine technique	R+1									
Salle de bains	R+1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 2	R+1	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	R+1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS	BOIS	

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 3	R+1	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit		BOIS	
Séjour	R+1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 1	R+1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit		BOIS	
Palier	R+2	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Dalle Polystyrène	BOIS		
Escalier	R+2	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Dalle Polystyrène	BOIS		
Débarras	R+2	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Placoplâtre	BOIS		
Chambre 4	R+2	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Placoplâtre	BOIS		
Chambre 5	R+2	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton			Dalle de sol	Placoplâtre	BOIS	BOIS	
Gaine technique	R+2									

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 5	R+1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité non séparable + papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P00 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 4	R+1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité non séparable + papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P00 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	R+1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité non séparable + papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P00 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Escalier	R+1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité non séparable + papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P00 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier	R+1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité non séparable + papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P00 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 5	R+1	Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	58LBT0101P00 2	Mur J	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	58LBT0101P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	58LBT0101P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	58LBT0101P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	58LBT0101P00 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	58LBT0101P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+1	Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	58LBT0101P00 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+1	Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	58LBT0101P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+1	Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	58LBT0101P00 2	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 5	R+1	Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	58LBT0101P00 2	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre 5	R+1	Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	58LBT0101P00 2	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+1	Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	58LBT0101P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier	R+1	Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	58LBT0101P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	58LBT0101P00 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+1	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge	58LBT0101P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarras	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune	58LBT0101P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarras	R+1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	58LBT0101P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+1	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge	58LBT0101P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune	58LBT0101P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	58LBT0101P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge	58LBT0101P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune	58LBT0101P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	58LBT0101P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre 4	R+1	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 5	R+1	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 5	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Chambre 5	R+1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Dégagemen t	R+1	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Dégagemen t	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Dégagemen t	R+1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO
Escalier	R+1	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Escalier	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
Escalier	R+1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier	R+1	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Palier	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Palier	R+1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+1	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	58LBT0101P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Palier	R+1	Colle polystyrène	Polystyrène	58LBT0101P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Escalier	R+1	Colle polystyrène	Polystyrène	58LBT0101P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 5	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 5	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 5	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 5	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 5	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 5	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 5	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Escalier	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Escalier	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	58LBT0101P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	58LBT0101P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	58LBT0101P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	58LBT0101P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	58LBT0101P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	58LBT0101P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	58LBT0101P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	58LBT0101P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P00 7	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 4	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P00 7	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarras	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Escalier	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Escalier	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Escalier	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Escalier	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Palier	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P00 7	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P00 7	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P00 7	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable	58LBT0101P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge	58LBT0101P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris hétérogène	58LBT0101P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	58LBT0101P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	58LBT0101P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	58LBT0101P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	58LBT0101P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	58LBT0101P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit plaque de plâtre	Papier peint non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+1	Enduit plaque de plâtre	Papier peint non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P01 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit plaque de plâtre	Papier peint non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P01 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Enduit plaque de plâtre	Papier peint non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit plaque de plâtre	Papier peint non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P01 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit plaque de plâtre	Papier peint non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
WC	R+1	Enduit plaque de plâtre	Papier peint non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P01 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Enduit plaque de plâtre	Papier peint non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	58LBT0101P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Dalle de sol	Revêtement souple beige	58LBT0101P01 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	58LBT0101P01 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Dalle de sol	Revêtement souple beige	58LBT0101P01 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	58LBT0101P01 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	ZPSO
WC	R+1	Dalle de sol	Revêtement souple beige	58LBT0101P01 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+1	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	58LBT0101P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage


ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

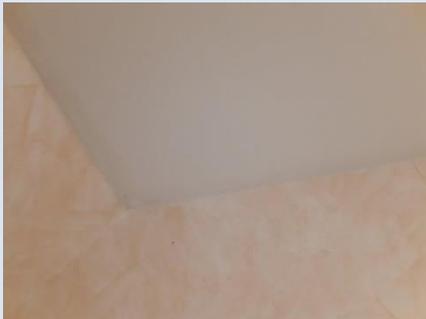PRELEVEMENT : 58LBT0101P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Chambre 5 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité non séparable + papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 58LBT0101P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Chambre 5 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur J		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 58LBT0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Débarras (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			

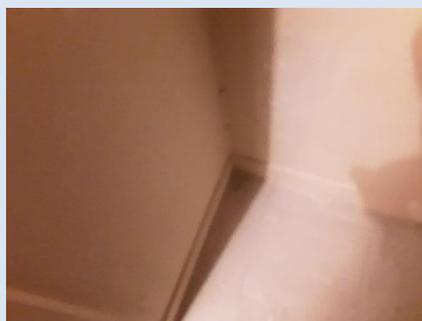

PRELEVEMENT : 58LBT0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Débarras (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

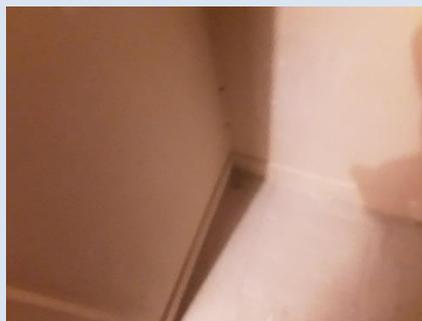EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 58LBT0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Débarras (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 58LBT0101P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Palier (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle polystyrène	Polystyrène	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 58LBT0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Entrée (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 58LBT0101P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Dégagement (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

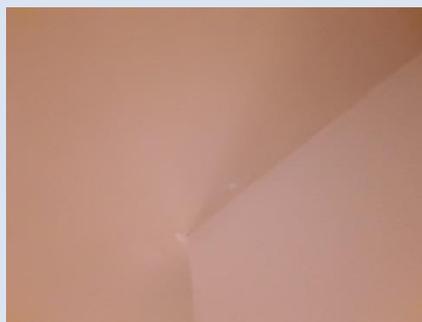EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 58LBT0101P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Séjour (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 58LBT0101P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Chambre 1 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			

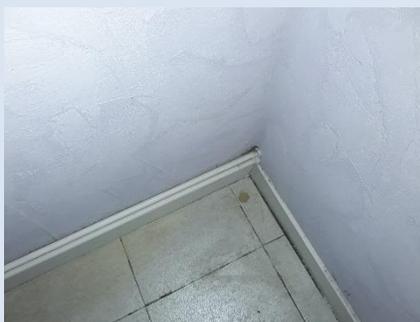

PRELEVEMENT : 58LBT0101P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Chambre 1 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 58LBT0101P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Chambre 1 (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris hétérogène	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 58LBT0101P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Salle de bains (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 58LBT0101P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	WC (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 58LBT0101P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Papier peint non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 58LBT0101P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 58LBT0101P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 58LBT0101P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	58LBT0101 09/01/2020	Cuisine (R+1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	09/01/2020	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT152001-833 EN DATE DU 15/01/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-2694
Echantillon ITGA : IT152001-833
Reçu au laboratoire le : 13/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	58LBT0101--01
Dossier client	58LBT0101--01 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAY EN BRIE
Echantillon	58LBT0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 5 Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux beige en faible quantité / Papier peint / Matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
- (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
- (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en faible quantité non séparable + papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste

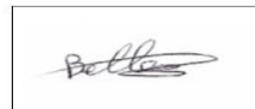

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 104 rev 17

Page 1 / 1



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT152001-834 EN DATE DU 15/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-2694
Echantillon ITGA : IT152001-834
Reçu au laboratoire le : 13/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	58LBT0101--01
Dossier client	58LBT0101--01 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAY EN BRIE
Echantillon	58LBT0101P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 5 Mur J Enduit béton
Description ITGA	Papier peint / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
- (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
- (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste

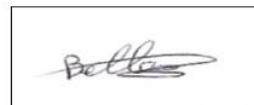



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT152001-835 EN DATE DU 15/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-2694
Echantillon ITGA : IT152001-835
Reçu au laboratoire le : 13/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	58LBT0101--01
Dossier client	58LBT0101--01 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAY EN BRIE
Echantillon	58LBT0101P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Matériau compact gris hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
- (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
- (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement bicouche souple beige et rouge	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune	META (3) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste

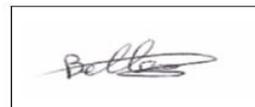



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT152001-836 EN DATE DU 15/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-2694
Echantillon ITGA : IT152001-836
Reçu au laboratoire le : 13/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	58LBT0101--01
Dossier client	58LBT0101--01 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAYEN BRIE
Echantillon	58LBT0101P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Palier Plafond Colle polystyrène
Description ITGA	Polystyrène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
- (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
- (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Polystyrène	META (3) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste

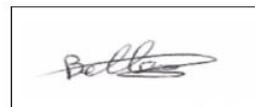



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT152001-837 EN DATE DU 15/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-2694
Echantillon ITGA : IT152001-837
Reçu au laboratoire le : 13/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	58LBT0101--01
Dossier client	58LBT0101--01 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAYEN BRIE
Echantillon	58LBT0101P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
- (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
- (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste

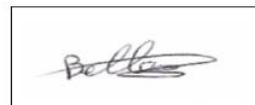



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT152001-838 EN DATE DU 15/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-2694
Echantillon ITGA : IT152001-838
Reçu au laboratoire le : 13/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	58LBT0101--01
Dossier client	58LBT0101--01 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAY EN BRIE
Echantillon	58LBT0101P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Plafond Enduit béton
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
- (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
- (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste

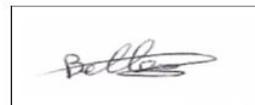



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT152001-839 EN DATE DU 15/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-2694
Echantillon ITGA : IT152001-839
Reçu au laboratoire le : 13/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	58LBT0101--01
Dossier client	58LBT0101--01 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAYEN BRIE
Echantillon	58LBT0101P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur D Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Peinture / Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
- (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
- (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + papier peint non séparable + peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste

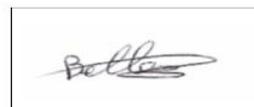



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT152001-840 EN DATE DU 15/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-2694
Echantillon ITGA : IT152001-840
Reçu au laboratoire le : 13/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	58LBT0101--01
Dossier client	58LBT0101--01 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAY EN BRIE
Echantillon	58LBT0101P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Matériau compact gris hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
- (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
- (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Revêtement bicouche souple beige et rouge	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste

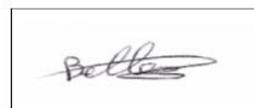



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT152001-841 EN DATE DU 15/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-2694
Echantillon ITGA : IT152001-841
Reçu au laboratoire le : 13/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	58LBT0101--01
Dossier client	58LBT0101--01 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAY EN BRIE
Echantillon	58LBT0101P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Enduit béton
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
- (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
- (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste

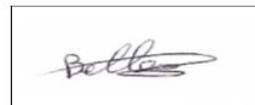



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT152001-842 EN DATE DU 15/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-2694
Echantillon ITGA : IT152001-842
Reçu au laboratoire le : 13/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	58LBT0101--01
Dossier client	58LBT0101--01 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAY EN BRIE
Echantillon	58LBT0101P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit béton
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
- (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
- (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste

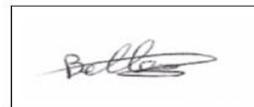

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 17

Page 1 / 1



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT152001-843 EN DATE DU 15/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-2694
Echantillon ITGA : IT152001-843
Reçu au laboratoire le : 13/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	58LBT0101--01
Dossier client	58LBT0101--01 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAY EN BRIE
Echantillon	58LBT0101P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Papier peint / Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
 - (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
 - (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)


Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Papier peint non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste

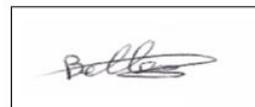



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT152001-844 EN DATE DU 15/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-2694
Echantillon ITGA : IT152001-844
Reçu au laboratoire le : 13/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	58LBT0101--01
Dossier client	58LBT0101--01 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAYEN BRIE
Echantillon	58LBT0101P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
- (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
- (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste

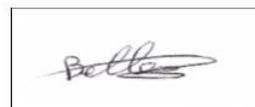



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT152001-845 EN DATE DU 15/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-2694
Echantillon ITGA : IT152001-845
Reçu au laboratoire le : 13/01/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	58LBT0101--01
Dossier client	58LBT0101--01 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAY EN BRIE
Echantillon	58LBT0101P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple beige	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 15/01/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Erwan BELLEC - Analyste

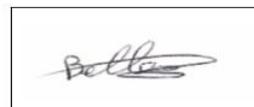

ATTESTATION(S)

Voire Assurance
▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

Vos références :

Contrat n° 10158549604
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

101585496040020

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)
ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINES DE LEVAGE ET DE CHANTIER
DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE
CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX
RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D, dans des immeubles de grande hauteur (IGH), dans des immeubles de grande hauteur (IGH) et dans des immeubles de grande hauteur (IGH) et dans des immeubles de grande hauteur (IGH).

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inondation par les pluies des pentes ou des canalisations, après travaux en présence de plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'installation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de la liste A, et d'autres travaux après travaux dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance énergétique dans les bâtiments et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de performance énergétique, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de plomb et les critères de certification des organismes de certification



I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35769 Saint-Grégoire



COFRAT
ACCREDITATION
N° 4422
MARTE
CERTIFICATION
FRANCE
INSTITUT DE LA QUALITE

CPE DI DR 11 rev 12

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+1	Vue de dessus
Auteur : JULIEN Mickaël	Bien : 58LT0101 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAY EN BRIE	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien




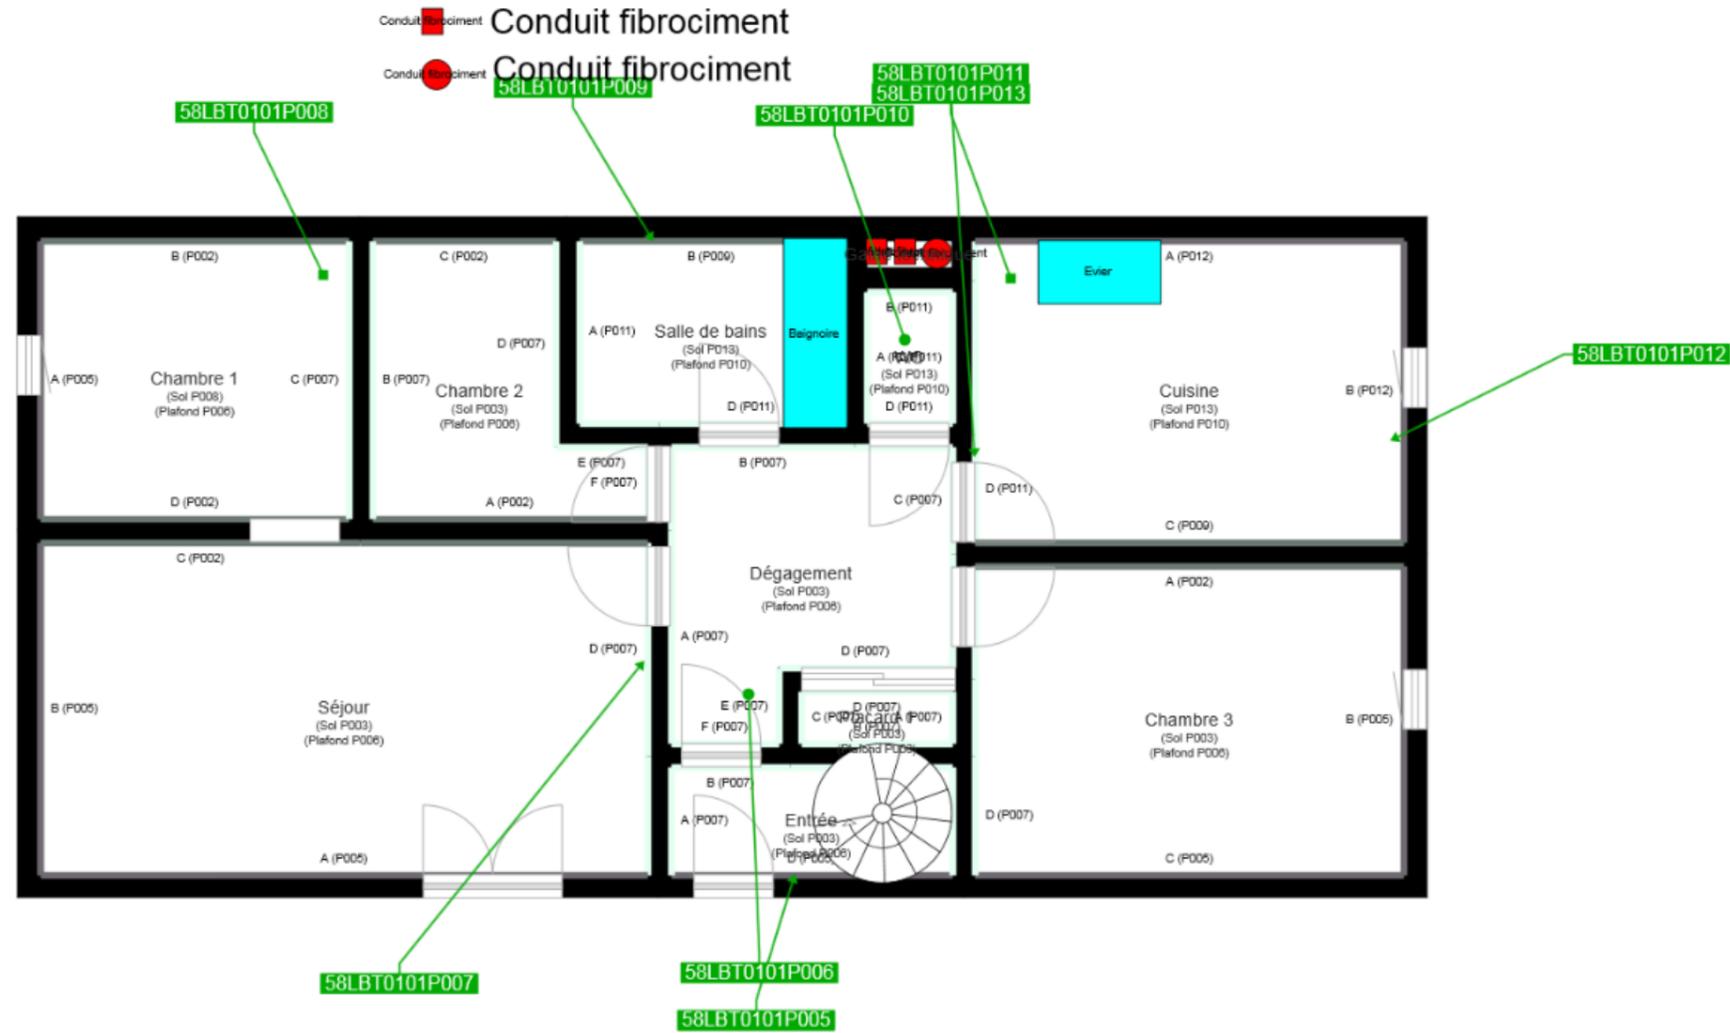


PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+1	Vue de dessus
Auteur : JULIEN Mickaël	Bien : 58LBT0101 - 74 Square de la Cité - Logement 1 - ESC BT - R+1 77540 ROZAY EN BRIE	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

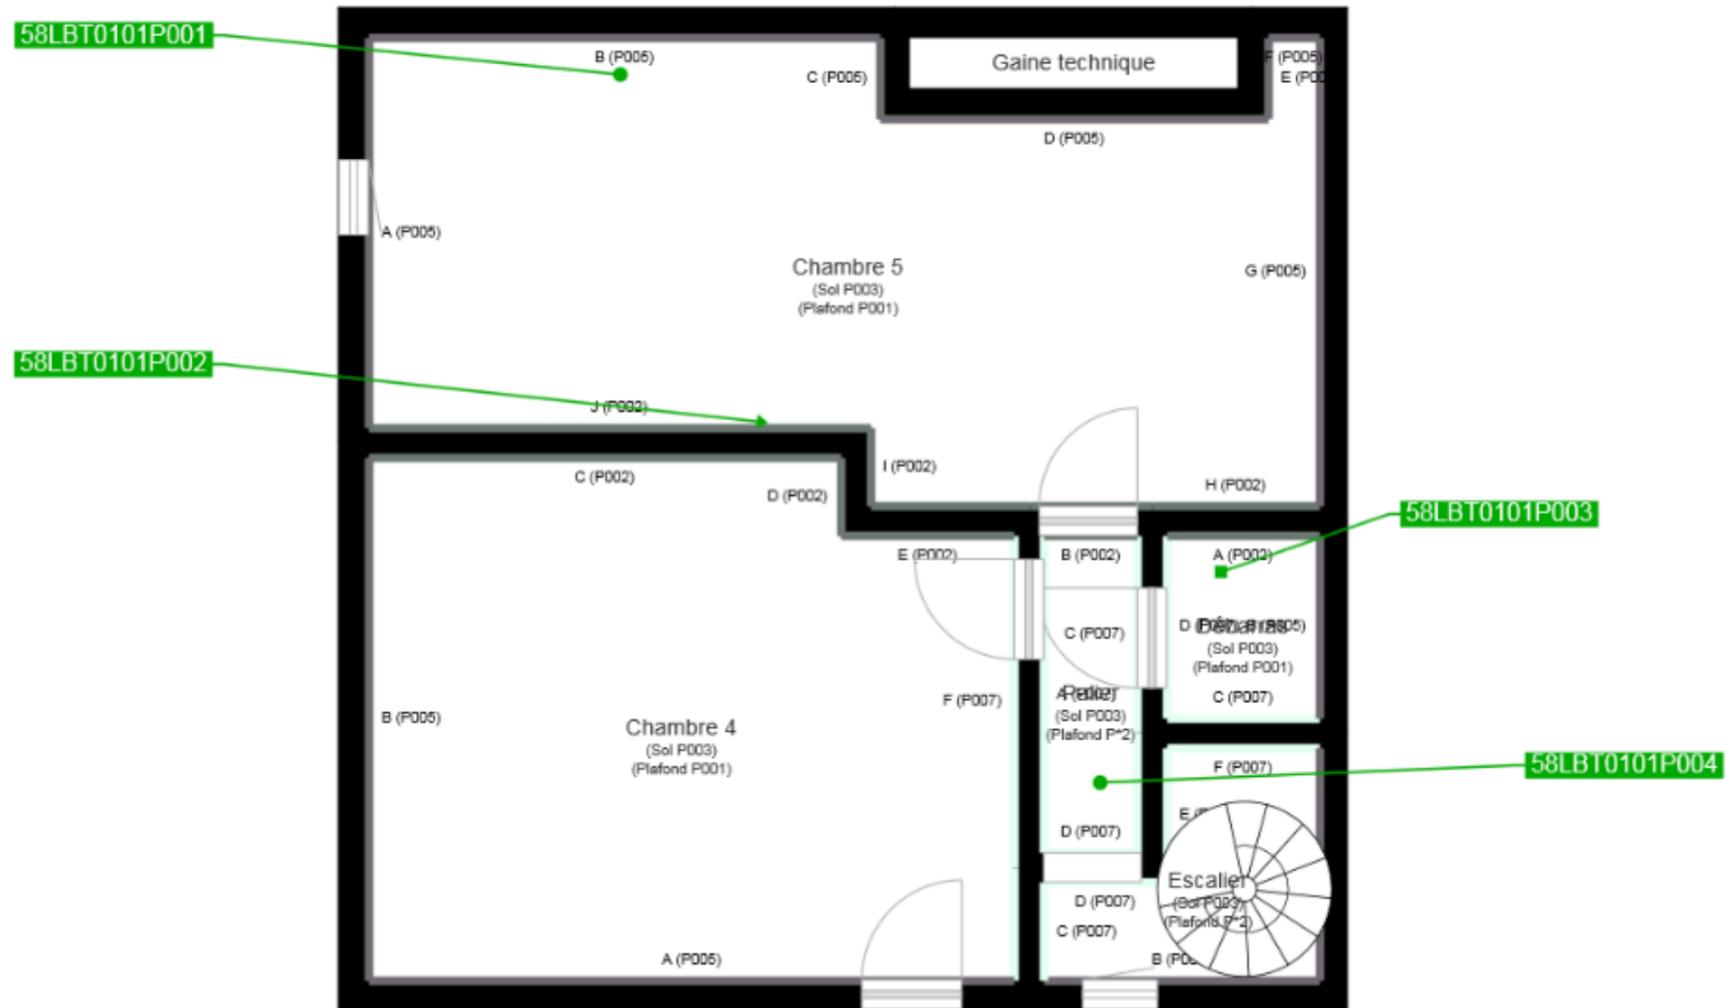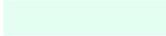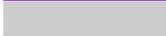

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés