

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

13 RUE ROBERT SCHUMAN

LOGEMENT 3  
77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	13 RUE ROBERT SCHUMAN 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+14	Porte :	LOGEMENT 3
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	59LAA1403	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	20/08/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Frédéric RAUH	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	8053284	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	12/06/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	60 avenue du Général de Gaulle - Immeuble le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 24/08/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Frédéric RAUH**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	12
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	17
ATTESTATION(S).....	19
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	20

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

**OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77** PAGE N° 1

**NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR**  
 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77  
 MELUN PAYS SEINE  
 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074  
 MELUN CEDEX  
 Tél: 01 64 14 11 11  
 Siret: 27770001800016

**BON DE TRAVAUX** 2019 18150

**EXPERT HABITAT INGENIERIE**  
 38 BIS BOULEVARD GAMBETTA  
 3EME ETAGE  
 78300 POISSY  
 Téléphone 0321734144

Réf. fournisseur F / 5149  
 Marché n° 2017 4473 1  
 Provenance EX-MELUN VAL SEINE  
 Objet DIAG

**SERVICE** SOE MELUN PAYS SEINE **ÉMETTEUR** LUTGEN MARC

**LOCALISATION**  
 Programme 59 MELUN - SCHUMAN  
 Tranche 1 Ensemble ACOO Essaller AA Étage 14 Logement 3 Module 68LAA1403  
 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN

**ADRESSE**  
 13 RUE R. SCHUMAN 77000 MELUN

**DELAI D'EXECUTION** 15 JOURS **PERIODE DU** 31/07/2019 AU 31/08/2019

ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU REPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS PEINTURE CHS SOL CUISINE FAIENCES SDB	6,00	40,00	288,00
<b>TOTAL H.T.</b>				293,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				293,00
<b>T.V.A. 20,00 %</b>				58,60
<b>TOTAL T.T.C.</b>				351,60

APPORTATION BUDGETAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHEMA TECHNI		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTER BUDGETAIRE		
1 HONAMIA	A760	AME1	ME1	HONORAIRES DIAG AMIANTE	351,60

AFFECTATION ANALYTIQUE					MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT			
1 HONAMIA	59 1	ACOO AA	68LAA1403	L0822478	351,60

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 18150

**ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE**

<b>Siège social : OPH 77</b> 10 avenue Charolès Péguy CS 90074 77002 Melun cedex Tél. : 01 64 14 11 11 Fax: 01 64 14 11 10 oph@oph77.fr www.oph77.ncf	<b>Agence Nord Seine et Marne</b> Pôle de Champs sur Marne 21 cours des Ducs Peux 77490 Champs sur Marne Tél. : 01 64 14 11 11 Fax: 01 64 14 11 42 oph.champs@oph77.fr	<b>Agence de Melun Val de Seine</b> 13 avenue Charles Péguy CS 90074 77002 Melun cedex Tél. : 01 64 14 11 11 Fax: 01 64 14 11 14 em.melun@oph77.fr	<b>Agence de Sénart</b> 2 rue Mandé 77116 Sandry-le-Bonprie Tél. : 01 64 14 11 11 Fax: 01 66 63 55 26 em.senart@oph77.fr	<b>Agence Sud Seine et Marne</b> Pôle de Montesson 5 avenue Rembrandt 77430 Montesson Tél. : 01 64 14 11 11 Fax: 01 64 23 42 02 em.montesson@oph77.fr
--	--	--	---	---

SIRET: 2777 00019 00015 - RCS: 277 703 019 - Code APE: 6820 A - Code NAF: 702A

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cellier	R+14		OUI	CONCERNEE
WC	R+14		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+14		OUI	CONCERNEE
Débarras	R+14		OUI	CONCERNEE
Entrée	R+14		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+14		OUI	CONCERNEE
Dégagement	R+14		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+14		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+14		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+14		OUI	CONCERNEE
Salon	R+14		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Cellier	R+14	Plaque de plâtre								
WC	R+14	Plaque de plâtre				Sol souple	Peinture			
Salle de bains	R+14	Plaque de plâtre				Sol souple	Peinture			
Débarras	R+14	Plaque de plâtre				Sol souple	Peinture			
Entrée	R+14	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Cuisine	R+14	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture			
Dégagement	R+14	Plaque de plâtre				Sol souple	Peinture			
Chambre 2	R+14	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture			

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Chambre 3	R+14	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
Chambre 1	R+14	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
Salon	R+14	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+14	Colle	Colle polymère jaune non séparable + colle grise	59LAA1403P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+14	Colle	Matériau compact gris hétérogène	59LAA1403P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+14	Colle	Revêtement souple beige	59LAA1403P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+14	Colle	Carrelage	59LAA1403P001	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+14	Colle	Colle polymère jaune non séparable + colle grise	59LAA1403P001	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Matériau compact gris hétérogène	59LAA1403P001	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Revêtement souple beige	59LAA1403P001	Mur A	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Carrelage	59LAA1403P001	Mur A	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Colle polymère jaune non séparable + colle grise	59LAA1403P001	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Matériau compact gris hétérogène	59LAA1403P001	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Revêtement souple beige	59LAA1403P001	Mur B	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Carrelage	59LAA1403P001	Mur B	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Colle polymère jaune non séparable + colle grise	59LAA1403P001	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Matériau compact gris hétérogène	59LAA1403P001	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Revêtement souple beige	59LAA1403P001	Mur C	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Carrelage	59LAA1403P001	Mur C	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Colle polymère jaune non séparable + colle grise	59LAA1403P001	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Matériau compact gris hétérogène	59LAA1403P001	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Revêtement souple beige	59LAA1403P001	Mur D	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+14	Colle	Carrelage	59LAA1403P001	Mur D	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+14	Colle faïence	Peintures multiples non séparable + colle beige	59LAA1403P002	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+14	Colle faïence	Carrelage	59LAA1403P002	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+14	Colle faïence	Peintures multiples non séparable + colle beige	59LAA1403P002	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+14	Colle faïence	Carrelage	59LAA1403P002	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+14	Colle faïence	Peintures multiples non séparable + colle beige	59LAA1403P002	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+14	Colle faïence	Carrelage	59LAA1403P002	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+14	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	59LAA1403P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	R+14	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	59LAA1403P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+14	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	59LAA1403P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+14	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable	59LAA1403P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	R+14	Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau blanc non séparable	59LAA1403P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 59LAA1403P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	59LAA1403 20/08/2019		Cuisine (R+14)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Colle polymère jaune non séparable + colle grise	20/08/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

### EMPLACEMENT

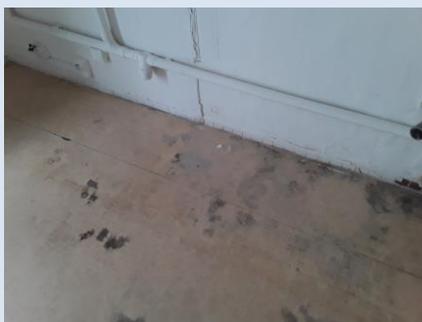


PRELEVEMENT : 59LAA1403P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	59LAA1403 20/08/2019		Cuisine (R+14)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Matériau compact gris hétérogène	20/08/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

### EMPLACEMENT

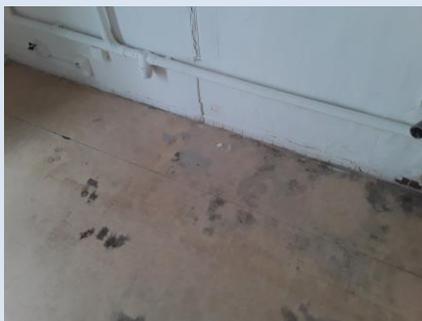


PRELEVEMENT : 59LAA1403P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	59LAA1403 20/08/2019		Cuisine (R+14)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Revêtement souple beige	20/08/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT

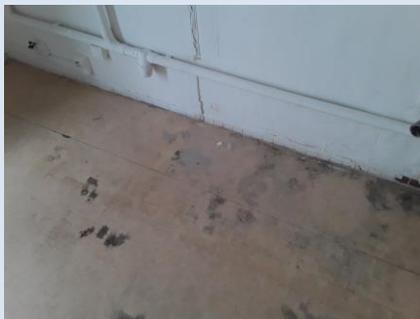

PRELEVEMENT : 59LAA1403P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	59LAA1403 20/08/2019		Cuisine (R+14)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Carrelage	20/08/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT

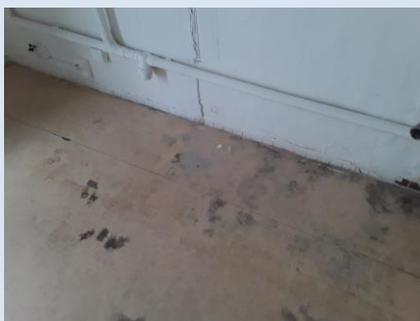

PRELEVEMENT : 59LAA1403P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	59LAA1403 20/08/2019		Salle de bains (R+14)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Peintures multiples non séparable + colle beige	20/08/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 59LAA1403P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	59LAA1403 20/08/2019		Salle de bains (R+14)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	20/08/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 59LAA1403P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	59LAA1403 20/08/2019	Chambre 3 (R+14)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	20/08/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 59LAA1403P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	59LAA1403 20/08/2019	Chambre 3 (R+14)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable	20/08/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 59LAA1403P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	59LAA1403 20/08/2019	Chambre 3 (R+14)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau blanc non séparable	20/08/2019	RAUH Frédéric
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		AmianteNonDetecte	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-76302 EN DATE DU 22/08/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-76302 Réf. Commande Client : 59LAA1403--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/08/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  - La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 59LAA1403--01 - 13 RUE ROBERT SCHUMAN 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071908-32613
Réf échantillon client : 59LAA1403P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Colle				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène
* Colle polymère jaune non séparable + colle grise	META (1)	1	22/08/2019	Amiante non détecté / -
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	22/08/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple beige	META (1)	2	22/08/2019	Amiante non détecté / -
* Carrelage	META (1)	2	22/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 59LAA1403--01 - 13 RUE ROBERT SCHUMAN 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071908-32614
Réf échantillon client : 59LAA1403P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur B Colle faïence				Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige
* Peintures multiples non séparable + colle beige	META (1)	1	22/08/2019	Amiante non détecté / -
* Carrelage	META (1)	1	22/08/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-76302 EN DATE DU 22/08/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 59LAA1403--01 - 13 RUE ROBERT SCHUMAN 77000 MELUN Réf échantillon client : 59LAA1403P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071908-32615 Description ITGA : Peintures multiples / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	22/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 59LAA1403--01 - 13 RUE ROBERT SCHUMAN 77000 MELUN Réf échantillon client : 59LAA1403P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071908-32616 Description ITGA : Peintures multiples / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac
* Peintures multiples non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	22/08/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 59LAA1403--01 - 13 RUE ROBERT SCHUMAN 77000 MELUN Réf échantillon client : 59LAA1403P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071908-32617 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau blanc
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau blanc non séparable	META (1)	1	21/08/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Estelle RUBAUD - Analyste



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC  
N° 10000109 2008-202

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.  
La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat**  
Attribué à

**Monsieur Frédéric RAUH**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitat et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES			
	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	12/06/2017	11/06/2022

Date : 12/06/2017      Numéro de certificat : 8053284

*Jacques MATILLON - Directeur Général*




\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.


Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur [www.bureauveritas.fr/certification-diag](http://www.bureauveritas.fr/certification-diag)

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense



CERTIFICATION DE PERSONNES  
ACCREDITATION  
FRANCE  
Une des 110000  
parties disponibles  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+14	Vue de dessus
Auteur : RAUH Frédéric	Bien : 59LAA1403 - LOGEMENT 3 13 RUE ROBERT SCHUMAN 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

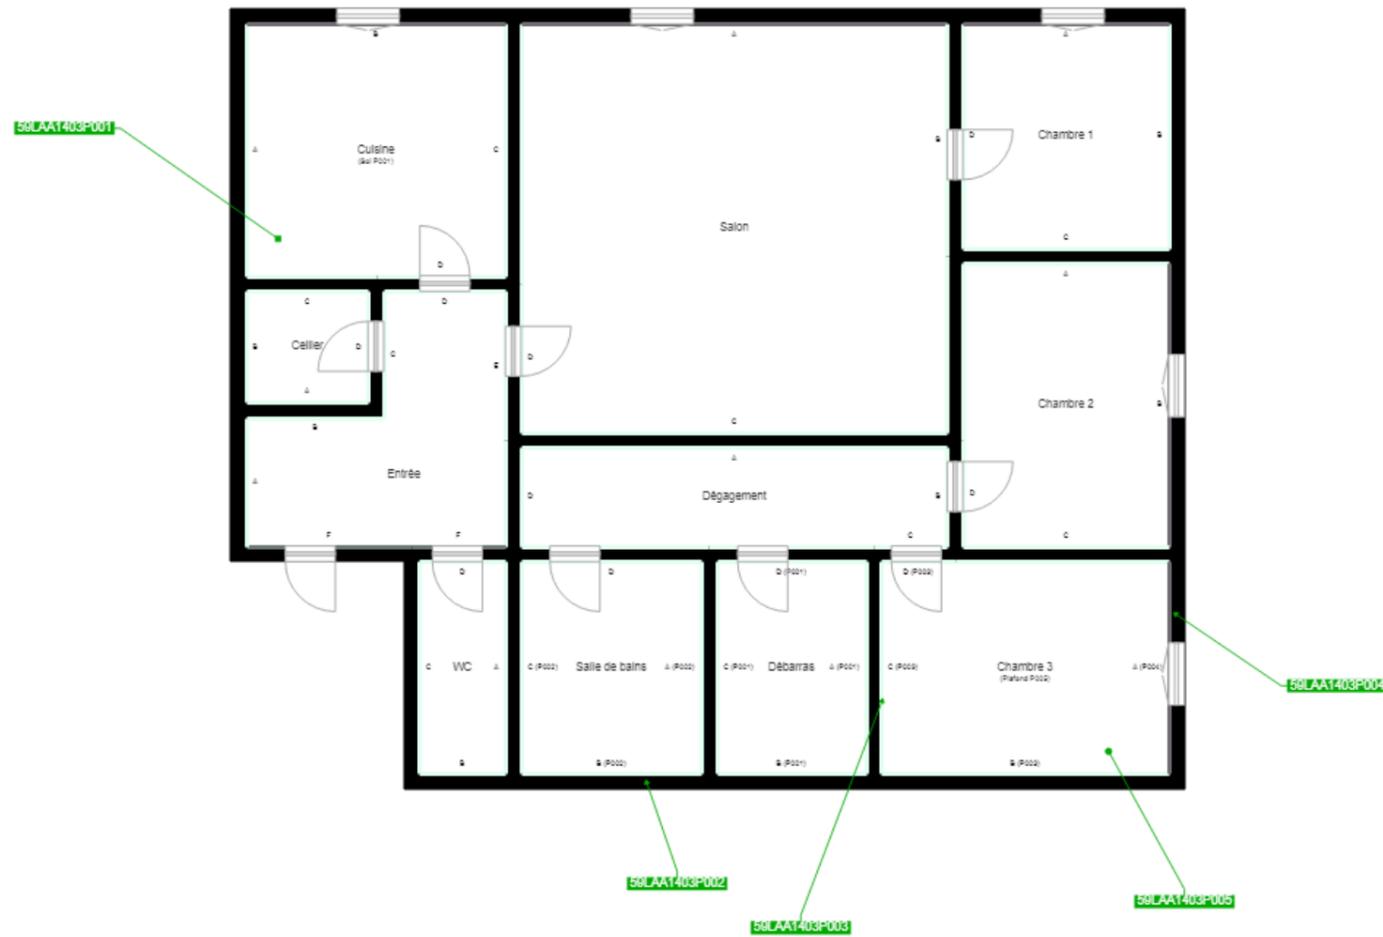

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

Murs amiantés
■ Prélèvements de sol amianté
■ Prélèvements de sol non amiantés
● Prélèvements de plafond amiantés
● Prélèvements de plafond non amiantés
→ Prélèvements de mur amiantés
→ Prélèvements de mur non amiantés
X Autres types de prélèvements amiantés
X Autres types de prélèvements non amiantés
/// Sols amiantés
/// Plafonds amiantés
⊗ Sols et plafonds amiantés
⊕ Conduits amiantés
⊕ Conduits non amiantés