

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

64 RUE DES MARJOLAINES LGT 3

3

77400 DAMPMART



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	64 RUE DES MARJOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	3
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	61LAA0203	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	26/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 09/02/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 61LAA0203 26/01/2018

Version : 09/02/2018

2/47

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	25
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	40
ATTESTATION(S).....	44
CERTIFICAT DE COMPETENCES	45

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	61LAA0203P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	61LAA0203P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage non séparable	Mur A	61LAA0203P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	61LAA0203P011	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	61LAA0203P011	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	61LAA0203P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	61LAA0203P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	61LAA0203P013	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	61LAA0203P014	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	61LAA0203P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	61LAA0203P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	61LAA0203P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	61LAA0203P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	61LAA0203P011	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	61LAA0203P011	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	61LAA0203P012	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	REPERAG E	Echantillon	METHOD E	ETAT	RESULTAT
Couloir		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	61LAA0203P010	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	61LAA0203P013	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	61LAA0203P013	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiant e détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	61LAA0203P014	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	61LAA0203P014	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage non séparable	Mur A	61LAA0203P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage non séparable	Mur B	61LAA0203P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage non séparable	Mur D	61LAA0203P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2018 1062 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS	ÉMETTEUR TOUBAGHI DRISS Téléphone 0321734144	
SERVICE CHAMPS Techniciens	LOCALISATION Programme 61 DAMPMART (SOUVATS- MARJOLAINES) Tranche 1 Ensemble E000 Escalier AA Étage 02 Logement 3 Module 61LAA0203 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
ADRESSE M OU MME DE LIRA JOSE NZANO SOMBONO LAETITIA 64 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART		Tél. personnel 0625424504

DELAI D'EXECUTION 7 JOURS PÉRIODE DU 19-01-2018 AU 25-01-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS TEL GARDIEN M.SEQUEVAL 06.86.40.91.11	12,00	48,00	576,00
TOTAL H.T.				576,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			115,20
TOTAL T.T.C.				691,20

AFFECTATION BUDGETAIRE				CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES		LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	
1 HONAMIA	A760	CH	SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	
				MONTANT T.T.C. 691,20	

AFFECTATION ANALYTIQUE					
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA			61 1 E000 AA 61LAA0203	L 9921867 DE LIRA JOSE NZANO SOMBONO L	691,20

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 1062

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 61LAA0203 26/01/2018

Version : 09/02/2018

8/47

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

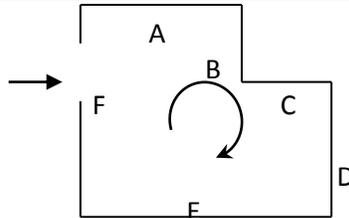

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Balcon			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	METALLIQUE		
Placard 1	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
WC	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Débarras	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 1	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Brique / Enduit		Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 2	Brique / Enduit	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Salle de bains	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS	BOIS	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cuisine	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Cellier	Béton	Brique / Enduit			Peinture	Enduit	BOIS	PVC	BOIS
Séjour	Béton				Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Balcon	Béton					Enduit	PVC	PVC	
Couloir	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	61LAA0203P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	61LAA0203P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	61LAA0203P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	61LAA0203P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	61LAA0203P011	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	61LAA0203P011	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	61LAA0203P012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	61LAA0203P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	61LAA0203P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	61LAA0203P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	61LAA0203P014	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	61LAA0203P014	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage non séparable	61LAA0203P008	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage non séparable	61LAA0203P008	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage non séparable	61LAA0203P008	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	61LAA0203P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	61LAA0203P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage non séparable	61LAA0203P008	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	61LAA0203P011	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	61LAA0203P011	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	61LAA0203P012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Couloir		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	61LAA0203P010	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	61LAA0203P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	61LAA0203P014	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Peinture	Peintures multiples en vrac	61LAA0203P003	Radiateurs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarra s		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + carrelage	61LAA0203P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + carrelage	61LAA0203P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 61LAA0203 26/01/2018

14/47

Version : 09/02/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	61LAA0203P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige	61LAA0203P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige	61LAA0203P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple gris	61LAA0203P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable	61LAA0203P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple gris	61LAA0203P014	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P015	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier		Peinture	Peintures multiples en vrac	61LAA0203P016	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P017	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P018	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	61LAA0203P019	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture en vrac	61LAA0203P020	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple gris + matériau compact gris	61LAA0203P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + peinture non séparable	61LAA0203P011	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	61LAA0203P012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + carrelage	61LAA0203P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	61LAA0203P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	61LAA0203P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	61LAA0203P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige	61LAA0203P010	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige	61LAA0203P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple gris	61LAA0203P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable	61LAA0203P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige	61LAA0203P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple gris	61LAA0203P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable	61LAA0203P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Dalle de sol	Revêtement souple gris	61LAA0203P014	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple gris	61LAA0203P014	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P015	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P015	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P015	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P015	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P015	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P015	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P015	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P015	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple gris + matériau compact gris	61LAA0203P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple gris + matériau compact gris	61LAA0203P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + peinture non séparable	61LAA0203P011	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	61LAA0203P012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	61LAA0203P004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarra s		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Balcon		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Balcon		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Balcon		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Balcon		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + carrelage	61LAA0203P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + carrelage	61LAA0203P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + carrelage	61LAA0203P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P017	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P017	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P01 7	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P01 7	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P01 7	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P01 8	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P01 8	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P01 8	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P01 8	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P01 8	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P01 8	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAA0203P01 8	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 61LAA0203P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	61LAA0203 26/01/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	61LAA0203 26/01/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 61LAA0203P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris + matériau compact gris	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Radiateurs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

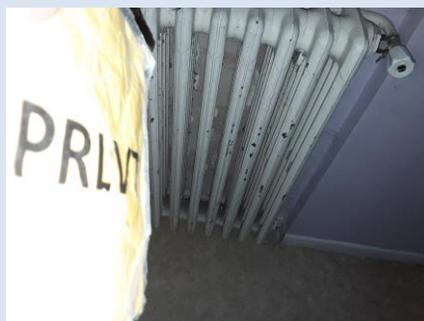

PRELEVEMENT : 61LAA0203P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Débarras	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + carrelage	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + carrelage	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 61LAA0203P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

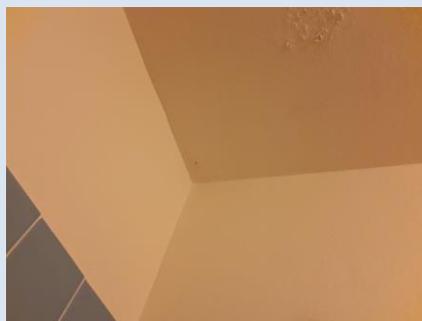

PRELEVEMENT : 61LAA0203P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + peinture non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P012

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P012

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P014

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P015

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Cellier	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 61LAA0203P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 61LAA0203P018

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P019

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + carrelage	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAA0203P020			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAA0203 26/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture en vrac	26/01/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-12173 EN DATE DU 08/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-12173 Réf. Commande Client : 61LAA0203-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARIOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT071802-5955		
► Dalle dure cassante grise	META	1	07/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
► Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	MOLP	2	06/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
► Revêtement souple gris + matériau compact gris	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARIOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT071802-5956		
► Enduit plâtré blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénoél HÉLIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-12173 EN DATE DU 08/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARIOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Radiateurs Peinture		Ref échantillon ITGA : IT071802-5957 Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARIOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur D Enduit		Ref échantillon ITGA : IT071802-5958 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARIOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Mur B Enduit béton		Ref échantillon ITGA : IT071802-5959 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARIOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Carrelage		Ref échantillon ITGA : IT071802-5960 Description ITGA : Colle grise / Carrelage		
▶ Colle grise + carrelage	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARIOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Faïence 1		Ref échantillon ITGA : IT071802-5961 Description ITGA : Colle grise / Peintures multiples / Matériau gris / Carrelage		
▶ Colle grise + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + carrelage	META	2	08/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARIOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Faïence 2		Ref échantillon ITGA : IT071802-5962 Description ITGA : Colle beige / Matériau gris / Peinture / Carrelage		
▶ Colle beige + matériau gris non séparable + peinture non séparable + carrelage non séparable	META	1	07/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARIOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton		Ref échantillon ITGA : IT071802-5963 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peintures multiples		
▶ Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-12173 EN DATE DU 08/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARJOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Sol Dalle de sol				
Réf échantillon ITGA : IT071802-5964 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige				
» Revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
» Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	MOLP	2	06/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARJOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol				
Réf échantillon ITGA : IT071802-5965 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Revêtement cassant gris / Peinture				
» Dalle dure cassante beige	META	1	07/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
» Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	2	06/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
» Revêtement cassant gris + peinture non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARJOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Dalle de sol				
Réf échantillon ITGA : IT071802-5966 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris				
» Dalle dure cassante grise	META	1	07/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
» Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARJOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Revêtement souple				
Réf échantillon ITGA : IT071802-5967 Description ITGA : Revêtement souple beige / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peintures multiples / Colle bitumineuse noire en faible quantité				
» Revêtement souple beige	META	1	08/02/2018	Amiante non détecté / -
» Revêtement souple gris	META	1	08/02/2018	Amiante non détecté / -
» Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable	META	1	08/02/2018	Amiante non détecté / -
» Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP	2	08/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-12173 EN DATE DU 08/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARJOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-5968 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche
▶ Revêtement souple gris	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
▶ Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	MOLP	2	06/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARJOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-5969 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARJOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier Réseaux de distribution Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071802-5970 Description ITGA : Peintures multiples en vrac
▶ Peintures multiples en vrac	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARJOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-5971 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARJOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P018 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-5972 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARJOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P019 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Faience 1				Réf échantillon ITGA : IT071802-5973 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAA0203-01 - 64 RUE DES MARJOLAINES LGT 3 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAA0203P020 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071802-5974 Description ITGA : Peinture en vrac
▶ Peinture en vrac	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 4/4

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
50 Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Dossier technique amiante
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Boullin
 - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
 - Calcul des millèmes de copropriété
 - Diagnostic Radon
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi S.R.U.
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien amiante (Dispositions Robien & Borko)
 - Etat du dispositif de sécurité des piscines
 - Certificat de logement décent
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Infiltrométrie
 - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laura FOURNIER
Pour la Compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Édité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 et matériaux synthétiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste 2 dans les bâtiments anciens qui ne sont pas concernés par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative à l'orientation de l'habitat.

* Mission de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 et matériaux synthétiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste 2 dans les locaux professionnels destinés à être utilisés par des personnes physiques ou morales de droit privé, à l'exception des locaux professionnels à usage d'habitat individuel et des locaux professionnels à usage de bureaux ou de locaux destinés à être utilisés par des personnes physiques ou morales de droit privé, à l'exception des locaux professionnels à usage d'habitat individuel.


Arrêté du 27 novembre 2015 relatif à l'émission des notices de certification des compétences des personnes physiques exerçant des activités de conseil en diagnostic immobilier et plomb, des diagnostics de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 et matériaux synthétiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste 2 dans les bâtiments anciens qui ne sont pas concernés par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative à l'orientation de l'habitat et des locaux professionnels destinés à être utilisés par des personnes physiques ou morales de droit privé, à l'exception des locaux professionnels à usage d'habitat individuel et des locaux professionnels à usage de bureaux ou de locaux destinés à être utilisés par des personnes physiques ou morales de droit privé, à l'exception des locaux professionnels à usage d'habitat individuel.





Arrêté du 27 novembre 2015 relatif à l'émission des notices de certification des compétences des personnes physiques exerçant des activités de conseil en diagnostic immobilier et plomb, des diagnostics de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 et matériaux synthétiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste 2 dans les bâtiments anciens qui ne sont pas concernés par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative à l'orientation de l'habitat et des locaux professionnels destinés à être utilisés par des personnes physiques ou morales de droit privé, à l'exception des locaux professionnels à usage d'habitat individuel et des locaux professionnels à usage de bureaux ou de locaux destinés à être utilisés par des personnes physiques ou morales de droit privé, à l'exception des locaux professionnels à usage d'habitat individuel.

I.Cert
Institut de certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI DR 11 rev13

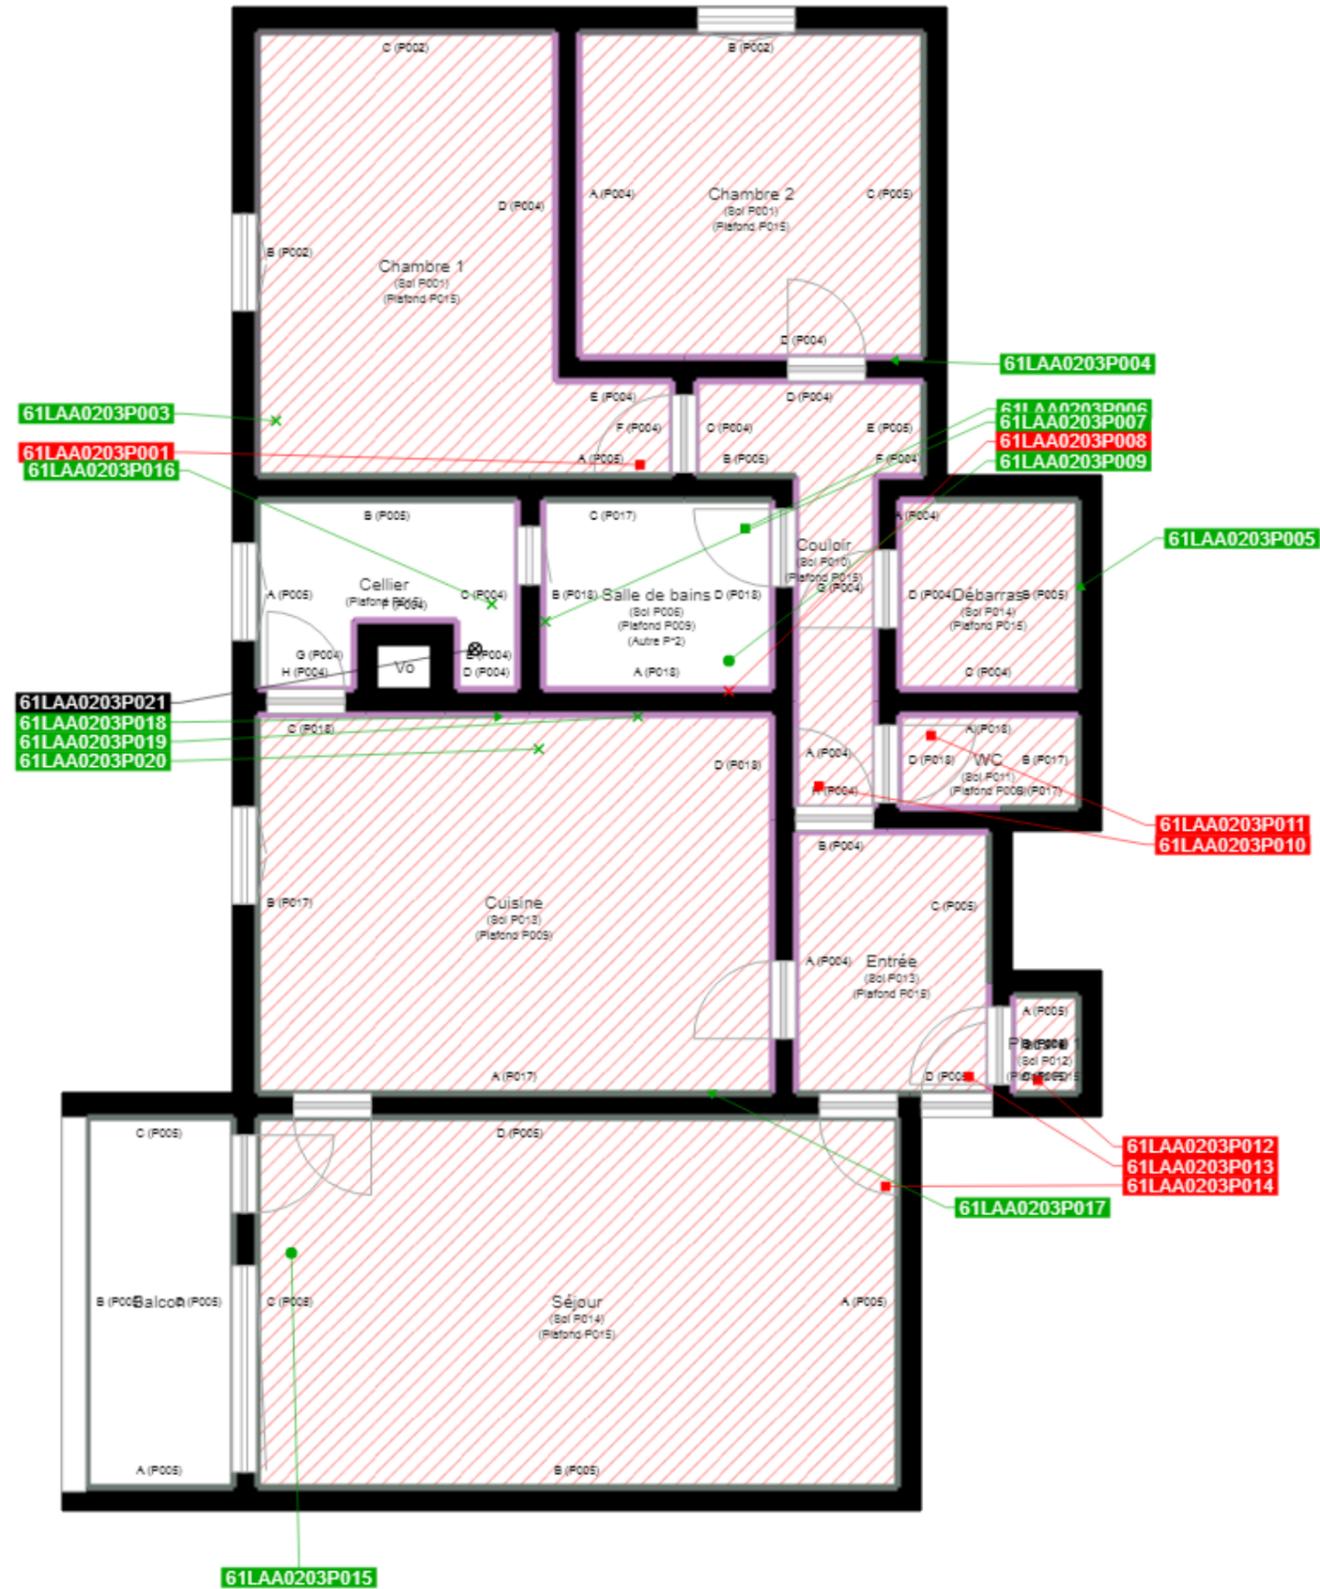

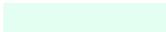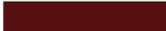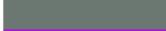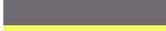	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés