

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

66 RUE DES MARJOLAINES

77400 DAMPMART

**PHOTO NON DISPONIBLE**

## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	61LAB0201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	16/02/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 27/02/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



**Rapport N° : 61LAB0201 16/02/2018**

Version : 27/02/2018

2/30

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	13
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	24
ATTESTATION(S).....	27
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	28

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	61LAB0201P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + ragréage beige hétérogène	Sol	61LAB0201P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	61LAB0201P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Sol	61LAB0201P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + colle polymère incolore non séparable	Sol	61LAB0201P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	61LAB0201P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche	Mur C	61LAB0201P014	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable	Sol	61LAB0201P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

<b>OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77</b>		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 2593
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> CHAMPS SUR MARNE <b>Objet</b> DIVERS		EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME
<b>SERVICE</b> CHAMPS Techniciens		<b>ÉMETTEUR</b> DILMI REZK
<b>LOCALISATION</b> Programme 61 DAMPMART (SOUVATS- MARJOLAINES) Tranche 1 Ensemble F000 Escaller AB Étage 02 Logement 1 Module 61LAB0201 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		Téléphone 0321734144
<b>ADRESSE</b> M OU MME MORIN DANY OU LAURENCE 66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART		Tél. personnel 0164028933

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 2 JOURS **PÉRIODE DU** 12-02-2018 **AU** 13-02-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET			
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	10,00	48,00	480,00
	ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS			
<b>TOTAL H.T.</b>				<b>485,00</b>
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			<b>97,00</b>
<b>TOTAL T.T.C.</b>				<b>582,00</b>

08-02-2018 LOGEMENT VACANT  
 BLANCHIMENT COMPLET  
 REFECTION COMPLET  
 GARDIEN SEQUEVAL 06.86.40.91.11

AFFECTATION BUDGÉTAIRE				CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE			
1 HONAMIA	A760	CH	HONORAIRES DIAG AMIANTE			582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT			
1 HONAMIA	61 1	F000 AB 61LAB0201	L 9700965 MORIN DANY OU LAURENCE			582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 2593

**ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE**

Siège social : OPH 77 10 avenue Charles Péguy CS 90074 77007 Melun cedex Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 52 76 40 office@oph77.fr www.oph77.net	Agence Nord Seine et Marne Pôle de Champs sur Marne 24 cours des Deux Parcs 77420 Champs sur Marne Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 68 47 47 ant.champs@oph77.fr	Agence de Melun Val de Seine 10 avenue Charles Péguy CS 90074 77007 Melun cedex Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 14 14 54 ant.melun@oph77.fr	Agence de Sévrot 2 rue Houle 77176 Sevigny le Temple Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 60 63 55 26 ant.sevrot@oph77.fr	Agence Sud Seine et Marne Pôle de Nemours 5 square Beaungras 77150 Nemours Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 23 42 02 ant.nemours@oph77.fr	Pôle de Champagne sur Seine 4 square Couperin CS 49070 Champagne sur Seine 77111 Mont sur Lagis cedex Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 60 74 51 91 pole.champagne@oph77.fr
---	--	--	---	---	---

SIRET : 2 777 000 19 00015 - RCS : 277 700 019 - Code APE : 8820 A - Code NAF : 7022 A

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Plinthes carrelage/, Revêtement bitumeux / sol sous baignoire/, Sol sous baignoire/, Sol sous meuble d'evier/

Rapport N° : 61LAB0201 16/02/2018

Version : 27/02/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

6/30

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

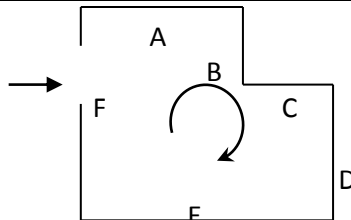

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
NEANT				

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
NEANT									

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	61LAB0201P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + ragréage beige hétérogène	61LAB0201P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	61LAB0201P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	61LAB0201P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + colle polymère incolore non séparable	61LAB0201P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

Rapport N° : 61LAB0201 16/02/2018

8/30

Version : 27/02/2018



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	61LAB0201P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche	61LAB0201P014	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable	61LAB0201P013	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	61LAB0201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	61LAB0201P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	61LAB0201P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse bleue + carrelage	61LAB0201P006	Paillasse	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	61LAB0201P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	61LAB0201P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier		Peinture	Peintures multiples en vrac	61LAB0201P010	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier		Peinture	Peintures multiples en vrac	61LAB0201P011	Radiateurs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	61LAB0201P012	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement cassant marron + matériau beige hétérogène	61LAB0201P013	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture en vrac	61LAB0201P015	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	61LAB0201P008	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	61LAB0201P014	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 61LAB0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	61LAB0201 16/02/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAB0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	61LAB0201 16/02/2018		Chambre 3
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAB0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Chambre 3	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + ragréage beige hétérogène	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAB0201P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Débaras	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAB0201P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Débarras	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 61LAB0201P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAB0201P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

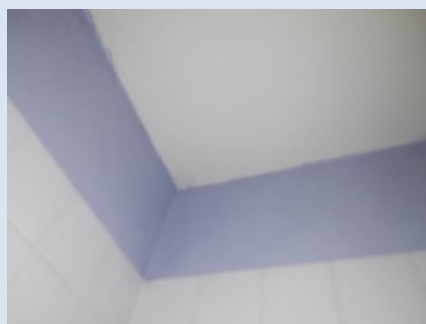

PRELEVEMENT : 61LAB0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse bleue + carrelage	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Paillasse		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





PRELEVEMENT : 61LAB0201P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAB0201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + colle polymère incolore non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAB0201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 61LAB0201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant marron	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAB0201P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	61LAB0201 16/02/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

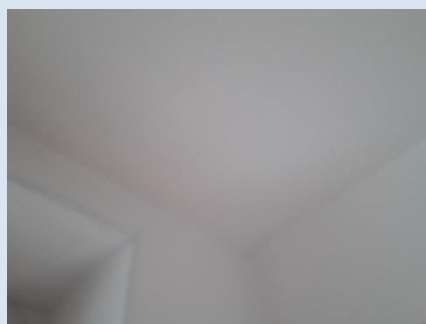

PRELEVEMENT : 61LAB0201P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	61LAB0201 16/02/2018		Cellier
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAB0201P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Cellier	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Radiateurs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAB0201P012

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAB0201P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant marron + matériau beige hétérogène	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 61LAB0201P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 61LAB0201P014**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 61LAB0201P014**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	61LAB0201 16/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 61LAB0201P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	61LAB0201 16/02/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture en vrac	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-20100 EN DATE DU 26/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-20100 Réf. Commande Client : 61LAB0201-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARIOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-45312 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARIOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-45313 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire avec poussières / Ragréage beige hétérogène
► Dalle dure cassante grise	META	1	24/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
► Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + ragréage beige hétérogène	MOLP	1	26/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

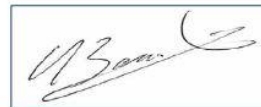

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-20100 EN DATE DU 26/02/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-45314 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Matériau beige en vrac hétérogène
▶ Dalle dure cassante grise	META	1	24/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	MOLP	1	23/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-45315 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-45316 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Pailasse Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071802-45317 Description ITGA : Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse bleue / Carrelage
▶ Colle beige non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse bleue + carrelage	META	2	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-45318 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	META	1	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-45319 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire en vrac / Ragréage gris en vrac / Revêtement cassant marron / Colle polymère incolore
▶ Dalle dure cassante beige + colle polymère incolore non séparable	META	1	24/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	MOLP	1	23/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Revêtement cassant marron	META	2	26/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-20100 EN DATE DU 26/02/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-45320 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier Réseaux de distribution Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071802-45321 Description ITGA : Peintures multiples en vrac
▶ Peintures multiples en vrac	META	1	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier Radiateurs Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071802-45322 Description ITGA : Peintures multiples en vrac
▶ Peintures multiples en vrac	META	1	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-45323 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-45324 Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère incolore / Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Matériau beige hétérogène
▶ Revêtement cassant marron + matériau beige hétérogène	META	2	26/02/2018	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère incolore non séparable + dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable	META	1	26/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Falence 1				Réf échantillon ITGA : IT071802-45325 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage
▶ Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche	META	1	26/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Carrelage	META	1	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 61LAB0201-01 - 66 RUE DES MARJOLAINES 77400 DAMPMART Réf échantillon client : 61LAB0201P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071802-45326 Description ITGA : Peinture en vrac
▶ Peinture en vrac	META	1	26/02/2018	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



**réinventons / notre métier** AXA

**Votre attestation Responsabilité Civile**

AXA France IARD atteste que :

**EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE**  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités énumérées :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIORS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS ; ET/AT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'IMP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS LE SOL  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE (MURELLES, VRILETTE, LYCTUS)  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)  
MESURAGE LOI COBERZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLEMES -TANTIEVES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 DU 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMET)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
DIFF INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERRAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.  
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.  
DOCUMENT ETABLI A L'ISSU DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECOUPE ET CERTIFICAT DE TRAVAIL DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE FRET A Taux ZERO  
INFILTROMETRE MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAJOUXES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC D'EGOUTS DE CHANTIER - ARTICLES R 113-43 A R 113-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - ARTICLES L 730-2, III, R 730-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALLUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE MANOEUVRABLES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION


La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par années d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/03/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Le contrat permet à l'assuré de solliciter à l'obligation d'assistance et de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R212-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1151 du 3 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 du dit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être conseillé en personnel physique qui dispose de telle certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L274-1 du code de la Construction et de l'Habitat.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une préemption d'application de la garantie et ne peut engager AXA au-delà des limites, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, franchises, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,





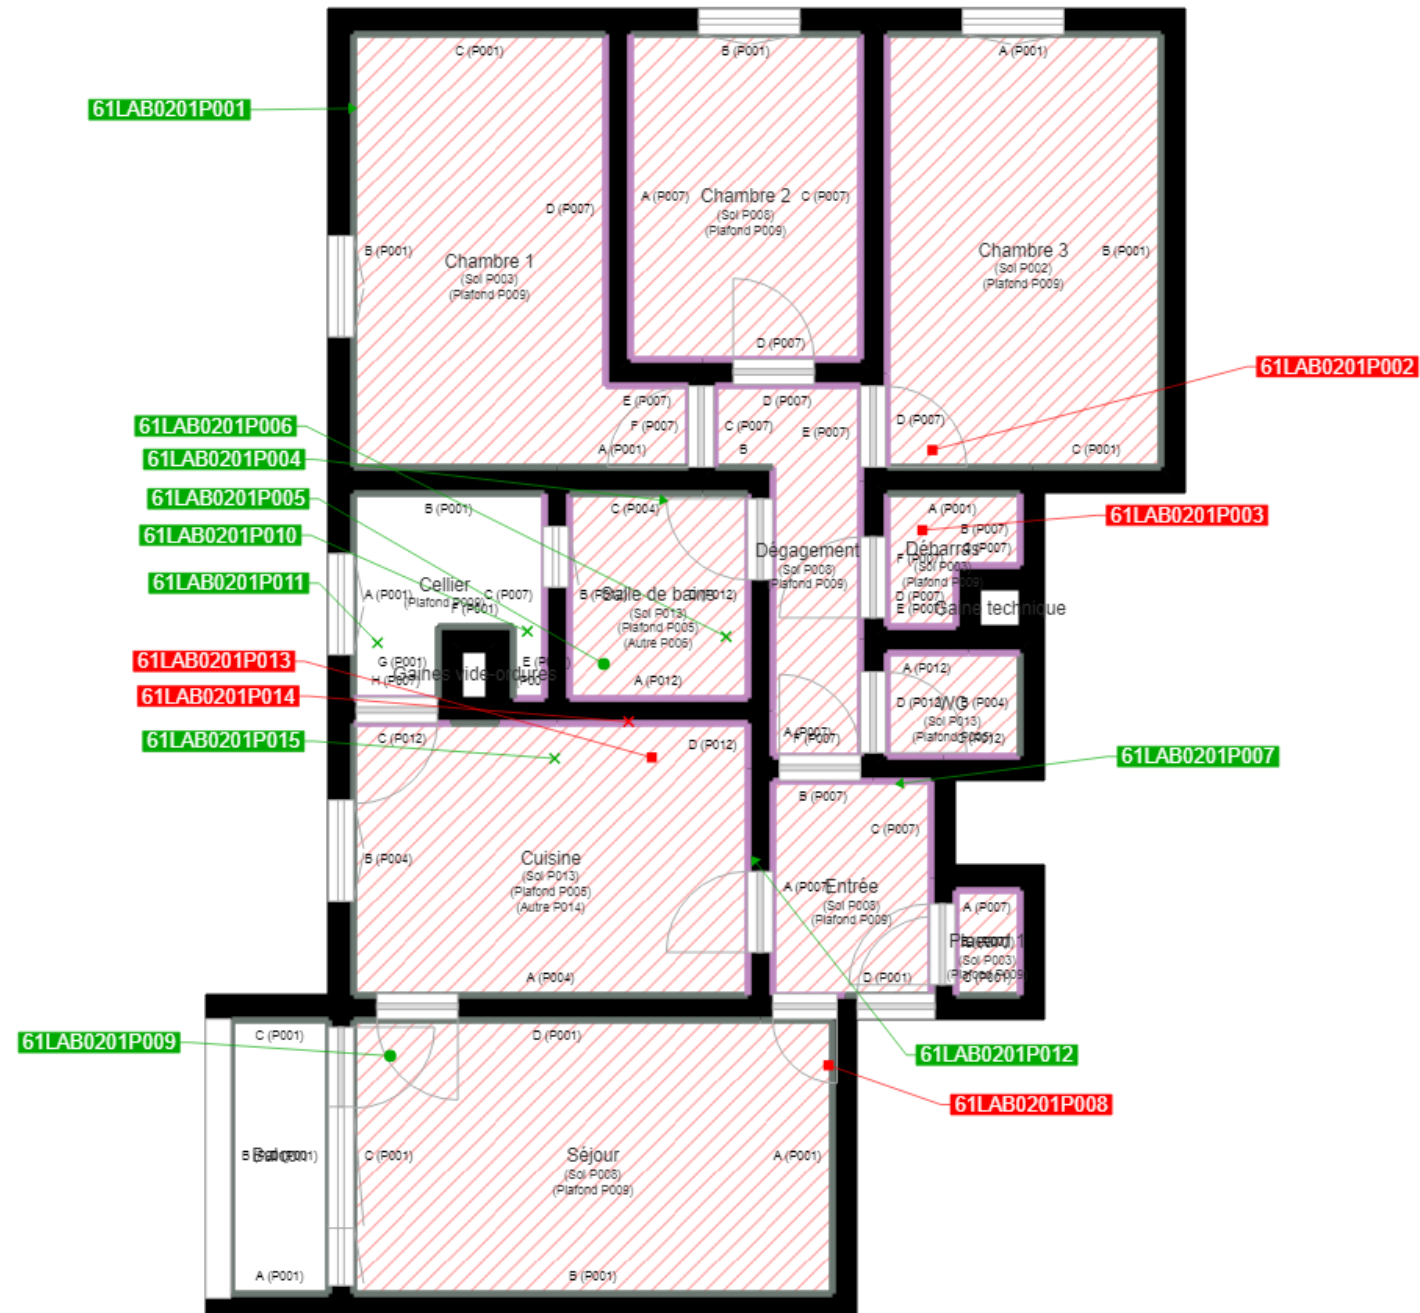


**VD ASSOCIES**  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 477 238 ORIAS : 13910226  
Tel. : 05 56 30 95 75





	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

-  Prélèvements de sol amiantés
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafonds amiantés
-  Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sol amianté
-  Plafond amianté
-  Sol et Plafond amiantés