

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

5 RUE CL. BERNARD – Appartement 401
77000 MELUN

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	5 RUE CL. BERNARD 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	401
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 62LAI0401	Date d'émission du rapport :	09/08/2017
Le repérage a été réalisé le :	31/07/2017	Accompagnateur :	
Par :	Mickaël JULIEN	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
N° certificat de qualification :		Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Date d'obtention :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :		Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
		N° de contrat d'assurance :	55897385
		Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 09/08/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Mickaël JULIEN



Rapport N° : 62LAI0401

31/07/2017

2/31

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	9
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	13
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	13
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	14
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	19
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	23
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	24
ATTESTATION(S).....	30
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	31

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° ECHANTILLON	METHODE	ETAT
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAI0401P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAI0401P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAI0401P006	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cellier	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	62LAI0401P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Mur C	62LAI0401P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	62LAI0401P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Couloir	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	62LAI0401P007	ZSO	BON ETAT
Couloir	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Couloir	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur C	62LAI0401P007	ZSO	BON ETAT

Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P005	ZSO	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAI0401P005	ZSO	BON ETAT
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P005	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAI0401P005	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Débarras	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Débarras	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Débarras	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT

Débarras	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	62LAI0401P008	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	62LAI0401P009	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	62LAI0401P008	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	62LAI0401P009	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	62LAI0401P003	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	62LAI0401P008	ZSO	BON ETAT
WC	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	62LAI0401P009	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur D	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE

Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur D	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	62LAI0401P008	ZSO	BON ETAT
Cuisine	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	62LAI0401P009	ZSO	BON ETAT
Cellier	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cellier	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	62LAI0401P007	ZSO	BON ETAT
Cellier	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cellier	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	62LAI0401P007	ZSO	BON ETAT
Cellier	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cellier	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur C	62LAI0401P007	ZSO	BON ETAT
Placard 2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Placard 2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	Mur A	62LAI0401P008	ZSO	BON ETAT

	+ peintures multiples non séparable				
Salle de bains	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	62LAI0401P009	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Mur C	62LAI0401P008	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur C	62LAI0401P009	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	62LAI0401P008	ZSO	BON ETAT
Salle de bains	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	62LAI0401P009	ZSO	BON ETAT
Chambre 3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Chambre 3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Chambre 3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur D	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Chambre 3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	62LAI0401P006	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Placard 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur A	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Placard 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur B	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT

Placard 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur C	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT
Placard 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Mur D	62LAI0401P004	ZSO	BON ETAT

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces humides	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs cloisons plaques de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs cloisons plaques de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Calicot	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Calicot	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces humides	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Calicot	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs Porteurs / Refends / Plaque de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs brique plâtrière	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs cloisons plaques de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs cloisons plaques de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Calicot	100%	
Ensemble des pièces sèches	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Calicot	100%	
Ensemble des pièces sèches	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Calicot	100%	

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces sèches	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs Porteurs / Refends / Plaque de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	MAISONS INDIVIDUELLES	Murs brique plâtrière	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs brique plâtrière	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Porteurs / Refends / Plaque de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Calicot	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Calicot	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Calicot	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs brique plâtrière	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Porteurs / Refends / Plaque de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Calicot	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant)	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Calicot	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Calicot	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs Périphériques / plaque de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs cloisons plaques de plâtre	Remplacement des convecteurs électriques	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 62LAI0401

31/07/2017

12/31

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 31/07/2017

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

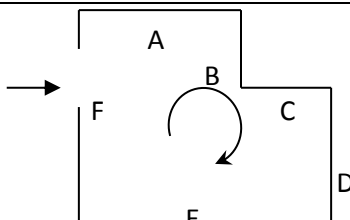

Description des travaux envisagés : Diagnostic total en vue de la réalisation de futurs travaux

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC		OUI	CONCERNEE
Couloir		OUI	CONCERNEE
Chambre 1		OUI	CONCERNEE
Placard 1		OUI	CONCERNEE
Séjour		OUI	CONCERNEE
Entrée		OUI	CONCERNEE
Cuisine		OUI	CONCERNEE
Cellier		OUI	CONCERNEE
Placard 2		OUI	CONCERNEE
Salle de bains		OUI	CONCERNEE
Chambre 2		OUI	CONCERNEE
Chambre 3		OUI	CONCERNEE
Débarras		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR 1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
WC	Brique / Enduit	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON			

PIECE	MUR 1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Couloir	BETON	Plaque de plâtre	Brique / Enduit		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Chambre 1	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Placard 1	Plaque de plâtre				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Séjour	BETON	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		DALLE BETON	DALLE BETON		PVC	
Entrée	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	METALLIQUE		
Cuisine	Brique / Enduit	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Cellier	BETON	Brique / Enduit			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Placard 2	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Salle de bains	Brique / Enduit	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Chambre 2	Plaque de plâtre	BETON	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Chambre 3	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Débaras	BETON	Brique / Enduit	Plaque de plâtre		DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Rapport N° : 62LAI0401

31/07/2017

15/31

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------------------	----------------	----------	------	----------

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAI0401P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	62LAI0401P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAI0401P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Débarras	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAI0401P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAI0401P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAI0401P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	62LAI0401P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	62LAI0401P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	62LAI0401P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAI0401P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAI0401P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	62LAI0401P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 62LAI0401P004		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAI0401 31/07/2017	Entrée
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	31/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur B		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAI0401P005		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAI0401 31/07/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	31/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur C		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAI0401P006		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAI0401 31/07/2017	Chambre 1
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	31/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur C		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAI0401P007		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAI0401 31/07/2017	Cellier
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	31/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur D		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAI0401P008		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAI0401 31/07/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	31/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur C		Amiante non détecté

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 62LAI0401P009		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAI0401 31/07/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	31/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur D		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

www.expert-habitat.fr

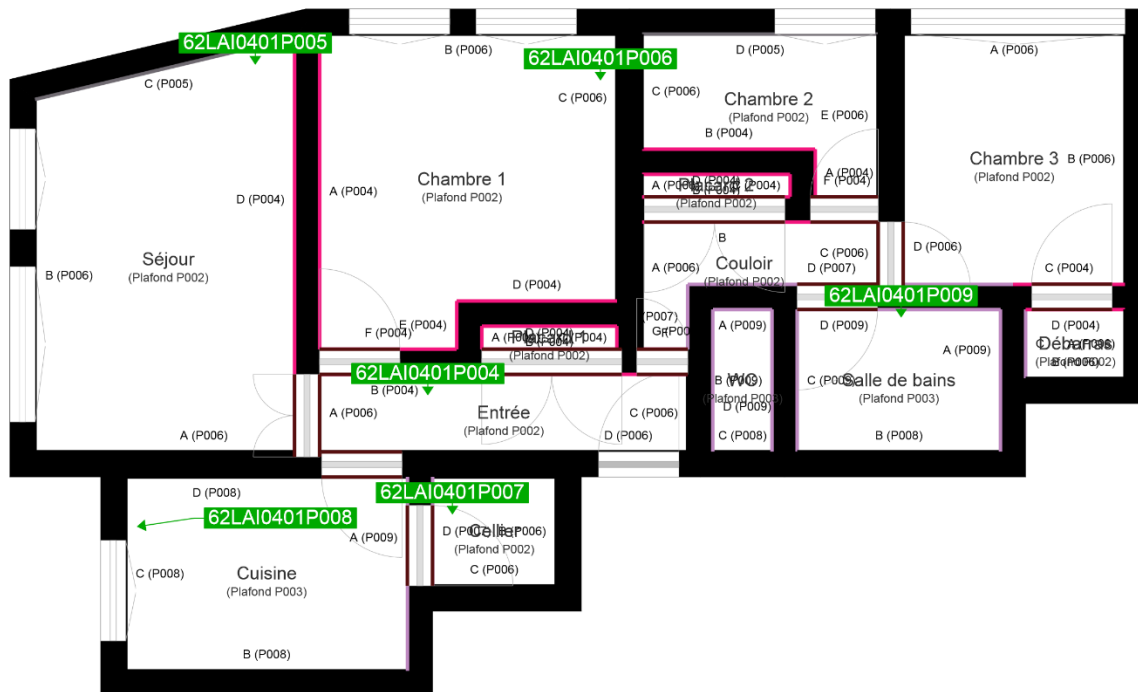

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-6200 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-75972
Echantillon ITGA : IT071708-6200
Reçu au laboratoire le : 04/08/2017

Réf. Client :

Commande	62LAI0401
Dossier client	62LAI0401 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	62LAI0401P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs cloisons plaques de plâtre - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Entrée Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-6201 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-75972
 Echantillon ITGA : IT071708-6201
 Reçu au laboratoire le : 04/08/2017

Réf. Client :

Commande	62LAI0401
Dossier client	62LAI0401 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	62LAI0401P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs périphériques doublage (plaque de plâtre + isolant) - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Mur C Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-6202 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-75972
 Echantillon ITGA : IT071708-6202
 Reçu au laboratoire le : 04/08/2017

Réf. Client :

Commande	62LAI0401
Dossier client	62LAI0401 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	62LAI0401P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs Porteurs Refends Plaque de plâtre - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre 1 Mur C Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-6203 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-75972
 Echantillon ITGA : IT071708-6203
 Reçu au laboratoire le : 04/08/2017

Réf. Client :

Commande	62LAI0401
Dossier client	62LAI0401 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	62LAI0401P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs Porteurs Refends Plaque de plâtre - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Cellier Mur D Enduit ciment
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-6204 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-75972
 Echantillon ITGA : IT071708-6204
 Reçu au laboratoire le : 04/08/2017

Réf. Client :

Commande	62LAI0401
Dossier client	62LAI0401 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	62LAI0401P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs Porteurs Refends Plaque de plâtre - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur C Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-6205 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-75972
Echantillon ITGA : IT071708-6205
Reçu au laboratoire le : 04/08/2017

Réf. Client :

Commande	62LAI0401
Dossier client	62LAI0401 - Mises au normes elec + convecteur 77 Diverses villes
Echantillon	62LAI0401P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs Porteurs Refends Plaque de plâtre - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Mur D Enduit ciment
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

