

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

14 RUE D'EST. D'ORVES

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	14 RUE D'EST. D'ORVES 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	62LAA1002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	14/11/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Romain DOMART	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	C008-SE07-2018	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	29/06/2018	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	16 rue villars - 57100 THONVILLE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 22/11/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Romain DOMART**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	11
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	11
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	12
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	30
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	36
ATTESTATION(S).....	39
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	40

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non sé	Mur C	62LAA1002P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	62LAA1002P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	Mur C	62LAA1002P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de Bains/WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	62LAA1002P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Plafond	62LAA1002P004	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de Bains/WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non sé	Mur D	62LAA1002P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non sé	Mur A	62LAA1002P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non sé	Mur B	62LAA1002P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non sé	Mur C	62LAA1002P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non sé	Mur F	62LAA1002P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	Mur C	62LAA1002P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

Rapport N° : 62LAA1002 14/11/2018

Version : 22/11/2018

8/41

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N°		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2018 27344		
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> MELUN VAL DE SEINE <b>Objet</b> DIAG		<b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b> 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY <b>Téléphone</b> 0321734144		
<b>SERVICE</b> V.SEINE Techniciens		<b>ÉMETTEUR</b> LUTGEN MARC		
<b>LOCALISATION</b> Programme 62 MELUN - ALMONT Tranche 1 Ensemble A000 Escaller AA Étage 10 Logement 2 Module 62LAA1002				
<b>ADRESSE</b> M DU MME FALAH HASSEN ET LAURA 14 RUE D'EST. D'ORVES 77000 MELUN				
<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> : JOURS <b>PERIODE DU</b> 09-11-2018 AU 15-11-2018				
<b>ARTICLE</b>	<b>DÉSIGNATION</b>	<b>QUANTITÉ</b>	<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>	<b>TOTAL H.T.</b>
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS PEINTURE LOGT	8,00	48,00	384,00
<b>TOTAL H.T.</b>				389,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				77,80
<b>TOTAL T.T.C.</b>				466,80
<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RUBRIQUE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE</b>	<b>MONTANT : T.T.C.</b>
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE	466,80
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		<b>REFERENCES PATRIMOINE</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>REFERENCES OCCUPANT</b>	<b>MONTANT : T.T.C.</b>		
1 HONAMIA	62 1 A000 AA 62LAA1002 L.9927881 FALAH HASSEN ET LAURA	466,80		
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2018 27344				

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

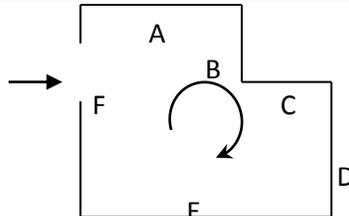

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Buanderie			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre			OUI	CONCERNEE
Salle de Bains/WC			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Balcon			OUI	CONCERNEE
Balcon			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Buanderie	Béton	Périphériques / Plaques de plâtre	Carreaux de plâtre		Carrelage	Enduit			
Placard 1	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Enduit			
Placard 2	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Enduit			
Séjour	Béton	Périphériques / Plaques de plâtre			Sol souple	Enduit			
Chambre	Béton	Périphériques / Plaques de plâtre	Carreaux de plâtre		Sol souple	Enduit			
Salle de Bains/WC	Béton	Périphériques / Plaques de plâtre	Carreaux de plâtre		Sol souple	Enduit			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Débarras	Carreaux de plâtre	Béton	Plaque de plâtre		Sol souple	Enduit			
Balcon									
Balcon									
Couloir	Carreaux de plâtre				Sol souple	Enduit			
Cuisine	Carreaux de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre	Béton		Carrelage	Enduit			
Gaine technique									

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de Bains/WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	62LAA1002P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	62LAA1002P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de Bains/WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non sé	62LAA1002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non sé	62LAA1002P001	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non sé	62LAA1002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non sé	62LAA1002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non sé	62LAA1002P001	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non sé	62LAA1002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	62LAA1002P004	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + carton en faible quantité non séparable + toile blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	62LAA1002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton non séparable	62LAA1002P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	62LAA1002P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	62LAA1002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	62LAA1002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	62LAA1002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	62LAA1002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	62LAA1002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	62LAA1002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	62LAA1002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	62LAA1002P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de Bains/WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + carton en faible quantité non séparable + toile blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + carton en faible quantité non séparable + toile blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de Bains/WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de Bains/WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	62LAA1002P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton non séparable	62LAA1002P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton non séparable	62LAA1002P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton non séparable	62LAA1002P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	62LAA1002P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	62LAA1002P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	62LAA1002P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	62LAA1002P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	62LAA1002P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	62LAA1002P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	62LAA1002P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	62LAA1002P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	62LAA1002P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	62LAA1002P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	62LAA1002P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	62LAA1002P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 62LAA1002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAA1002 14/11/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non sé	14/11/2018	DOMART Romain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 62LAA1002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAA1002 14/11/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + carton en faible quantité non séparable + toile blanche en faible quantité non séparable	14/11/2018	DOMART Romain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAA1002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAA1002 14/11/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	14/11/2018	DOMART Romain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAA1002P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAA1002 14/11/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	14/11/2018	DOMART Romain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 62LAA1002P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAA1002 14/11/2018		Couloir
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	14/11/2018	DOMART Romain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAA1002P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAA1002 14/11/2018		Couloir
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	14/11/2018	DOMART Romain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

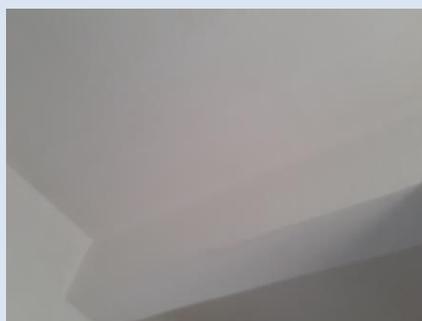

PRELEVEMENT : 62LAA1002P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAA1002 14/11/2018		Débarras
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	14/11/2018	DOMART Romain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 62LAA1002P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAA1002 14/11/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton non séparable	14/11/2018	DOMART Romain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAA1002P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAA1002 14/11/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	14/11/2018	DOMART Romain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

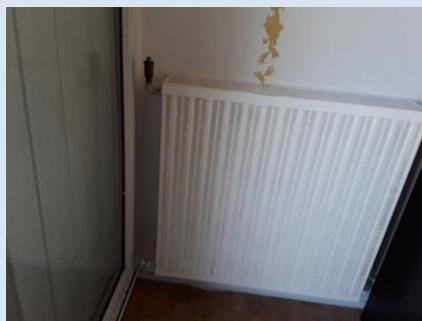



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-119759 EN DATE DU 21/11/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAU)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-119759 Réf. Commande Client : 62LAA1002-01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/11/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 62LAA1002-01 - 14 RUE D'EST. D'ORVES 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071811-32746
Réf échantillon client : 62LAA1002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit Peinture				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en faible quantité en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Carton en faible quantité en vrac (i) / Toile fibreuse blanche en faible quantité (i)
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	21/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Gwladys PATISSOU - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 06

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-119759 EN DATE DU 21/11/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 62LAA1002--01 - 14 RUE D'EST. D'ORVES 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAA1002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur E Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071811-32747 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac / Carton en faible quantité / Toile blanche en faible quantité
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + carton en faible quantité non séparable + toile blanche en faible quantité non séparable	META (1)	2	21/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAA1002--01 - 14 RUE D'EST. D'ORVES 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAA1002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur E Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071811-32748 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche en faible quantité
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	21/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAA1002--01 - 14 RUE D'EST. D'ORVES 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAA1002P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071811-32749 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité en vrac
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	2	21/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 62LAA1002--01 - 14 RUE D'EST. D'ORVES 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAA1002P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Mur A Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071811-32750 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité en vrac / Carton en faible quantité en vrac / Toile fibreuse blanche en faible quantité
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	2	21/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAA1002--01 - 14 RUE D'EST. D'ORVES 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAA1002P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Plafond Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071811-32751 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	21/11/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev.06

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-119759 EN DATE DU 21/11/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 62LAA1002--01 - 14 RUE D'EST. D'ORVES 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAA1002P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Mur C Enduit Peinture plaque Réf échantillon ITGA : IT071811-32752 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité / Carton en vrac / Toile fibreuse blanche en faible quantité				
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton en vrac non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	21/11/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 62LAA1002--01 - 14 RUE D'EST. D'ORVES 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAA1002P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Enduit Peinture				
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carton non séparable	META (1)	2	21/11/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAA1002--01 - 14 RUE D'EST. D'ORVES 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAA1002P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Enduit Peinture béton				
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	2	21/11/2018	Amiante non détecté / -

0) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev.06

Page 3/3

ATTESTATION(S)

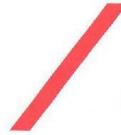

réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC  
UNE NORD 17 22 20105 861

# CERTIFICAT DE COMPETENCES



Numéro d'accréditation  
4-0569  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

## SAINT HONORE AUDIT CERTIFICATION DE COMPETENCES

«Version 06»

Décerné à : **DOMART ROMAIN** sous le numéro : **C008-SE07-2018**

DOMAINE (S) CONCERNE (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 29/06/2018 Au 28/06/2023
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 29/06/2018 Au 28/06/2023
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 29/06/2018 Au 28/06/2023
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 29/06/2018 Au 28/06/2023
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 29/06/2018 Au 28/06/2023
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 29/06/2018 Au 28/06/2023

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 10 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009, 2 décembre 2011 et 10 Août 2015.

Délivré à Thionville, le 29/06/2018  
Pour la société Saint Honoré audit  
LAROUC Soufian, Responsable Certification



SAINT HONORE AUDIT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE. Tel : 01 85 09 05 40 - mail : contact@qualit-competences.com  
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville TI 788 973 543 - N° de gestion 2015 B 12 - Code NAF : 8559A



	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés