

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

39 RUE JEAN MOULIN

4

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	39 RUE JEAN MOULIN 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	4
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	62LAF1004	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	02/09/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 13/09/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	23
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	30
ATTESTATION(S).....	33
CERTIFICAT DE COMPETENCES	34

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Couloir	R+10	Enduit ciment	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur A	62LAF1004P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	R+10	Enduit ciment	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur H	62LAF1004P001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+10	Enduit ciment	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur A	62LAF1004P001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Couloir	R+10	Enduit ciment	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur B	62LAF1004P001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+10	Enduit ciment	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur A	62LAF1004P001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur C	62LAF1004P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur A	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur B	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur C	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur D	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur E	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur F	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cellier	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur G	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur B	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur C	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur D	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur A	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur B	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur C	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur D	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur E	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur C	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur E	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur B	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur C	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur A	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur C	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur D	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur A	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur C	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur B	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur C	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Mur D	62LAF1004P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit beige non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	Mur A	62LAF1004P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

Rapport N° : 62LAF1004 02/09/2019

Version : 13/09/2019

7/36

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR		BON DE TRAVAUX 2019 20071
HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. MELUN PAYS SEINE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance EX-MELUN VAL SEINE Objet DIAG	ÉMETTEUR LUTGEN MARC	
SERVICE SCE MELUN PAYS SEINE		
LOCALISATION	Programme 62 MELUN - ALMONT Tranche 1 Ensemble C000 Escalier AF Étage 10 Logement 4 Module 62LAF1004 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
ADRESSE		
39 RUE J. MOULIN 77000 MELUN		
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU 26-09-2019 AU 09-09-2019
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ PRIX UNITAIRE H.T. TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00 5,00 5,00
AMI73	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS PEINTURE CUISINE WC SDB ELECTRICITE COMPLET DU LOGT SOL CH2 ET CH3 SEJOUR	8,00 48,00 384,00
TOTAL H.T.		389,00
H.T. ACTUALISE		
COEFFICIENT REGIONAL		
RABAIS		
TOTAL H.T.		
T.V.A. 20,00 %		77,80
TOTAL T.T.C.		466,80
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI
CODE BUDGET 1 HONAMIA	RUBRIQUE A760	INSTANCES AME1
		LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE HONORAIRES DIAG AMIANTE
		MONTANT T.T.C. 466,80
AFFECTATION ANALYTIQUE		
CODE BUDGET 1 HONAMIA	RÉFÉRENCES PATRIMOINE 62 1 C000 AF 62LAF1004	RÉFÉRENCES OCCUPANT L 38081
		MONTANT T.T.C. 466,80
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 20071		
ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE		

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/

Rapport N° : 62LAF1004 02/09/2019

Version : 13/09/2019

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

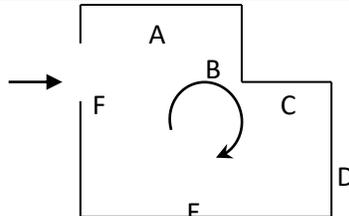

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+10		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+10		OUI	CONCERNEE
WC	R+10		OUI	CONCERNEE
Couloir	R+10		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+10		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+10		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+10		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+10		OUI	CONCERNEE
Débarras	R+10		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+10		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+10		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+10		OUI	CONCERNEE
Balcon	R+10		OUI	CONCERNEE
Gain technique	R+10		OUI	CONCERNEE
Cellier	R+10		OUI	CONCERNEE
Gain technique	R+10		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR 2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	R+10	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Placard 1	R+10	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
WC	R+10	Béton	Brique / Enduit			Carrelage	Enduit			
Couloir	R+10	Brique / Enduit	Béton	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Placard 2	R+10	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Salle de bains	R+10	Brique / Enduit	Béton			Terre cuite	Enduit			
Chambre 2	R+10	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 1	R+10	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit		PVC	

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR 2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Débarras	R+10	Brique / Enduit	Béton	Plaque de plâtre		Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 3	R+10	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Séjour	R+10	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	R+10	Béton				Carrelage	Enduit	PVC		
Balcon	R+10	Béton				Peinture		PVC		
Gaine technique	R+10									
Cellier	R+10	Béton	Brique / Enduit			Carrelage	Enduit	BOIS		
Gaine technique	R+10									

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier	R+10	Enduit ciment	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P001	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+10	Enduit ciment	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P001	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	R+10	Enduit ciment	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P001	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+10	Enduit ciment	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P001	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cellier	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cellier	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cellier	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cellier	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cellier	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cellier	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cellier	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Débarras	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Couloir	R+10	Enduit ciment	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P001	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	62LAF1004P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit beige non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	62LAF1004P007	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+10	Dalle de sol	Ragréage gris + matériau blanc non séparable	62LAF1004P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+10	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	62LAF1004P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+10	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	62LAF1004P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3	R+10	Dalle de sol	Ragréage gris + matériau blanc non séparable	62LAF1004P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+10	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	62LAF1004P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+10	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	62LAF1004P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+10	Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+10	Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+10	Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+10	Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+10	Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cellier	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Débarra	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+10	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+10	Dalle de sol	Moquette bleue avec couche bitumineuse	62LAF1004P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+10	Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune avec couche souple non séparable + revêtement cassant beige non séparable	62LAF1004P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+10	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau blanc	62LAF1004P008	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+10	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+10	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	62LAF1004P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 62LAF1004P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAF1004 02/09/2019		Couloir (R+10)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit ciment	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

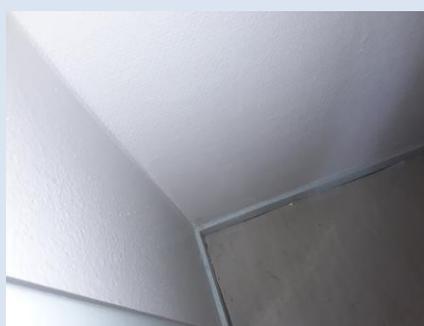


PRELEVEMENT : 62LAF1004P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAF1004 02/09/2019		Chambre 2 (R+10)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAF1004P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAF1004 02/09/2019	Chambre 2 (R+10)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Ragréage gris + matériau blanc non séparable	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

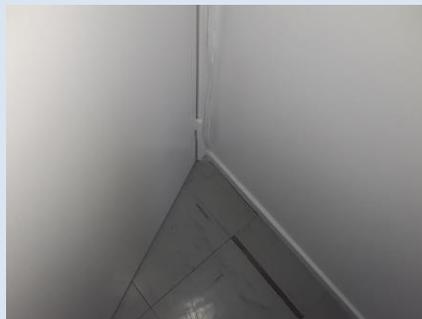


PRELEVEMENT : 62LAF1004P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAF1004 02/09/2019	Chambre 2 (R+10)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAF1004P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAF1004 02/09/2019	Chambre 2 (R+10)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

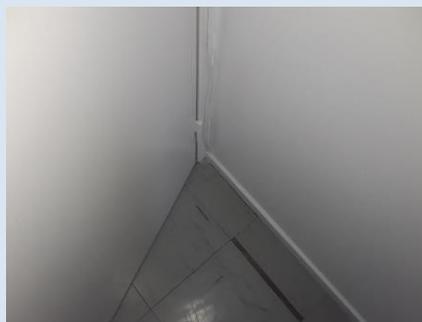


PRELEVEMENT : 62LAF1004P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAF1004 02/09/2019	WC (R+10)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit ciment	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAF1004P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAF1004 02/09/2019	Entrée (R+10)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

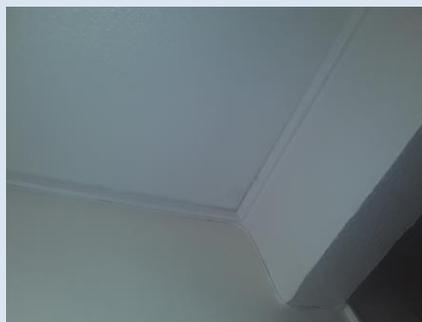

PRELEVEMENT : 62LAF1004P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAF1004 02/09/2019	Placard 1 (R+10)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 62LAF1004P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAF1004 02/09/2019	Séjour (R+10)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit beige non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 62LAF1004P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAF1004 02/09/2019	Séjour (R+10)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Moquette bleue avec couche bitumineuse	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

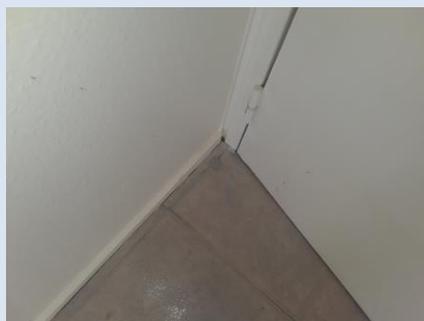


PRELEVEMENT : 62LAF1004P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAF1004 02/09/2019	Séjour (R+10)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune avec couche souple non séparable + revêtement cassant beige non séparable	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

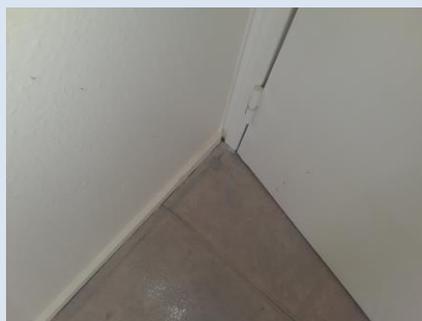


PRELEVEMENT : 62LAF1004P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAF1004 02/09/2019	Séjour (R+10)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau blanc	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

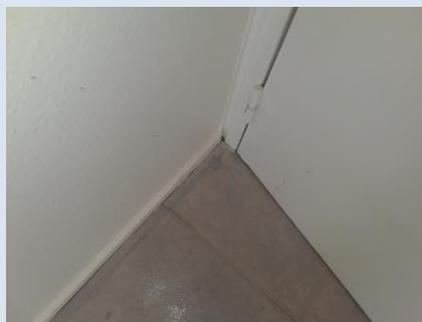

PRELEVEMENT : 62LAF1004P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAF1004 02/09/2019		Cuisine (R+10)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

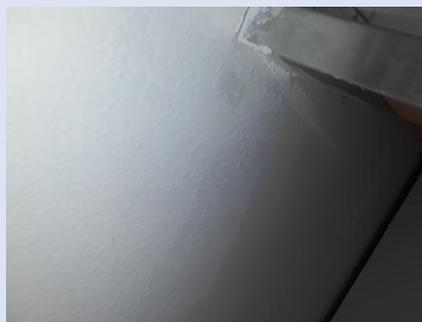

PRELEVEMENT : 62LAF1004P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAF1004 02/09/2019		Salle de bains (R+10)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	02/09/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-79897 EN DATE DU 10/09/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-79897 Réf. Commande Client : 62LAF1004--01
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/09/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 62LAF1004--01 - 39 RUE JEAN MOULIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAF1004P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Mur A Enduit ciment				Réf échantillon ITGA : IT071909-11301 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier en faible quantité / Enduit plâtreux beige en vrac
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier en faible quantité non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	10/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 62LAF1004--01 - 39 RUE JEAN MOULIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAF1004P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071909-11302 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	META (1)	1	10/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-79897 EN DATE DU 10/09/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 62LAF1004-01 - 39 RUE JEAN MOULIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAF1004P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 2 Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071909-11303 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc / Matériau compact gris hétérogène		
▀ Ragréage gris + matériau blanc non séparable	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
▀ Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
▀ Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable	META (1)	2	10/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAF1004-01 - 39 RUE JEAN MOULIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAF1004P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC Mur D Enduit ciment		Réf échantillon ITGA : IT071909-11304 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▀ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	10/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAF1004-01 - 39 RUE JEAN MOULIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAF1004P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée Plafond Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT071909-11305 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▀ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAF1004-01 - 39 RUE JEAN MOULIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAF1004P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Placard 1 Mur C Enduit plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT071909-11306 Description ITGA : Peinture / Carton avec poussières / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▀ Peinture non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	10/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAF1004-01 - 39 RUE JEAN MOULIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAF1004P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Mur A Enduit plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT071909-11307 Description ITGA : Peinture / Enduit beige / Carton / Matériau plâtreux blanc		
▀ Peinture non séparable + enduit beige non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	09/09/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 62LAF1004-01 - 39 RUE JEAN MOULIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 62LAF1004P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071909-11308 Description ITGA : Moquette bleue avec couche bitumineuse / Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune avec couche souple / Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité / Matériau blanc		
▀ Moquette bleue avec couche bitumineuse	META (2)	1	10/09/2019	Amiante non détecté / -
▀ Revêtement cassant gris + colle polymère jaune avec couche souple non séparable + revêtement cassant beige non séparable	META (1)	1	10/09/2019	Amiante non détecté / -
▀ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable + matériau blanc	META (1)	1	10/09/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-79897 EN DATE DU 10/09/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 62LAF1004--01 - 39 RUE JEAN MOULIN 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071909-11309
Réf échantillon client : 62LAF1004P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit béton				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAF1004--01 - 39 RUE JEAN MOULIN 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071909-11310
Réf échantillon client : 62LAF1004P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	09/09/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC
N° 10000109 2008-202

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.
La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B des installations électriques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des installations de grande hauteur, dans des habitations neuves ou de plus de 15 ans, dans des installations de travail réglementé plus de 20 personnes ou dans des laboratoires industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'exposition au plomb des personnes ou des installations, après travaux en présence de plomb, et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de l'annexe 1 et l'annexe 2 ou l'annexe 3 dans les immeubles bâtis et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état initial et la performance des immeubles et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de performance de la réglementation thermique, et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et des installations électriques de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et des installations électriques de certification.



I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr


Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
COFFRE
FEDERATION
FRANCAISE
DES
ORGANISMES
DE
RECHERCHE

CPE DI DR 11 rev12

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+10	Vue de dessus
Auteur : JULIEN Mickaël	Bien : 62LAF1004 - 4 39 RUE JEAN MOULIN 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

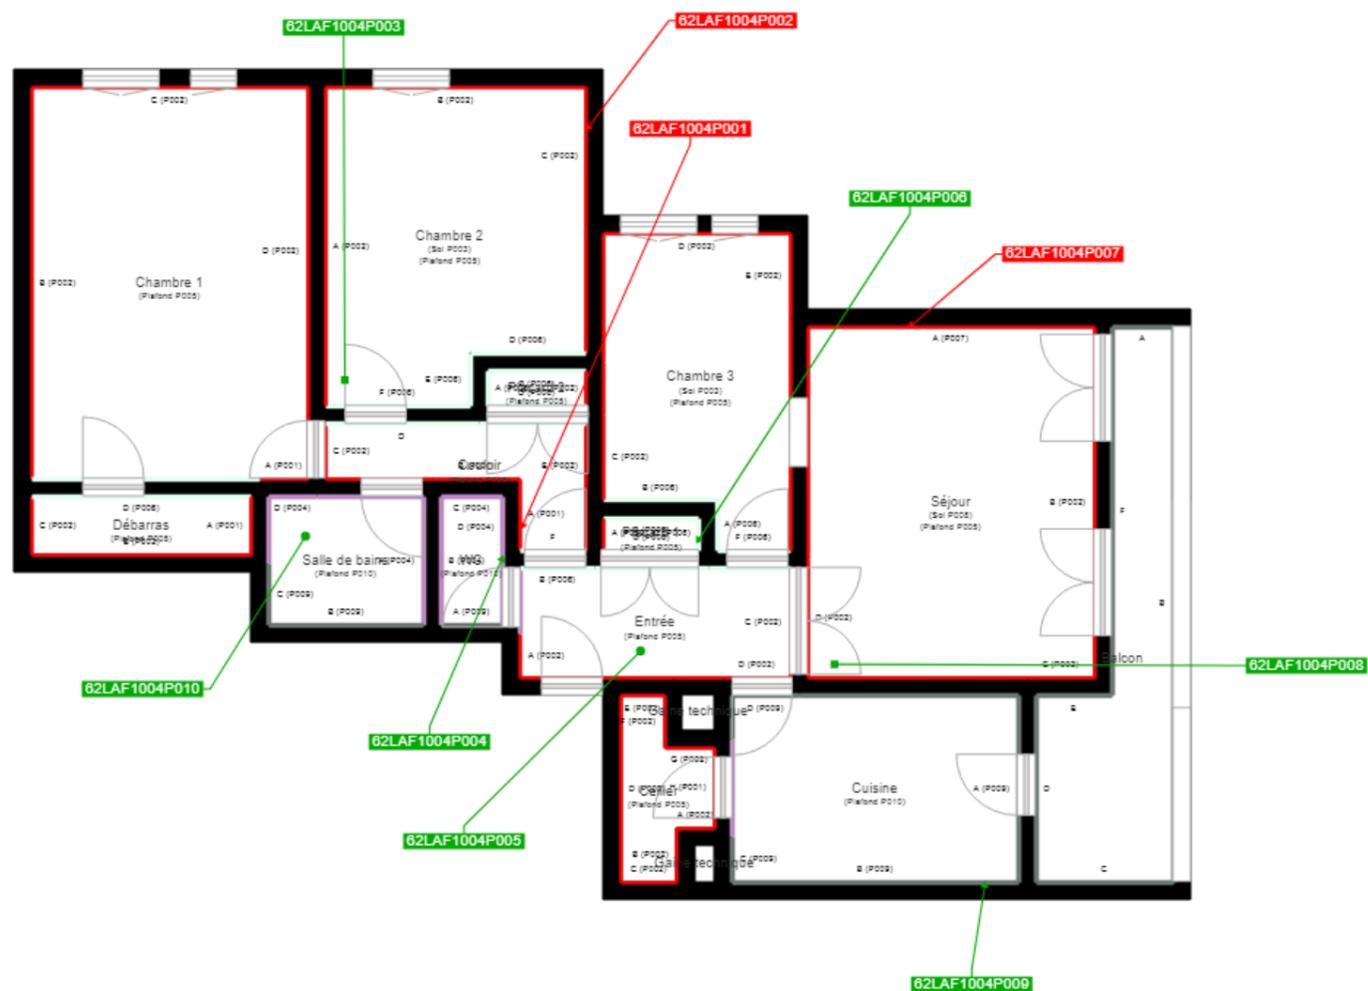

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Murs amiantés
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sols amiantés
- /// Plafonds amiantés
- ⊗ Sols et plafonds amiantés
- ⊕ Conduits amiantés
- ⊕ Conduits non amiantés