

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

17 AVENUE DU MARECHAL JUIN-APT 1404

77000 MELUN



Rapport N° : 62LAH1404      28/09/2017  
Date d'édition : 10/10/2017

1/40

## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	17 AVENUE DU MARECHAL JUIN-APT 1404 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastre :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	62LAH1404	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	28/09/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Robin ZENI	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI4037	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	20/07/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.Cert PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 10/10/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Robin ZENI



Rapport N° : 62LAH1404 28/09/2017

Date d'édition : 10/10/2017

2/40

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION .....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C\ SOMMAIRE.....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....	16
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS .....	25
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....	26
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1. Informations générales.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a) Dangerosité de l'amiante .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3. Recommandations générales de sécurité.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
a. Conditionnement des déchets.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
b. Apport en déchèterie.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
c. Filières d'élimination des déchets .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
e. Traçabilité .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
ATTESTATION(S).....	37
CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....	38

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Enduit béton	Plafonds	62LAH1404P01 0	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Cuisine		Revêtement bitumineux	Sous évier	62LAH1404P01 1	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Plafonds	62LAH1404P01 0	Z S O	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Placard 3		Enduit béton	Plafonds	62LAH1404P01 0	Z S O	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Dégagement		Enduit béton	Plafonds	62LAH1404P01 0	Z S O	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Placard 1		Enduit béton	Plafonds	62LAH1404P01 0	Z S O	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 1		Enduit béton	Plafonds	62LAH1404P01 0	Z S O	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Placard 2		Enduit béton	Plafonds	62LAH1404P01 0	Z S O	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 2		Enduit béton	Plafonds	62LAH1404P01 0	Z S O	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Chambre 3		Enduit béton	Plafonds	62LAH1404P01 0	Z S O	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Séjour		Enduit béton	Plafonds	62LAH1404P01 0	Z S O	BON ETAT	Présence de fibres

Rapport N° : 62LAH1404 28/09/2017

Date d'édition : 10/10/2017

4/40

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.expert habitat.com](http://www.expert habitat.com)

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cellier		Enduit béton	Plafonds	62LAH1404P01 0	Z S O	BON ETAT	d'amiante (*) Présence de fibres d'amiante (*)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

REÇU le 25 SEP 2017

**OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77** PAGE N° 1

<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b>		<b>BON DE TRAVAUX N° 2017 20772</b>	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015		EXPERT HABITAT INGENIERIE  21 RUE D'ALBERT  62450 AVESNES LES BAPAUME	
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	Téléphone 0321734144 <b>ÉMETTEUR MELASSE LAURENT</b>		
<b>SERVICE</b> V.SEINE Techniciens			
<b>LOCALISATION</b> Programme 62 MELUN - ALMONT			
Tranche 1 Ensemble E000 Escaller AH Étage 14 Logement 4 Module 62LAH1404			
<b>ADRESSE</b>			
17 AVENUE DU ML JUIN 77000 MELUN			

**DÉLAI D'EXECUTION** 14 JOURS **PÉRIODE DU** 20/09/2017 **AU** 03/10/2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00
AM69	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MOL.P 1 A 10 PRELEVEMENTS (ISSUS D'UN MEME	12,00	25,00	300,00
<b>TOTAL H.T.</b>				305,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				305,00
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				61,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				366,00

AFFECTATION BUDGETAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE		366,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	62 1 E000 AH 62LAH1404	L 18169		366,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 20772

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Rapport N° : 62LAH1404      28/09/2017  
Date d'édition : 10/10/2017

6/40

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d’informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l’ensemble des matériaux et produits contenant de l’amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l’immeuble objet des travaux. Lorsque l’absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l’opérateur de repérage d’attester de la présence ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d’amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l’opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l’eau à l’endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l’opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d’éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L’accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l’opération. Si l’accompagnateur doit s’y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l’opérateur de repérage.

L’échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d’influencer l’interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d’identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

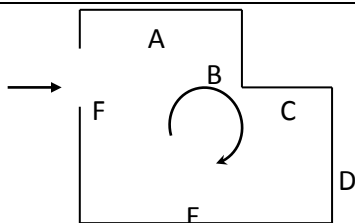

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
WC	Béton				Dalle béton	Dalle béton			

Rapport N° : 62LAH1404

28/09/2017

8/40

Date d'édition : 10/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.expert habitat.com](http://www.expert habitat.com)

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032



PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard 3	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Dégagement	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Placard 1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Salle de bains	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Placard 2	Béton	Plaque de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2	Béton	Périphériques / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre		Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 3	Plaque de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Séjour	Périphériques / Plaques de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
Cellier	Béton				Dalle béton	Dalle béton			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	62LAH1404P010	Plafonds	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	Z S O
Placard 3		Enduit béton	62LAH1404P010	Plafonds	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	Z S O
Dégagement		Enduit béton	62LAH1404P010	Plafonds	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	Z S O
Placard 1		Enduit béton	62LAH1404P010	Plafonds	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	Z S O
Chambre 1		Enduit béton	62LAH1404P010	Plafonds	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	Z S O
Placard 2		Enduit béton	62LAH1404P010	Plafonds	BON ETAT	Présence de fibres	Z S O

Rapport N° : 62LAH1404 28/09/2017

9/40

Date d'édition : 10/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.expert habitat.com](http://www.expert habitat.com)

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
						d'amiante (*)	
Chambre 2		Enduit béton	62LAH1404P010	Plafonds	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	Z S O
Chambre 3		Enduit béton	62LAH1404P010	Plafonds	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	Z S O
Séjour		Enduit béton	62LAH1404P010	Plafonds	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	Z S O
Cellier		Enduit béton	62LAH1404P010	Plafonds	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)	Z S O

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Enduit béton	62LAH1404P010	Plafonds	BON ETAT	Présence de fibres d'amiante (*)
Cuisine		Revêtement bitumineux	62LAH1404P011	Sous évier	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Carrelage	62LAH1404P001	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	62LAH1404P002	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	62LAH1404P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Plinthes	62LAH1404P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Faïence 2	62LAH1404P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	62LAH1404P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	62LAH1404P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	62LAH1404P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 3		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 62LAH1404 28/09/2017

10/40

Date d'édition : 10/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.expert habitat.com](http://www.expert habitat.com)

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Carrelage	62LAH1404P001	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salle de bains		Carrelage	62LAH1404P001	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Carrelage	62LAH1404P001	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cellier		Carrelage	62LAH1404P001	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Dalle de sol	62LAH1404P002	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Placard 3		Dalle de sol	62LAH1404P002	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Dégagement		Dalle de sol	62LAH1404P002	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Placard 1		Dalle de sol	62LAH1404P002	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Dalle de sol	62LAH1404P002	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Placard 2		Dalle de sol	62LAH1404P002	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Dalle de sol	62LAH1404P002	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 3		Dalle de sol	62LAH1404P002	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Dalle de sol	62LAH1404P002	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Enduit béton	62LAH1404P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salle de bains		Enduit béton	62LAH1404P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Enduit béton	62LAH1404P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salle de bains		Faïence 1	62LAH1404P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salle de bains		Faïence 1	62LAH1404P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salle de bains		Faïence 1	62LAH1404P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Plinthes	62LAH1404P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Plinthes	62LAH1404P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Plinthes	62LAH1404P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Plinthes	62LAH1404P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salle de bains		Plinthes	62LAH1404P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

Rapport N° : 62LAH1404 28/09/2017

11/40

Date d'édition : 10/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.expert habitat.com](http://www.expert habitat.com)

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Plinthes	62LAH1404P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salle de bains		Plinthes	62LAH1404P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Plinthes	62LAH1404P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Plinthes	62LAH1404P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Plinthes	62LAH1404P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Plinthes	62LAH1404P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cellier		Plinthes	62LAH1404P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cellier		Plinthes	62LAH1404P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cellier		Plinthes	62LAH1404P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cellier		Plinthes	62LAH1404P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Faïence 2	62LAH1404P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Faïence 2	62LAH1404P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Faïence 2	62LAH1404P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Faïence 2	62LAH1404P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Enduit béton	62LAH1404P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Enduit béton	62LAH1404P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Enduit béton	62LAH1404P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
WC		Enduit béton	62LAH1404P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salle de bains		Enduit béton	62LAH1404P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salle de bains		Enduit béton	62LAH1404P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Salle de bains		Enduit béton	62LAH1404P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Enduit béton	62LAH1404P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Enduit béton	62LAH1404P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cuisine		Enduit béton	62LAH1404P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

Rapport N° : 62LAH1404 28/09/2017

12/40

Date d'édition : 10/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.expert habitat.com](http://www.expert habitat.com)

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	62LAH1404P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	62LAH1404P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Placard 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	62LAH1404P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Placard 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	62LAH1404P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Placard 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	62LAH1404P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Dégagement		Enduit / Peinture plaque de plâtre	62LAH1404P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	62LAH1404P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	62LAH1404P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Placard 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	62LAH1404P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	62LAH1404P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Placard 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	62LAH1404P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	62LAH1404P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 3		Enduit / Peinture	62LAH1404P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

Rapport N° : 62LAH1404 28/09/2017

13/40

Date d'édition : 10/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.experthabitat.com](http://www.experthabitat.com)

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		plaque de plâtre					
Chambre 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	62LAH1404P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Entrée		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Placard 3		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Dégagement		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Dégagement		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Dégagement		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 1		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Placard 2		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Placard 2		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Placard 2		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 2		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Chambre 3		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Séjour		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cellier		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cellier		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cellier		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O
Cellier		Enduit béton	62LAH1404P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	Z S O

Rapport N° : 62LAH1404 28/09/2017

14/40

Date d'édition : 10/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME


Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : [www.expert habitat.com](http://www.expert habitat.com)


SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032




## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

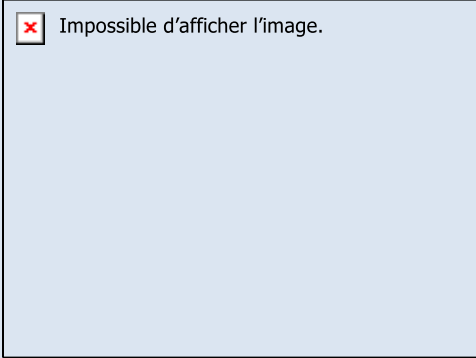PRELEVEMENT : 62LAH1404P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAH1404 28/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Collegrise+ jointcassant gris non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	28/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			




PRELEVEMENT : 62LAH1404P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAH1404 28/09/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	28/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">  Impossible d'afficher l'image.         </div>			

PRELEVEMENT : 62LAH1404P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAH1404 28/09/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + ragréage gris non séparable + carrelage beige	28/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

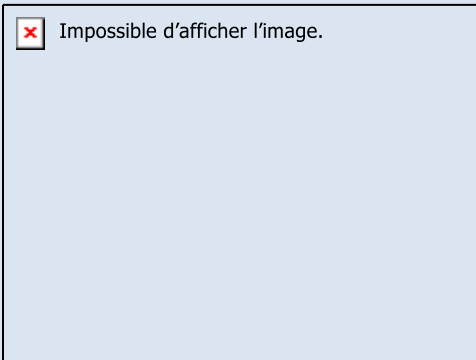EMPLACEMENT	
 <p>Impossible d'afficher l'image.</p>	

PRELEVEMENT : 62LAH1404P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAH1404 28/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	28/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

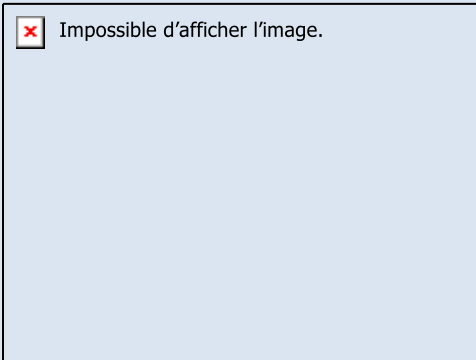EMPLACEMENT	
 <p>Impossible d'afficher l'image.</p>	

PRELEVEMENT : 62LAH1404P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAH1404 28/09/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + carrelage	28/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAH1404P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAH1404 28/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris non séparable + peinture non séparable	28/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 62LAH1404P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAH1404 28/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	28/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 62LAH1404P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAH1404 28/09/2017		Placard 3
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	28/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 62LAH1404P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAH1404 28/09/2017		Placard 3
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	28/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAH1404P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAH1404 28/09/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	28/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Présence de fibres d'amiante (*)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 62LAH1404P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	62LAH1404 28/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	28/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT






ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS



- Murs périphériques / Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Brique
- Murs Béton brut
- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton / Enduit
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Torchis
- Murs Amiantés
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière

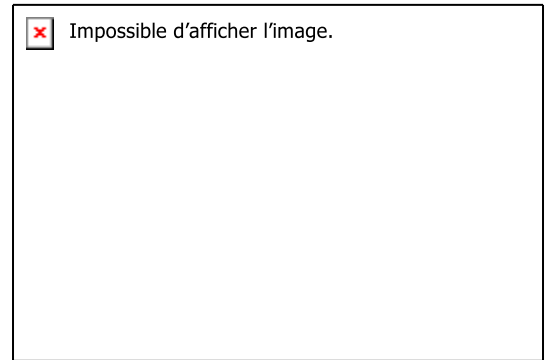

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-6921 EN DATE DU 09/10/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

#### Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-94264  
Echantillon ITGA : IT071710-6921  
Reçu au laboratoire le : 04/10/2017

#### Réf. Client :

Commande	62LAH1404--01
Dossier client	62LAH1404--01 - 17 AVENUE DU MARECHAL JUIN-APT 1404 77000 MELUN
Echantillon	62LAH1404P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sols Carrelage
Description ITGA	Colle grise / Joint cassant gris / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage

#### Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

#### Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise + joint cassant gris non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	META le 07/10/2017	Amiante non détecté	---	1


Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

 Impossible d'afficher l'image.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-6923 EN DATE DU 09/10/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-94264  
 Echantillon ITGA : IT071710-6923  
 Reçu au laboratoire le : 04/10/2017

**Réf. Client :**

Commande	62LAH1404--01
Dossier client	62LAH1404--01 - 17 AVENUE DU MARECHAL JUIN-APT 1404 77000 MELUN
Echantillon	62LAH1404P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Faience 1
Description ITGA	Colle beige / Ragrège gris / Carrelage beige

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + ragrège gris non séparable + carrelage beige	META le 07/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-6924 EN DATE DU 09/10/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-94264  
 Echantillon ITGA : IT071710-6924  
 Reçu au laboratoire le : 04/10/2017

**Réf. Client :**

Commande	62LAH1404--01
Dossier client	62LAH1404--01 - 17 AVENUE DU MARECHAL JUIN-APT 1404 77000 MELUN
Echantillon	62LAH1404P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Plinthes
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	META le 06/10/2017	Amiante non détecté	---	1


Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

 Impossible d'afficher l'image.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-6926 EN DATE DU 09/10/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-94264  
Echantillon ITGA : IT071710-6926  
Reçu au laboratoire le : 04/10/2017

**Réf. Client :**

Commande	62LAH1404--01
Dossier client	62LAH1404--01 - 17 AVENUE DU MARECHAL JUIN-APT 1404 77000 MELUN
Echantillon	62LAH1404P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris non séparable + peinture non séparable	META le 07/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-6927 EN DATE DU 09/10/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-94264  
 Echantillon ITGA : IT071710-6927  
 Reçu au laboratoire le : 04/10/2017

**Réf. Client :**

Commande	62LAH1404--01
Dossier client	62LAH1404--01 - 17 AVENUE DU MARECHAL JUIN-APT 1404 77000 MELUN
Echantillon	62LAH1404P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafonds Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META le 09/10/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-6928 EN DATE DU 09/10/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-94264  
 Echantillon ITGA : IT071710-6928  
 Reçu au laboratoire le : 04/10/2017

**Réf. Client :**

Commande	62LAH1404--01
Dossier client	62LAH1404--01 - 17 AVENUE DU MARECHAL JUIN-APT 1404 77000 MELUN
Echantillon	62LAH1404P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 3 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtréux blanc en vrac / Carton / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtréux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 06/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-6929 EN DATE DU 09/10/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-94264  
Echantillon ITGA : IT071710-6929  
Reçu au laboratoire le : 04/10/2017

**Réf. Client :**

Commande	62LAH1404--01
Dossier client	62LAH1404--01 - 17 AVENUE DU MARECHAL JUIN-APT 1404 77000 MELUN
Echantillon	62LAH1404P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 3 Mur A Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 06/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-6930 EN DATE DU 09/10/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
 MATERIAUX)  
 21 route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-94264  
 Echantillon ITGA : IT071710-6930  
 Reçu au laboratoire le : 04/10/2017

**Réf. Client :**

Commande	62LAH1404--01
Dossier client	62LAH1404--01 - 17 AVENUE DU MARECHAL JUIN-APT 1404 77000 MELUN
Echantillon	62LAH1404P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafonds Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**


- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 09/10/2017	Présence de fibres d'amiante (*)	Chrysotile	2

(\*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

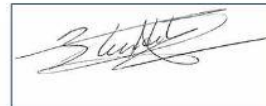

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-6931 EN DATE DU 09/10/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-94264  
Echantillon ITGA : IT071710-6931  
Reçu au laboratoire le : 04/10/2017

**Réf. Client :**

Commande	62LAH1404--01
Dossier client	62LAH1404--01 - 17 AVENUE DU MARECHAL JUIN-APT 1404 77000 MELUN
Echantillon	62LAH1404P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux
Description ITGA	Matériau bitumineux noir

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir	META le 07/10/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
Case courrier 8 10 33  
5C Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

**ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE**

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le constat des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
  - Diagnostic amiante parties privatives
  - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

**Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).**

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD  
Direction Opérations Entreprises  
5c Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

## CERTIFICAT DE COMPETENCES



### Certificat de compétences Diagnosticheur Immobilier

N° CPDI 4037 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur ZENI Robin**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

**Amiante Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**

Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.


Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 08/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009 et du 27/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des opérations de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des contrôles de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 19/12/2009 et du 02/12/2011.

**I.Cert**  
Institut de Certification  
Certification de personnes  
Diagnosticheur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR11 rév 11

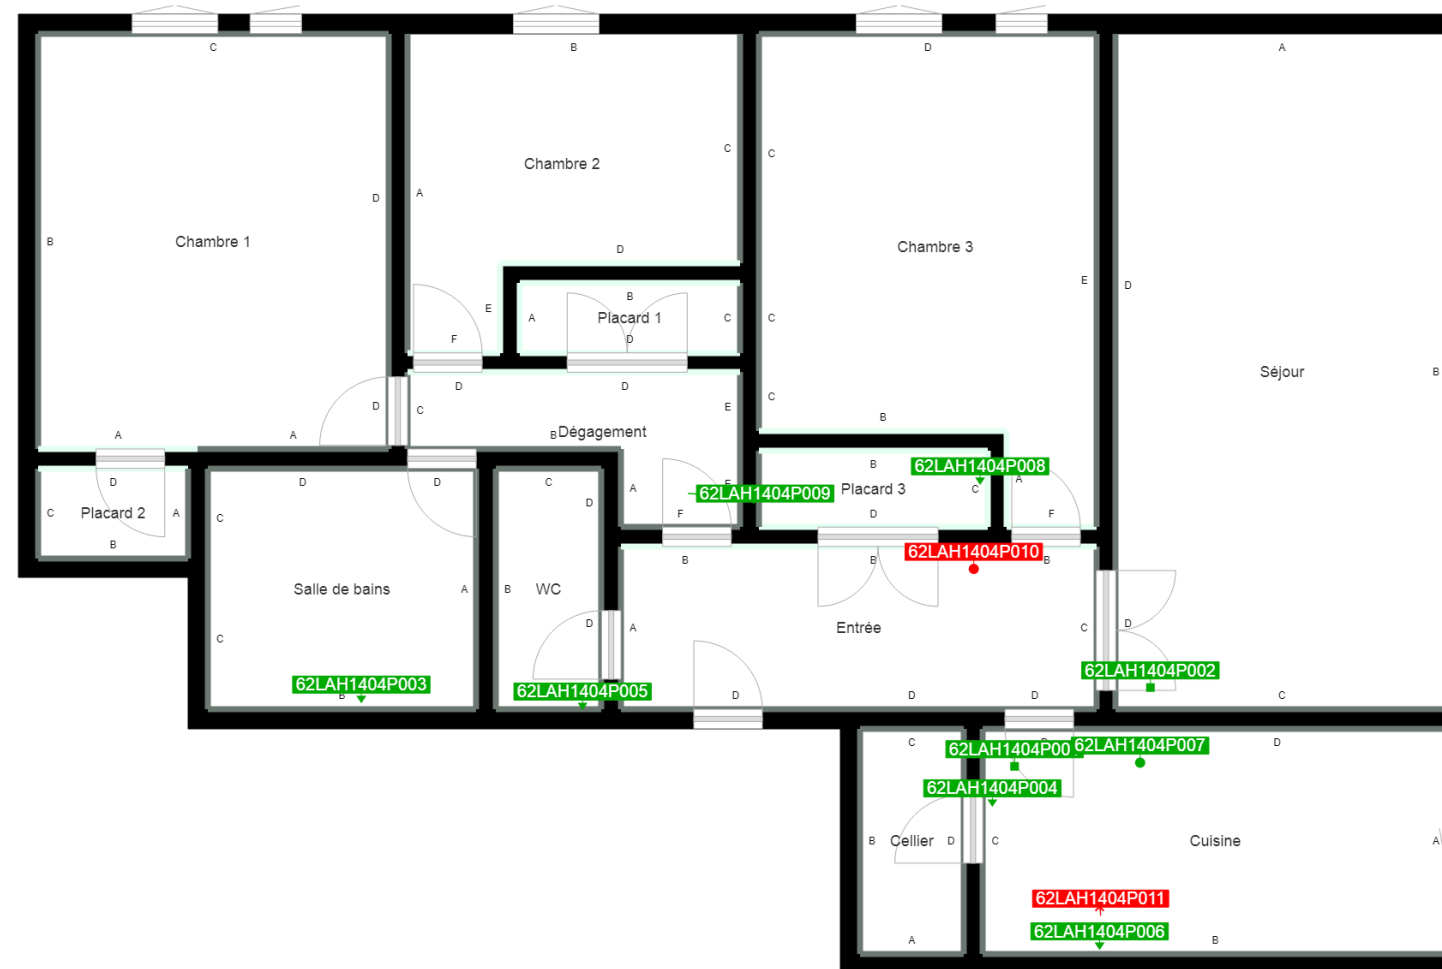

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

