

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

5 RUE CL BERNARD LGT 3

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse : | 5 RUE CL BERNARD LGT 3 77000 MELUN |
| Cat. Du bâtiment : | | Bâtiment : | |
| Etage : | | Porte : | |
| Ref Cadastrale : | NC | Propriété de : | OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN |

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom : | OPH77 | Documents remis : | |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN | Moyens mis à disposition : | |

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| RAPPORT N° : | 62LAI0903 | Laboratoire d'Analyses : | ITGA |
| Repérage réalisé le : | 26/12/2017 | Adresse laboratoire : | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur : | | Numéro d'accréditation : | 1-5967 |
| Par : | Gaetan BEDEL | Organisme d'assurance professionnelle : | ALLIANZ |
| N° certificat : | CPDI3869 | Adresse assurance : | Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX |
| Date d'obtention : | 22/04/2016 | N° de contrat d'assurance : | 55897385 |
| Organisme certificateur | I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE | Date de validité : | 31/12/2017 |

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 06/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

| | |
|---|------------------------------------|
| A \ INFORMATIONS GENERALES | 2 |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT | 2 |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION..... | 2 |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR | 2 |
| C\ SOMMAIRE | 3 |
| D\ CONCLUSIONS | 4 |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE | 4 |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 6 |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS..... | Erreur ! Signet non défini. |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 6 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 16 |
| ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS..... | Erreur ! Signet non défini. |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES..... | 20 |
| ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ..... | Erreur ! Signet non défini. |
| 1. Informations générales | Erreur ! Signet non défini. |
| a) Dangereusité de l'amiante | Erreur ! Signet non défini. |
| b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation..... | Erreur ! Signet non défini. |
| 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail..... | Erreur ! Signet non défini. |
| 3. Recommandations générales de sécurité..... | Erreur ! Signet non défini. |
| 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante | Erreur ! Signet non défini. |
| a. Conditionnement des déchets..... | Erreur ! Signet non défini. |
| b. Apport en déchèterie..... | Erreur ! Signet non défini. |
| c. Filières d'élimination des déchets..... | Erreur ! Signet non défini. |
| d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante | Erreur ! Signet non défini. |
| e. Traçabilité..... | Erreur ! Signet non défini. |
| ATTESTATION(S)..... | Erreur ! Signet non défini. |
| CERTIFICAT DE QUALIFICATION | 24 |

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|---------------------------|----------|-------------|---------|------|----------|
| NEANT | | | | | | | | |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT | | |

Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT | | | | |

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|----------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------------------|
| | LOGEMENTS COLLECTIFS | | Selon BT | | | |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 | | PAGE N° | | |
|--|--|--|------------------------------|------------|
| NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.04 Bist : 277 200 019 0015 | | BON DE TRAVAUX N° 2017_29283 | | |
| RÉF. FOURNISSEUR F / 5149 Marché n° 3017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES | | EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME | | |
| SERVICE V. SEINE Techniciens LOCALISATION Programme 02 MELUN - ALMONT Tranche 1 Ensemble F000 Escalier AJ Etage 09 Logement 3 Module 62LA10003 | | ÉMETTEUR JOUSSE FREDERIC Téléphone 0321734144 | | |
| ADRESSE 5 RUE CL. BERNARD 77000 MELUN | | | | |
| DEMI-DÉCISION | | JOUR | | |
| PERIODE DU 18/12/2017 | | AU 16/12/2017 | | |
| ARTICLE | DÉSIGNATION | QUANTITE | PIRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. |
| AM04 | REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TRX D'ENTRETIEN OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A 06 06 43 00 00 06 06 43 00 00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| AM03 | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE NET ANALYSE DE 1 A 10 PRÉLÈVEMENTS ISSUS FRANSON 6110 + PÉRIURE CUISINES CHAMBRES ENTRÉE | 10,00 | 48,00 | 480,00 |
| TOTAL H.T. | | | | 485,00 |
| H.T. ACTUALISE | | | | |
| COEFFICIENT REGIONAL | | | | |
| RABAIS | | | | |
| TOTAL H.T. | | | | |
| T.V.A. 20,00 | | | | 97,00 |
| TOTAL T.T.C. | | | | 582,00 |
| AFFECTATION BUDGETAIRE | | CODES STRUCTURE ET SCHEMA (TECHN) | | |
| CODE BUDGET | SUBSIDIQUE | ARTANCES | DELLE DU POUVOIR BUDGETAIRE | |
| 1 HONAMA | AZ00 | VLS | SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE | |
| AFFECTATION ANALYTIQUE | | MONMANT T.T.C. | | |
| CODE BUDGET | REP REPERAGE | RAT RATIO | HEBERGES OCCUPANT | |
| 1 HONAMA | 02 1 | F000 AJ | 62LA10003 1 0702982 | |
| MONTANT T.T.C. 582,00 | | | | |
| Voir en page 2 le suite du BON DE TRAVAUX N° 2017_29283 | | | | |
| ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE | | | | |

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|----------------|-------|---------------|--------|-----------|
| WC | | | OUI | CONCERNEE |
| Salle de bains | | | OUI | CONCERNEE |
| Dégagement | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 2 | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 1 | | | OUI | CONCERNEE |
| Entrée | | | OUI | CONCERNEE |
| Séjour | | | OUI | CONCERNEE |
| Cuisine | | | OUI | CONCERNEE |
| Cellier | | | OUI | CONCERNEE |

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-------------------|----------|----------|------|------|-----------------|------------------|--------|----------|----------|
| WC | Mâchefer | Béton | | | Dalle de sol | Enduit | | | |
| Salle de bains | Mâchefer | Béton | | | Dalle de sol | Enduit | | | |
| Dégagement | | | | | Sol souple | Enduit | | | |
| Chambre 2 | Mâchefer | Béton | | | Sol souple | Enduit | | | |
| Chambre 1 | Mâchefer | Béton | | | Sol souple | Enduit | | | |
| Entrée | Béton | Mâchefer | | | Sol souple | Enduit | | | |
| Séjour | Béton | | | | Sol souple | Enduit | | | |
| Cuisine | Béton | | | | Carrelage | Enduit | | | |
| Cellier | Béton | | | | Dalle de sol | Enduit | | | |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|----------|---------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|
| NEANT | | | | | | | | |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|---------------------------|-------------|----------|------|----------|
| NEANT | | | | | | | |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|------------------|
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 62LAI0903P001 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| WC | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture avec poussières non séparable | 62LAI0903P002 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 62LAI0903P003 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | 62LAI0903P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable | 62LAI0903P005 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 62LAI0903P006 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| WC | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 62LAI0903P003 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de | | Enduit / | Enduit plâtreux | 62LAI0903P003 | Plafonds | BON | Amiante | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|------------|-------|-------------------------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| bains | | Peinture béton | blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | | | ETAT | non détecté | |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 62LAI0903P003 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Dégagement | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 62LAI0903P006 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 62LAI0903P006 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 62LAI0903P006 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 62LAI0903P006 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 62LAI0903P006 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cellier | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 62LAI0903P006 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 62LAI0903P001 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac | 62LAI0903P001 | Mur C | BON ETAT | Amiante non | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| | | béton | non séparable + peintures multiples non séparable | | | | déecté | |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 62LAI0903P001 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 62LAI0903P001 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 62LAI0903P001 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 62LAI0903P001 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 62LAI0903P001 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture avec poussières non séparable | 62LAI0903P002 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture avec poussières non séparable | 62LAI0903P002 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable | 62LAI0903P002 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|----------------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| | | | + peinture avec poussières non séparable | | | | | |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture avec poussières non séparable | 62LAI0903P002 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture avec poussières non séparable | 62LAI0903P002 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | 62LAI0903P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | 62LAI0903P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | 62LAI0903P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau | 62LAI0903P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| | | | beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | | | | | |
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | 62LAI0903P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | 62LAI0903P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | 62LAI0903P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | 62LAI0903P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable | 62LAI0903P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|-------------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| | | | + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | | | | | |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | 62LAI0903P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cellier | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | 62LAI0903P004 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cellier | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | 62LAI0903P004 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cellier | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | 62LAI0903P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cellier | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac | 62LAI0903P004 | Mur D | BON ETAT | Amiante non | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|----------------------|--|---------------|----------|-------------|--------------------------|---------|
| | | béton | non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | | | | déecté | |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable | 62LAI0903P005 | Mur A | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable | 62LAI0903P005 | Mur D | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable | 62LAI0903P005 | Mur A | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO |
| Chambre 1 | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable | 62LAI0903P005 | Mur D | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + | 62LAI0903P005 | Mur B | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|--------|-------|-------------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| | | | toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable | | | | | |
| Entrée | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable | 62LAI0903P005 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 62LAI0903P001 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 62LAI0903 26/12/2017 | | Cuisine |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 26/12/2017 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 62LAI0903P002 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 62LAI0903 26/12/2017 | | WC |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture avec poussières non séparable | 26/12/2017 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 62LAI0903P003 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 62LAI0903 26/12/2017 | | Salle de bains |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | 26/12/2017 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafonds | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 62LAI0903P004 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 62LAI0903 26/12/2017 | | Chambre 1 |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable | 26/12/2017 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur B | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 62LAI0903P005 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 62LAI0903 26/12/2017 | | Entrée |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable | 26/12/2017 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 62LAI0903P006 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 62LAI0903 26/12/2017 | | Entrée |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable | 26/12/2017 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafonds | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 01 32 91 33 41 42
 01 32 91 33 41 42
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de validité prolongée jusqu'au 06/01/2018
cofreac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-4009 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport ainsi que les annexes sont à conserver.)

Cliant :
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78930 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-09
 Fiche ITGA : IT071801-4009
 Réçu au laboratoire n° : 02/01/2018

Ref. Client :

| | |
|------------------|---|
| Commande | AGLAR0903-01 |
| Quartier client | AGLAR0903-01 - 5 RUE CLBERNARD LOT 3 79000 MELUN |
| Echantillon | AGLAR090302 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine-Mur C Enduit Peinture lattes |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture multiples |

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmissions Analytique (META) - Imagerie numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmissions-Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 40-050)

Résultat :

| Proportion Analytique | Technique analytique (si date d'essai) | Résultat | Type d'analyse | Niveau de confiance |
|---|--|---------------------|----------------|---------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + peintures multiples non séparables | META le 04/01/2018 | Absence non détecté | --- | 3 |

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La responsabilité de ce rapport d'essai est assurée par l'Etat ou l'organisme accrédité au titre des activités pertinentes de son champ de compétence. Les données publiées en fin de rapport sont relatives aux informations générales relatives au dossier traité.

itga 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 01 32 91 33 41 42
 01 32 91 33 41 42
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de validité prolongée jusqu'au 06/01/2018
cofreac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-4010 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport ainsi que les annexes sont à conserver.)

Cliant :
 AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78930 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-09
 Fiche ITGA : IT071801-4010
 Réçu au laboratoire n° : 02/01/2018

Ref. Client :

| | |
|------------------|---|
| Commande | AGLAR0903-01 |
| Quartier client | AGLAR0903-01 - 5 RUE CLBERNARD LOT 3 79000 MELUN |
| Echantillon | AGLAR090302 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur à Enduit Peinture |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture avec poussières |

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmissions Analytique (META) - Imagerie numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmissions-Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 40-050)

Résultat :

| Proportion Analytique | Technique analytique (si date d'essai) | Résultat | Type d'analyse | Niveau de confiance |
|---|--|---------------------|----------------|---------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + peintures avec poussières non séparables | META le 04/01/2018 | Absence non détecté | --- | 3 |

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



La responsabilité de ce rapport d'essai est assurée par l'Etat ou l'organisme accrédité au titre des activités pertinentes de son champ de compétence. Les données publiées en fin de rapport sont relatives aux informations générales relatives au dossier traité.



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57340 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tél : 03 21 25 41 42
Fax : 03 21 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états de parties
évaluées sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de son analyse par les méthodes qui sont indiquées par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-4011 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1 l'annexe 2)

Client :
AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-34
Échantillon ITGA : IT071801-4011
Réq. au laboratoire le : 02/01/2018

Réf. Client :

| | |
|------------------|---|
| Commande | 62LAI0901-01 |
| Dossier client | 62LAI0901-01 - 5 RUE CL. BERNARD LOT 3 77000 MELUN |
| Echantillon | 62LAI0901P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plâtre et Enduit - Peinture latex |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples |

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

Résultat :

| Fraction Analytique | Technique analytique en date d'essai | Résultat | Type d'analyse | Hiérarchie |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable | META le 04/01/2018 | Absence non détecté | --- | 1 |

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La responsabilité de ce rapport émane du client. Les données et conclusions de ce rapport sont celles de l'expert et ne constituent pas une garantie de fiabilité. Les données sont celles de l'expert et ne constituent pas une garantie de fiabilité.

06/01/2018

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57340 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tél : 03 21 25 41 42
Fax : 03 21 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états de parties
évaluées sur www.cofrac.fr

Le responsable de ce rapport s'engage à garantir la fiabilité des données et des conclusions de son analyse par les méthodes qui sont indiquées par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-4012 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1 l'annexe 2)

Client :
AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-34
Échantillon ITGA : IT071801-4012
Réq. au laboratoire le : 02/01/2018

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 62LAI0901-01 |
| Dossier client | 62LAI0901-01 - 5 RUE CL. BERNARD LOT 3 77000 MELUN |
| Echantillon | 62LAI0901P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit - Peinture latex |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériaux beige en vrac / Peinture / Papier |

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : imagerie numérique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : parties pertinentes de la norme NF X 43-093

Résultat :

| Fraction Analytique | Technique analytique en date d'essai | Résultat | Type d'analyse | Hiérarchie |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériaux beige en vrac non séparable + peintures non séparable + papier non séparable | META le 04/01/2018 | Absence non détecté | --- | 1 |

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La responsabilité de ce rapport émane du client. Les données et conclusions de ce rapport sont celles de l'expert et ne constituent pas une garantie de fiabilité. Les données sont celles de l'expert et ne constituent pas une garantie de fiabilité.

06/01/2018

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-4013 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 4 l'annexe 5)

Client :

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-34
 Fiche ITGA : IT071801-4013
 Répé au laboratoire le : 02/01/2018

Réf. Client :

| | |
|------------------|---|
| Commande | 62LAI0901-01 |
| Dossier client | 62LAI0901-01 - 5 RUE CL BERNARD LOT 3 77000 MELUN |
| Echantillon | 62LAI090100A / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Étude Mur C Enduit Peinture |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Taille fibreuse blanche en faible quantité |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibles Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmissibles Analytique (META) selon la norme NF X 43-093

Résultat :

| Fraction Analytique | Technique analytique en date d'essai | Résultat | Type d'analyse | Hi de prélevement |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + peinture non séparables + taille fibreuse blanche en faible quantité non séparables | META le 04/01/2018 | Absence non détecté | --- | 1 |

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-4014 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 4 l'annexe 5)

Client :

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0718-34
 Fiche ITGA : IT071801-4014
 Répé au laboratoire le : 02/01/2018

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 62LAI0901-01 |
| Dossier client | 62LAI0901-01 - 5 RUE CL BERNARD LOT 3 77000 MELUN |
| Echantillon | 62LAI090100A / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Étude Plafonds Enduit Peinture béton |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibles Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmissibles Analytique (META) selon la norme NF X 43-093

Résultat :

| Fraction Analytique | Technique analytique en date d'essai | Résultat | Type d'analyse | Hi de prélevement |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + peinture non séparables | META le 04/01/2018 | Absence non détecté | --- | 1 |

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desseigne Entreprise
Case postale 4 13 30
35, Boulevard Charles de Gaulle
59811 BOFFES-VALEZIEUX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exécution au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amont
 - Diagnostic amont parties jointives
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



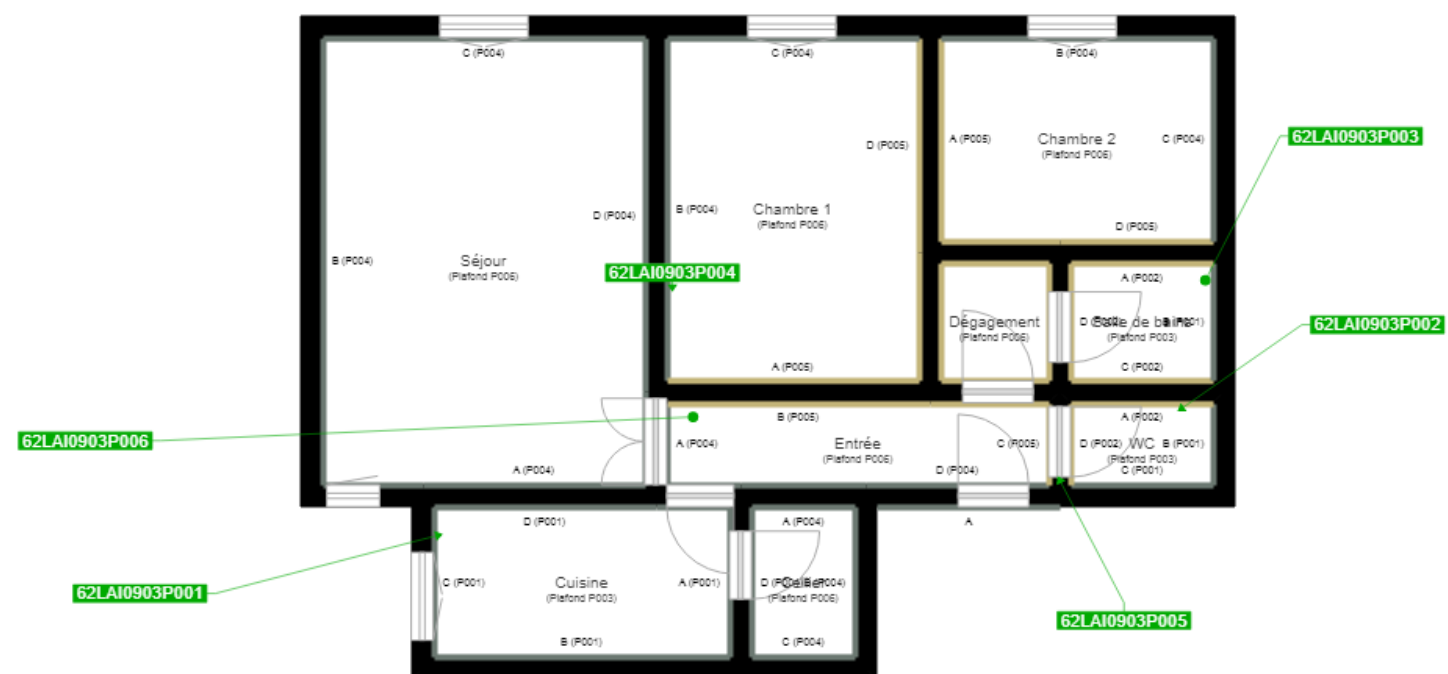

| | |
|--|--|
| | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
| | Murs Bois |
| | Murs Brique |
| | Murs Béton brut |
| | Cloisons Plaques de plâtre |
| | Murs carreaux de plâtre |
| | Murs Béton / Enduit |
| | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
| | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
| | Torchis |
| | Murs Amiantés |
| | Murs Brique / Enduit |
| | Murs Brique plâtrière |

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés