

Modèle de rapport de repérage amiante avant travaux D.AMI-03 version 0.3

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2502027386
Rapport édité le : 29/04/2025

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - BAADACHE
ZAKARIA
77002 MELUN

OPERATEUR DE REPERAGE



RIVALS axel

Certification n° : CPDI7479
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
10 Avenue Charles Péguy
77000 Melun

LIEU D'INTERVENTION

9 Rue Claude Bernard
77000 Melun
Bat. N/A; Etage 01; Porte 3

Lot numéro 62LAK0103,



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : RIVALS axel



TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

| PARTIE PRENANTE | SOCIETE | ADRESSE |
|------------------------|---|--|
| Donneur d'ordre | HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - BAADACHE ZAKARIA | 10 AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 MELUN |
| Propriétaire | HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE | 10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun |
| Accompagnateur | Sans accompagnateur | |

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



| NOM | ORGANISME DE CERTIFICATION | NUMERO DE CERTIFICATION | DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION | DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION |
|-------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| RIVALS axel | I.Cert | CPDI7479 | 16/01/2025 | 15/01/2032 |

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

| COMPAGNIE | NUMERO DE POLICE | DATE DE VALIDITE |
|---|------------------|------------------|
|  Axa | 3912280604 | 01/01/2026 |

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



| LABORATOIRE | °ACCREDITATION COFRAC | ADRESSE |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------|
| MYEASLAB | 50503704400706 | 4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT |

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

| | | |
|----|---|----|
| 1. | IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS | 2 |
| 2. | RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS | 4 |
| 3. | DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS | 5 |
| 4. | CONCLUSIONS DU REPERAGE | 7 |
| 5. | CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 14 |
| 6. | PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES | 16 |
| 7. | RAPPORTS D'ANALYSES | 42 |
| 8. | ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION | 62 |

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



1. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 9 Rue Claude Bernard (62LAK0103) Numéro de mission : MA2502027386
77000 Melun

Références cadastrales : Référence client : NC

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue Visite effectuée le : 15/04/2025

Numéro de lot : Bat. N/A; Etage 01; Porte 3, Lot numéro 62LAK0103

| Documents demandés | Documents remis |
|--|-----------------|
| Plan/Croquis du bâtiment | Non |
| Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.) | Non |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier | Non |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier | Non |
| Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.) | Non |

Observations :

Néant

2. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

1er étage Porte 3 : Entrée, Cuisine, Séjour, Placard, Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, Salle de bains, Balcon, Debarras, WC

Définition du périmètre et du programme de repérage :

| Niveau | Pièce | Zone |
|-------------------|------------------|---|
| 1er étage Porte 3 | Entrée | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Placard | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Dégagement | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Chambre 1 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Chambre 2 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Cuisine | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Salle de bains | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | WC | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds |
| | Entrée | Mur de refend |
| | Séjour | Mur de refend |
| | Placard | Mur de refend |
| | Dégagement | Mur de refend |
| | Chambre 1 | Mur de refend |
| | Chambre 2 | Mur de refend |
| | Debarras | Mur de refend |
| | Cuisine | Mur de refend |
| | Salle de bains | Mur de refend |
| | WC | Mur de refend |
| | Séjour | Mur donnant sur extérieur |
| | Chambre 1 | Mur donnant sur extérieur |
| | Chambre 2 | Mur donnant sur extérieur |
| | Cuisine | Mur donnant sur extérieur |
| | Entrée | Plafond |
| | Séjour | Plafond |
| | Placard | Plafond |
| | Dégagement | Plafond |
| | Chambre 1 | Plafond |
| | Chambre 2 | Plafond |
| | Debarras | Plafond |
| | Cuisine | Plafond |
| | Salle de bains | Plafond |
| | WC | Plafond |
| | Entrée | Sol |
| | Séjour | Sol |
| | Dégagement | Sol |
| | Chambre 1 | Sol |
| | Chambre 2 | Sol |
| | Salle de bains | Sol |
| | Debarras | Sol |
| | Cuisine | Sol |
| | Salle de bains | Sol |
| | WC | Sol |
| | Cuisine | Faïence B C |
| Salle de bains | Faïence B C D | |
| Cuisine | Plinthes Faïence | |
| Salle de bains | Plinthes Faïence | |
| Debarras | Plinthes Faïence | |
| WC | Plinthes Faïence | |
| Entrée | Menuiserie | |
| Cuisine | Menuiserie | |
| Séjour | Menuiserie | |
| Placard | Menuiserie | |

| Niveau | Pièce | Zone |
|--------|----------------|------------|
| | Dégagement | Menuiserie |
| | Chambre 1 | Menuiserie |
| | Chambre 2 | Menuiserie |
| | Salle de bains | Menuiserie |
| | Debarras | Menuiserie |
| | WC | Menuiserie |

Descriptif des travaux :

- Travaux de remplacement des sols du logement
- Travaux de remplacement des faïences du logement
- Travaux de réfection des peintures, des tapisseries (plafonds, parois verticales et boiseries)
- Travaux de remplacement des évier, WC, lavabo, baignoire ou douche
- Travaux de remplacement ou de réparation des portes intérieures
 (Hors Balcon, menuiseries extérieures et porte d'entrée)

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

| Localisation | Description |
|--------------|-------------|
| Néant | - |

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

| Localisation | Parties du local | Raison |
|--------------|------------------|--------|
| Néant | - | |

3. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.


Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

| ZPSO | Niveau | Localisation | Zone | Description du prélèvement réalisé | Estimatif des quantités |
|---------|-------------------|---|---|---|-------------------------|
| ZPSO001 | 1er étage Porte 3 | Entrée; Placard; Dégagement; Chambre 1; Chambre 2 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | <p><u>Analyse : P001</u></p> <p>- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)</p> <p>- Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)</p> <p>- Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante)</p> <p>- Phase 5 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P002</u></p> <p>- Phase 2 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)</p> <p>- Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)</p> <p>- Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante)</p> <p>- Phase 5 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante)</p> | 72m2 |
| ZPSO003 | 1er étage Porte 3 | Entrée; Séjour; Placard; Dégagement; Chambre 1; Chambre 2; Debarras | Mur de refend | <p><u>Analyse : P005</u></p> <p>- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P006</u></p> <p>- Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) (Absence d'amiante)</p> | 88m2 |
| ZPSO005 | 1er étage Porte 3 | Séjour; Chambre 1; Chambre 2 | Mur donnant sur extérieur | <p><u>Analyse : P009</u></p> <p>- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (Présence d'amiante)</p> <p><u>Analyse : P010</u></p> <p>- Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (Absence d'amiante)</p> | 45m2 |


| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2502027386 |
| Opération | RIVALS axel |
| Site | 9 Rue Claude Bernard (62LAK0103) |
| | 77000 |
| | Melun |
| Date de réalisation | 29/04/2025 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | S Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Éléments ou pièces non visités | |
| | Local non visité |
| | Élément non visité |

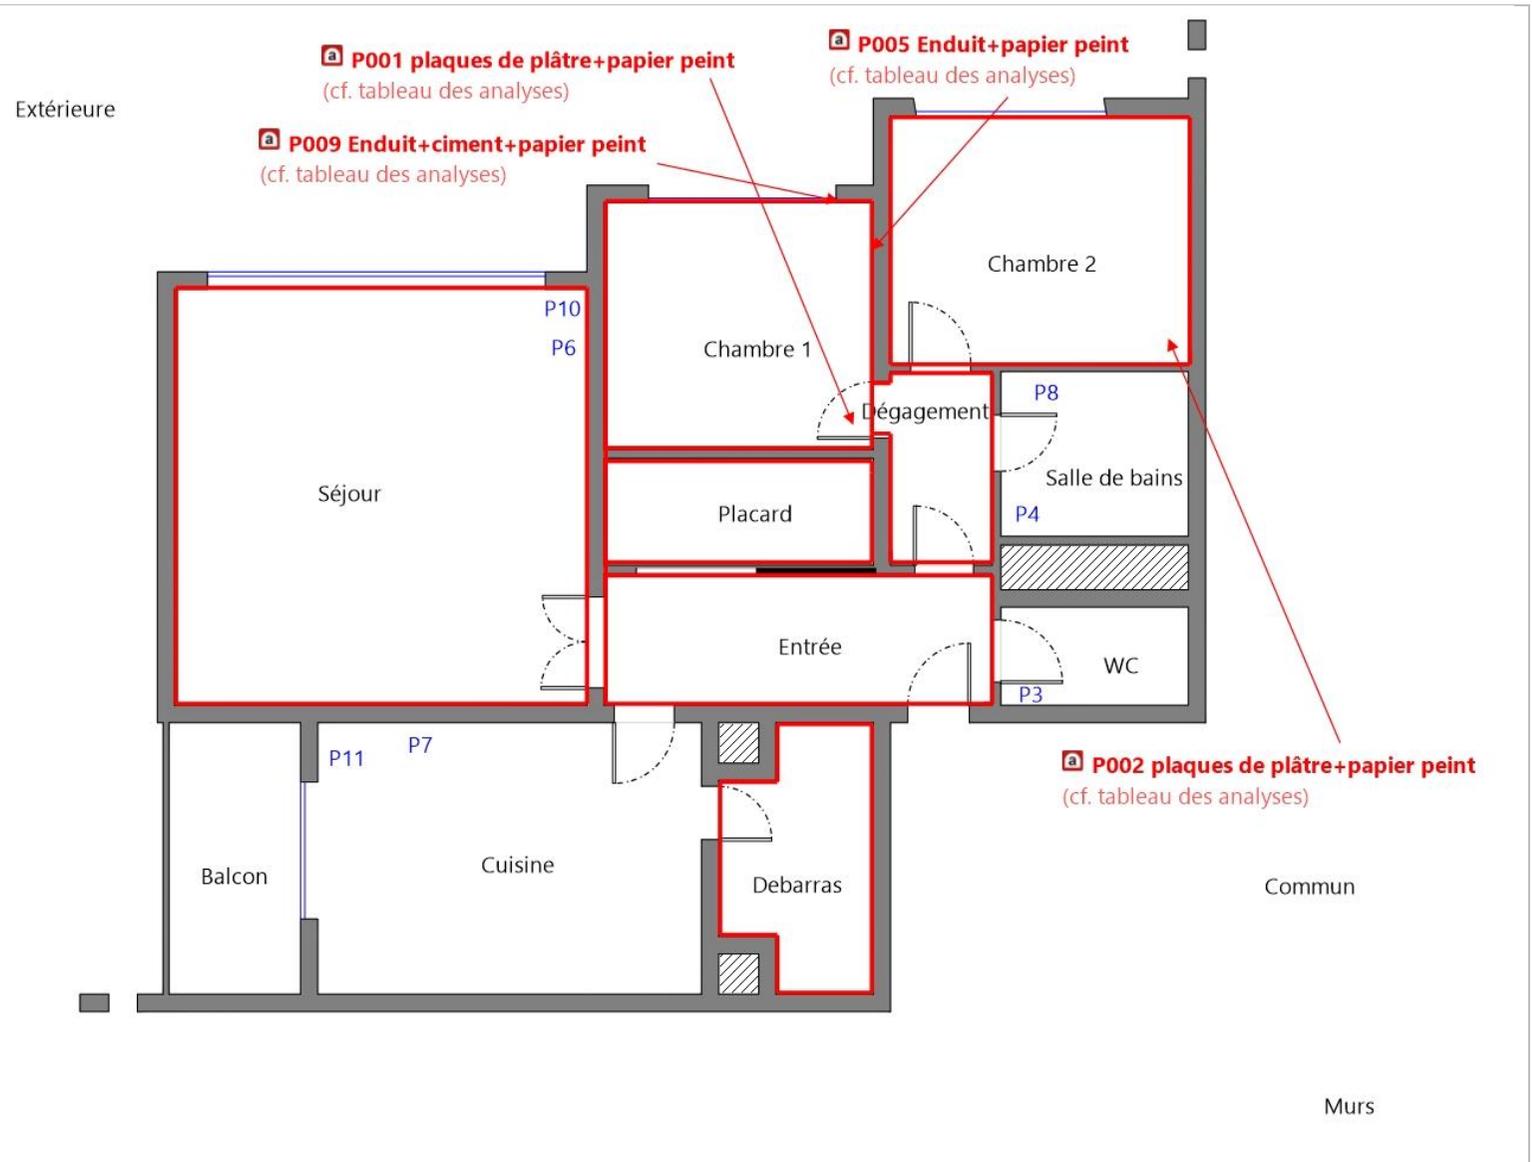

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2502027386 |
| Opération | RIVALS axel |
| Site | 9 Rue Claude Bernard (62LAK0103) |
| | 77000 |
| | Melun |
| Date de réalisation | 29/04/2025 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Prélèvement Positif |
| | Prélèvement négatif |
| | Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Éléments ou pièces non visités | |
| | Local non visité |
| | Élément non visité |

a ZPSO001 Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Extérieure

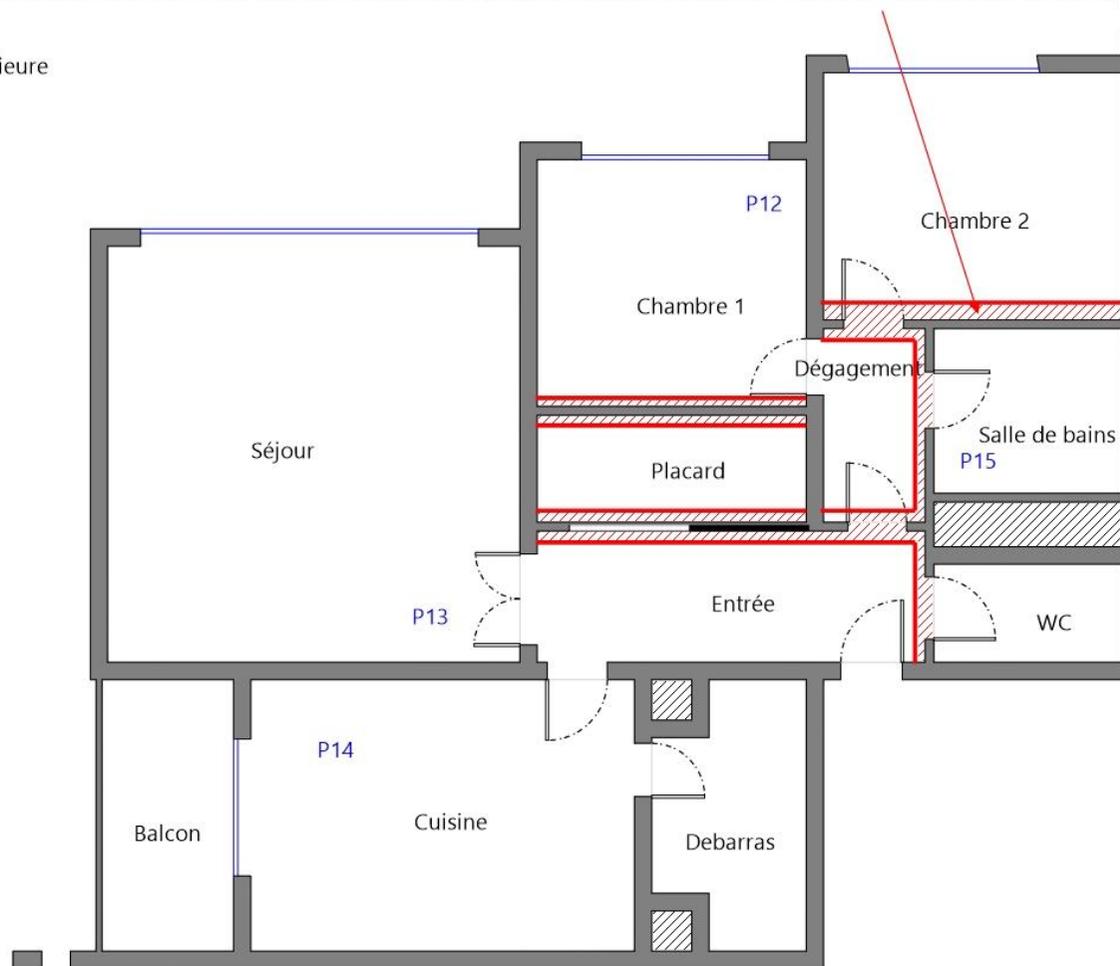


Commun

Plafonds

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2502027386 |
| Opération | RIVALS axel |
| Site | 9 Rue Claude Bernard (62LAK0103) |
| | 77000 |
| | Melun |
| Date de réalisation | 29/04/2025 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Prélèvement Positif |
| | Prélèvement négatif |
| | Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Éléments ou pièces non visités | |
| | Local non visité |
| | Élément non visité |

Extérieure

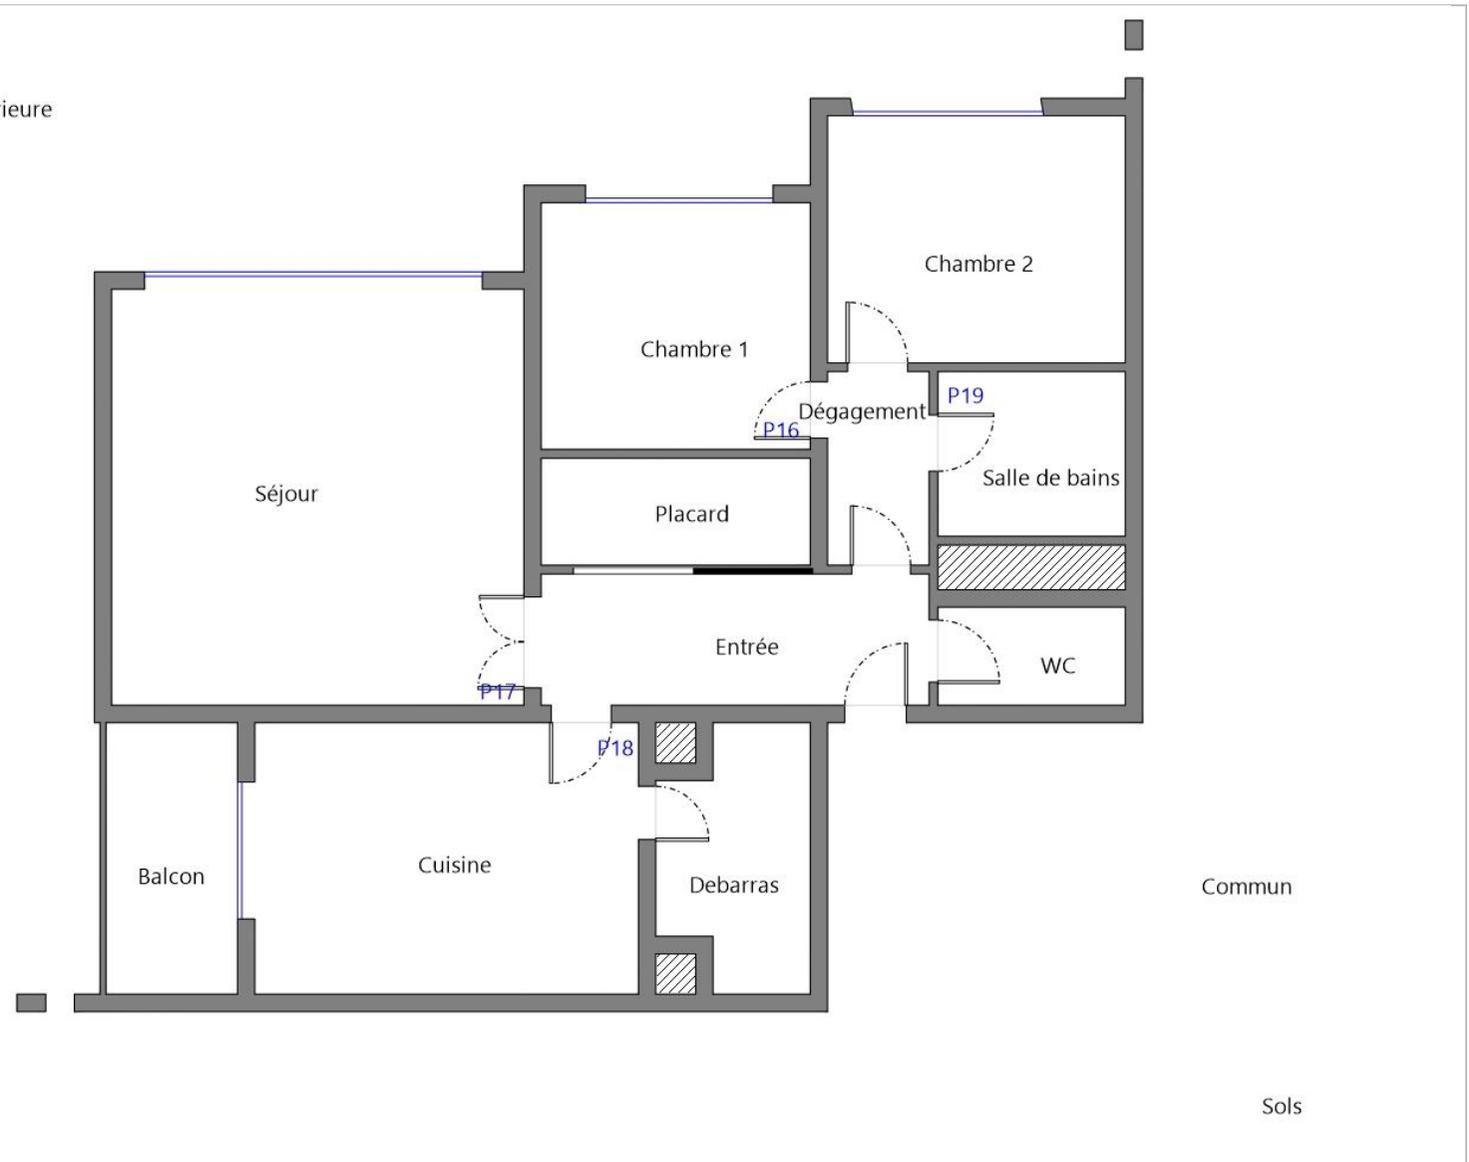

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2502027386 |
| Opération | RIVALS axel |
| Site | 9 Rue Claude Bernard (62LAK0103) |
| | 77000 Melun |
| Date de réalisation | 29/04/2025 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Prélèvement Positif |
| | Prélèvement négatif |
| | Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Éléments ou pièces non visités | |
| | Local non visité |
| | Élément non visité |



Tableau des analyses effectuées:

| Echantillon | Description Expert | Description laboratoire | Résultat Laboratoire |
|-------------|---|---|----------------------|
| P001 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Présence d'amiante |
| P002 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Présence d'amiante |
| P003 | <u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P004 | <u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P005 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P007 | <u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P008 | <u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P009 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P010 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P011 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P012 | <u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P013 | <u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P014 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P015 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P016 | <u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage | - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (polymérisé) (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P017 | <u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage | - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces ; matériau souple (polymérisé) (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P018 | <u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage | - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) (foncé) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) (clair) Absence d'amiante | Absence d'amiante |

| | | | |
|------|---|--|-------------------|
| | | - Phase 5 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (polymérisé) (blanc) Absence d'amiante | |
| P019 | <u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage | - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (bleu) (clair) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (bleu) (clair) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (collant) (polymérisé) (beige) ; matériau de type peinture (rose) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P020 | <u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Colle de faïence | - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P021 | <u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Colle de faïence | - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P022 | <u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Colle de faïence | - Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (orange) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P023 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
 - Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

| ZPSO | Niveau | Localisation | Zone | Description de l'échantillon réalisé* |
|---------|-------------------|---|---------------------------|--|
| ZPSO003 | 1er étage Porte 3 | Entrée; Séjour; Placard; Dégagement; Chambre 1; Chambre 2; Debarras | Mur de refend | Analyse : P005 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P006 - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) (Absence d'amiante) |
| ZPSO005 | 1er étage Porte 3 | Séjour; Chambre 1; Chambre 2 | Mur donnant sur extérieur | Analyse : P009 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P010 - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (Absence d'amiante) |

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Remarques :

Absence de plaques bitumineuse SDB et Cuisine.

| Observations | Oui | Non | Sans Objet |
|--|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | - | - | X |
| Vide sanitaire accessible | | | X |
| Combles ou toiture accessibles et visitables | | | X |

5. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

| ZPSO001 : Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------------------|
| Niveau : 1er étage Porte 3 | | | | | | | |
| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
| Entrée | Discontinue | 1 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P001, réf. labo.: 25RB013739-001 MA2502027386/P002, réf. labo.: 25RB013739-002 <u>Description:</u> Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Quantité estimée:</u> 15 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P001, P002 | Idem photo : P001; P002 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---|---|---|---|--|-------------------------|
| Placard | Discontinue | 2 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502027386/P001, réf. labo.: 25RB013739-001 MA2502027386/P002, réf. labo.: 25RB013739-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Quantité estimée:</u> 19 m2</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P001, P002</p> | Idem photo : P001; P002 |
| Dégagement | Discontinue | 3 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502027386/P001, réf. labo.: 25RB013739-001 MA2502027386/P002, réf. labo.: 25RB013739-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Quantité estimée:</u> 12 m2</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P001, P002</p> | Idem photo : P001; P002 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|---|--|---|---|--|
| Chambre 1 | Discontinue | 4 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Oui 1er étage Porte 3 - Chambre 1 : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P001, réf. labo.: 25RB013739-001 MA2502027386/P002, réf. labo.: 25RB013739-002 <u>Description:</u> Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) <u>Quantité estimée:</u> 13 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante</p> |  |
| Chambre 2 | Discontinue | 5 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Oui 1er étage Porte 3 - Chambre 2 : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P001, réf. labo.: 25RB013739-001 MA2502027386/P002, réf. labo.: 25RB013739-002 <u>Description:</u> Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes, ...) <u>Quantité estimée:</u> 13 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante</p> |  |

ZPSO002 : Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 1er étage Porte 3

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|----------------|-------------------------------|------------------|---|---|---|--|--|
| Cuisine | Discontinue | 1 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502027386/P003, réf. labo.: 25RB013739-003 MA2502027386/P004, réf. labo.: 25RB013739-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P003, P004</p> | Idem photo : P004; P003 |
| Salle de bains | Discontinue | 2 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Oui 1er étage Porte 3 - Salle de bains : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502027386/P003, réf. labo.: 25RB013739-003 MA2502027386/P004, réf. labo.: 25RB013739-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P004</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante</p> |  |

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|--|---|--|---|
| WC | Discontinue | 3 | Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | Oui 1er étage Porte 3 - WC : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds | <p>Identifiant: ZPSO002</p> <p>Echantillon: MA2502027386/P003, réf. labo.: 25RB013739-003 MA2502027386/P004, réf. labo.: 25RB013739-004</p> <p>Description: Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p> | <p>Analyse: P003</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante</p> |  |
|----|-------------|---|---|--|---|--|---|

ZPSO003 : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 1er étage Porte 3

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|-------------------------------|------------------|---------------|---|--|--|--|
| Entrée | Discontinue | 1 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P005, réf. labo.: 25RB013739-005 MA2502027386/P006, réf. labo.: 25RB013739-006 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Quantité estimée:</u> 12 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P005, P006</p> | Idem photo : P006; P005 |
| Séjour | Discontinue | 2 | Mur de refend | Oui 1er étage Porte 3 - Séjour : Mur de refend | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P005, réf. labo.: 25RB013739-005 MA2502027386/P006, réf. labo.: 25RB013739-006 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Quantité estimée:</u> 25 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante</p> |  |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---|---------------|---|--|--|---|
| Placard | Discontinue | 3 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502027386/P005, réf. labo.: 25RB013739-005 MA2502027386/P006, réf. labo.: 25RB013739-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Quantité estimée:</u> 8 m2</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P005, P006</p> | Idem photo : P006; P005 |
| Dégagement | Discontinue | 4 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502027386/P005, réf. labo.: 25RB013739-005 MA2502027386/P006, réf. labo.: 25RB013739-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Quantité estimée:</u> 5 m2</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P005, P006</p> | Idem photo : P006; P005 |
| Chambre 1 | Discontinue | 5 | Mur de refend | Oui 1er étage Porte 3 - Chambre 1 : Mur de refend | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502027386/P005, réf. labo.: 25RB013739-005 MA2502027386/P006, réf. labo.: 25RB013739-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Quantité estimée:</u> 15 m2</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P005</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Présence d'amiante</p> |  |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|---------------|---|--|--|-------------------------|
| Chambre 2 | Discontinue | 6 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502027386/P005, réf. labo.: 25RB013739-005 MA2502027386/P006, réf. labo.: 25RB013739-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Quantité estimée:</u> 15 m2</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P005, P006</p> | Idem photo : P006; P005 |
| Debarras | Discontinue | 7 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502027386/P005, réf. labo.: 25RB013739-005 MA2502027386/P006, réf. labo.: 25RB013739-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Quantité estimée:</u> 8 m2</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P005, P006</p> | Idem photo : P006; P005 |

ZPSO004 : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 1er étage Porte 3

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|----------------|-------------------------------|------------------|---------------|--|--|---|--|
| Cuisine | Discontinue | 1 | Mur de refend | Oui 1er étage Porte 3 - Cuisine : Mur de refend | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P007, réf. labo.: 25RB013739-007 MA2502027386/P008, réf. labo.: 25RB013739-008 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante</p> |  |
| Salle de bains | Discontinue | 2 | Mur de refend | Oui 1er étage Porte 3 - Salle de bains : Mur de refend | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P007, réf. labo.: 25RB013739-007 MA2502027386/P008, réf. labo.: 25RB013739-008 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante</p> |  |

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|---------------|---|--|--|-------------------------|
| WC | Discontinue | 3 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008 | <p>Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2502027386/P007, réf. labo.: 25RB013739-007 MA2502027386/P008, réf. labo.: 25RB013739-008 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Justificatif: Après analyse en laboratoire</p> | <p>Analyse: P007, P008</p> | Idem photo : P007; P008 |
|----|-------------|---|---------------|---|--|--|-------------------------|

ZPSO005 : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 1er étage Porte 3

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--|--|
| Séjour | Discontinue | 1 | Mur donnant sur extérieur | Oui 1er étage Porte 3 - Séjour : Mur donnant sur extérieur | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P009, réf. labo.: 25RB013739-009 MA2502027386/P010, réf. labo.: 25RB013739-010 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Quantité estimée:</u> 25 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante</p> |  |
| Chambre 1 | Discontinue | 2 | Mur donnant sur extérieur | Oui 1er étage Porte 3 - Chambre 1 : Mur donnant sur extérieur | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P009, réf. labo.: 25RB013739-009 MA2502027386/P010, réf. labo.: 25RB013739-010 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Quantité estimée:</u> 10 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Présence d'amiante</p> |  |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|---------------------------|---|--|--|-------------------------|
| Chambre 2 | Discontinue | 3 | Mur donnant sur extérieur | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502027386/P009, réf. labo.: 25RB013739-009 MA2502027386/P010, réf. labo.: 25RB013739-010</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Quantité estimée:</u> 10 m2</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P009, P010</p> | Idem photo : P010; P009 |
|-----------|-------------|---|---------------------------|---|--|--|-------------------------|

ZPSO006 : Couche1: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 1er étage Porte 3

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---|---|--|--|
| Cuisine | Discontinue | 1 | Mur donnant sur extérieur | Oui 1er étage Porte 3 - Cuisine : Mur donnant sur extérieur | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P011</p> <p><u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P011</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces</p> <p>Absence d'amiante</p> |  |

ZPSO011 : Colle de faïence

Niveau : 1er étage Porte 3

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|-------------------------------|------------------|-------------|---|---|---|---|
| Cuisine | Discontinue | 1 | Faïence B C | Oui 1er étage Porte 3 - Cuisine : Faïence B C | <u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-020 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante |  |

ZPSO012 : Colle de faïence

Niveau : 1er étage Porte 3

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|----------------|-------------------------------|------------------|---------------|--|---|---|--|
| Salle de bains | Discontinue | 1 | Faïence B C D | Oui 1er étage Porte 3 - Salle de bains : Faïence B C D | <u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-021 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) Absence d'amiante |  |

ZPSO013 : Colle de faïence

Niveau : 1er étage Porte 3

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|----------------|-------------------------------|------------------|------------------|---|---|--|---|
| Cuisine | Discontinue | 1 | Plinthes Faïence | Oui 1er étage Porte 3 - Cuisine : Plinthes Faïence | <u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-022 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (orange) en traces : Absence d'amiante |  |
| Salle de bains | Discontinue | 2 | Plinthes Faïence | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022 | <u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-022 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P022 | Idem photo : P022 |
| Debarras | Discontinue | 3 | Plinthes Faïence | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022 | <u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-022 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P022 | Idem photo : P022 |
| WC | Discontinue | 4 | Plinthes Faïence | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022 | <u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-022 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P022 | Idem photo : P022 |

ZPSO014 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 1er étage Porte 3

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------|---|--|---|---|
| Entrée | Discontinue | 1 | Menuiserie | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-023 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P023</p> | Idem photo : P023 |
| Cuisine | Discontinue | 2 | Menuiserie | Oui 1er étage Porte 3 - Cuisine : Menuiserie | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-023 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (marron) Absence d'amiante</p> |  |
| Séjour | Discontinue | 3 | Menuiserie | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-023 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P023</p> | Idem photo : P023 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---|------------|---|--|-------------------------|-------------------|
| Placard | Discontinue | 4 | Menuiserie | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-023 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <u>Analyse:</u> P023 | Idem photo : P023 |
| Dégagement | Discontinue | 5 | Menuiserie | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-023 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <u>Analyse:</u> P023 | Idem photo : P023 |
| Chambre 1 | Discontinue | 6 | Menuiserie | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-023 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <u>Analyse:</u> P023 | Idem photo : P023 |
| Chambre 2 | Discontinue | 7 | Menuiserie | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-023 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <u>Analyse:</u> P023 | Idem photo : P023 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|----|------------|---|--|----------------------------------|-------------------|
| Salle de bains | Discontinue | 8 | Menuiserie | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-023 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P023</p> | Idem photo : P023 |
| Debarras | Discontinue | 9 | Menuiserie | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-023 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P023</p> | Idem photo : P023 |
| WC | Discontinue | 10 | Menuiserie | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502027386/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB013739-023 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P023</p> | Idem photo : P023 |

4 - Plafonds et faux plafonds

| ZPSO007 : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|---------|---|--|--|--|
| Niveau : 1er étage Porte 3 | | | | | | | |
| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
| Entrée | Discontinue | 1 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013 | <u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P012, réf. labo.: 25RB013739-012 MA2502027386/P013, réf. labo.: 25RB013739-013 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P012, P013 | Idem photo : P013; P012 |
| Séjour | Discontinue | 2 | Plafond | Oui 1er étage Porte 3 - Séjour : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P012, réf. labo.: 25RB013739-012 MA2502027386/P013, réf. labo.: 25RB013739-013 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) Absence d'amiante |  |
| Placard | Discontinue | 3 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013 | <u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P012, réf. labo.: 25RB013739-012 MA2502027386/P013, réf. labo.: 25RB013739-013 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P012, P013 | Idem photo : P013; P012 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---|---------|---|---|---|---|
| Dégagement | Discontinue | 4 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502027386/P012, réf. labo.: 25RB013739-012 MA2502027386/P013, réf. labo.: 25RB013739-013</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P012, P013</p> | Idem photo : P013; P012 |
| Chambre 1 | Discontinue | 5 | Plafond | Oui 1er étage Porte 3 - Chambre 1 : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502027386/P012, réf. labo.: 25RB013739-012 MA2502027386/P013, réf. labo.: 25RB013739-013</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P012</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p> |  |
| Chambre 2 | Discontinue | 6 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502027386/P012, réf. labo.: 25RB013739-012 MA2502027386/P013, réf. labo.: 25RB013739-013</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P012, P013</p> | Idem photo : P013; P012 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|---------|---|---|--|-------------------------|
| Debarras | Discontinue | 7 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502027386/P012, réf. labo.: 25RB013739-012 MA2502027386/P013, réf. labo.: 25RB013739-013</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P012, P013</p> | Idem photo : P013; P012 |
|----------|-------------|---|---------|---|---|--|-------------------------|

ZPSO008 : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)

Niveau : 1er étage Porte 3

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|----------------|-------------------------------|------------------|---------|---|---|--|---|
| Cuisine | Discontinue | 1 | Plafond | Oui 1er étage Porte 3 - Cuisine : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P014, réf. labo.: 25RB013739-014 MA2502027386/P015, réf. labo.: 25RB013739-015 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante</p> |  |
| Salle de bains | Discontinue | 2 | Plafond | Oui 1er étage Porte 3 - Salle de bains : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P014, réf. labo.: 25RB013739-014 MA2502027386/P015, réf. labo.: 25RB013739-015 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante</p> |  |
| WC | Discontinue | 3 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P014, réf. labo.: 25RB013739-014 MA2502027386/P015, réf. labo.: 25RB013739-015 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P014, P015</p> | Idem photo : P014; P015 |

5 - Planchers et planchers techniques

| ZPSO009 : Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|------|---|---|---|---|
| Niveau : 1er étage Porte 3 | | | | | | | |
| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
| Entrée | Discontinue | 1 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017 | <u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P016, réf. labo.: 25RB013739-016 MA2502027386/P017, réf. labo.: 25RB013739-017 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P016, P017 | Idem photo : P017; P016 |
| Séjour | Discontinue | 2 | Sol | Oui 1er étage Porte 3 - Séjour : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P016, réf. labo.: 25RB013739-016 MA2502027386/P017, réf. labo.: 25RB013739-017 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces ; matériau souple (polymérisé) (blanc) Absence d'amiante |  |
| Dégagement | Discontinue | 3 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017 | <u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P016, réf. labo.: 25RB013739-016 MA2502027386/P017, réf. labo.: 25RB013739-017 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P016, P017 | Idem photo : P017; P016 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|-----|---|---|---|---|
| Chambre 1 | Discontinue | 4 | Sol | Oui 1er étage Porte 3 - Chambre 1 : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P016, réf. labo.: 25RB013739-016 MA2502027386/P017, réf. labo.: 25RB013739-017 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (polymérisé) (blanc) Absence d'amiante</p> |  |
| Chambre 2 | Discontinue | 5 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P016, réf. labo.: 25RB013739-016 MA2502027386/P017, réf. labo.: 25RB013739-017 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P016, P017</p> | Idem photo : P017; P016 |
| Salle de bains | Discontinue | 6 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P016, réf. labo.: 25RB013739-016 MA2502027386/P017, réf. labo.: 25RB013739-017 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P016, P017</p> | Idem photo : P017; P016 |
| Debarras | Discontinue | 7 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P016, réf. labo.: 25RB013739-016 MA2502027386/P017, réf. labo.: 25RB013739-017 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P016, P017</p> | Idem photo : P017; P016 |

ZPSO010 : Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage

Niveau : 1er étage Porte 3

| Localisation | Continuité / Discontinuité | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|----------------|-------------------------------|------------------|------|--|---|---|--|
| Cuisine | Discontinue | 1 | Sol | Oui 1er étage Porte 3 - Cuisine : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P018, réf. labo.: 25RB013739-018 MA2502027386/P019, réf. labo.: 25RB013739-019 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) (foncé) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) (clair) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (polymérisé) (blanc) Absence d'amiante</p> |  |
| Salle de bains | Discontinue | 2 | Sol | Oui 1er étage Porte 3 - Salle de bains : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P018, réf. labo.: 25RB013739-018 MA2502027386/P019, réf. labo.: 25RB013739-019 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) (clair) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) (clair) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (collant) (polymérisé) (beige) ; matériau de type peinture (rose) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) Absence d'amiante</p> |  |

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|-----|---|---|-------------------------------|-------------------------|
| WC | Discontinue | 3 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019 | <u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2502027386/P018, réf. labo.: 25RB013739-018 MA2502027386/P019, réf. labo.: 25RB013739-019 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P018, P019 | Idem photo : P018; P019 |
|----|-------------|---|-----|---|---|-------------------------------|-------------------------|

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende: « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

6. RAPPORTS D'ANALYSES



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru
 ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
 CERTIFICAT DE ACREDITARE
 LI 1229

ADX GROUPE
 Axel Rivals
 Parc Saint Fiacre
 53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-25-RB-035860-01**

Date d'émission de rapport : **29/04/2025 5:47**

Référence dossier Client:67fe38c1e2e08Dossier: MA2502027386

Reçu par MyEasyLab le : 23/04/2025 12:40


Référence dossier N° : 25UV032497

Reçu par le laboratoire le : 23/04/2025

Référence laboratoire N° : 25RB013739

Date d'analyse : 26/04/2025

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|-----------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | | | | | |

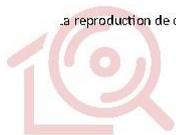

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
 062203 Bucharest, România

1/21
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001-01 | P001 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Chambre 1 | Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 001-02 | P001 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Chambre 1 | Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | ⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 001-03 | P001 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Chambre 1 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

2/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001-04 | P001 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gains, coffres - Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Chambre 1 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-05 | P001 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gains, coffres - Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Chambre 1 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

3/21
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 002-01 | P002 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Chambre 2 | Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 002-02 | P002 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Chambre 2 | Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | ⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 002-03 | P002 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Chambre 2 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucurest, România

4/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 002-04 | P002 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gains, coffres - Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Chambre 2 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-05 | P002 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gains, coffres - Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit de jointoiement des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Chambre 2 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

5/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 003-01 | P003 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - WC | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 003-02 (i) | P003 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - WC | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)(i) | MET / A4KE | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

6/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 004-01 | P004 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Salle de bains | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 004-02 (i) | P004 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit de jointoiment des plaques de platre cartonne + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Salle de bains | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)(i) | MET / VT6S | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

7/21
 P-RS-FRM8220




Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|----------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 005-01 | P005 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Chambre 1 | Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces | MOLP / N7XZ | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 005-02 (ii) | P005 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Chambre 1 | Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces(ii) | MET / W4WA | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | ⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile |

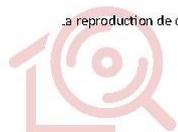

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

8/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 006-01 | P006 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Sejour | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 006-02 | P006 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Sejour | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

9/21
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 007-01 (1) | P007 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 007-02 (1) | P007 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007-03 (1) | P007 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

10/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 008-01 | P008 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Salle de bains | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 008-02 | P008 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Salle de bains | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) | MET / FR9V | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

11/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|----------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 009-01 | P009 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Chambre 1 | Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) | MOLP / RSMC | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 009-02 (ii) | P009 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Chambre 1 | Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)(ii) | MET / X2YQ | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) |  Fibres d'amiante de type chrysotile |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

12/21
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 010-01 | P010 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Sejour | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 010-02 | P010 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Sejour | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) | MET / FR9V | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

13/21
P-RS-FRM8220




Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 011-01 | P011 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de ciment, lisse ou taloche (ragreage, debullage, lissage) + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de ciment, lisse ou taloche (ragreage, debullage, lissage) + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 011-02 | P011 - 3 - Parois verticales interieures - Gains et coffres verticaux + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de ciment, lisse ou taloche (ragreage, debullage, lissage) + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de ciment, lisse ou taloche (ragreage, debullage, lissage) + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces | MET / FR9V | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 012-01 | P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) - 1er etage Porte 3 - Chambre 1 | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 012-02 (i) | P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) - 1er etage Porte 3 - Chambre 1 | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)(i) | MET / FR9V | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

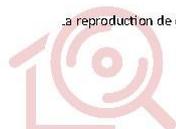

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

14/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 013-01 | P013 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) - 1er etage Porte 3 - Sejour | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) | MOLP / S6BL | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 013-02 | P013 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) - 1er etage Porte 3 - Sejour | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) | MET / FR9V | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014-01 | P014 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) | MET / CHN8 | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015-01 | P015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) - 1er etage Porte 3 - Salle de bains | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) | MET / CHN8 | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

15/21
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 016-01 | P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - 1er étage Porte 3 - Chambre 1 | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron) | MOLP / J6HP | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 016-02 | P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - 1er étage Porte 3 - Chambre 1 | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 016-03 | P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - 1er étage Porte 3 - Chambre 1 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (polymérisé) (blanc) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 017-01 | P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - 1er étage Porte 3 - Séjour | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron) | MOLP / J6HP | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 017-02 | P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - 1er étage Porte 3 - Séjour | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 017-03 | P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - 1er étage Porte 3 - Séjour | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces ; matériau souple (polymérisé) (blanc) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucurest, România

16/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 018-01 | P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) (foncé) | MOLP / J6HP | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 018-02 | P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) (foncé) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 018-03 | P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) (clair) | MOLP / J6HP | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 018-04 | P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) (clair) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

17/21
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 018-05 | P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (polymérisé) (blanc) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

18/21
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 019-01 | P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 1er etage Porte 3 - Salle de bains | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) | MOLP / J6HP | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 019-02 | P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 1er etage Porte 3 - Salle de bains | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019-03 | P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 1er etage Porte 3 - Salle de bains | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) (clair) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019-04 | P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Colle de carrelage + Couche3: Joint de carrelage + Couche4: Ragreage - 1er etage Porte 3 - Salle de bains | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) (clair) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (collant) (polymérisé) (beige) ; matériau de type peinture (rose) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 020-01 | P020 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucharest, România

19/21
 P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 021-01 | P021 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 1er etage Porte 3 - Salle de bains | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) | MOLP / J6HP | - / - | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 021-02 | P021 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 1er etage Porte 3 - Salle de bains | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 022-01 | P022 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (orange) en traces | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 023-01 | P023 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (marron) | MOLP / J6HP | 2 / 2 | - | Analyse réalisée non conclusive |
| 023-02 | P023 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 1er etage Porte 3 - Cuisine | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (marron) | MET / W9XN | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |


Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
56 analyses au laboratoire dont 31 par la technique identifiée sous le terme MET et 25 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Autre(s) observation(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

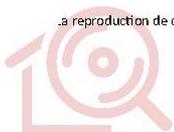

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

20/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035860-01

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.


Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :



Raluca Floricel
Tehnician laborator CRO 007

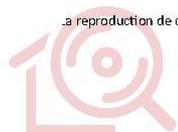

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

21/21
P-RS-FRM8220

7. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION



Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Portefeuille : **0114921220**
☎ **01 40 68 02 02**
📠 **01 40 68 05 00**

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références
Contrat
3912280604
3912431104
Référence client

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



Repérage de polluants:

AMIANTE :

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

| NATURE DES GARANTIES | LIMITES DES GARANTIES |
|--|--|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après) | 9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Dont : Dommages corporels Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus | 9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Autres garanties : | |
| Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) | 750.000 € par année d'assurance |
| Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus) | par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance |
| Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières) | 150.000 € par sinistre |
| Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières) | 30.000 € par sinistre |

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 01/01/2026** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **02/01/2025**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI7479 Version 001

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur RIVALS AXEL

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|----------------------|--|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1) |
| | Date d'effet : 16/01/2025 - Date d'expiration : 15/01/2032 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1) |
| | Date d'effet : 16/01/2025 - Date d'expiration : 15/01/2032 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 16/01/2025.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

