

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

9 RUE CLAUDE BERNARD

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	9 RUE CLAUDE BERNARD 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	62LAK1104	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	31/05/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 20/06/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Gaetan BEDEL



Rapport N° : 62LAK1104 31/05/2018

Version : 20/06/2018

2/40

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....	29
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	35
ATTESTATION(S).....	38
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	39

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

<b>OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77</b>		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 12653
<b>OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77</b> <b>AGENCE DE VAL DE SEINE</b> 77 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		<b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b> 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY
Réf. fournisseur	F / 5149	Téléphone 0321734144
Marché n°	2017 4473 1	
Provenance	MELUN VAL DE SEINE	
Objet	HONORAIRES	
SERVICE	V.SEINE Techniciens	ÉMETTEUR PROT STEPHANE
LOCALISATION	Programme 62 MELUN - ALMONT Tranche 1 Ensemble H000 Escalier AK	Étage 11 Logement 4 Module 62LAK1104 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN
ADRESSE	9 RUE CL. BERNARD 77000 MELUN	

**DELAI D'EXÉCUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 28-05-2018 AU 11-06-2018**

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET GARDIEN MR GAIER 06.86.40.92.00	1,00	5,00	5,00
AMI75	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX *SOLS-MURS-PLAFONDS-FAIENCE ETC...*	14,00	48,00	672,00
<b>TOTAL H.T.</b>				<b>677,00</b>
<b>H.T. ACTUALISÉ</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				<b>135,40</b>
<b>T.V.A. 20,00 %</b>				
<b>TOTAL T.T.C.</b>				<b>812,40</b>

AFFECTATION BUDGETAIRE	CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNIQUE			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE	
1 HONAMIA	A760	VLS SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	812,40

AFFECTATION ANALYTIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	62 1 H000 AK 62LAK1104	L9000175	812,40

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 12653

<b>EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE</b>					
Siège social : OPH 77 10 avenue Charles Péguy CS 90074 77092 Melun cedex Tél : 01 64 11 11 11 Fax : 01 64 52 76 40 cph@oph77.fr www.oph77.net	Agence Nord Seine et Marne Pôle de Champs sur Marne 24 cours des Faux Poires 77420 Champs sur Marne Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 68 47 47 ant.champs@oph77.fr	Agence de l'Orne Val de Seine 10 avenue Charles Péguy CS 90074 77092 Melun cedex Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 22 73 44 ant.orne@oph77.fr	Agence de Seine et Marne 3 rue de la Houze 77176 Saintry le Temple Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 53 52 26 ant.seine@oph77.fr	Agence Sur Seine et Marne 9 rue de Normandie 6 avenue Sébastopol 77120 Moret sur Loing Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 28 42 02 ant.normandie@oph77.fr	Agence de Champagne et de Bourgogne 10 rue de Chambord sur Saône A 7 km au Sud de Paris 77120 Moret sur Loing cedex Tél : 01 64 14 11 11 Fax : 01 64 74 51 91 pov.champagne@oph77.fr
SIRET : 2 777 00019 00015 - RCS : 277 700 019 - Code APE : 6820 n - Code NAF : 702A					

## ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Revêtement bitumineux sous baignoire/

Rapport N° : 62LAK1104 31/05/2018

Version : 20/06/2018

5/40

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

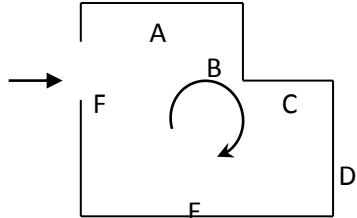

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Salle de bains	Mâchefer	Béton			Carrelage	Enduit			
Placard	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 1	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 2	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Enduit			
Couloir	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 3	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Séjour	Béton				Dalle de sol	Enduit			
Cellier	Béton				Carrelage	Enduit			
Cuisine	Béton				Carrelage	Enduit			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
WC	Béton	Mâchefer			Parquet flottant	Enduit			
Entrée	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
WC	Béton	Mâchefer			Parquet flottant	Enduit			
Salle de bains	Mâchefer	Béton			Carrelage	Enduit			
Placard Chambre 1	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 2	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Enduit			
Couloir	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 3	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Séjour	Béton				Dalle de sol	Enduit			
Cellier	Béton				Carrelage	Enduit			
Cuisine	Béton				Carrelage	Enduit			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTA T	METHOD E
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	62LAK1104P00 1	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 3	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche avec poussières non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 4	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 5	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	62LAK1104P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Carrelage	Colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + joint cassant gris + carrelage	62LAK1104P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières + peintures multiples en faible quantité non séparable + carrelage	62LAK1104P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTA T	METHOD E
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige avec poussières + matériau souple blanc non séparable + peinture non séparable + carrelage	62LAK1104P01 1	Mur B	DGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	62LAK1104P00 1	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche avec poussières non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 4	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche avec poussières non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 4	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche avec poussières non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 4	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche avec poussières non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 4	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 7	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 7	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 7	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 7	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 7	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 7	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	62LAK1104P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	62LAK1104P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	62LAK1104P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTA T	METHOD E
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	62LAK1104P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	62LAK1104P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	62LAK1104P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	62LAK1104P008	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTA T	METHOD E
WC		Carrelage	Colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + joint cassant gris + carrelage	62LAK1104P00 9	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Carrelage	Colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + joint cassant gris + carrelage	62LAK1104P00 9	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Carrelage	Colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + joint cassant gris + carrelage	62LAK1104P00 9	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Carrelage	Colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + joint cassant gris + carrelage	62LAK1104P00 9	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTA T	METHOD E
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 3	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 3	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 3	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 3	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 3	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	62LAK1104P00 3	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 5	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 5	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 6	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 6	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 6	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 6	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 6	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 6	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 6	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 6	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 6	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	62LAK1104P00 6	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTA T	METHOD E
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières + peintures multiples en faible quantité non séparable + carrelage	62LAK1104P01 0	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières + peintures multiples en faible quantité non séparable + carrelage	62LAK1104P01 0	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières + peintures multiples en faible quantité non séparable + carrelage	62LAK1104P01 0	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec poussières + peintures multiples en faible quantité non séparable + carrelage	62LAK1104P01 0	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 2	Colle beige avec poussières + matériau souple blanc non séparable + peinture non séparable + carrelage	62LAK1104P01 1	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 62LAK1104P001					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
OPH77	62LAK1104 31/05/2018	Cuisine			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	31/05/2018	BEDEL Gaetan		
LOCALISATION			RESULTAT		
Sous évier			Amiante non détecté		
EMPLACEMENT					
					

PRELEVEMENT : 62LAK1104P002					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
OPH77	62LAK1104 31/05/2018	Cuisine			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	31/05/2018	BEDEL Gaetan		
LOCALISATION			RESULTAT		
Mur B			Amiante non détecté		
EMPLACEMENT					
					

PRELEVEMENT : 62LAK1104P003					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
OPH77	62LAK1104 31/05/2018	WC			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	31/05/2018	BEDEL Gaetan		
LOCALISATION			RESULTAT		
Mur C			Amiante non détecté		
EMPLACEMENT					
PHOTO NON DISPONIBLE					

PRELEVEMENT : 62LAK1104P004					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
OPH77	62LAK1104 31/05/2018	Salle de bains			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche avec poussières non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité non séparable + peinture non séparable	31/05/2018	BEDEL Gaetan		
LOCALISATION			RESULTAT		
Plafond			Amiante non détecté		
EMPLACEMENT					
					

## PRELEVEMENT : 62LAK1104P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAK1104 31/05/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	31/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur B	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 62LAK1104P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAK1104 31/05/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	31/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur C	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 62LAK1104P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAK1104 31/05/2018	Chambre 3	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	31/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION	RESULTAT		
Plafond	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 62LAK1104P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAK1104 31/05/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	31/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION	RESULTAT		
Sol	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 62LAK1104P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAK1104 31/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + joint cassant gris + carrelage	31/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION	RESULTAT		
Sol	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 62LAK1104P010

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAK1104 31/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige avec poussières + peintures multiples en faible quantité non séparable + carrelage	31/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur B	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 62LAK1104P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	62LAK1104 31/05/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle beige avec poussières + matériau souple blanc non séparable + peinture non séparable + carrelage	31/05/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur B	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-58089 EN DATE DU 07/06/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTÉ MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-58089 Ref. Commande Client : 62LAK1104-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/06/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 + appendice 2)
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 62LAK1104-01 - 9 RUE CLAUDE BERNARD 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT071806-6735			
Réf échantillon client : 62LAK1104P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux	Description ITGA : Tampon bitumineux noir			
► Tampon bitumineux noir	META	2	07/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAK1104-01 - 9 RUE CLAUDE BERNARD 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT071806-6736			
Réf échantillon client : 62LAK1104P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture béton	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Peintures multiples en faible quantité			
► Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	META	1	06/06/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

Rapport N° : 62LAK1104 31/05/2018

35/40

Version : 20/06/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : [www.experthabitat.com](http://www.experthabitat.com)

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-58089 EN DATE DU 07/06/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 62LAK1104-01 - 9 RUE CLAUDE BERNARD 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT071806-6737			
Réf échantillon client : 62LAK1104P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur C Enduit Peinture	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples en faible quantité			
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	META	1	06/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAK1104-01 - 9 RUE CLAUDE BERNARD 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT071806-6739			
Réf échantillon client : 62LAK1104P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Toile fibreuse blanche avec poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac / Carton en faible quantité / Peinture			
► Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + toile fibreuse blanche avec poussières non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + carton en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META	1	06/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAK1104-01 - 9 RUE CLAUDE BERNARD 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT071806-6741			
Réf échantillon client : 62LAK1104P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit Peinture béton	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Peinture			
► Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	06/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAK1104-01 - 9 RUE CLAUDE BERNARD 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT071806-6743			
Réf échantillon client : 62LAK1104P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur C Enduit Peinture	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Peinture			
► Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	06/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 62LAK1104-01 - 9 RUE CLAUDE BERNARD 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT071806-6745			
Réf échantillon client : 62LAK1104P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Plafond Enduit Peinture béton	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Peinture			
► Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	06/06/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-58089 EN DATE DU 07/06/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 62LAK1104--01 - 9 RUE CLAUDE BERNARD 77000 MELUN	Ref échantillon ITGA : IT071806-6747			
Ref échantillon client : 62LAK1104P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol dalle de sol	Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune avec poussières / Râgréage gris / Sous couche de râgréage blanche en faible quantité			
► Revêtement cassant beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + râgréage gris + sous couche de râgréage blanche en faible quantité non séparable	META	1	06/06/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 62LAK1104--01 - 9 RUE CLAUDE BERNARD 77000 MELUN	Ref échantillon ITGA : IT071806-6749			
Ref échantillon client : 62LAK1104P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Carrelage	Description ITGA : Colle grise en faible quantité avec poussières / Joint cassant gris / Carrelage			
► Colle grise en faible quantité avec poussières non séparable + joint cassant gris + carrelage	META	1	07/06/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 62LAK1104--01 - 9 RUE CLAUDE BERNARD 77000 MELUN	Ref échantillon ITGA : IT071806-6751			
Ref échantillon client : 62LAK1104P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Faience 1	Description ITGA : Colle beige avec poussières / Peintures multiples en faible quantité / Carrelage			
► Colle beige avec poussières + peintures multiples en faible quantité non séparable + carrelage	META	1	07/06/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 62LAK1104--01 - 9 RUE CLAUDE BERNARD 77000 MELUN	Ref échantillon ITGA : IT071806-6753			
Ref échantillon client : 62LAK1104P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Faience 2	Description ITGA : Colle beige avec poussières / Matériau souple blanc / Peinture / Carrelage			
► Colle beige avec poussières + matériau souple blanc non séparable + peinture non séparable + carrelage	META	1	07/06/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

## ATTESTATION(S)

**réinventons / notre métier**



### Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° **10063271004** ayant pris effet le **01/03/2018**.

Ce contrat garantit les conséquences récuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :  
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)  
REPERRAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERRAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMBE DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLUMB (CREP)  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLUMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)  
RECHERCHE DE PLUMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE (MUSSELES, VRILLETTES, LYCTUS)  
INFORMATIONS SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCUL DES MILLIMES -ANTIMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ÉLECTRICITE,  
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.  
DOCUMENT ETABLIS A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECEENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
INFILTROMETRIE MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERIAULIQUES  
THERMOMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-4 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPEES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 du même Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

N° 900012 29 2009 961

## CERTIFICAT DE COMPETENCES

Certificat de compétences  
Diagnostiqueur Immobilier**I.Cert**  
Institut de Certification

N° CPDI 3869      Version 01

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :  
**Monsieur Gaëtan BEDEL**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante      **Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**  
Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Édité à Saint-Grégoire, le 23/05/2016

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 08/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de tentes dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009, du 7/12/2010 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis modifiés par les arrêtés du 10/12/2009, définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant des travaux de risque d'exposition au plomb ou aux plombes, pour réaliser des diagnostics, jusqu'à dans les immeubles d'habitation modifiés par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'isolation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011.

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostiqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

  
ACCRÉDITATION N° 6507  
D'SYNTILLUM  
CERTIFICATION DE PERSONNES  
VILLEURBANNE

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR11 rév 10



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaquette de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
  - Prélèvements de sol non amiantés
  - Prélèvements de plafonds amiantés
  - Prélèvements de plafonds non amiantés
  - Prélèvements de murs amiantés
  - Prélèvements de murs non amiantés
  - X Autres types de prélèvements amiantés
  - X Autres types de prélèvements non amiantés

Sol amianté

Plafond amianté

Sol et Plafond amiantés